

# DF-302Gse 闭环总线式 磨床专用数控系统

南京达风数控技术有限公司

(第4版)

严谨地做好产品的每个细节

积极敏锐地跟踪先进技术

热诚有效地服务于每个客户

## 南京达风数控技术有限公司

公司地址：南京市江宁区福英路 1001 号联东 U 谷 50 栋

公司网址：WWW.WINDCNC.COM

销售服务：025-52793382

技术服务：15150571245, 15195893265

版本管理记录 .....	1
第一章 概述 .....	3
第二章 编程篇 .....	7
2.1 编程概要 .....	7
2.1.1 轴定义 .....	7
2.1.2 机械零点 .....	7
2.1.3 工件坐标系设定 .....	7
2.1.4 直径指定和半径指定 .....	10
2.1.5 坐标单位及范围 .....	10
2.1.6 编程坐标值 .....	11
2.1.7 初态, 模态 .....	11
2.1.8 插补功能 .....	12
2.1.9 进给功能 .....	12
2.1.10 切削速度—主轴功能 .....	13
2.1.11 各种功能操作指令——辅助功能 .....	13
2.1.13 刀具补偿功能 .....	14
2.2 G 功能 .....	14
2.2.1 定位 (G00) .....	16
2.2.2 直线插补 (G01) .....	17
2.2.3 圆弧插补 (G02, G03) .....	18
2.2.4 暂停或准停 (G04) .....	21
2.2.5 自动返回机械零点 (G28) .....	22
2.2.6 自动返回程序零点 (G26) .....	23
2.2.7 跳段功能 (G31) .....	23
2.2.8 刀尖半径补偿 (G40, G41, G42) .....	24
2.2.9 坐标系设定 (G50) .....	25
2.2.10 刀补修调指令 (G10) .....	26
2.2.11 轴往返运动指令 (G20 G21) .....	27
2.2.12 每分进给 (G98) .....	28
2.2.13 每转进给 (G99) .....	28
2.2.14 恒线速控制 (G96, G97) .....	28
2.3 主轴功能(S 功能) .....	30
2.3.1 主轴速度指令 .....	30

2.4	刀具刀补功能 .....	31
2.4.1	换刀相关参数 .....	31
2.4.2	刀补功能 .....	31
2.4.3	试切对刀 .....	32
2.5	辅助功能 .....	32
2.5.1	M00——暂停 .....	33
2.5.2	M01——条件暂停 .....	33
2.5.3	M30——程序结束 .....	34
2.5.4	M03——主轴正转 .....	34
2.5.5	M04——主轴反转 .....	34
2.5.6	M05——主轴停止旋转 .....	35
2.5.7	M08 M09——冷却液控制 .....	35
2.5.8	M10 M11——工件夹紧，松开控制 .....	35
2.5.9	M17 M18——主轴速度/位置控制模式切换 .....	35
2.5.10	M19——主轴准停控制 .....	35
2.5.11	M78 M79——尾座进，尾座退控制 .....	36
2.5.12	M20, M21, M22——输出口信号控制 .....	36
2.5.13	M31——工件计数 .....	36
2.5.14	M32 M33——润滑供油开，供油停 .....	36
2.5.15	M91 M92——程序跳转指令 .....	37
2.5.16	M98 M99——子程序调用及子程序返回 .....	38
2.5.17	M26, M27, M28——旋转轴转速控制 .....	39
2.5.18	辅助机能代码调用子程序 .....	39
2.6	程序的构成 .....	40
2.6.1	程序 .....	40
2.6.2	程序名 .....	42
2.6.3	程序段号 .....	42
2.6.4	字和地址 .....	43
2.6.5	程序结束 .....	43
2.7	自动加减速 .....	44
2.7.1	程序段拐角处的速度控制 .....	44
第三章	操作篇 .....	46
3.1	操作面板说明 .....	46

3.1.1 显示和操作面板 .....	46
3.1.2 页面显示选择用按键 .....	46
3.2 位置显示画面 .....	50
3.3 安全操作 .....	55
3.3.1 急停 .....	55
3.3.2 超程 .....	55
3.3.3 报警处理 .....	55
3.4 手动操作 .....	55
3.4.1 手动返回机床零点 .....	55
3.4.2 手动连续进给操作 .....	57
3.4.3 增量进给 .....	58
3.4.4 手轮进给 .....	58
3.4.5 返回程序零点 .....	59
3.4.6 手动辅助机能操作 .....	60
3.5 自动运行 .....	61
3.5.1 运行方式 .....	61
3.5.2 自动运转的执行 .....	62
3.5.3 自动运转的停止 .....	63
3.5.4 进给暂停和主轴停止的顺序控制功能（三位开关功能） .....	63
3.5.5 进给速度倍率调节 .....	64
3.5.6 快速倍率调节 .....	64
3.6 试运转 .....	65
3.6.1 机床锁功能 .....	65
3.6.2 单段执行 .....	65
3.6.3 手轮试运行 .....	65
3.7 MDI 执行方式 .....	66
3.7.1 传统 MDI 方式 .....	66
3.7.2 快捷 MDI 方式 .....	67
3.8 图形模拟显示和操作 .....	68
3.8.1 图形模拟操作说明 .....	68
3.8.2 图形模拟显示的其他说明: .....	69
3.9 程序存储、编辑 .....	70
3.9.1 程序存储、编辑操作前的准备 .....	70

3.9.2 建立新程序 .....	70
3.9.3 程序名检索 .....	71
3.9.4 程序的删除 .....	71
3.9.5 删除全部程序 .....	71
3.9.6 程序复制 .....	72
3.9.7 程序段号检索 .....	72
3.9.8 字的插入、修改、删除 .....	72
3.9.8.1 将光标定位到要编辑的字上 .....	73
3.9.8.2 字的插入 .....	75
3.9.8.3 字的修改 .....	76
3.9.8.4 字的删除 .....	76
3.9.9 存储程序的个数和存储容量 .....	77
3.9.10 程序存储器信息显示 .....	77
3.10 U 盘操作 .....	78
3.10.1 U 盘操作界面说明 .....	78
3.10.2 如何将系统中的程序文件导出到 U 盘 .....	79
3.10.3 如何将参数文件导出到 U 盘 .....	80
3.10.4 如何将 U 盘文件导入到系统 .....	80
3.10.5 如何将 U 盘中的参数文件导入到系统 .....	80
3.11 刀具补偿 .....	80
3.11.1 换刀时刀补的原理 .....	82
3.11.2 刀补和工件坐标系建立的方法 .....	82
3.11.3 刀补修调（刀具磨损补偿） .....	84
3.11.4 刀补清零 .....	85
3.12 诊断 .....	85
3.12.1 系统输出口状态的设定 .....	86
3.12.2 轴脉冲计数清零 .....	86
3.12.3 累计件数显示 .....	86
3.12.4 输入口信号定义显示 .....	86
3.12.5 输出口信号定义显示 .....	88
3.13 报警显示 .....	89
3.14 参数 .....	92
3.14.1 系统参数 .....	92

3.14.1.1 参数的显示 .....	92
3.14.1.2 参数的设定 .....	93
3.14.1.3 参数出厂值、参数备份、参数恢复等操作 .....	94
3.14.1.3.1 参数恢复为出厂值 .....	95
3.14.1.3.2 参数备份 .....	95
3.14.1.3.3 参数备份内容恢复为当前参数 .....	95
3.14.2 宏参数 .....	95
3.14.3 螺补参数 .....	96
3.14.4 初始化功能 .....	96
3.14.4.1 设置 .....	96
3.14.4.1.1 参数开关及程序开关状态设置 .....	96
3.14.4.1.2 当前时间设置 .....	97
3.14.4.1.3 手轮试运行功能设置 .....	97
3.14.4.2 密码管理 .....	98
3.14.4.3 格式化程序存储器 .....	98
第四章 安装连接 .....	100
4.1 系统结构及安装 .....	100
4.1.1 系统组成 .....	100
4.1.2 系统安装连接 .....	100
4.1.3 数控系统安装尺寸图 .....	101
4.2 系统接口说明 .....	102
4.2.1 系统接口框图和说明 .....	102
4.2.2 系统与进给轴驱动单元的连接 (XS31) .....	103
4.2.3 系统与伺服主轴驱动单元的连接 (XS30) (针) .....	104
4.2.4 主轴编码器的连接 (XS35) (针) .....	108
4.2.5 手轮接口 .....	109
4.2.5 副面板接口 (XS34) (孔) .....	111
4.2.6 主轴模拟量接口 (XS36) (针) .....	114
4.3 输入输出接口 .....	116
4.3.1 机床输入/输出接口管脚定义 .....	116
4.3.2 输入口 .....	121
4.3.3 输出口 .....	124
第五章 常用功能使用说明 .....	127

5.1 电子齿轮比参数设定 .....	127
5.2 线性加减速时间常数 .....	128
5.3 主轴设定 .....	129
5.4 卡盘控制 .....	130
5.5 手持手轮单元 .....	132
5.6 尾座控制 .....	133
5.7 润滑控制 .....	133
5.8 软件限位设定 .....	134
5.9 反向间隙补偿 .....	134
附录 1: 参数一览表 .....	136
1. 位参数 .....	136
2. 数据参数 .....	143
附录 2: 报警列表 .....	158
1. 报警列表 .....	158
2. 常见报警的解除方法 .....	166
附录 3: 系统升级使用说明 .....	169
1. U 盘方式升级数控系统软件 .....	169
2. U 盘方式升级开机界面 .....	169
附录 4: 用户宏程序功能 .....	170
1. 用户宏程序编辑说明 .....	170
2. 宏变量 .....	170
2.1 宏变量的表示 .....	170
2.2 宏变量的类型 .....	171
2.3 算术和逻辑运算 .....	171
2.4 宏变量和宏表达式在 CNC 程序段中的使用 .....	174
3. 赋值语句 .....	174
4. 条件转移和循环 .....	175
4.1 无条件转移 .....	175
4.2 条件转移 .....	175
4.3 条件执行 .....	176
4.4 循环的实现 .....	176
5. 宏程序使用举例 .....	177
附录 5: 外接按钮功能 .....	178



附录 6: 用户自定义按键功能使用 .....	179
附录 7: 伺服主轴电机功能使用 .....	180
1. 相关参数功能说明 .....	180
1.1 伺服主轴准停功能 .....	180
2. 伺服主轴速度控制和位置控制切换 .....	180
2.1 指令控制伺服主轴速度和位置模式切换 .....	180
2.2 按键控制切换 .....	180
3. 伺服主轴速度控制设定 .....	181
4. 伺服主轴位置控制设定 .....	181
5. 伺服主轴速度控制和位置控制切换举例 .....	181
附录 8: 急停和复位时自动关闭输出口功能 .....	183
1. 复位时关闭输出口定义 .....	183
2. 急停时关闭输出口定义 .....	184
附录 9: 磨床系统快捷使用说明 .....	185
1. 面板按键功能说明 .....	185
2. M 功能说明 .....	185
3. M 功能对应输出口接线 .....	186
4. 砂轮修整补偿编程操作说明 .....	186
5. 坐标系设定操作 .....	188
6. 循环加工跳转指令 .....	189
7. 测量机能 (量仪检测功能) .....	190
8. 手轮试运行校验程序功能 .....	192
9. 一键回位功能 .....	192
10. 一键修整砂轮功能 .....	193
11. 工件轴连续往返运动功能 .....	193
12. 用户自定义加工工艺参数功能 .....	194
附录 10: 总线伺服驱动调试说明 .....	196
1. 机床坐标零点的设定 .....	196
2. 刀补建立和机床坐标的关系 .....	196
3. 总线伺服驱动器参数设定 .....	196
4. 进给轴相关参数设定 .....	198
4.1. 设定进给轴电机编码器模式 .....	198
4.2. 设定进给轴电机编码器反馈方向 .....	198

---

4.3. 设定进给轴电机旋转方向·····	199
4.4 设定面板方向按键正负向·····	199
4.5 设定进给轴电机运行方向设定和调节操作方法流程·····	199
5. 总线伺服电机负载动态显示·····	200

## 版本管理记录

版本：第 4 版

更改日期：2019.08.06

更改内容：1. 完善了部分参数定义描述；

版本：第 3 版

更改日期：2018.06.02

更改内容：

1. 完善了部分参数定义描述；
2. 完善了手轮试运行校验功能
3. 增加了修正砂轮外圆面，左侧面，右侧面的对应宏程序和快捷操作输入口；
4. 增加了用户自定义宏变量功能，便于用户直观简化编程
5. 增加了 G53 机床坐标定位功能
6. 增加了砂轮的星三角启动功能

版本：第 2 版

更改日期：2014.12.18

更改内容：

7. MECHATROLINK II 总线，闭环磨床专用系统，绝对值式电机编码器；
8. 一键修整砂轮功能
9. 一键回位功能
10. 小线段过渡处理具有更高的精度和光洁度
11. 增加了用户宏程序功能，B 类宏程序，编辑使用简单直观
12. 增加了手摇手轮进行校验程序轨迹的功能
13. 开放用户 PLC，梯图模式；
14. 3 路用户自定义按键功能（面板上 USER1~USER3 按键）
15. 6 路外部用户自定义按键输入功能（由用户自定义按键输入口以及对应按钮功能的输出口）
16. 增加了外接进给倍率波段开关（16 档）功能
17. 增加了外接主轴倍率波段开关（16 档）功能
18. 外接三档开关功能

19. 增加了伺服主轴准停定位功能
20. 增加了伺服主轴位置和速度模式切换功能
21. 增加了主轴星三角启动功能
22. 修正了软限位停止后不再超程的功能
23. 通过手轮按钮切换到手轮模式的功能
24. 复位和急停时用户自定义关闭输出口功能
25. 界面更加丰富和人性化，操作更加简洁

版本：第 1 版

更改日期：2014.08.23

版本生成，第 1 版

# 第一章 概述

DF-302GSe 数控系统为闭环总线式磨床专用控制系统，支持 17Bit 和 23Bit 绝对值电机。该系统应用 32 位高速 CPU、超大规模可编程集成芯片构成控制核心， $\mu\text{m}$  级精度控制，800x600 点阵 TFT 真彩液晶显示，中文操作界面，操作简单直观。具有 U 盘管理功能，便于参数和程序的导入导出，以及系统软件升级。通过编程可以实现快速定位、直线插补、圆弧插补、螺纹循环、攻丝循环、深孔钻循环、跳转循环加工、复合循环加工、变频主轴控制/伺服主轴控制、电动刀架/排刀刀架/液压刀架、扩展输入输出控制等功能，同时具备手轮试运行校验程序、用户 B 类宏程序、开放式 PLC 等高端功能，以及一键修整砂轮和一键回位等功能，具有很高的性价比。

## 主要技术指标：

功 能	描 述	规格 指 标
控制轴	控制轴数	4 轴、3 轴、2 轴（由用户订购时指定）
	联动轴数	4 轴，3 轴，2 轴
输入指令	最小设定单位	X: 0.001mm Y: 0.001mm Z: 0.001mm A: 0.001mm
	最小移动单位	0.001mm
	最大指令值	$\pm 99999.999\text{mm}$
进给	最大移动速度	60000mm/min
	螺纹导程	0.0001mm~500.000mm
	自动加减速	直线，前加减速
	进给速度倍率	0~150%
	快速速度倍率	Fo~100%, Fo 由参数设定
手动	手动连续进给	X, Y, Z, A; 手动进给速度按键设定
	返回机床零点	三种回零：方式 B（Z 脉冲中断方式），方式 C（回零定位开关），方式 A（浮动零点）
	返回程序零点	快速回加工起始点
	单步增量进给	进给当量 0.001mm, 0.01mm, 0.1mm, 1mm
	手轮进给	倍率：x1, x10, x100；轴选：X, Z, Y；按键或外部输入口选控倍率和轴选
插补	定位，插补功能	直线、圆弧、螺纹循环、攻丝循环、钻孔循环、外圆、端面复合循环等功能

功 能	描 述	规 格 指 标
存储及编辑	程序存储容量	大容量, 2M 字节
	存储程序个数	480 个
	程序编辑	插入, 修改, 删除, 复制
	参数存储	参数恢复, 备份, 恢复出厂值, 参数 U 盘导入导出
显示	液晶显示	8.4 英寸, TFT 真彩显示
	位置, 程序, 刀补, 报警, 诊断, 参数, 设置, U 盘	显示内容丰富, 直观
U 盘功能	程序导入导出	有
	参数导入导出	有
	系统 U 盘升级	有
M, S, T 机能	输入口	40 路开关量, 光电隔离输入
	输出口	32 路开关量输出 (OC 输出)
	主轴功能	变频器模拟量控制或 S1~S4 档位控制; 主轴模拟量输出倍率可调 0~150%;
	刀具功能	刀位号: T01~T08, 刀补号: 01~16; 电动刀架, 排刀刀架或专用刀架; 运行中修整刀补值; 程序控制动态刀补补偿。
	辅助 T 功能	有, 特定 T 代码执行特定子程序
	辅助 M 功能	有, 特定 M 代码执行特定子程序
MDI 方式	快捷 MDI 方式	<b>在位置界面(绝对坐标或相对坐标)下直接输入要执行的程序段, 推荐用户使用此模式。</b>
	传统 MDI 输入方式	进入 MDI 输入界面, 按字段输入
补偿机能	补偿功能	刀具补偿、反向间隙补偿、丝杠螺距误差补偿
固定循环功能	G90	外圆, 内圆车削循环 (圆柱面, 圆锥面)
	G94	端面车削循环 (平面, 锥面)
	G75	切槽或割断循环
	G74	端面钻孔循环
	G73	封闭切削循环
	G72	端面粗车循环
	G71	外圆/内圆粗车循环

功 能	描 述	规 格 指 标
	G70	精加工循环
	G77	端面深孔加工循环
螺纹功能	G92	螺纹循环（直、锥螺纹，公、英制，单头、多头螺纹、任意螺纹切入角）
	G76	螺纹复合循环
	G32	单刀螺纹功能
	G33	刚性攻丝循环
	G34	变螺距螺纹功能
	G35	端面螺纹功能
倒角功能	G01 I/K/R	45 度角或圆弧角
信号跳转功能	G31	进给运行中遇信号跳转
段平滑过渡	G61, G64	程序段自动速度过渡功能，过渡曲线自动动态调整
无限、有限循环功能	M92	程序或部分程序段进行无限次循环加工或有限次循环加工
程序条件跳转功能	M91	根据外部条件信号，跳转到程序的不同指令流程执行。
扩展输出口控制	M20, M21, M22	扩展输出口电平输出方式或脉冲输出方式控制
外部条件等待功能	M01	等待外部有效信号输入，超时报警
输出自动重复控制功能	M35	适用于自动上下料的功能，检测上料状态，重复连续上料
旋转轴控制	M26, M27, M28	进行旋转速度和方向设定，用于旋转停止后快速定位分度
其他功能	卡盘功能	内卡、外卡，脚踏开关输入和按键操作
	润滑功能	持续润滑、间歇润滑
	计时功能	开机加工计时
	计件功能	单次开机计件和累计加工计件
	三位开关功能	有
	运行、暂停、报警状态	有

功 能	描 述	规 格 指 标
	指示灯功能	
	外部开关信号启动、暂停程序运行	有
诊断显示	输入口状态	有
	输出口状态显示和控制	有，在诊断界面中可对输出口进行开关控制
	轴移动脉冲数	有
	主轴编码器线数	有
	主轴模拟量电压	有
	输入口接线和端口定义	有
	输出口接线和端口定义	有
安全机能	正、负方向硬件限位	有
	正、负方向软件限位	有
	紧急停止	有
	用户自定义报警	有，两路自定义报警输入
调试机能	单段运行	
	机床锁功能	有
	手轮试运行功能	
高级功能	手轮试运行调试功能	有，通过摇手轮控制自动运行速度，以校验程序
	用户宏程序	有，B类宏程序
	开放式 PLC	有，支持梯形图和助记符两种语言
驱动器接口	交流伺服或三相混合驱动器	控制方式一：“方向+脉冲” 控制方式二：“双脉冲模式”



## 第二章 编程篇


### 2.1 编程概要

#### 2.1.1 轴定义


DF-302GSe 数控系统具有 2~4 轴控制功能，系统使用 X 轴，Z 轴组成的直角坐标系进行定位和插补运动，Y 轴 A 轴用于进行伺服主轴控制或其他回转轴控制或辅助进给轴控制。

X 轴为水平面的前后方向，Z 轴为水平面的左右方向。向工件靠近的方向为负方向，离开工件的方向为正方向。如图示 1，内圆磨的坐标系与普通车床的前置刀架相同，图示 2 的外圆磨坐标系 X 轴相反，Z 轴一样。

一般磨床上都采用图示 2 的坐标系方式进行编程。

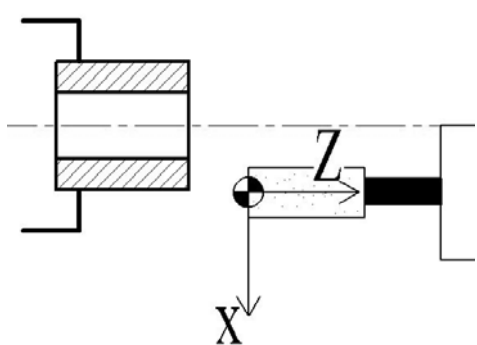

图示 1：内圆磨的坐标系

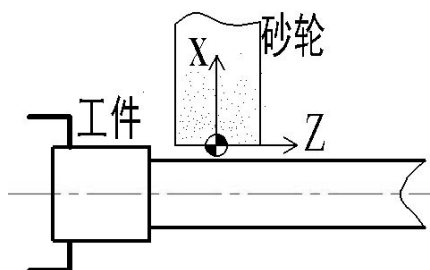

图示 2：外圆磨的坐标系

#### 2.1.2 机械零点

机械零点为机床上固定位置的一点，通常机械零点设置在 X 轴和 Z 轴的正向或负向最大行程处，并安装相应的机械零点开关或撞块，如果机床上没有安装机械零点开关和撞块，请不要使用本系统中回机械零点功能(如 G28)，或将参数 P006 Bit0~Bit2 置成 0 以关闭各轴回零功能。

#### 2.1.3 工件坐标系设定

##### 1. 试切对刀法建立坐标系和刀补

对于磨床系统，一般 X 轴坐标零点建立在主轴卡盘轴心，Z 轴坐标零点建立在工件端面或卡盘端面（见图 2-1）。依此坐标位置模式，系统在试切对刀建立刀补

时（输入测量值）同时建立工件坐标系，简化了操作，具体操作方法见 3.11.2 节，推荐用户使用此方式建立坐标系。

### (1) 把坐标系原点设在卡盘面上

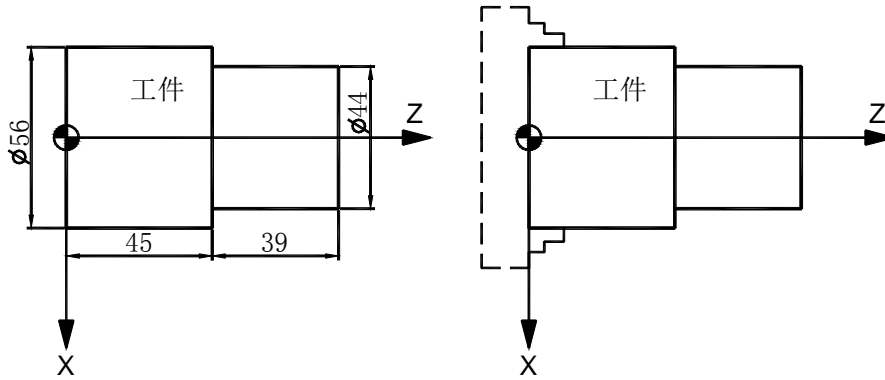


图 2-1

加工图纸上的坐标和尺寸

磨床上 CNC 指令的坐标  
(同加工图纸上的坐标系)

### (2) 把坐标系原点设在零件端面上

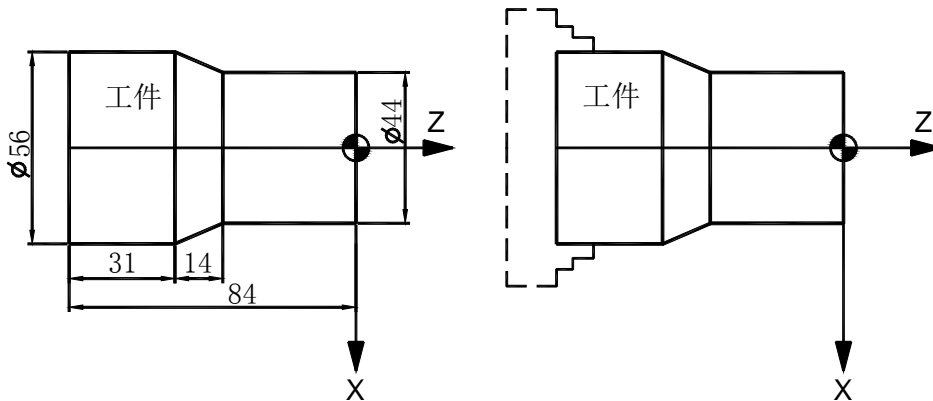


图 2-2

加工图纸上的坐标和尺寸

磨床上 CNC 指令的坐标  
(同加工图纸上的坐标系)

## 2. G50 设定工件坐标系

本系统可用 G50 指令设定坐标系：G50 X\_ Z\_；G50 指令使刀具上某点（如刀尖或刀架中心点）的坐标位置为 (X, Z)。

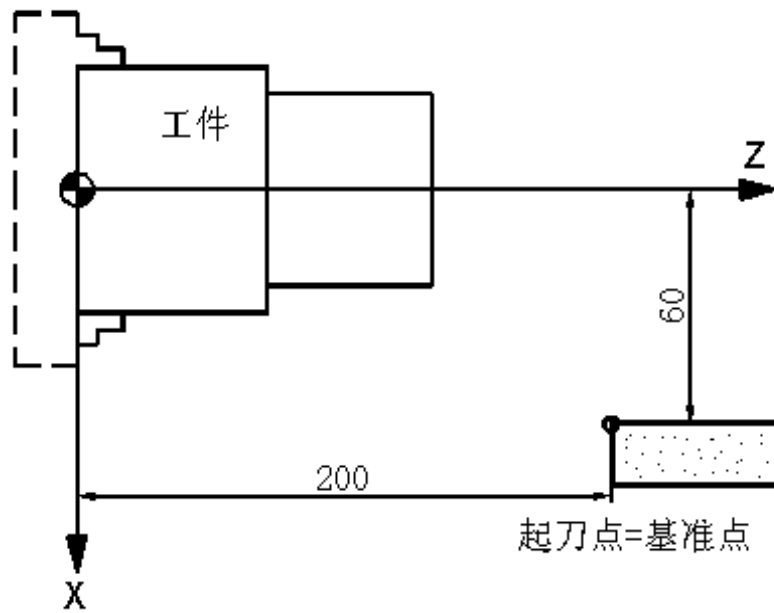


图 2-3

如图 2-3，用直径指令指定编程时，坐标系可以由  $G50\ X120\ Z200$  指令建立。

### 3. 回机床零后自动设定工件坐标系

当参数  $P001\ \text{Bit}3 = 1$  时（回零后设定工件坐标系），回机床零点完成后，系统自动设定工件坐标系，其 X、Z、Y 坐标值分别由参数 P044、P045、P178、P188 设定。

例如：参数  $P044 = 2b(\text{直径})$ ； $P045 = a$ ；回零完成后工件坐标自动为  $(2b, a)$ ；等同于回零完成后，执行了  $G50\ X2b\ Za$  指令，如图 2-4。

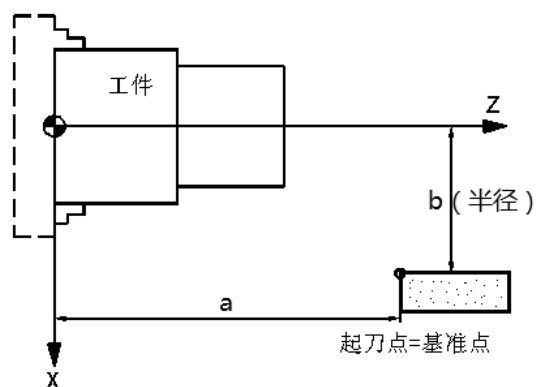


图 2-4

### 2.1.4 直径指定和半径指定

磨床控制系统的 CNC 编程时，有直径编程和半径编程两种方法，如图 2-7。

- 通过设定参数 P001 Bit2 为 0 或 1 选择直径编程或半径编程当设定为直径编程时，X 或 U 指令后的数值代表直径值；
- 当设定为半径编程时，X 或 U 指令后的数值代表半径值；

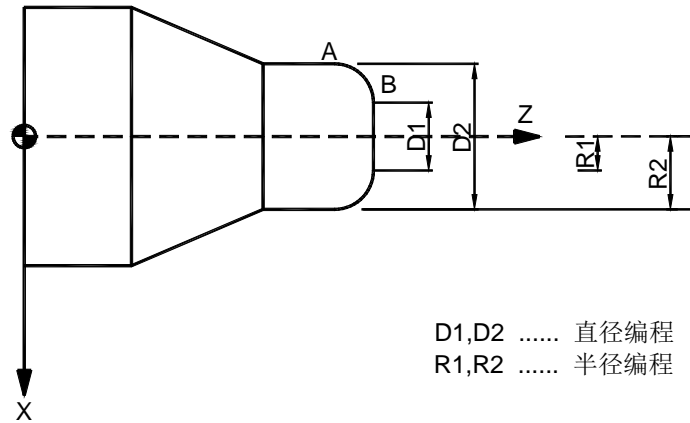


图 2-7

当用直径编程时，还应注意下表条件：

项 目	注 意 事 项
Z 轴指令（地址 Z 或 W）	与直径和半径编程无关
X 轴指令（地址 X 或 U）	用直径量编程
坐标系设定（G50）	用直径指令 X 轴坐标值
X 轴刀具补偿量	用直径值设定
G90, G92, G94 中的 X 轴的切削深度	用半径值设定
圆弧插补的半径指令（R, I, K）	用半径值设定
X 轴方向的进给速度	半径量变化

注：在后面的说明中，没有特别指出直径或半径指定，当直径编程时，X 轴为直径值；当半径编程时，X 轴为半径值。

### 2.1.5 坐标单位及范围

本系统的最小编程单位为 0.001mm，编程的最大移动范围是 ±99999.999mm

- X 轴：** 最小设定单位 0.001mm  
**Z 轴：** 最小设定单位 0.001mm  
**Y 轴：** 最小设定单位 0.001mm

### 2.1.6 编程坐标值

工件坐标系建立后，所有编程点的坐标位置都是相对于工件坐标系零点的坐标值，但定位到某点或进给到某点的程序编程值可以采用绝对坐标值（**X, Z** 字段），相对坐标值（**U, W** 字段），或混合坐标值（**X/Z, U/W** 字段，绝对和相对坐标同时使用）方式进行编程。

#### 1. 绝对坐标值编程

“距坐标系原点的距离”即刀具要移到的坐标位置。

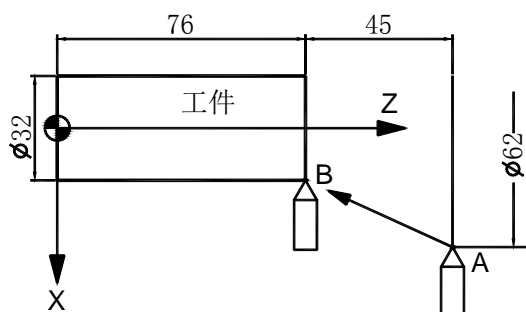


图 2—8

如图 2—8，刀具从 **A** 点移动到 **B** 点，使用 **B** 点的坐标值，其指令如下：

**X32.0 Z76.0;**

#### 2. 相对坐标值编程

指令从当前位置到下一位置的距离，（正负号表示方向）。

如上图，刀具同样由 **A** 点到 **B** 点，其指令如下：

**U-30.0 W-45.0;**

#### 3. 混合坐标值编程

如上图，刀具同样由 **A** 点到 **B** 点，其指令如下：

**U-30.0 Z76.0; 或 X32.0 W-45.0;**

### 2.1.7 初态，模态


初态是指系统上电后运行加工程序之前的系统编程状态。模态是指相应字段的值一旦设置，以后一直有效，直至某程序段又对该字段重新设置。模态设置之后，以后的程序段中若使用相同的功能，可以不必再输入该字段。

### 2.1.8 插补功能

把刀具沿着直线、圆弧运动以及螺纹加工的功能称为插补功能。


编程指令 **G01**, **G02**, **G92** 等被称为准备功能，用于指示数控系统进行何种插补运动。

#### 1. 刀具沿着直线运动

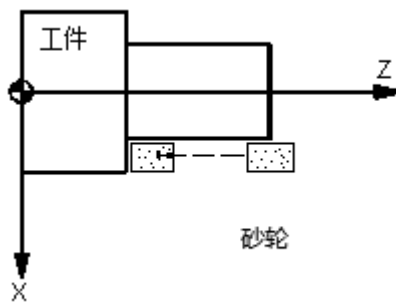

程序指令: **G01 Z\_\_**

#### 2. 刀具沿着圆弧运动

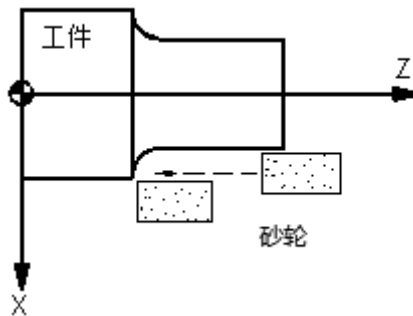


程序指令: **G02 X\_\_ Z\_\_ R\_\_**; 或 **G03 X\_\_ Z\_\_ R\_\_**;

### 2.1.9 进给功能

为了切削零件，用指定的速度使刀具运动称为进给，进给速度用数值指令。例如，让刀具以 **150** 毫米/分进给时，程序指令为: **F150.0**。

决定进给速度的功能称为进给功能。

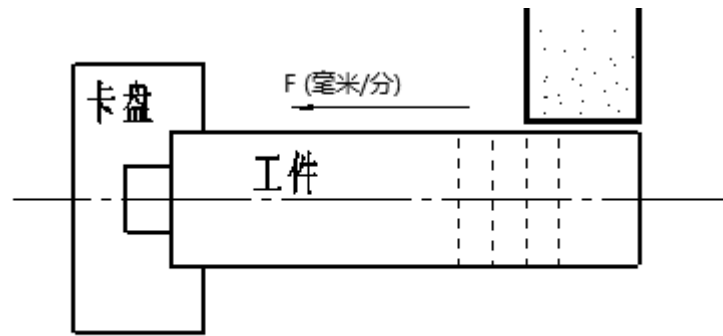

### 2.1.10 切削速度—主轴功能



把切削工件时刀具相对工件的速度称为切削速度。CNC 可以用主轴转速来指令这个切削速度。


例如：刀具直径为 100 毫米，切削速度用 80 米/分加工时，根据主轴转速  $N=1000V/\pi D$  的关系，主轴转速约为 250RPM，指令为：S250

把有关主轴转速的指令称为主轴功能。

在设定为恒线速度切削模式时，当指定了切削速度  $V$  (米/分钟)，即使在工件直径不断变化的锥面切削中，系统自动调节主轴转速，从而保持切削速度不变。

### 2.1.11 各种功能操作指令——辅助功能

实际上，刀具开始加工工件时，要使主轴回转，供给冷却液，为此必须控制机床主轴电机和冷却油泵的开/关。

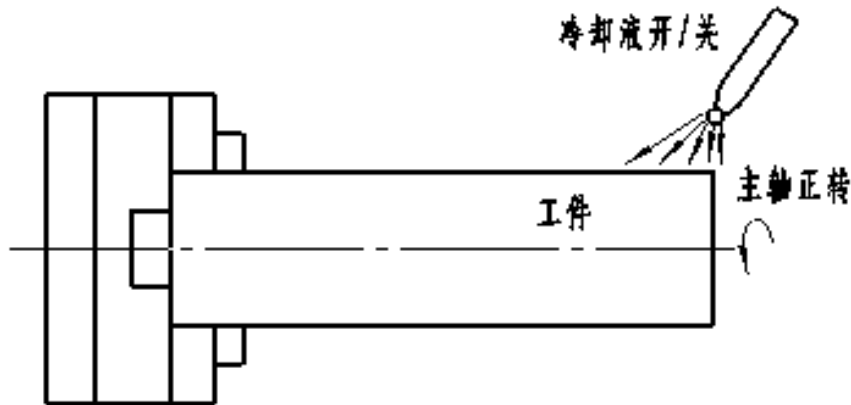

这些指令机床开/关动作的功能称为辅助功能，用 **M** 代码指令。

例如：若指令 **M03**，主轴就以指令的回转速度顺时针回转。

### 2.1.13 刀具补偿功能

磨床通常加工工件时，一般用到 2 个左右刀具补偿号，分别是工件刀补号与修整器刀补号。砂轮与修整器(金刚笔与金刚轮等)容易磨损，按照这些刀具来改变程序，非常麻烦。

为此，事先估量出各磨损量，然后把它们与标准刀具长度的差设定给 **CNC**。这样，程序也不需要变更就可以加工了。这个功能称为刀具长度补偿功能。

## 2.2 G 功能

**G** 功能由字符 **G** 及其后 2 位数构成，其后的 2 位数定义了 **G** 代码的意义。

**G** 代码表见表 2-1。

根据 **G** 代码执行过程和功能类型，系统将 **G** 代码分为多个组别。一个程序段同组别的 **G** 代码只能有一个。

**G** 代码有一次性代码和模态代码两种类型：

种类	意义
一次性 <b>G</b> 代码	只在其被指定的程序段有效
模态 <b>G</b> 代码	在指定同组其它 <b>G</b> 代码指令前一直有效

模态代码举例：**G01** 和 **G00** 是同组的模态 **G** 代码

**G01 X<sub>n</sub>;**                      **G01** 有效

**Z<sub>n</sub>;**                              **G01** 有效

**G00 Z<sub>n</sub>;**                        **G00** 有效



**X<sub>;</sub>**                      **G00** 有效

一次性模态代码举例: **G04** 是一次性 **G** 代码, **G00** 是模态 **G** 代码

**G00 X<sub>;</sub>**                      **G00** 有效

**Z<sub>;</sub>**                          **G00** 有效

**G04 X<sub>;</sub>**                      **G04** 有效

**X<sub>;</sub>**                          **G00** 有效

表 2-1 G 代码一览表

G 代码	组别	功能
<b>G00</b>	<b>01</b>	定位 (快速移动)
<b>*G01</b>		直线插补 (切削进给)
<b>G02</b>		圆弧插补 CW (顺时针)
<b>G03</b>		圆弧插补 CCW (逆时针)
<b>G04</b>	<b>04</b>	暂停, 准停
<b>G10</b>	<b>01</b>	刀补修整
<b>G20</b>	<b>00</b>	轴往复运动
<b>G26</b>	<b>00</b>	返回程序零点
<b>G28</b>		返回机床零点
<b>G31</b>	<b>00</b>	条件跳转加工
<b>G40</b>	<b>07</b>	刀尖半径补偿取消
<b>G41</b>		刀尖半径补偿 (左)
<b>G42</b>		刀尖半径补偿 (右)
<b>G50</b>	<b>00</b>	坐标系设定
<b>*G61</b>	<b>05</b>	取消程序段间速度过渡
<b>G64</b>		程序段间速度自动过渡
<b>G90</b>	<b>01</b>	外圆, 内圆车削单一循环
<b>G94</b>		端面, 锥面切削单一循环
<b>G96</b>	<b>02</b>	恒线速开
<b>*G97</b>		恒线速关
<b>*G98</b>	<b>06</b>	每分进给
<b>G99</b>		每转进给

注 1: 带有\*记号的 G 代码, 当电源接通时, 系统处于这个 G 代码的状态。

注 2: 00 组的 G 代码是一次性 G 代码。

注 3: 如果使用了 G 代码一览表中未列出的 G 代码, 系统提示报警 101; 或指令了不具有的选择功能的 G 代码, 也报警。

注 4: 在同一个程序段中可以指令几个不同组的 G 代码, 如果在同一个程序段中指令了两个以上的同组 G 代码时, 后一个 G 代码有效。


注 5: 在恒线速控制下, 可设定主轴最大转速 (G50)。

注 6: G02, G03 的顺逆方向由坐标系方向决定。

### 2.2.1 定位 (G00)

指令格式: **G00 X(U)\_Z(W)\_;**

用 **G00** 定位, 刀具以快速移动速度到指定的位置, 刀具以各轴独立的快速移动速度定位。

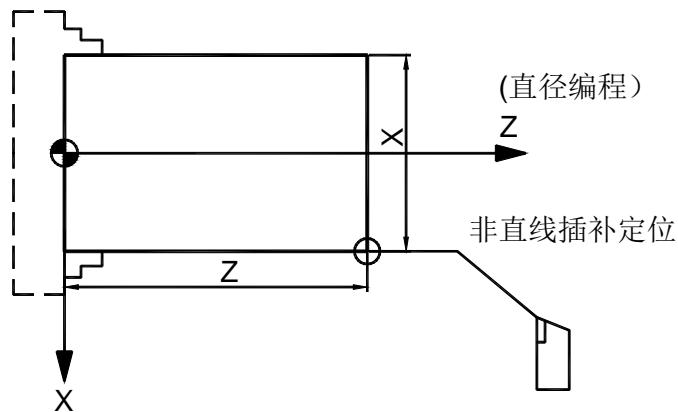

举例: 如图 2-9, 快速定位编程如下:

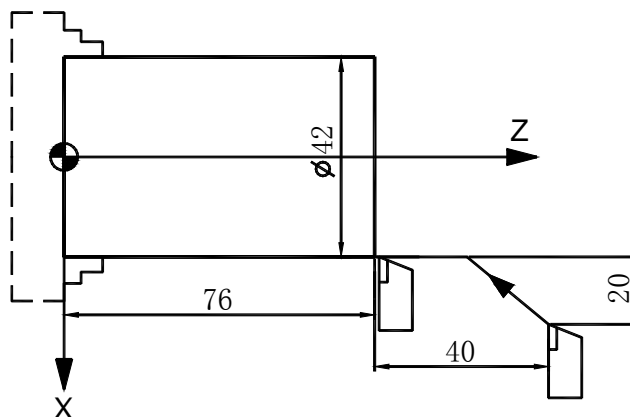


图 2-9

**G0 X42.0 Z76.0 ;**  
或 **G0 U-20.0 W-40.0 ;**

注：G00 时各轴单独的快速移动速度由机床厂家设定（参数 P021~022）。受快速倍率开关控制（F0, 25%, 50%, 100%）。与 F 值指定的进给速度无关。

### 2.2.2 直线插补（G01）

指令格式：G01 X(U)\_Z(W)\_F\_；

G01 指令进行直线插补，指令中的 X, Z 或 U, W 值，分别定义了进给的绝对值或增量值；由 F 指定进给速度，F 值为模态值，在没有新的 F 指令以前总是有效的，因此不需要在每段中一一指定。

举例：如图 2-10 中刀具轨迹执行直线插补（直径编程）：

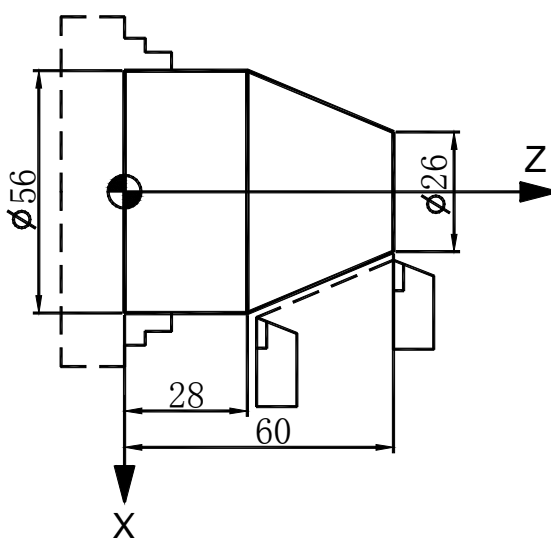


图 2-10

G01 X56.0 Z28.0 F100； 或  
G01 U30.0 W-32.0 F100；

G01 插补时，各轴进给速度计算如下：

G01 U $\alpha$  W $\beta$  Ff

$$\text{X 轴进给速度: } F_x = \frac{\alpha}{L} * f$$

$$\text{Z 轴进给速度: } F_z = \frac{\beta}{L} * f$$

$$L = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$$

### 2.2.3 圆弧插补 (G02, G03)

指令格式: **G02 X\_Z\_R\_F**


**G02 X\_Z\_I\_K\_F**

**G03 X\_Z\_R\_F**

**G03 X\_Z\_I\_K\_F**

字段	指定内容	意义
<b>G02</b>	圆弧回转方向	顺时针圆弧 CW
<b>G03</b>	圆弧回转方向	逆时针圆弧 CCW
<b>X, Z</b>	绝对坐标	圆弧终点绝对坐标值
<b>U, W</b>	相对坐标	圆弧起点到终点的距离
<b>I, K</b>	圆心坐标	圆心相对圆弧起点距离
<b>R</b>	圆弧半径	圆弧上任一点到圆心的距离
<b>F</b>	进给速度	沿圆弧的速度

所谓顺时针和逆时针是指在右手直角坐标系中, 对于 ZX 平面, 从 Z 轴的正方向往负方向看而言, 如下图例。

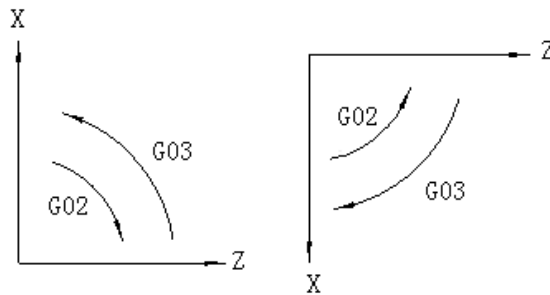

右手坐标系

**G02 X.. Z.. I.. K.. F..**

或

**G02 X.. Z.. R.. F..**

(绝对值指定)

(直径编程)


**G03 X.. Z.. I.. K.. F..**

或


**G03 X.. Z.. R.. F..**

(绝对值指定)

(直径编程)

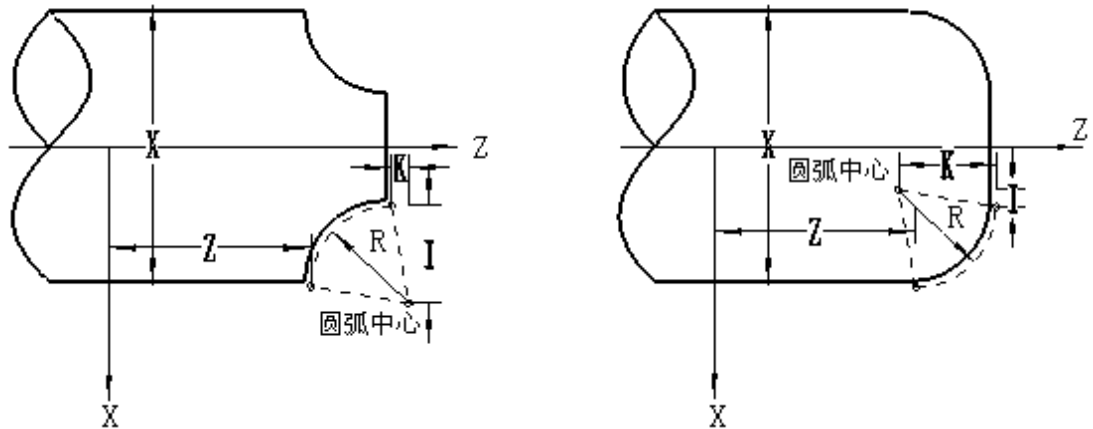

用地址 **X**, **Z** 或者 **U**, **W** 指定圆弧的终点, 用绝对值或增量值表示。增量值是从圆弧的始点到终点的距离值。圆弧中心用地址 **I**, **K** 指定。它们分别对应于 **X**, **Z** 轴。但 **I**, **K** 后面的数值是从圆弧始点到圆心的矢量分量, 是增量值。如下图:

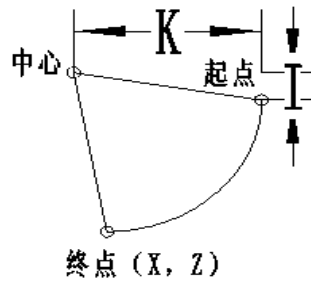


**I**、**K** 根据方向带有符号。圆弧中心除用 **I**, **K** 指定外, 还可以用半径 **R** 来指定。如下:


**G02 X\_Z\_R\_F\_;**

**G03 X\_Z\_R\_F\_;**

此时可画出下面两个圆弧, 大于  $180^\circ$  的圆弧和小于  $180^\circ$  的圆弧。对于大于  $180^\circ$  的圆弧不能指定。

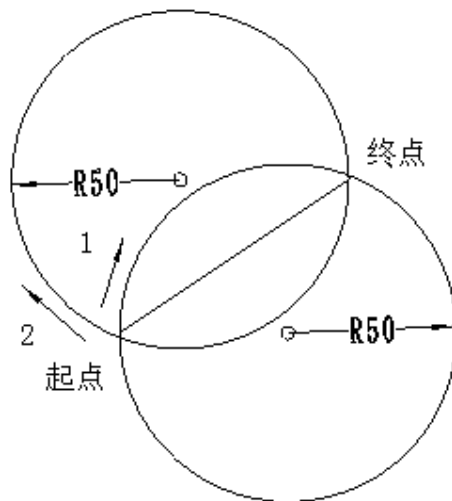

如下图所示，刀具进行圆弧插补：

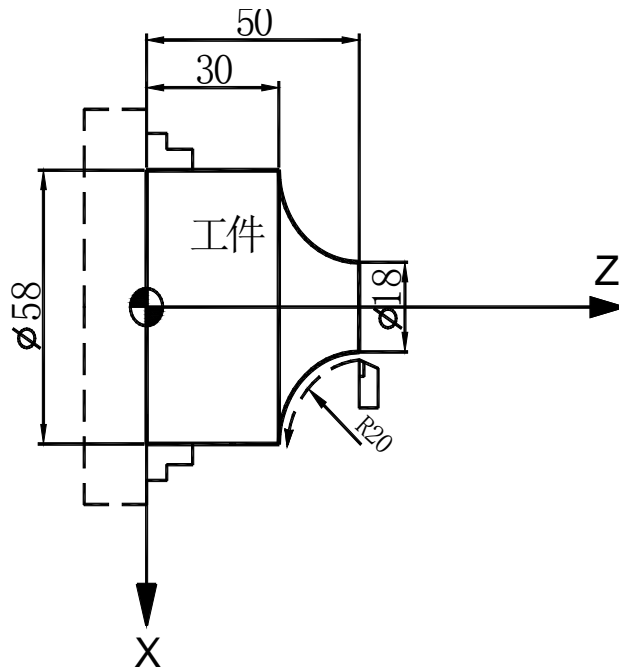

分别用绝对值方式和增量方式进行编程：

用 I、K 编程：

**G02 X58.0 Z30.0 I20.0 K0 F30;** 或

**G02 U40.0 W-20.0 I20.0 K0 F30;**

用半径 R 进行编程：

**G02 X58.0 Z30.0 R20 F30;** 或

**G02 U40.0 W-20.0 R20. F30;**

圆弧插补的进给速度用 F 指定，为刀具沿着圆弧切线方向的速度。

- 注 1：采用 I、K 编程时，系统将对当前点坐标(起点)、终点坐标和圆心坐标进行验证；如果终点不在圆上，当终点到圆心的半径值与起点编程半径值相差绝对值大于参数 P098(圆弧轮廓最大范围)时，系统产生 117 号报警提示：“圆弧终点不正确”。I、K 编程可以编过象限圆和整圆。
- 注 2：整圆不能用 R 编程。
- 注 3：R 为工件单边 R 弧的半径。R 为带符号数，“+”表示圆弧角小于 180°；“-”表示圆弧角大于 180°。
- 注 4：采用 R 编程时，如果直径 2R 小于当前点(起点)到终点的距离，系统将作出报警提示：“圆弧终点不正确”。
- 注 5：圆弧加工过象限时 X 或 Z 轴可能会换向运动，若机床轴间隙过大，且反向间隙补偿功能未打开，可能会在工件上产生明显的切痕。开放间隙补偿功能并设定间隙补偿值参数，系统会自动进行间隙补偿，以减少圆弧过象限的误差。
- 注 6：圆弧编程时若地址 X 或 Z 未编，默认为上段坐标。I 或 K 未编默认为 0。

## 2.2.4 暂停或准停 (G04)

指令格式：G04 X\_\_； //延时指令

G04 U\_\_； //延时指令

G04 P\_\_； //延时指令

G04； //准停指令

G04 指令地址为 X 或 U 或 P 时的延时单位：

指令地址	X	U	P
延时单位	秒	秒	0.001 秒

暂停指令推迟下个程序段的执行，推迟时间为指令的时间。

时间范围从 0.001~99999.999 秒。

比如：G04 X10； //延时 10 秒

G04 P10； //延时 0.010 秒

如果省略了 P，X，U 指令则可看作是准确停，准确停指令可插入到需要保证轨迹尖角的两切削段间，以保证轨迹尖角。

比如：

N0010 G64； //程序段间速度过渡模式

N0020 G01 U-10 F100；

N0030 G04

N0040 W-20;

在 N0020 和 N0040 段间插入 N0030 G04 段后，当 N0020 段执行结束，速度降为 0 后，再执行 N0040 段，这样保证了轨迹尖角。

若没有 N0030 段，系统自动处理 N0020 和 N0040 段间的过渡速度，会在拐角处产生圆弧。

## 2.2.5 自动返回机械零点 (G28)

指令格式: **G28 X (U) \_Z(W)\_;**

- (1) 利用上面指令，可以使指令的轴自动返回到参考点。**X (U) \_Z(W)\_**指定返回到参考点路途经过的中间点，用绝对值指令或增量值指令。
- (2) 以快速回零速度（由参数 P109 设定）从当前位置定位到指令轴的中间点位置（**A 点—B 点**），如图 2-11。
- (3) 以快速回零速度从中间点向参考点方向移动（**B 点—R 点**）。
- (4) 检测到减速信号后，低速运行（由参数 P043 设定）寻找精定位信号。
- (5) 检测到精定位信号后，返回零点执行完毕，回零灯亮。

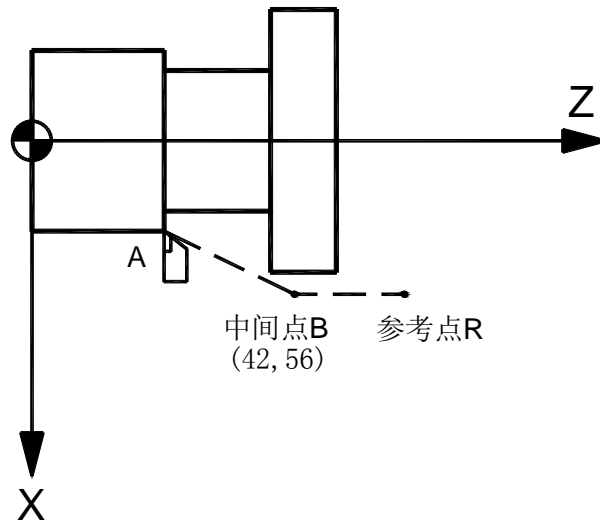


图 2-11

注 1: 由中间点向零点位置移动的方向由参数 P.005 Bit0, Bit1, Bit2 设定。

注 2: 若程序加工起点与参考点（机械零点）不一致时，回零完成后，可通过快速定位指令（G0 指令）或回程序零点方式回程序加工起点（程序加工起点坐标由参数 P192, P193, P194 定义）。



## 2.2.6 自动返回程序零点 (G26)

指令格式: **G26 X Z;**

其中:

X 和 Z 后不需要带坐标值, X 和 Z 的程序零点坐标位置由参数 P192、P193 确定。

系统执行 G26 时, 由当前坐标位置以手动快速速度返回到程序零点位置。

## 2.2.7 跳段功能 (G31)

指令格式: **G31 X(U)\_Z(W)\_L/K\_ F\_**

其中: **X(U), Z(W):** 进给坐标位置

**F:** 进给速度

**L:** 检测低电平有效的输入口

**K:** 检测高电平有效的输入口

功能说明: 程序执行 G31 功能时, 在未检测到外部有效信号前, 保持 F 进给速度进给。若在到达目标坐标前检测到了有效信号, 则停止进给, 跳转到下段执行; 若在到达目标坐标前未检测到有效信号, 当到达目标坐标后, 该段执行结束, 执行下段。其中 L\_ 或 K\_ 参数后的值表示待测的输入口编号, L 表示该输入口低电平为有效信号, K 表示该输入口高电平为有效信号。有关各输入口的编程口号可在诊断界面中查看, 具体查看方法见 3.12.4 节。

举例 1: 如下图 2-12, 轨迹 A-B-D': 无跳转信号的运行轨迹

执行 **G31 W160 L8 F100**

**G0 U60**

程序执行时, 以 F100 的速度进给 Z 轴, 同时检测 8 号输入口, 在走到 C 点位置时, 系统检测到 8 号输入口的低电平信号, 程序结束 G31 段执行, 立刻跳转到 G0 U60 段执行。这样, 实际运行轨迹为 A-C-D。

若在 Z 轴走完 W160 后仍未检测到 8 号输入口的低电平信号, 系统结束 G31 段, 执行 G0 U60 段。

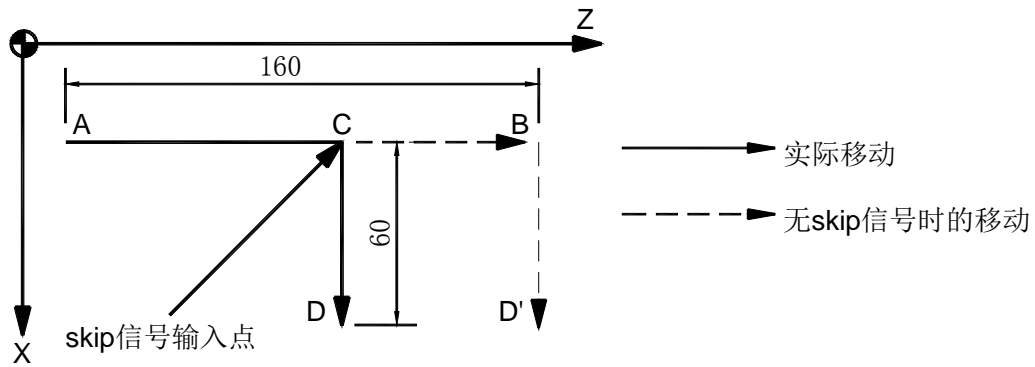


图 2-12

举例 2: 如下图 2-13, 轨迹 A-B-D 为无跳转信号的运行轨迹

```

执行 G31 W80 K6 F200
      G01 X300 Z100

```

程序执行时, 以 F200 的速度进给 Z 轴, 同时检测 6 号输入口状态, 在走到 C 点位置时, 系统检测到 6 号输入口的高电平信号, 程序结束 G31 段执行, 立刻跳转到 G01 X300 Z100 段执行。这样, 实际运行轨迹为 A-C-D。

若 Z 轴到达 B 点后仍未检测到 6 号输入口的高电平信号, 系统结束 G31 段, 执行 G01 X300 Z100 段。

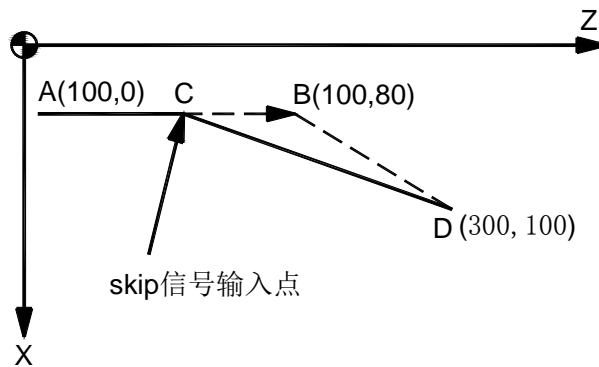


图 2-13

## 2.2.8 刀尖半径补偿 (G40, G41, G42)

有关刀尖半径补偿的说明见第六章。

## 2.2.9 坐标系设定 (G50)

指令格式 1: G50 X\*\*\* Z\*\*\*

指令格式 2: G50 U\*\*\* W\*\*\*

### 1. 坐标系设定 (格式 1)

格式 1 指令用于建立一个坐标系，使刀具上的某一点，例如刀尖在此坐标系中的坐标为 (\*\*\*,\*\*\*)。此坐标称为工件坐标系。工件坐标系一旦建立后，后面指令中绝对值指令或相对值指令的位置都是依此坐标系坐标原点的位置来表示的。

注：当为直径编程模式时，X 值表示直径值；当为半径编程模式时，X 值表示半径值。

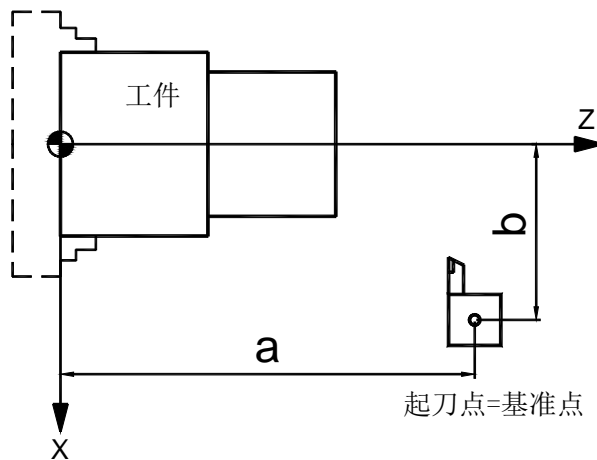


图 2-15

如图 2-15，直径编程时，可由 G50 X 2b Z a 指令建立坐标系

半径编程时，可由 G50 X b Z a 指令建立坐标系

### 2. 坐标系平移 (格式 2)

格式 2 指令 G50 U W 用于实现坐标系的平移。

执行 G50 U W 指令后，刀架物理位置不变，但工件坐标系零点位置相对原位置平移了 (U, W)。

如图 2-5，原刀架中心位置为 (120, 200)，执行 G50 U-28 W-20 后，刀架中心坐标变为 (92, 180)，如图 2-6。

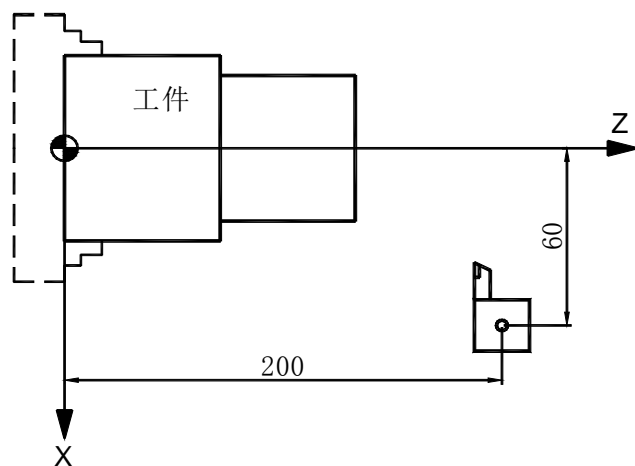


图 2-5

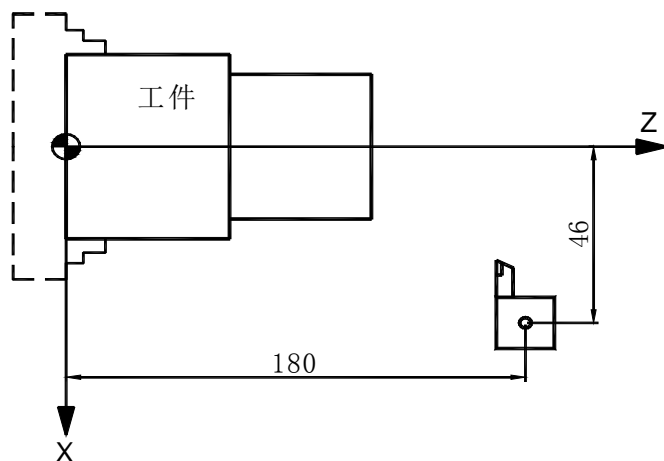


图 2-6

工件坐标系平移可应用于当刀架所有刀具在某方向偏差一致时，做整体偏差调整，这样不需要依次对每把刀进行刀补补偿。

### 2.2.10 刀补修调指令 (G10)

指令格式 1: G10 Pxx U\*\*\* W\*\*\*

指令格式 2: G10 Pxx X\*\*\* Z\*\*\*

其中: Pxxx: 刀补号;

U\*\*\*: X 向刀补增量修调值, 单位 mm;  
 W\*\*\*: Z 向刀补增量修调值, 单位 mm;  
 X\*\*\*: X 向刀补设定值, 单位 mm;  
 Z\*\*\*: Z 向刀补设定值, 单位 mm;

**G10 指令用于修调或设定对应刀补值, 举例:**

G10 P01 U0.2; 1 号刀补值 X 向修调 0.2mm;  
 G10 P02 W-0.12; 2 号刀补值 Z 向补修调-0.12mm;  
 G10 P01 X10; 1 号刀补值设定为 10mm;

### 2.2.11 轴往返运动指令 (G20 G21)

**指令格式 1: G20 U\*\*\* W \*\*\* Fxxx**

**指令格式 2: G20 X\*\*\* Z \*\*\* Fxxx**

**指令格式 3: G21 ; 停止 G20 运行;**

**其中:** U\*\*\*: X 向增量移动长度, 单位 mm;  
 W\*\*\*: Z 向增量移动长度, 单位 mm;  
 X\*\*\*: X 向移动的目标位置, 单位 mm;  
 Z\*\*\*: Z 向移动的目标位置, 单位 mm;  
 Fxxx: 移动速度, 单位 mm/mim;  
 G21: 用于取消 G20 指定的往返移动;

G20 指令用于控制设定轴在某个范围内以设定的速度往返不停运动;

UW 增量编程时, 是以当前位置为起点, 增量移动 UW 设定值; 再返回到起点, 如此往复;

XZ 编程时, 是以当前位置为起点, XZ 设定值为终点, 在起点和终点范围内往返移动;

**举例 1:**

G0 Z2;

G20 W40 F1000; Z 轴以 F1000 的速度在 Z 轴坐标 2 和坐标 42 范围内往返移动;

**举例 2:**

G0 Z5;

G20 Z40 F800; Z 轴以 F800 的速度在 Z 轴坐标 5 和坐标 40 的范围内往返移动;

取消往返移动指令：G21；

### 2.2.12 每分进给（G98）

指令格式：G98

G98 为每分进给模式，在 G98 模式下，刀具进给速度由 **F** 后续的数值指定。

G98 是模态的，一旦指定了 G98 模式，在 G99（每转进给）指令之前，一直有效。

系统上电后默认是 G98 模式。

### 2.2.13 每转进给（G99）

指令格式：G99

G99 为每转进给模式，在 G99 模式下，主轴每转刀具的进给量由 **F** 后续的数值指定。

G99 是模态的，一旦指定了 G99 状态，在 G98（每分进给）指令之前，一直有效。

表 2-2 每分进给和每转进给

	每分进给	每转进给
指定地址	<b>F</b>	<b>F</b>
指定代码	<b>G98</b>	<b>G99</b>
指定范围	<b>1~60000mm/min</b> <b>(F1~F60000)</b>	<b>0.01~500.00mm/re</b> <b>(F1~F50000)</b>

注 1：当位置编码器的转速在 1 转/分以下时，转速越慢，越不均匀。

注 2：G98，G99 是模态的，在另一个代码出现前，一直有效。

注 3：使用每转进给时，主轴上必须装有位置编码器。

### 2.2.14 恒线速控制（G96，G97）

所谓的恒线速控制是指 S 后面的线速度是恒定的，随着刀具的位置变化，根据线速度计算出主轴转速，并把与其对应的电压值输出给主轴控制部分，使得刀具瞬间的位置与工件表面保持恒定相对线速度关系。线速度的单位为：米/分。

相关恒线速指令如下：

代码格式：G96 S\_\_；

代码功能：设定恒线速，S 代表线速度；

代码格式：G97 S\_\_；


代码功能：取消恒线速，S 代表取消恒线速后主轴恢复到的转速；

代码格式: **G50 S\_;**

代码功能: **S** 后续的数值指定恒线速控制时主轴最高转速 (转/分)。

在恒线速控制时, 当主轴转速高于上述 G50 S 设定的转速值时, 则被限制在 G50 设定的 S 转速上。

恒线速示例:

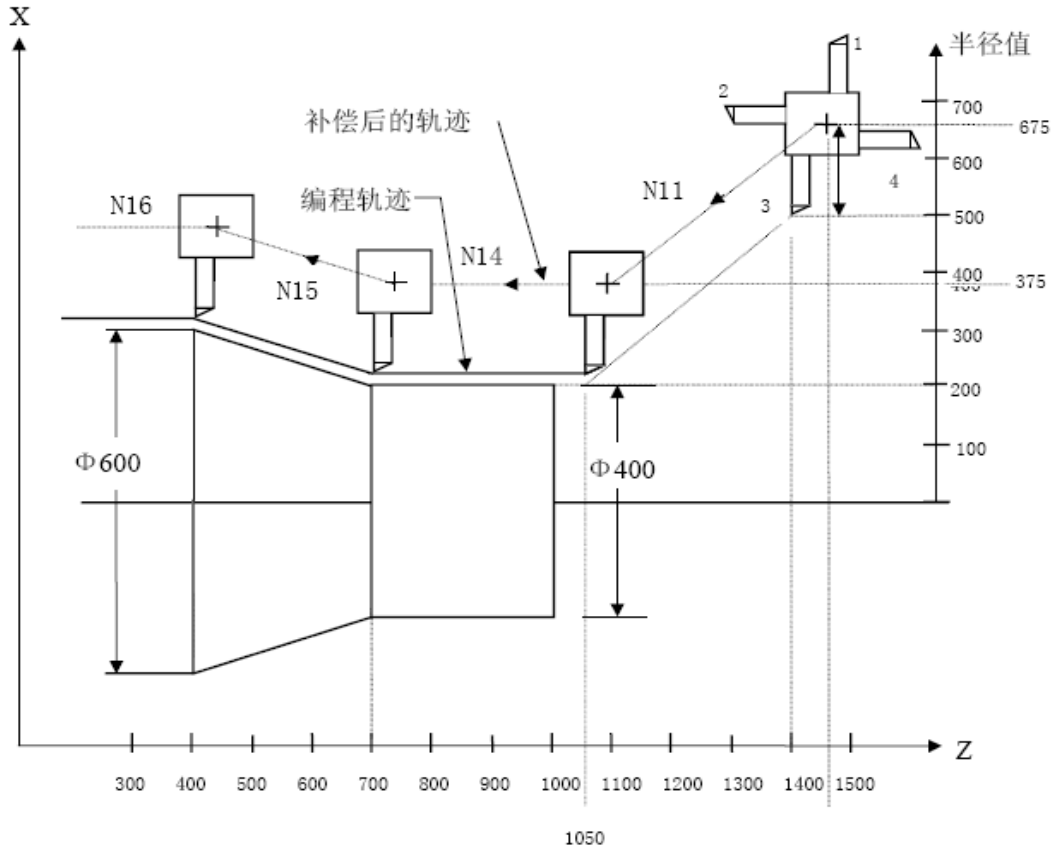

N8 G0 X1000 Z1400;

N9 T0202;

N11 X400 Z1050;

N12 G50 S3000; (设定主轴最高转速 3000 转)

N13 G96 S250; (设定线速度 250 米/分)

N14 G01 Z700 F100;

N15 X600 Z400;

N16 ...

...

N28 G97 ; (取消恒线速)

...

N42 M30;

注意:

- 当电源接通时, 对于没设定主轴最高转速的状态, 即为不限制状态。
- 对于 G50 Sxx 限制主轴最高转速, 只适用于 G96 状态, G97 状态时不限制。
- G50 S0 意味着限制到 0 米/分。
- 机床锁住时, 机械不动, 对应程序中 X 坐标值的变化, 进行恒线速控制。
- 从 G96 状态变为 G97 状态时, G97 程序段如果没有指令 S 码 (转/分), 那么 G96 状态的最后
- 转速作为 G97 状态的 S 码使用。

N100 G97 S800; (800 转/分)

...

N200 G96 S100; (100 米/分)

...

...

N300 G97; (XXX 转/分)

- XXX 转/分是 N300 段前一个程序段的转速, 即从 G96 状态变为 G97 状态时, 主轴速度不变。
- 对于 G00 指令的快速进给程序段, 当恒线速控制时, 不进行时刻变化的刀具位置的线速度控制, 而是计算程序段终点位置的线速度, 这是因为快速进给不进行切削的缘故。
- 恒线速控制时, 旋转轴心必须设定在工件坐标的 Z 轴上。

## 2.3 主轴功能(S 功能)

### 2.3.1 主轴速度指令

通过地址符 S 和其后的数据把代码信号送给机床, 用于控制机床的主轴转速。

指令格式: S\*\*\*\* 或 S\*\*

#### 1. 双速~四速电机控制模式 (参数号 P001 Bit4 =0)

- 当 S 后数值小于 5 时, 为电机档位控制指令, 指令 S1~S4 分别控制输出口 S1~S4, 共 4 档。S0 取消所有档位输出。
- S1~S4 代码的执行时间可由参数 P113~P116 设定。
- 设定范围: 0~1000 (0 毫秒~ 4000 毫秒)
- 设定时间=设定值\*4 毫秒。



- 当设定值为 0 时，代表长信号输出；非 0 时，为脉冲信号，脉冲宽度为参数设定时间。
- 2. 主轴变频器模式（参数号 P001 Bit4 =1）**
- Sxxxx 指令为变频器模拟量控制指令，单位：转/分；系统输出 0-10V 直流信号控制变频器以实现主轴电机无级调速。
  - 在 S 功能控制变频主轴时，输出 10V 时对应的主轴最高转速由参数 P55, P56, P57, P58 与主轴档位控制信号 M41、M42、M43、M44 共同确定。
  - 当 M41（主轴齿轮 I 档）有效时，10V 电压对应的转速由 P55 参数确定；
  - 当 M42（主轴齿轮 II 档）有效时，10V 电压对应的转速由 P56 参数确定；
  - 当 M43（主轴齿轮 III 档）有效时，10V 电压对应的转速由 P57 参数确定；
  - 当 M44（主轴齿轮 IV 档）有效时，10V 电压对应的转速由 P58 参数确定；系统上电复位时，默认的状态为 I 档。

## 2.4 刀具刀补功能

用地址 T 及其后面 4 位数来选择机床上的刀具号和刀补号。在一个程序段中可以指令一个 T 代码。

T 代码指令格式： T00xx

其中 xx 代表刀补号，可控制的刀补数为 16。

### 2.4.1 换刀相关参数

**参数 P010 Bit0**

刀架类型设置：

TSS =0：电动回转刀架

=1：排刀刀架

**注 1：**一般磨床的坐标系就是排刀刀架的形式。

### 2.4.2 刀补功能

在实际加工中，往往需要多把刀具进行切削，而每把刀具的切削点往往又不一致，这样若要保证所有刀具在同一程序中按一致的物理坐标轨迹移动，就需要计算不同刀具间切削点的坐标差，当调用不同刀具时，系统自动补偿两把刀具的偏差值，以保证按照程编轨迹运行。刀具间的偏差值数据称为刀补值，记录所有刀具刀补值的文件称为刀补表。

刀补号对应刀补表中的刀具补偿值，以用于计算换刀补后的坐标。刀补值通过按键输入，一个刀补号对应 X 轴和 Z 轴两个刀补值。

本系统支持 16 个刀补号，当 T 代码的刀补号为 01~16 范围时有效；

### 2.4.3 试切对刀

移动刀具至工件表面，进行 X 向或 Z 向的切削，在另外一轴不动的情况下移出刀具，测量工件直径或端面位置，然后进入刀补表输入实际测量值。使每把刀均进行如此操作，系统自动计算出各把刀的差值作为该把刀具的刀补值。这种方法称为试切对刀。关于使用试切对刀法建立刀补表以及刀补表修调的详细操作见 3.11.2 节描述。

## 2.5 辅助功能

辅助功能（M 功能）主要用来控制机床电气的开和关动作、输入状态检测以及控制加工程序的运行顺序等，M 功能由地址符 M 后跟两位整数构成。移动指令和 M 指令同在一个程序段中时，移动指令和 M 指令同时开始执行。

比如：N1 G01 X50.0 Z-50.0 F100 M05；执行 N1 段时，G01 功能和 M05 同时执行。

本系统所使用 M 功能如表 2-3 所示：

表 2-3 数控系统 M 功能表

指令	功 能	编程格式
M00	暂停，等待”循环启动”按键	M00
M01	暂停，等待外部有效信号	M01 Lxx/Kxx J##
M03	主轴顺时针转动	M03
M04	主轴逆时针转动	M04
M05	关主轴	M05
M08	开冷却液	M08
M09	关冷却液	M09
M10	工件夹紧	M10
M11	工件松开	M11
M78	尾座进	M78
M79	尾座退	M79
M20	从指定的输出口输出低电平信号(长信号)	M20 Kxx
M21	从指定的输出口关闭低电平信号(长信号)	M21 Kxx
M22	从指定的输出口输出脉冲信号(短信号)	M22 Kxx J##
M26	Y 轴转速控制（顺时针）（伺服主轴控制）	M26 Sxxxx
M27	Y 轴转速控制（逆时针）（伺服主轴控制）	M27 Sxxxx

M28	Y 轴旋转停止	M28
M30	程序结束	M30
M31	工件计数加 1	M31
M32	润滑功能开	M32
M33	润滑功能关	M33
M35	自动重复上料功能	M35 Lxx/Kxx Jxx Ixx Rxx Pxx
M91	条件程序跳转	M91 Lxx/Kxx Nxxxx
M92	无条件程序跳转	M92 Nxxxx/M92 Nxxxx L***
M98	子程序调用	M98 P***xxxx
M99	子程序返回	

注 1：在 M 指令与 G 指令在同一个程序段中时，二者同时执行。

注 2：一个程序段中 M 功能只能出现一个。

### 2.5.1 M00——暂停

#### 指令格式：M00

M00 指令使程序暂停运行，以便操作者做其它工作，按下 循环启动 键后程序继续运行。

### 2.5.2 M01——条件暂停

#### 指令格式：M01 Lxx/Kxx J##

其中：Lxx/Kxx 后数值为等待检测的输入口号

J##为等待时间（单位 秒），

M01 指令使程序暂停执行，等待外部输入口号信号，若检测到有效信号则程序继续运行，否则等待该口信号，若在 Jxx 设定的时间内未检测到有效信号则报警。

Lxx 表示等待该口低电平信号（与地信号接通状态），Kxx 表示等待该口高电平信号（与地信号断开状态）。

如：M01 L07 ；等待 7 号输入口号低电平信号

M01 K08 J5 ；等待 8 号输入口号高电平信号，若在 5 秒钟内未测到该信号则报警。

每个输入口号在系统内都有其编程口号，可通过诊断界面（进入诊断界面后按翻页键显示）查看各输入口号在系统内的编程口号，具体查看方法见 3.11.4 节描述。

### 2.5.3 M30——程序结束

#### 指令格式：M30


M30 表示程序执行结束，执行时有如下动作：

- (1) 主程序结束，指针返回程序起点，自动运转停止。
- (2) 关闭冷却和主轴（由参数 P004 Bit5 决定是否执行关冷却和主轴）
- (3) 计件数增加 1，加工计时停止
- (4) 输出 M30 状态（由参数 P015 Bit5 决定是否输出 M30 信号）

### 2.5.4 M03——主轴正转

#### 指令格式：M03

M03 执行流程说明：

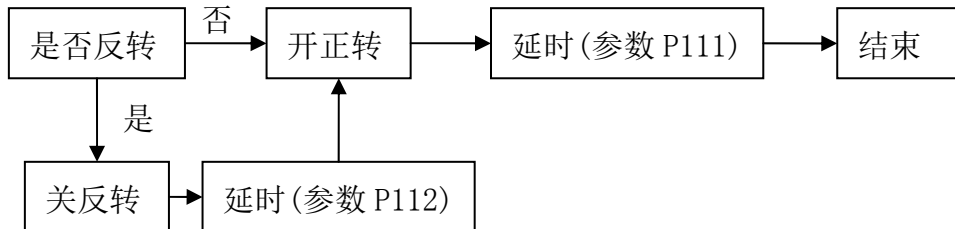


- (1) M03 指令使主轴正转继电器(由 M03 输出口控制)吸合，接着 S 功能输出模拟量，控制主轴顺时针方向旋转。
- (2) 若参数 P117 等于 0，M03 为电平保持输出，否则为脉冲输出，脉冲宽度由参数 P117 决定。

### 2.5.5 M04——主轴反转

#### 指令格式：M04

M04 执行流程说明：

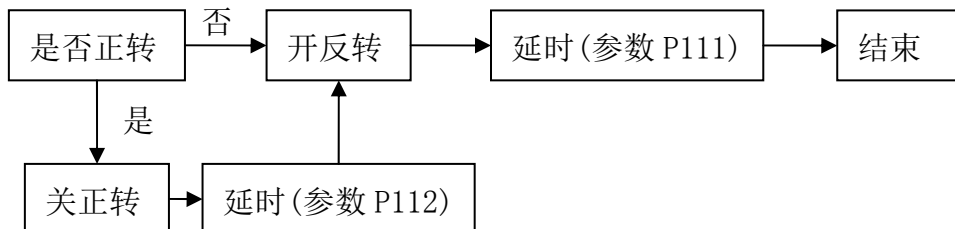

- (1) M04 指令使主轴反转继电器(由 M04 输出口控制)吸合，接着 S 功能输出模拟量，控制主轴逆时针方向旋转。
- (2) 若参数 P118 等于 0，M04 为电平保持输出，否则为脉冲输出，脉冲宽度由参数 P118 决定。

### 2.5.6 M05——主轴停止旋转

#### 指令格式: M05

- (1) M05 指令关闭主轴正或反转控制继电器, 停止输出模拟量, 主轴旋转停止。
- (2) 若参数 P119 等于 0, M05 为电平保持输出, 否则为脉冲输出, 脉冲宽度由参数 P119 决定。一般设为脉冲输出 0.4 秒脉冲(P119=100)。
- (3) 如果参数 P90≠0(主轴制动输出时间参数), 系统输出脉冲信号到制动继电器 (脉冲宽度由参数 P90 设定), 提供主轴制动功能。
- (4) 如果参数 P010 Bit5 =1, 执行 M05 时同时关 S1~S4 继电器; Bit5 =0, 不关;
- (5) M05 指令执行过程为:

### 2.5.7 M08 M09——冷却液控制

#### 指令格式: M08 M09

M08 指令使冷却液打开。

M09 指令使冷却液关闭。

M08、M09 指令为电平方式输出

### 2.5.8 M10 M11——工件夹紧, 松开控制

#### 指令格式: M10 M11

M10 指令使工件夹紧

M11 指令使工件松开

- (1) M10、M11 功能输出口分别为 M10 和 M11。
- (2) M10、M11 指令可以由参数设定为脉冲或电平控制, 由参数 P105 定义。
- (3) M10、M11 与主轴具有互锁关系, 具体见 5.4 节卡盘控制的详细描述。

### 2.5.9 M17 M18——主轴速度/位置控制模式切换

#### 指令格式: M17 M18

M17, M18 指令使主轴在速度模式和位置模式间切换

M17, M18 指令控制口为由参数 P144 定义, 由参数 P145 设定两种模式切换时的延时时间。

参数 P013 Bit1 用于设定主轴默认模式为速度或位置模式;

### 2.5.10 M19——主轴准停控制

#### 指令格式: M19

M19 指令输出准停信号, 同时等待准停到位信号, 当收到准停到位信号后指令执行结束。

准停输出信号由参数 P220 设定，准停到位信号口由参数 P221 设定。

参数 P222 设定主轴准停最大等待时间。

参数 P011 Bit3 用于开放主轴准停功能，参数 P011 Bit2 用于设定主轴准停到位电平为高有效或低有效。

### 2.5.11 M78 M79——尾座进，尾座退控制

指令格式： M78 M79

M78 指令使尾座前进

M79 指令使尾座后退

- (1) M78、M79 功能输出口分别为 M78 和 M79。
- (2) M78、M79 指令可以由参数设定为脉冲或电平控制，由参数 P122 和 P123 定义。
- (3) M78、M79 的具体应用见 5.6 节尾座控制的详细描述。

### 2.5.12 M20, M21, M22——输出口信号控制

指令格式： M20 Kxx

M21 Kxx

M22 Kxx J##

- (1) Kxx 指定输出口号，xx 范围为 1~32；
- (2) M20 指令使得 Kxx 指定的输出口 OC 输出有效。(可以理解为与地线接通)；
- (3) M21 指令使得 Kxx 指定的输出口 OC 输出截止。(可以理解为与地线断开)；
- (4) M22 指令使得 Kxx 指定的输出口产生一个有效的 OC 脉冲输出。脉冲宽度由 J##定义(单位 秒)。参数 J##为 0 时不输出信号。

与 M20 和 M21 相比较，M20 和 M21 输出的是电平信号(长信号)，而 M22 输出的是脉冲信号(短信号)。

每个输出口在系统内都有其编程口号，可通过诊断界面（进入诊断界面后按翻页键显示）查看各输出口在系统内的编程口号，具体查看方法见第 3.11.5 节描述。

### 2.5.13 M31——工件计数

指令格式： M31

- (1) M31 使当前工件计数值和累计计数值同时增加 1。
- (2) 若程序中未编 M31，系统会在执行 M30 时自动增加工件计数值。若程序中已有 M31，则执行 M30 时不再增加计数。

### 2.5.14 M32 M33——润滑供油开，供油停

**指令格式： M32 M33**

M32 指令使润滑供油打开

M33 指令使润滑供油停止

- (1) M32、M33 功能输出口为 M32
- (2) M32、M33 指令可以由参数设定为脉冲或电平控制，由参数 P013 Bit2 和参数 P107, P108 定义。
- (3) M32、M33 的具体应用见 5.7 节润滑控制的详细描述。

**2.5.15 M91 M92——程序跳转指令****指令格式： M91 Lxx Nxxxx**

**M91 Kxx Nxxxx**

**M92 Nxxxx**

**M92 Nxxxx L\*\*\***

**其中：**

- (1) M91 为条件跳转指令，Lxx 和 Kxx 的意义分别是：
  - Lxx：当 xx 输入口为低电平时跳转到段号为 Nxxxx 的程序段执行，否则顺序执行下个程序段。
  - Kxx：当 xx 输入口为高电平时跳转到段号为 Nxxxx 的程序段执行，否则顺序执行下个程序段。
- (2) M92 Nxxxx 实现无限循环跳转，为保证每次循环开始时坐标不发生偏移，要求循环部分程序段的指令轨迹为封闭轨迹，否则将造成每次开始时起点漂移，最终越出工作台。
- (3) M92 Nxxxx L\*\*\* 用来实现有限次循环跳转执行。程序执行\*\*\*次循环跳转，当执行次数完成后，顺序执行 M92 下段程序。

**举例：**

```
O0020;
N10 M3 S1000;
T0101;
G0 X100;
Z0;
G1 Z-40 F100;
X120 Z-100;
X150;
M92 N10;
```

M30;

M92 有限循环 100 次举例:

```
O0020;
N10 M3 S1000;
T0101;
G0 X100;
Z0;
G1 Z-40 F100;
X120 Z-100;
X150;
M92 N10 L100; //循环 100 次后结束
M30;
```

### 2.5.16 M98 M99——子程序调用及子程序返回

指令格式: **M98 P\*\*\*# # # #**

#### **M99**

其中 P: 子程序调用特征字符, 不能省略。

# # # #: 子程序名, 必须为四位数。

\*\*\*: 子程序调用次数, 省略时调用一次。最多为 999 次。

在程序中存在某一固定顺序且重复出现时, 便可以将其作为子程序, 这样在每一个需要使用此固定顺序的地方就可以用调用子程序的方法执行, 而不必重复编写。

子程序的最后一段必须是子程序返回指令即 M99。执行 M99 指令, 程序又返回到主程序中调用子程序指令的下一个段程序继续执行。

举例:

```
O0001
N0010 M03 S1000
.....
N0080 G0 X10
N0090 M98 P0005
N0100 G0X30
.....
```



N0150 M30

子程序 O0005  
 N0010 G01 X10 F100  
 .....  
 N0060 G0 Z30  
 N0070 M99 ; 子程序返回

执行 O0001 主程序后，执行流程是：

N0010 M03 S1000  
 .....  
 N0080 G0 X10  
 N0010 G01 X10 F100  
 .....  
 N0060 G0 Z30  
 N0100 G0 X30  
 .....  
 N0150 M30

### 2.5.17 M26, M27, M28——旋转轴转速控制

指令格式：**M26 Pxxxx**  
**M27 Pxxxx**  
**M28**

其中：

- M26,M27,M28 指令功能为旋转轴旋转控制专用指令，其参数 Pxxxx 为设定的转速,控制轴由参数 P197 设定。该指令用于控制步进或伺服电机连续旋转运动，同时又不影响后续程序段的执行，类似主轴运动。
- 指令 M26 Pxxxx 控制旋转轴以 xxxx 转/分的速度正转
- 指令 M27 Pxxxx 控制旋转轴以 xxxx 转/分的速度反转
- 指令 M28 控制旋转轴停止
- Y 轴为步进或伺服驱动单元，需要设定为 10000 当量脉冲模式。

### 2.5.18 辅助机能代码调用子程序

当参数 P004 Bit3 (CM98) 设置为 1 时, 当执行标准 M, S, T 以外的代码时, 系统不产生报警, 而去调用相应的一个子程序。结合输入输出接口控制代码, 用户可以根据需要扩展辅助机能代码。

### 1. M 代码调用子程序

M 代码, 当系统执行标准以外的 M 代码时, 调用的子程序为:

Mxx: 调用子程序 O90xx。

### 2. T 代码调用子程序

T 代码, 当系统执行 T20~T99 时, 调用的子程序为:

Txx: 调用子程序 O92xx。

注 1: 当执行非标准的 M, T 时, 必须编入对应的子程序。否则会产生 051 号报警。

注 2: 非标准的 M, T 代码可以在录入方式下运行

注 3: 在对应的子程序中即可以编入轴运动指令, 也可以对输出点进行控制 (关和开), 也可以根据输入信号进行转跳或进行循环, 或某一输入信号作为 M/T 的结束信号。

## 2.6 程序的构成

### 2.6.1 程序

程序是由多个程序段构成的, 而程序段又是由字构成的, 各程序段用程序段结束代码 (” ; ”) 分隔开。

#### 1. 程序的一般格式

加工程序一般由程序名 (单列一段)、程序主体、程序结束指令 (一般单列一段)、程序结束符 (单列一段) 组成。

程序的一般结构如下图:

程序	O0006 N0010
----	-------------

	O0006 ;	→	程序名
	G0 X100 ;	→	指令字
程序段选跳符	/ Z20 ;		
程序段号	N0040		M03 S600 T02 ;
	G01 X80 F100 ;	→	程序段结束符 “;”
	M30 ;		
	%	→	程序结束符
地址		2013-08-12 0:20:23	

## 2. 主程序和子程序

### (1) 主程序

程序分为主程序和子程序。通常 CNC 是按主程序的指令顺序运动的，如果主程序执行到调用子程序的指令，则 CNC 按子程序运动，在子程序中执行到返回主程序的指令时，CNC 便返回主程序继续执行。主程序的最后一段以 **M30** 来结束加工程序的运行。若程序尾无 **M30**，系统会出现 140 号报警。M30 执行后加工文件指针自动返回文件首。

#### 主程序编写格式：

```
Oxxxx;      主程序号
.....; //主程序段
.....;
.....;

.....;
.....;      //主程序段
M30;       主程序结束
%
```

在 CNC 存储器内，主程序和子程序合计存储 480 个程序，选择其中一个主程序后，便可按其指示控制 CNC 机床工作。

### (2) 子程序

若加工工艺中一些动作顺序固定且重复出现时，便可把它们独立出来编为子程序，然后在主程序中进行调用，这样编程变得简单。子程序可以在自动方式下调出，并且被调出的子程序还可以调用另外的子程序。从主程序中

被调出的子程序称为一重子程序，共可调用十重子程序。可以用一条子程序调用指令重复多次调用同一子程序，最多可重复调用 999 次。

#### 子程序编写格式：

```
Oxxxx;      子程序号
.....;    //子程序段
.....;
.....;

.....;
.....;    //子程序段
M99;      子程序结束
%
```

子程序的开头在地址 O 后写上子程序名，子程序最后一段为 M99，表示子程序结束返回主程序，应为当单独的一个程序段。

### (3) 子程序调用

子程序由主程序或其他子程序调用执行，子程序调用指令格式为：

**M98P\*\*\*####**

其中 ####:被调用的子程序名

\*\*\*:子程序被调用次数，若省略了\*\*\*，则默认调用 1 次。

如指令 M98 P51003，表示为程序名为 1003 的子程序被连续调用 5 次。

注 1: M98 指令不可以与移动指令同时存在于一个程序逻辑中。

注 2: 在子程序中调用子程序与在主程序中调用子程序的情况一样。

注 3: 当检索不到用地址 P 指定的子程序号时，产生 120 号报警。

注 4: 用 MDI 输入 M98 PXXXX，不能调用子程序。

## 2.6.2 程序名

本系统可以存储 480 个程序，为了把这些程序相互区别开，在程序的开头，用地址 O 及后续四位数值构成的程序号，格式 O□□□□。程序号一般习惯也称为程序名。在程序目录显示界面，可以查看系统内存存储的所有程序名，详细操作见 3.9.10 节 程序存储器信息显示详细描述。

## 2.6.3 程序段号

程序是由多个指令段构成的，程序段之间用段结束代码隔开。在本系统用字

符”；”表示程序段结束代码。

在程序段的开头可以用地址 N 和后续数字构成程序段号，数字最多 5 位，前导零可省略。

程序段号是任意的，其间隔也可不等。可以全部程序段都带有段号，也可以在需要的程序段带有。在程序的特定地方带上段号是必须的，比如，执行 M92 或 M91 循环调用某些程序段时需要。

## 2.6.4 字和地址

字是构成程序段的要素。字是由地址字符和其后面的数值构成的（有时在数值前带有+、-符号）。

地址字符是英文字母（A~Z）中的一个字母，它定义了其后数值的意义。在本系统中，可以使用的地址和它的意义如下表所示：

根据不同的准备功能，有时一个地址也有不同的意义。

功 能	地 址	意 义
程序号	O	程序号
程序段号	N	程序段号
准备功能	G	指定动作状态（直线，圆弧等）
尺寸字	X, Z, U, W	坐标轴移动指令
	R	圆弧半径
	I, K	圆弧中心坐标，倒角量
进给速度	F	进给速度指定
主轴功能	S	主轴转速指定
刀具功能	T	刀具号和刀补号的指定
辅助功能	M	控制机床电气的 ON/OFF 状态指定
暂 停	P, U, X	暂停时间的指定
程序号指定	P	指定子程序号
重复次数	P	子程序的重复次数
参数	P, Q, R, L	指定程序重复部分等的顺序号

## 2.6.5 程序结束


程序的最后有下列代码时，表示程序结束：

M30	主程序结束并返回程序开头
M99	子程序结束，返回调用程序

在执行程序中，如果执行到 M30 或 M99 代码，系统结束当前程序执行。若是 M30 代码，则文件执行指针返回到程序的开头，同时根据参数设定进行相应输出控制处理；若是 M99 代码，则程序执行流程返回到调用子程序的程序中。

## 2.7 自动加减速

在轴移动的开始和结束时系统自动地进行加减速，所以能够平稳地启动和停止。并且在移动速度变化时也自动地加减速，所以速度的改变可以平稳地进行。因此在编程时对于加减速不需要考虑。

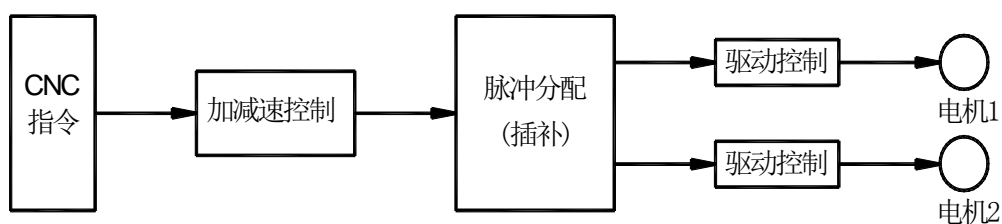

### 加减速的类型和参数：

快速进给：直线型加减速（用参数设定各轴加减速时间常数）

（参数 P023~024）

切削进给：直线型加减速（用参数设定各轴通用的加减速时间常数）

（参数 P031）

手动进给：直线型加减速（用参数设定各轴通用的加减速时间常数）

（参数 P023~024）

### 2.7.1 程序段拐角处的速度控制


G61、G64 模态码用于控制程序段间的速度过渡方式。

G61 模式为：当前段执行结束并降速到零后，再执行下一段；

G64 模式为：当前段执行接近结束，速度低于段间平滑过渡设定速度值时（由参数 P028 设定或参数 P029 设定），系统自动进行段间过渡处理，因此段间速度不需要降为零，但会造成段间圆弧过渡区，在 G64 模式下若要取消此弧可在拐角处

加入准停指令 (G04)。

例如，某一程序段只有 X 轴移动，下一程序段只有 Z 轴移动，在 X 轴减速时，Z 轴进行加速，此时刀具的轨迹如下：

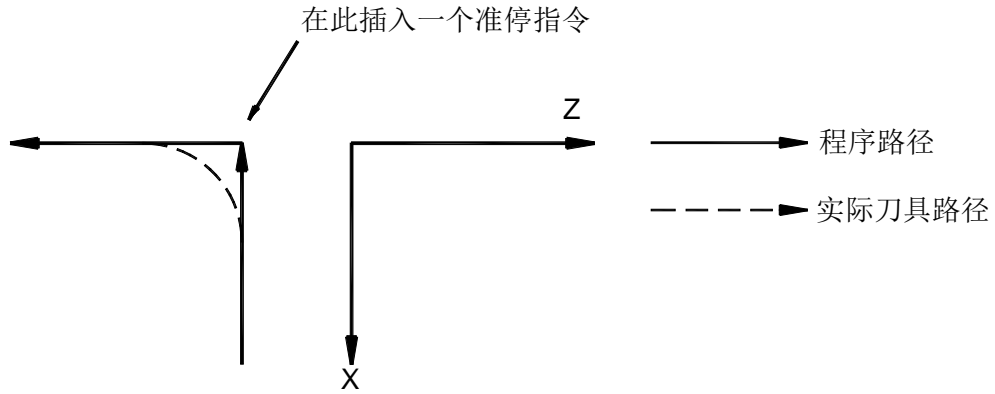

如果加入准停指令，则刀具沿着上图实线那样按程序指令运动。否则，切削进给速度越大，或加减速时间常数越长，或段间速度过渡参数值越大，则拐角处的弧度也越大。圆弧指令时，实际刀具轨迹的圆弧半径比程序给出的圆弧半径小。要拐角处误差变小，在机械系统允许的情况下，应使加减速时间常数尽量变小。

注：在程序段与程序段之间，CNC 进行如下处理：

前程序段 \ 下程序段	点定位	切削进给	不移动
点定位	×	×	×
切削进给	×	○	×
不移动	×	×	×

×：待前程序段指令速度减速到零后，才执行下个程序段。

○：上个程序段进入降速区达到降速点后，立刻开始执行下个程序段。

## 第三章 操作篇

### 3.1 操作面板说明

#### 3.1.1 显示和操作面板

系统面板上按键按功能分为三大类：页面显示选择用按键，字符输入编辑用按键，机床功能操作用按键。


 

#### 3.1.2 页面显示选择用按键

页面显示包括：位置，程序，刀补，参数，诊断，共 5 个选择按键，用于选择各种显示画面。






 

软定义功能键：F1，F2，F3，F4，F5，F6：在各个页面下，还可按软功能键 F1~F6 进行子页面选择。




 









按键名	按键表述符	功能用途
位置键	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">位置</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">图形</span>	显示坐标位置以及图形，共有五页：相对坐标，绝对坐标，综合坐标，位置程序，图形，按 F1~F5 键、上下翻页键或 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">位置</span> 键切换显示 图形状态用于设置及显示切削轨迹的图形
程序键	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">程序</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">U 盘</span>	程序的显示、编辑、U 盘管理等，共有四页：MDI 模式，程序，目录 / 存储量、U 盘操作；按 F1~F4、上下翻页键或 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">程序</span> 键切换显示 U 盘状态用于显示 U 盘文件和用户程序以及系统参数，便于程序以及参数文件在 U 盘和系统间导入导出
刀补键	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">刀补</span>	显示设定刀具补偿量
参数键	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">参数</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">初始化</span>	显示系统参数、宏参数、螺距补偿参数以及 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">初始化</span> ，共有四页；按 F1~F4、上下翻页键或 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">参数</span> 切换显示 初始化状态用于显示设置参数开关，程序开关，当前时间设定，修改密码，存储器格式化等功能。
诊断键	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">诊断</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">报警</span>	按 F1 键时显示输入输出口状态，编码器线数，各轴输出脉冲数，主轴模拟电压，累计加工件数等诊断





  

		数据，按 F2 键时显示输出口管脚和编程口号，按 F3 键时显示输入口管脚和编程口号。  状态用于显示报警信息。  状态用于显示 PLC 信息、PLC 参数设置以及、PLC 调试。
--	---	--

### 3.1.3 字符数字编辑键

字符数字编辑包括所有数字和字母，以及 , , , , , , , 以及光标键和翻页键。

按键名	按键表述符	功能用途
复位键		CNC 复位，程序结束加工，解除报警，终止串口输入输出。
输入键		参数，刀补，螺补等输入数据的确认；输入文件名的确认；MDI 方式下程序段指令的输入。
取消键		参数，刀补，螺补输入数据的清除；编辑程序时输入字符或符号的清除； 快捷 MDI 模式下程序段的清除；
插入键		程序编辑时，在当前光标所指字的后面插入字，或建立打开新程序（当地址符为 O 时）
删除键		程序编辑时，删除当前光标所指字； 参数输入时，删除上个字符或数字； 快捷 MDI 输入时，删除上个字符或数字； 编辑时或 U 盘方式下删除文件；
修改键		程序编辑时，新输入的字替换光标所在的字。
转换键		在参数界面下，按  键切换到参数的备份、恢复出厂值等操作界面； 在编辑界面下，按  键进行程序的复制操作。 在 U 盘界面下用于导入导出 U 盘文件的启动操作。
上翻页，下翻页	 	程序编辑或参数界面下滚屏显示
上光标，下光标，	 	上下左右移动光标

左光标, 右光标	 	
地址键		输入字母字符
数字、符号 键		输入数字和符号（负号，小数点） @：整起行的第一个字符，用作程序注释 ,: 除用于幂函数 POW 的参数分割外，另一个很有用的场合是宏程序里分割多个赋值语句，形如： <b>N0010#502=0,#504=0,#506=0,#508=0;</b>
段结束符		程序段结束符； 程序名输入后确认符：比如要编辑或新建 O0010 程序，输入 O0010 后按  即可

### 3.1.4 机床功能操作键

机床功能键如下图：

按键名	按键表述符	功能用途
自动加工模式键		程序自动连续运行方式
手动进给模式键		手动控制机床进给方式
编辑模式键		编辑程序方式
MDI 模式键		录入模式，用于参数数据输入以及 MDI 数据输入。
增量进给模式键		增量进给模式开关，以 0.001,0.01, 0.1mm、1.0mm 为单位进给量
手轮进给模式键		手轮进给功能开关
机床回零模式键		回机床零点模式开关
程序回零模式键		回加工开始的起刀点位置
单段方式键		单程序段运行方式功能开关
机床锁按键		控制系统进给轴脉冲输出
脉冲单位选择键 G00 倍率选择键	       	手轮进给模式或增量进给模式的最小进给单位选择； X1000 只对增量进给模式有效； G00 倍率选择键用于快速移动速度倍率选择
循环启动键		启动程序自动加工或暂停后再次启动

进给保持键		自动运行时暂停
砂轮键		砂轮启停
液压开关键		液压开关
冷却液开关键		冷却液开关
主轴正转键		主轴正转
主轴反转键		主轴反转
主轴停止键		主轴停止
主轴点动键		主轴点动
卡盘控制键		卡盘夹紧或松开
尾座控制键		控制尾座进退
进给倍率按键	 	设定自动运行时进给速度的倍率以及手动移动时的速度
快速倍率按键	 	设定手动快速的倍率以及 G00 的倍率
主轴倍率按键	 	设定主轴模拟量的倍率
快速进给开关键		手动快速开关，打开时，按进给键为快速移动
X+/X-进给键	 	手动方式下操作 X 轴移动 手轮进给模式选择手轮进给的当前轴
Y+/Y-进给键	 	手动方式下操作 Y 轴移动 手轮进给模式选择手轮进给的当前轴
Z+/Z-进给键	 	手动方式下操作 Z 轴移动 手轮进给模式选择手轮进给的当前轴
工作灯开关控制键		工作灯打开或关闭
排屑器控制键		排屑器启动停止
送/退料控制键		送料装置前进后退
手轮试运行键		在自动进给模式下用手轮脉冲速度来驱动程序段的运行

## 3.2 位置显示画面

按 $\boxed{\text{位置}}$ 键，进入位置画面，在屏幕顶行(如下图所示)，显示有当前操作模式（手动、自动等）和连续或单段运行，以及在自动模式下为正在运行或暂停。

再按上下翻页键或按 $\boxed{\text{位置}}$ 键，在以下四个画面中切换显示：

### 1. 工件坐标系的绝对位置显示

位置		00020 N0000		手动方式		连续	
X	0.0000	F	0	S	0	T	0001
Z	0.0000	冷却状态:	关闭				
		倍率信息		砂轮状态:	关闭		
手动速率	126	主轴倍率	100%	加工件数:	0	G00 G98 G97 G40 G18	
进给倍率	100%	快速倍率	100%	切削时间:	000:00:00	段录入:	
绝对		相对		综合		程序	
图形		电流				2018-08-09 18:34:58	

注 1：显示主轴的实际转速时，必须在主轴上装有位置编码器。

注 2：实际速率 = 编程的 F 速率 × 倍率。

注 3：在螺纹切削时，实际速率 = 编程速率，倍率无效。

注 4：每转进给的编程速率显示仅在含有每转进给有运动轴的程序段正执行时显示，如果其后的指令不是含有每转进给的程序段且没有指定新的 F 时，当执行到下程序段时编程速率及实际速率项按每分进给速率显示。

## 2. 相对位置显示

位置		00020 N0000		手动方式		连续	
U	V	W	0.000		F	0	
			0.000		S	0	
			0.000		T	0001	
倍率信息				G00 G98 G97 G40 G18			
手动速率	126	主轴倍率	100%				
进给倍率	100%	快速倍率	100%				
段录入:				2018-08-09 18:39:08			
绝对	<b>相对</b>	综合	程序	图形	电流		

开机后，只要机床运动，其运动位置即可由相对位置显示出来，并可随时清零。

**相对位置清零：**按 U 或 W 键，此时屏幕中 U 或 W 字符闪烁，然后按 **取消** 键，U 或 W 相对位置被清零。

## 3. 显示综合位置

位置	00020 N0000	手动方式	连续
	(相对坐标)	(绝对坐标)	F 0
U	0.000	X 0.000	S 0
V	0.000	Y 0.000	T 0001
W	0.000	Z 0.000	主轴状态: 停止
	(机床坐标)	(余移动量)	冷却状态: 关闭
X	0.000	X 0.000	卡盘状态: 松开
Y	0.000	Y 0.000	砂轮状态: 关闭
Z	0.000	Z 0.000	加工件数: 0
			切削时间: 000:00:00
			G00 G98 G97 G40 G18
段录入:			2018-08-09 18:39:29
绝对	相对	<b>综合</b>	程序
			图形
			电流

同时显示下面坐标系中的现在位置。

- (1) 相对坐标系中的位置（相对坐标）。
- (2) 工件坐标系中的位置（绝对坐标）。
- (3) 机械坐标系中的位置（机床坐标）。
- (4) 剩余移动量（自动及录入方式有效）。

**机床坐标清零：**按 X 或 Z 键，此时机床坐标的 X 或 Z 字符闪烁，然后按 取消 键，机床坐标的 X 或 Z 值被清零。

**注：**在上电需回机床零点模式下，不要进行机床坐标清零操作。

#### 4. 坐标和程序段动态显示

在该画面可以同时显示绝对坐标和相对坐标，同时动态显示当前加工的程序段。

位置	00020 N0000	自动方式	连续				
	(相对坐标)	(绝对坐标)	F 0				
U	0.000	X 0.000	S 0				
V	0.000	Y 0.000	T 0001				
W	0.000	Z 0.000	主轴状态: 停止				
00002 ; N0010 M03 S200 ; G0 X10 Z10 Y10 ; G1 X60 F500 ; Z30 ; Y30 ; G0 X10 Y10 Z10 ; M20 K1 ; M20 K2 ; M20 K3 ;			冷却状态: 关闭				
			卡盘状态: 松开				
			砂轮状态: 关闭				
			加工件数: 0				
			切削时间: 000:00:00				
段录入:			G00 G98 G97 G40 G18				
			2018-08-09 18:39:54				
绝对	相对	综合	<b>程序</b>	图形	电流		

#### 5. 当前加工程序和程序段号的显示

在位置画面的上方，除了显示当前位置显示模式（相对、绝对、综合、位置程序）之外，还显示当前调用加工的程序名以及当前程序段段号。在绝对坐标和相对坐标画面，屏幕同时有大字符显示当前程序名和段号。如上图所示，当前正在加工或等待加工的程序名为 O0020，当前加工段为 N0000 段。

#### 6. 加工时间、零件个数的显示

在位置显示画面上，同时显示出加工时间和加工的零件数：

**加工件数：**当程序执行到 M30 时，计件值自动加 1。或者在无限循环加工程序中添加 M31 指令，执行 M31 指令时计件值加 1；

**加工件数的清零：**按“R”键后，计件数值闪烁，此时按~~取消~~键后计件数清零。

**注：**由参数 P002 Bit0 决定上电后加工计件数是否自动清零。

**切削时间：**当自动运转循环启动后，系统开始计时，显示格式为 xxx: xx: xx，依次代表时：分：秒。

切削时间的清零：按“D”键后，切削时间开始闪烁，此时按取消键后清零。

## 7. 系统状态信息显示

在屏幕的右侧上部显示系统状态信息，如下图：

F	0
S	0
T	0001
主轴状态:	停止
冷却状态:	关闭
卡盘状态:	松开
砂轮状态:	关闭
加工件数:	0
切削时间:	000:00:00

## 8. 当前机床操作方式显示

在屏幕的右侧下方显示如下图：

G00 G98 G97 G40 G18

其中上方 Gxx 代码行表示的是当前 G 功能模态组代码。

空白区域用于动态显示 G04 延时倒计时或 G 功能描述(如“G02 逆时针圆弧切削”)。

## 9. 当前时间日期显示

如上图所示，在屏幕右下角显示当前日期和时间，显示格式为：年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分\_\_秒。



## 3.3 安全操作

### 3.3.1 急停

按下急停按钮，机床移动立即停止，所有的输出如主轴的转动，冷却液，刀架旋转等也全部关闭。旋转急停按钮后解除急停状态，但所有的输出都需重新启动，同时系统坐标显示位置与物理位置可能会不一致，需要重新对刀或回机床零点。

**注 1:** 在解除急停重新启动系统之前，需要消除机床异常的因素。

### 3.3.2 超程

超程控制分为硬件超程限制和软件超程限制。

硬件超程限制需要用户在各轴的正负极限位置安装限位开关，并接入系统正负限位输入口，当系统检测到正负限位信号时减速停止并报警。

软件超程限制需要用户根据各轴正负极限坐标位置（机床坐标）设置相应参数（P046~P049）。如果刀具进入了由参数规定的禁止区域（机床坐标行程极限），则显示超程报警，刀具减速停止。

具体超程设置范围，请参照机床厂家发行的说明书。

### 3.3.3 报警处理

当出现异常运转报警时，请参照报警界面下的产生原因或处理措施解除报警产生根源，重新确定坐标位置和刀号刀补无误后方可再次运行。

## 3.4 手动操作

### 3.4.1 手动返回机床零点

#### 3.4.1.1 操作方法

1. 按`机床零点`方式键，这时液晶屏幕右下角显示“机械回零”
2. 按 X 轴或 Z 轴方向键，直到回零指示灯亮，回零完成。

在执行回机床零点操作以前，需要使用者完整了解回机床零点的原理以及参数设置，以免造成事故或不能正确回零。在 3.5.2 节介绍回零相关参数的功能，本节介绍回零动作过程。

回零方式共有方式 A, 方式 B 和方式 C 三种回机械零点方式。由参数 P005 Bit4 和参数 P006 Bit4, Bit5, Bit6, Bit7 设定各轴回零方式。方式 C 是单个减速开关同时作为减速信号和回零参考点信号使用。方式 B 是减速开关信号仅用于减速和粗

略定位，依靠检测伺服编码器的 Zero 脉冲（零位脉冲）信号作为精确定位信号。方式 A 为回浮动零点方式，需要用户事先设定了浮动零点位置。

#### 方式 B 回零动作过程：

按下 X 轴或 Z 轴方向键，机床根据系统回零设置方向运动（由参数 P005 Bit0, Bit1, Bit2, Bit3 设定）。在到达减速点以前，机床快速移动（由参数 P109 设定回零快速速率），碰到减速开关后，机床降速停止，并以 FL（由参数 P043 设定）的速度反向移动离开参考点，当离开减速开关后降速至停止，然后再次反向以 FL 速度接近减速点，当检测到轴的 Zero 脉冲信号后停止，返回机械零点完成，回零指示灯亮。

#### 方式 C 回零动作过程：

按下 X 轴或 Z 轴方向键，机床根据系统回零设置方向运动（由参数 P005 Bit0, Bit1, Bit2, Bit3 设定）。在到达减速点以前，机床快速移动（由参数 P109 设定回零快速速率），碰到减速开关后，机床降速停止，并以 FL（由参数 P043 设定）的速度反向移动离开参考点，当离开减速开关后降速至停止，然后再次反向以 FL 速度接近减速点，当检测到信号后停止，返回机械零点完成，回零指示灯亮。

#### 方式 A 回零动作过程：

在进行方式 A 回零前需要确定事先已建立了浮动零点。浮动零点的建立过程为：移动各轴到需要设定的位置，按`位置`键进入综合坐标显示界面，按 X 或 Z 键后，机床坐标对应坐标字符闪烁显示，此时按`取消`键，对应机床坐标被设为 0,该点即为浮动零点，方式 A 回零即回到机床坐标零点位置。正确设置了机床浮动零点后，系统自动记忆该零点，只要未重新设置浮动零点，以后方式 A 回零均回到该点。

在已有浮动零点的条件下，按 X 轴或 Z 轴方向键一下后，系统自动向浮动零点位置移动，当到达零点后，回零指示灯亮，该轴回零完成。

注：方式 A 回零前，需确定已正确设定了浮动零点，否则可能发生轴移动位置不正确的情况，甚至造成事故。

### 3.4.1.2 返回机床零点的相关参数意义和注意事项

1. 由参数 P005 Bit4 设定是否开放回零功能：
  - =0：回零方式 B 和方式 C 有效；
  - =1：回零方式 A 有效；
2. 由参数 P006 Bit0, Bit1, Bit2, Bit3 设定需要回零的轴
  - =0：该轴回零功能关闭；
  - =1：该轴回零功能开放；

未安装零位信号的轴或不需要回零的轴，要将相应位设为 0，以关闭该轴回零功能，以免回零时找不到零位信号而发生意外。

3. 由参数 P005 Bit0, Bit1, Bit2, Bit3 设定机械零点方向  
回零前需确定该参数定义方向和实际零点方向是否一致。

4. 返回机床零点结束时回零指示灯亮，在下列情况下灯灭

- A. 从机械零点移出时（手动方式操作）
- B. 按下急停开关

5. 回零完成后绝对坐标显示值由参数 P001 Bit3 决定是否设定坐标。当该位等于 1 时，由参数 P044, P045 和 P178, P188 设定绝对坐标；当该位等于 0 时，绝对坐标设定为 0。

注：由于回零过程的控制条件较多，因此，建议使用者完整了解回机床零点的原理以及参数设置，以免造成意外或不能正确回零。

### 3.4.2 手动连续进给操作

#### 3.4.2.1 操作方法

1. 按 **手动** 键，这时液晶屏幕右下角显示“手动方式”，同时屏幕左侧显示“手动速率”以及当前速率值。

2. 选择移动轴按键，机床沿着选择轴方向移动。

3. 手动进给速度的设定：

按 **进给倍率↑** / **进给倍率↓** 按键，手动进给速度依下表设定：

进给速度 百分率	手动进给速度（毫米/分）
0	0
10	2
20	3
30	5
40	7
50	12
60	20
70	32
80	50
90	79
100	126

110	200
120	320
130	500
140	790
150	1260

当前手动速率值在屏幕左侧下方显示。

### 3.4.2.2 手动快速进给设定

快速进给键有两种模式：模态方式和非模态方式；

当参数 P010 Bit7 为 1 时，**快速**键为模态方式；

当参数 P010 Bit7 为 0 时，**快速**键为非模态方式。

在模态方式下，当按下**快速**键时，快速进给功能进行‘开→关→开’切换，当为‘开’时，该键指示灯亮，关时指示灯灭。选择为开时，手动进给以快速速度进给（各轴的快速速度由参数 P021, P022, P173, P183 设定）。模态方式下，快速进给只需要按轴的方向进给键即可。

在非模态方式下，快速进给需要按轴方向键和**快速**键两个键，当松开**快速**键系统自动降速为当前手动速度，再次按下**快速**键则升速到快速速度。也就是说非模态方式下，快速进给需要按双键。

快速进给倍率由**快速倍率↑**/**快速倍率↓**按键选择,分为 Fo, 50%, 75%, 100% 四档。其中 Fo 速度由参数 P032 设定。

**注 1:** 快速进给时的速度、时间常数、加减速方式与 G00 指令相同。

### 3.4.3 增量进给

1. 按下**增量**键,液晶屏幕右下角显示“单步方式”，同时在屏幕左下方显示当前“单步增量”。

2. 按**脉冲倍率**选择键，单步进给量分别在 0.001, 0.01, 0.1, 1 毫米间切换，同时在屏幕左下角显示移动增量。

3. 按一次轴进给键，则在此轴方向上移动单步进给量，待移动结束后，再按则再次移动一次。

**注 1:** 移动速度与当前手动进给速度相同。

### 3.4.4 手轮进给

1. 按下**手轮**键，液晶屏幕右下角显示”手轮方式”。

2. 选择手轮运动轴：在手轮方式下，按下进给键 **X+**, **X-**, **Z+**, **Z-**, **Y+**, **Y-** 轴

选择在 X 轴, Z 轴, Y 轴间切换,在屏幕右下角显示 X, Z, Y, 同时相对位置界面或绝对位置界面对应轴的大字符在闪烁。

3. 选择移动量: 按下 **脉冲倍率** 按键, 移动增量分别在 0.001,0.01,0.1,1.0 毫米间切换, 同时在屏幕右下角显示移动增量 \*0.001, \*0.01, \*0.1, \*1.000。

4. 转动手轮, 系统在当前坐标位置上增量进给, 若修改手脉旋转方向与实际进给方向的关系, 可修改参数 P007 Bit7 位。

5. 参数 P007 Bit6 用于设定手轮类型, 当设定的手轮类型为复合手持单元时, 由手持单元设定移动轴和移动增量。此时需要根据实际信号接入端口设定参数 P163~P169 号参数。有关手持单元的接线和参数设定见 5.5 节。

6. 手轮进给的速度上限由参数 P161 设定 (出厂值 5000), 加减速时间常数由参数 P162 设定 (出厂值 1200)。

### 3.4.5 返回程序零点

所谓程序零点, 是指加工的起始坐标点。在系统上电回机床零点后, 当加工的起始坐标点位置与机床零点位置不在一点时, 为了简化操作以便快速返回到加工起点位置, 本系统提供了返回程序起点位置功能, 也称为返回程序零点功能。

假如加工起刀点的位置在 A 点, 其在工件坐标系中的坐标位置为 (100, 200), 每次调用程序进行加工前, 无论当前处于何坐标位置, 都需要定位到 A 点, 然后再启动程序加工。

可以使用以下方式快速定位到 A 点:

1. 按 **位置** 键, 并切换到绝对位置显示或相对位置显示画面;
2. 按 **程序零点** 键, 液晶屏幕右下角显示“程序回零“, 并在屏幕中部显示 G26  
X Z
3. 按 **输入** 键, 系统执行回程序零点, 各轴回程序零点速度由参数 P021、P022 设定。

4. 回程序零点完成后, 面板回零灯亮。

加工起点的坐标位置是该点在工件坐标系中的坐标值, 由参数 P192、P193 定义, 因此, 在执行回程序零点前应首先确定工件坐标系已正确建立, 否则会出现不能正确回到加工起点的物理位置或发生事故。回程序零点也可以在完成回机床零点后执行, 但也需要确定回机床零点后是否已建立正确的工件坐标系。

### 3.4.6 手动辅助机能操作

#### 1. 手动换刀

按`换刀`键（非自动运行状态下），刀架旋转换下一把刀（电动刀架模式）或下一个刀补号（排刀模式）。（参照机床厂家的说明书）

#### 2. 冷却液开关

按`冷却`键，冷却功能进行‘开→关→开...’切换，当冷却开时，该键指示灯亮。

#### 3. 润滑开关

按`润滑`键，润滑功能进行‘开→关→开...’切换。当润滑供油开时，该键指示灯亮。在间歇润滑模式下，按`润滑`键触发润滑功能开后，系统自动进行供油开和供油关切换。在连续润滑模式下，按`润滑`键触发润滑功能开后，系统保持供油开。无论间歇润滑模式或连续润滑模式，在供油开时按`润滑`键，均关闭润滑功能。

#### 4. 主轴正转

按`主轴正转`键，系统输出 M03 信号，主轴正转。

#### 5. 主轴反转

按`主轴反转`键，系统输出 M04 信号，主轴反转。

#### 6. 主轴停止

按`主轴停止`键，系统关闭 M03 或 M04 信号，主轴停止转动。

 
#### 7. 主轴倍率增加/减少（选择主轴模拟量模式时）

`主轴倍率↑`：按一次，主轴倍率从当前倍率以 10%增加一档，主轴模拟量值随之增加。

`主轴倍率↓`：按一次，主轴倍率从当前倍率以 10%减少一档，主轴模拟量值随之减小。

#### 8. 面板指示灯

回零指示灯：返回参考点后，已返回参考点轴的指示灯亮，移出零点后灯灭。



单段指示灯：按`单段`键，单段功能打开时亮，单段功能关闭时灭。



机床锁指示灯：按`机床锁`键，机床锁功能打开时亮，机床锁功能关闭时灭。



自动运行灯：按**循环启动**键后，程序自动运行时亮，运行结束后灭。



快速指示灯：按**快速**键，快速功能打开时亮，快速功能关闭时灭。

主轴正转指示灯：在**主轴正转**按键上，主轴正转时亮。

主轴反转指示灯：在**主轴反转**按键上，主轴反转时亮。

卡盘状态指示灯：在**夹紧松开**按键上，卡盘夹紧时亮，松开时灭。

润滑状态指示灯：在**润滑**按键上，润滑供油时亮，供油停止时灭。

冷却状态指示灯：在**冷却**按键上，冷却功能打开时亮，关闭时灭。

## 9. 其他事项说明

(1) 主轴正，主轴反，主轴停止键 / 冷却键 / 润滑键 / 换刀键 / 卡盘夹紧松开键 仅在非自动运行条件下起作用。

(2) 当没有冷却或润滑输出时，按下冷却或润滑键，输出相应的点。当有冷却或润滑输出时，按下冷却或润滑键，关闭相应的点。

(3) 主轴正转/反转时，按下反转/正转时键，系统首先执行主轴停止操作，然后启动主轴反转/正转。

(4) 在换刀过程中，换刀键无效，按**复位**键或**急停**可关闭刀架正/反转输出，并停止换刀过程。

(5) 在手动方式起动后，改变方式时，输出保持不变。但可通过自动方式执行相应的 M 代码关闭对应的输出。同样，在自动方式执行相的 M 代码输出后，也可在手动方式下按相应的键关闭相应的输出。

(6) 按复位键时，对 M08, M03, M04 输出点是否有影响取决于参数 (P012 Bit0)。

(7) 急停时，关闭主轴，冷却，润滑，换刀输出。

## 3.5 自动运行

### 3.5.1 运行方式

系统有两类运行方式，分别为调用程序自动加工方式和 MDI（程序段输入执行）方式。下面首先介绍调用程序自动加工方式操作方法：

操作方法：

(1) 若系统显示的当前程序不是待加工程序，需要按`程序`键，并按`编辑`键进入编辑方式，输入待执行的程序名，并按`EOB`键或`插入`键确定，系统显示新程序的内容，同时已将新程序作为待加工程序。

若当前程序已是待加工的程序则不需要再次输入。

(2) 移动下光标`↓`键到需要执行的起始段。若已是需要执行的开始段，则不必移动光标。

(3) 按`自动`键，将方式选择于自动方式。

(4) 按`循环启动`键，开始执行程序。

举例说明：假设当前显示的加工程序为 O0003，需要调用 O0005 作为新的加工程序，则按`程序`键，显示当前 O0003 的程序内容，再按`编辑`键，进入程序编辑模式，按键输入新程序名 O0005 后，再按`EOB`键或`插入`键，屏幕显示程序 O0005 的内容，同时屏幕上方当前程序名由 O0003 更新为 O0005，如下图。

程序	00020 N0000	编辑方式	连续
<pre> O0002 ; N0010 M03 S200 ; G0 X10 Z10 Y10 ; G1 X60 F500 ; Z30 ; Y30 ; G0 X10 Y10 Z10 ; M20 K1 ; M20 K2 ; M20 K3 ; M20 K4 ; M20 K5 ; M20 K6 ; M20 K7 ; M20 K8 ; M20 K9 ; M20 K10 ; M20 K11 ; M20 K12 ; </pre>			
地址		行	1/88
程序	段录入	目录	U盘

### 3.5.2 自动运转的执行

启动自动运转后，程序执行流程如下：

(1) 从指定的程序中,读取一个程序段指令。



- (2)译码已读取的程序段指令，并变成可执行的数据。
- (3)开始执行此程序段。
- (4)读取下个程序段指令。
- (5)译码下个程序段的指令，变成可执行的数据，该过程也称缓冲。
- (6)前一个程序段执行结束后，由于有缓冲寄存器可以立即开始下个程序段的执行。光标移至即将执行的程序段。
- (7)以后便重复(4)、(5)、(6)，执行自动运转，直至程序结束。

### 3.5.3 自动运转的停止

使自动运转停止或暂停的方法有多种：

#### 1. 程序暂停指令 M00

含有 M00 的程序段执行后，停止自动运转，等待外部启动信号，当按`循环启动`键后，再次开始自动运转。

#### 2. 程序结束指令 M30

M30 表示主程序结束，自动运转停止。

#### 3. `进给保持`按键


在自动运转中，按操作板上的`进给保持`键可以使自动运转暂时停止。按进给保持按钮后，机床处于下列状态：

- (1) 机床在移动时，进给减速停止。
- (2) 执行 M、S、T 的动作后，停止。
- (3) 按`循环启动`键后，程序继续执行。
- (4) 按`复位`键后，程序结束执行。

#### 4. 复位

在自动运行时，如果按了`复位`键，机床减速停止，并处理外部输出控制信号（由参数 P012 Bit0 控制是否输出关主轴、冷却、润滑等信号），当前加工程序的指针指向程序头位置，屏幕刷新显示坐标和机床状态。

### 3.5.4 进给暂停和主轴停止的顺序控制功能（三位开关功能）

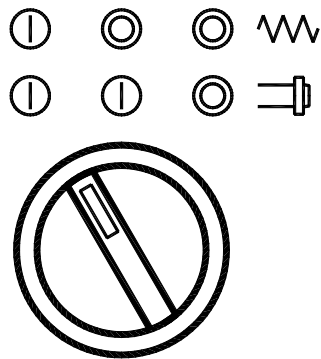

三位开关分左侧、中间、右侧三个位置状态，当由左侧位置拨到右侧位置，再由右侧位置拨到左侧时其控制顺序为：

左侧 → 中间 → 右侧 → 中间 → 左侧

正常运行——进给暂停——主轴暂停——主轴启动——进给启动，正常运行

由参数 P013 Bit0 控制是否开放三位开关功能：

=0：开放三位开关功能

=1：关闭三位开关功能，此时系统不检测三位开关

当三位开关功能开放时，系统在自动模式下，按`循环启动`键运行加工程序时，系统检测三位开关初始位置，若不在左侧位置（正常运行状态），系统提示报警 036，需要将其置于左侧位置方可启动运行。

### 3.5.5 进给速度倍率调节

在程序运行时，按`进给倍率↑`或`进给倍率↓`键，调节程序设定的进给速度的倍率，倍率调节范围：0~150%。

### 3.5.6 快速倍率调节

快速倍率有 F0，25%，50%，100%四挡，程序运行时按对应的按键可对下面的移动速度进行设定：

1. G00 快速进给速度
2. 固定循环（复合循环或单一循环）中的快速进给
3. G28 或 G26 时的快速进给

当快速进给速度为 6 米/分时，如果倍率为 50%，则快速速度为 3 米/分。

## 3.6 试运转

### 3.6.1 机床锁功能

**机床锁**键用于控制机床轴进给脉冲开关；当按**机床锁**键机床锁开关为‘开’（此时机床锁指示灯亮）时，机床轴不移动，但位置坐标的显示和机床运动时一样，并且 M、S、T 功能都能执行。

每按一次此键，机床锁住开关进行‘开→关→开...’切换，当为‘开’时，机床锁指示灯亮，关时指示灯灭。当机床锁为‘开’时，系统自动记忆当前坐标位置和刀补号，此后，不论系统坐标值是否变化，当机床锁为‘关’时，系统自动恢复此前记忆的坐标和刀补号，以保证工件坐标系和机床刀架位置不变。

机床锁功能用于程序校验，在校验新程序前，打开机床锁功能，然后自动运行待校验的加工程序，待校验完成后再关闭机床锁功能，系统自动恢复校验前状态。

注：由于在机床锁住状态下 T 功能可执行，因此程序校验结束后的刀具号刀补号均可能与校验前不同。关闭机床锁功能只恢复刀补号，刀具号不恢复，因此程序校验后，在执行其他操作切削操作前需要确定刀具号是否正确。

### 3.6.2 单段执行

按**单段**键，系统在单段运行和连续运行模式下切换。

当系统处于单段运行状态时，屏幕右下方显示“单段”，同时单程序段指示灯亮；执行一个程序段后，停止。如果再按**循环启动**键，则执行下一程序段，执行完后停止。每按一次循环启动键执行下一段程序。

当系统处于单段状态时，再按一次**单段**键切换为连续模式，屏幕右下方显示“连续”，单程序段指示灯灭，系统连续运行当前程序。

系统处于单段状态时，在执行固定循环 G90，G94，G74，G75 时，按照固定循环的切削进给和快速定位循环轨迹线段依次执行，每执行一轨迹段后暂停，按**循环启动**键后执行下一轨迹段。

### 3.6.3 手轮试运行

本系统具有通过手摇手轮方式进行试运行校验程序的功能。

对于新建立的程序，当需要校验程序是否正确时，可以通过打开手轮试运行模式进行校验程序。具体操作如下：

1. 打开手轮试运行模式开关（按**手轮试运行**键）
2. 选择要校验的程序（在编辑界面下）
3. 按**自动**键进入自动模式

4. 按`启动`键，系统等待手轮信号
5. 摇动手轮，系统根据当前手轮摇动速度以及手轮进给当量计算试运行的进给速度（可以通过按`脉冲倍率`键或外挂车轮的倍率旋钮来设定手轮进给当量）。
6. 程序运行结束后，若要取消手轮试运行加工，则关闭手轮试运行功能（再次按下`手轮试运行`键）。

## 3.7 MDI 执行方式

所谓 MDI 执行，指的是输入单一程序段并使其运行。在机床调试时或工件试切操作时，MDI 操作方式快捷有效。

DF-302GSe 系统有两种 MDI 输入运行方式：传统的 MDI 输入方式和快捷输入方式。相对传统 MDI 输入和执行方式，快捷 MDI 方式方便很多。下面分别介绍两种操作方式。

### 3.7.1 传统 MDI 方式

所谓传统的 MDI 方式是指这样的 MDI 操作方式：按`录入`键进入录入方式，多次按`程序`键，直到画面显示 MDI 输入界面（程序段值界面），然后在 MDI 输入界面依次输入一个待执行的程序段指令，并按`循环启动`键执行输入的程序段。

程序	00020 N0000	编辑方式	连续
X			X 0.000
Z	G01	F 200	Y 0.000
U		M	Z 0.000
W	G98	S	F 0
R		T 0001	S 0
F			T 0001
M	G21		主轴状态: 停止
S	G40		冷却状态: 关闭
T			卡盘状态: 松开
P			砂轮状态: 关闭
Y			G00 G98 G97 G40 G18
地址			2018-08-09 18:40:49
程序	<b>段录入</b>	目录	U盘

例：执行 G0 X10.5 Z200.5；

(1) 按`录入`键，将方式选择于 MDI 的录入方式。

(2) 多次按`程序`键，画面在“程序—程序段值—存储状态”间切换显示，直到左上方显示“程序段值”的画面。

(3) 键入 G0，并按`输入`键。G0 输入被显示出来，按`输入`键以前，发现输入错误，可按`取消`键，然后再次输入 G 和正确的数值。如果按输入键后发现错误，再次输入正确的数值。

(4) 同类操作输入 X10.5

(5) 同类操作输入 Z200.5。

(6) 按`循环启动`键，启动执行。

**注 1：**不能取消模态 G 代码，需要重新输入正确的数据。

**注 2：**按循环启动键前，取消部分内容操作如下：

为了要取消 Z200.5，其方法如下：依次按`Z`、`取消`、`输入`键。

### 3.7.2 快捷 MDI 方式

在绝对坐标或相对坐标显示画面并且在非自动运行模式下，直接输入需要执行的代码段，并按`输入`键后即开始执行。

比如若要执行 G01 Z0 F200 的代码段：

在绝对位置界面下，依次按 G01Z0F200 键后，屏幕下部段录入区显示 G01Z0F200，再按`输入`键，系统自动执行该代码段，如下图。

位置	00020 N0000	录入方式	连续	运行	
(相对坐标)		(绝对坐标)	F	200	
U	0.000	X	0.000	S	0
V	0.000	Y	0.000	T	0001
W	44.720	Z	44.720	主轴状态:	停止
				冷却状态:	关闭
				卡盘状态:	松开
				砂轮状态:	关闭
				加工件数:	0
				切削时间:	000:00:00
00002 ; N0010 M03 S200 ; G0 X10 Z10 Y10 ; G1 X60 F500 ; Z30 ; Y30 ; G0 X10 Y10 Z10 ; M20 K1 ; M20 K2 ; M20 K3 ;				G01 G98 G97 G40 G18 G01直线切削	
段录入:G1Z0F200;				2018-08-09 18:41:51	
绝对	相对	综合	<b>程序</b>	图形	电流

再比如若要将当前刀号 01（电动刀架）换成 04 号刀，只要输入 T0404，再按 **输入** 键执行即可执行换刀。

比如控制主轴以 1000 转/分的速度正转，则输入 M03S1000，按 **输入** 键执行即可。

快捷 MDI 方式响应以 G, M, S, T 开头的程序段输入，不响应以其他字母或数字开头的程序段。

**快捷 MDI 输入时如何修改字符：** 如要修改已输入的字符，可按 **删除** 键，光标前的字符被删除。若要取消当前的整段 MDI 段输入，按 **取消** 键。

快捷 MDI 方式不需要进入程序画面和切换到 MDI 录入模式，简化了操作执行。

注：快捷 MDI 方式在自动运行模式下不能执行

## 3.8 图形模拟显示和操作

DF-302GSe 系统具有图形模拟显示功能，能够实现以直观的方式显示刀具运行轨迹。

### 3.8.1 图形模拟操作说明

图形模拟界面如下图：

图形	00020 N0000	自动方式	连续
00002 ;			X 0.000
			Y 0.000
			Z 0.000
			F 0
			S 0
			T 0001
			主轴状态: 停止
			冷却状态: 关闭
			卡盘状态: 松开
			砂轮状态: 关闭
			G01 G98 G97 G40 G18
			2018-08-09 18:42:11
外径D:50 内径I:10 长度L:100 比例R:0.500			
绝对	相对	综合	程序
			<b>图形</b>
			电流

其中：

外径：用于设定棒料外径值，单位 mm，按 ‘D’ 键进行外径设定。

内径：用于设定棒料内径值，单位 mm，按 ‘I’ 键进行内径设定。

长度：用于设定棒料长度值，单位 mm，按 ‘L’ 键进行长度设定。

比例：用于设定图形显示比例，该值越小，图形越小。按 ‘R’ 键进行比例设定。

举例：设定外径 100mm，长度 50mm

按 ‘D’ 键，然后按键输入 100，再按键确定。

按 ‘L’ 键，然后按键输入 50，再按键确定。

### 3.8.2 图形模拟显示的其他说明：

图形中始终以棒料的右端面中心点为程序坐标原点，即棒料右端面 Z 坐标为 0。当加工轨迹在棒料显示区域内时，以红线示意切削轨迹，同时在 Z 轴线对称方向显示轨迹线；当加工轨迹在棒料显示区域之外时，以白线示意切削轨迹。不再对称显示轨迹。

在图形模拟开始前，需要首先设定合适的棒料参数和显示比例，在自动加工过程中不能修改显示参数。当修改了棒料参数后，按`复位`键刷新显示图形。在图形模拟显示加工时，屏幕左上方显示当前执行的加工段。

## 3.9 程序存储、编辑

### 3.9.1 程序存储、编辑操作前的准备

#### 1. 编辑程序前需做以下准备：

- (1) 将程序开关置于‘开’上（进入设置界面中操作）；
- (2) 按`程序`键显示程序。
- (3) 按`编辑`键设定为编辑方式。

#### 2. 当用 RS232 串行通信口进行传递数据时，作如下准备：

- (1) 将数控系统与 PC 机关电，并用串口通讯线互连。
- (2) 将程序开关置于‘开’上
- (3) 按`程序`键，进入程序画面
- (4) 按`编辑`键，设定为编辑方式

注：为了用户程序被误删或编辑，在“设置”界面上设有程序保护开关，只有该开关为‘开’时，才可编辑程序。

### 3.9.2 建立新程序

共有三种建立新程序的方法，分别为：键盘输入法、串口通信输入法、U 盘输入法。下面分别讲解具体操作方法。

#### 1. 键盘输入法

- (1) 按`程序`键；
- (2) 按`编辑`键设定为编辑方式；
- (3) 按键输入地址 O；
- (4) 按键输入程序号，如 0020；
- (5) 按`EOB`键或`插入`键；

通过此操作，若系统中已有输入的程序号，系统显示该程序内容；若系统不存在输入的程序号，系统建立此程序。

无论哪种情况，此后程序中的内容由按键输入，当按键退出程序编辑画面时，系统自动存储当前程序。

#### 2. 用 U 盘输入法

可使用 U 盘，将 U 盘中的程序输入到系统，具体操作见 3.10 节描述。



### 3.9.3 程序名检索

按`程序`键时，系统总是显示当前调用加工的程序，若要显示需要的程序内容，有三种方法调出程序：

方法 1：程序名输入法

方法 2：按键输入地址 O，然后按上下光标键检索法

方法 3：在存储状态界面选中程序名后，按`EOB`按键打开

#### 1. 程序名输入法

(1) 按`程序`键，显示程序画面；

(2) 按`编辑`键选择编辑方式；

(3) 按地址 O；

(4) 键入要检索的程序号，比如 1234；

(5) 按`EOB`键或`插入`键；

(6) 若键入的程序号已存在，则显示当前程序内容，并在屏幕的右上部显示程序号，同时系统将当前程序作为待加工程序。

#### 2. 按上下光标键程序号检索法

(1) 按`程序`键，显示程序画面；

(2) 按`编辑`键选择编辑方式

(3) 按地址 O；

(4) 按下光标`↓`键或上光标`↑`键，可逐个显示已存入的程序内容，并将当前程序号作为待加工程序。

#### 3. 存储状态界面选中程序名

(1) 多次按`程序`键，直到显示程序存储状态画面；

(2) 按左右光标键选中要打开的程序名

(3) 按`EOB`按键；

### 3.9.4 程序的删除

1. 按`程序`键，显示程序画面；

2. 按`编辑`键选择编辑方式；

3. 按地址 O；

4. 键入程序号；

5. 按`删除`键，则对应键入程序号的程序从存储器中删除。

### 3.9.5 删除全部程序

1. 按`程序`键，显示程序画面；

2. 按`编辑`键选择编辑方式；
3. 按地址 **O**；
4. 键入-9999，并按`删除`键。

### 3.9.6 程序复制

1. 按`程序`键，显示程序画面；
2. 按`编辑`键选择编辑方式；
3. 按地址 **O**，输入要复制后的程序名；
4. 按`转换`键，若复制成功，屏幕下方显示“复制完成”，否则显示“复制失败”。

注 1：若输入的程序号已存在，系统提示“文件已存在”，复制取消。

注 2：导致复制失败可能的原因：存储空间已满或存储文件个数已满。

### 3.9.7 程序段号检索

程序段号检索是指将光标设定到程序内的某一段号上，一般用于设定程序执行的起始段或者编辑。

由于检索而被跳过的程序段对 CNC 的状态无影响，也就是说，被跳过的程序段中的坐标值、M、S、T 代码、G 代码等对 CNC 的坐标值、模态值不产生影响。因此，当设定了加工起始程序段号后，开始执行加工时，要设定必要的 M、S、T 代码及坐标系等。

如果必须检索工序中某一程序段并以其为起始段开始执行时，需要查清此时的机床状态、进行对应的 M、S、T 代码和坐标系的设定等，然后再执行自动运行。可用录入方式输入设定机床状态或在位置界面中执行快捷 MDI 方式进行设定。

程序段号检索可以通过移动上下光标键或翻页键设定，也可以通过字的检索法设定（字的检索法见下节）。

### 3.9.8 字的插入、修改、删除

1. 按`程序`键，显示程序画面；
2. 按`编辑`键选择编辑方式
3. 选择要编辑的程序；
4. 将光标定位到要编辑的字，有以下两种方法：
  - (1) 按光标键（上下左右光标键，翻页键）移动光标设定的方法
  - (2) 查找法

两种方法的详细操作使用见下 **3.9.8.1** 节。

5. 进行字的修改、插入、删除等编辑操作


注 1: 字和地址的概念: 所谓字是由地址和跟在它后面的数据组成; 所谓地址是指特征字母。

注 2: 光标总是在某一字地址的下端, 编辑操作是在光标所指的字上进行的。


注 3: 在自动方式下程序的执行是从光标所在的程序段开始执行程序段的。


### 3.9.8.1 将光标定位到要编辑的字上

方法 1. 按光标键 (上下左右光标键, 翻页键) 移动光标设定的方法


(1) 按右光标  键

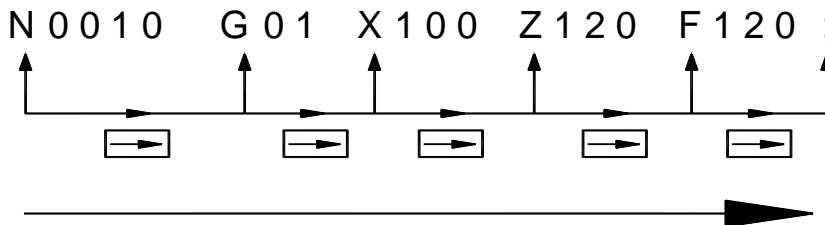

 光标一个字一个字地向右侧方向移动, 每次光标停留在下一个字的地址下面。当光标移至段尾结束符 “;” 上时停止右移。



(2) 按左光标  键

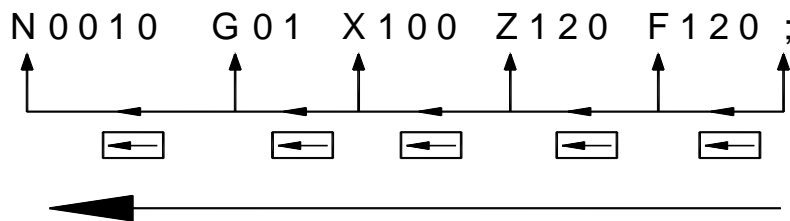光标一个字一个字地向左侧方向移动, 每次光标停留在前一个字的地址下面。当光标移至段首字时停止左移。




(3) 按下光标  或者上光标 , 光标移动到下行程序段首或上行程序段首。当光标位置界面底部或顶部时自动翻页。


(4) 按下翻页键, 画面向下翻页, 光标移至下页开头的字。

(5) 按上翻页键, 画面向上翻页, 光标移至上页开头的字。

方法 2. 查找法

输入要查找的字, 按下或上光标  键, 系统从当前光标位置开始, 向下方向

或向上方向自动定位到有效匹配字上。

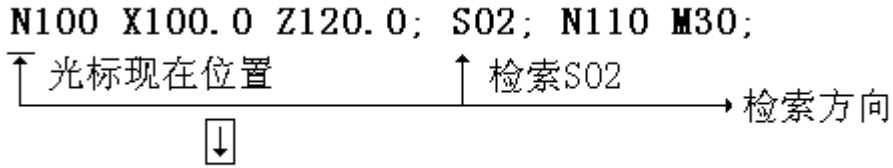


- (1) 用键输入地址 S，S 在屏幕下方闪烁
- (2) 用键输入 ‘0’，‘2’
- (3) 按 光标键，开始检索。

如果检索到 S02,光标停留在 S02 的下面。再次按下光标 键，则继续向下检索 S02；若按上光标 键，则向上方向检索 S02。


**注 1:** 字的检索需要输入地址和数字，只有当地址和数字完全一致时才为检索完成。比如检索 S02 时，如果输入 S2 就不能完成检索，此时必须输入 S02。

也可以只输入要查找的地址字符，按下或上光标键，系统从当前光标位置开始，向下方向或向上方向自动定位到有效匹配字符上，如：

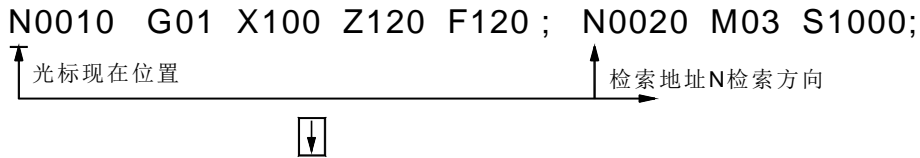

- (1) 按地址键 N，N 在屏幕下方闪烁；
  - (2) 按光标 键；
  - (3) 检索完成后，光标停留在 N 的下面。
- 再次按下光标 键，继续向下检索；  
若按上光标 键，则向上方向检索。

**光标返回到程序头的方法：**

 

**方法 1:**

按`复位`键，光标返回程序头位置，画面上显示从程序头开始的程序内容。

#### 方法 2:

用查找法查找程序号，如输入字符‘O’，按上光标`↑`键查找；

### 3.9.8.2 字的插入

1. 将光标定位到要插入的前一个字；
2. 按键输入要插入的地址字母，本例中要插入 T；
3. 按键输入 0101；
4. 按`插入`键；

程序	00020 N0000	编辑方式	连续
<pre> 00002 ; N0010 M03 S200 ; G0 X10 Z10 Y10 ; G1 X60 F500 ; Z30 ; Y30 ; G0 X10 Y10 Z10 ; M20 K1 ; M20 K2 ; M20 K3 ; M20 K4 ; M20 K5 ; M20 K6 ; M20 K7 ; M20 K8 ; M20 K9 ; M20 K10 ; M20 K11 ; M20 K12 ; </pre>			
地址	T0101	行	5/88
程序	段录入	目录	U盘

插入 T0101 前的画面

程序	00020 N0000	编辑方式	连续
<pre> 00002 ; N0010 M03 S200 ; G0 X10 Z10 Y10 ; G1 X60 F500 ; T0101 ; Z30 ; Y30 ; G0 X10 Y10 Z10 ; M20 K1 ; M20 K2 ; M20 K3 ; M20 K4 ; M20 K5 ; M20 K6 ; M20 K7 ; M20 K8 ; M20 K9 ; M20 K10 ; M20 K11 ; </pre>			
地址	行		5/88
程序	段录入	目录	U盘

插入 T0101 后的画面

注：编辑程序时，键入一个字后不按`插入`键，而是按下个地址（字母）键，系统自动将上个键入的字插入当前段。

举例：程序段 G01 Z100；当键入 X 100 后，直接再按 F 键，则 X100 会自动插入，程序段变为 G01 Z100 X100；这样便于连续输入字而不需多次按`插入`键。

### 3.9.8.3 字的修改

1. 将光标定位到要修改的字；
2. 输入修改的地址，本例中输入 M；
3. 输入数据，本例 03；
4. 按`修改`键，则新键入的字代替了当前光标所指的字。

举例：

修改前： N100 X100.0 Z120.0 T15；

要将 T15 修改为 M03，当输入 M03，按`修改`键后：

修改后： N100 X100.0 Z120.0 M03；

### 3.9.8.4 字的删除

1. 将光标定位到要删除的字
2. 按`删除`键，当前光标所在的字被删除。

举例：

删除前： N100 X100.0 Z120.0 M03；

要将 Z120.0 删除，当按`删除`键后：

删除后： N100 X100.0 M03；

### 3.9.9 存储程序的个数和存储容量

系统标准配置可存储程序 480 个。

程序存储器容量为 2M 字节，其中系统内部预留了参数文件、刀补文件、螺距补偿文件使用的空间 16Kbyte，其余空间为用户程序存储空间。

### 3.9.10 程序存储器信息显示

用下列操作，可以显示程序存储器的使用情况，如下图。

1. 多次按`程序`键，画面在“程序—程序段值—存储状态”间切换显示，直到左上方显示“存储状态”的画面。
2. 存储器信息内容包含：
  - (1) 已存文件数：已存入的程序数（包括子程序和系统参数文件）。  
剩余：可存入的程序数。
  - (2) 已用存储量：存入的程序占用的存储容量（单位 KB；1KB = 1024 字节）。  
剩余：可以使用的程序存储容量
  - (3) 程序目录表：依次显示存入程序的程序号，自动按字符大小顺序排列。

程序	00020 N0000	编辑方式	连续
系统版本号: V9.00.14			X 0.000
已存文件数: 4 剩余: 476			Y 0.000
已用存储量 32 KB 剩余 2016 KB			Z 0.000
文件目录表:			F 0
00001 00020			S 0
			T 0001
			主轴状态: 停止
			冷却状态: 关闭
			卡盘状态: 松开
			砂轮状态: 关闭
			G01 G98 G97 G40 G18
地址		7 B	2018-08-09 18:43:26
程序	段录入	目录	U盘

在存储状态显示页面下:

按左右光标键: 移动光标在程序名间移动;

按上下光标键: 换页显示程序名列表;

## 3.10 U 盘操作

DF-302GSe 系统具有 U 盘读写功能, 方便用户进行程序的导入导出和参数文件的导入导出, 以及通过 U 盘进行系统软件升级。本系统支持 USB1.1/USB2.0 协议的 U 盘存储器。

U 盘文件格式应该优先选择为 FAT 格式; 对于大容量 U 盘由于不再支持 FAT 格式, 应该选择为 FAT32 格式。

### 3.10.1 U 盘操作界面说明

在程序管理界面, 按 F4 键, 界面显示如下图



U盘	00020 N0000	编辑方式	连续
U盘目录表: 02001 02002 02003		X	0.000
		Y	0.000
		Z	0.000
		F	0
		S	0
		T	0001
文件目录表: 00001 00020 S0001 T0001		主轴状态:	停止
		冷却状态:	关闭
		卡盘状态:	松开
		砂轮状态:	关闭
		G01 G98 G97 G40 G18	
		1 KB	2018-08-09 18:43:43
程序	段录入	目录	<b>U盘</b>

**界面说明:**

U 盘目录表: 显示 U 盘根目录用户程序文件和参数文件

文件目录表: 显示系统中用户程序文件和参数文件。

注 1: 其中用户程序文件为 Oxxxx 格式, 参数文件包括 S0001 (系统参数), T0001 (刀补文件), I0001 (螺距误差补偿文件), H0001 (宏数据文件)。其他格式的文件不再显示。

注 2: 目录表中文件名按字母和数字大小顺序自动排序显示。

**基本操作说明:**

左右光标键: 在当前目录表栏移动闪烁光标, 目录栏一屏可显示 24 个文件, 当光标移动到边界时, 系统自动换页显示下页内容。光标所在的文件为选中待操作的文件。

上下光标键: 闪烁光标在 U 盘目录表和文件目录表间切换。

**转换**: 输出当前文件

**输入**: 输入新文件名后确认, 并开始输出。

**3.10.2 如何将系统中的程序文件导出到 U 盘**

1. 按**下光标**键, 将光标置于文件目录表栏, 按左右光标键移动光标选中待导出的文件, 比如 O0021。

2. 按`输出`键，屏幕下方显示字符 O，等待输入存入 U 盘时的文件名，假如存为 O0032，按数字键输入 0032。

3. 按`输入`键，系统导出 O0021，存入 U 盘为 O0032。若 U 盘中已有 O0032 文件，系统显示报警 058。

### 3.10.3 如何将参数文件导出到 U 盘

1. 按`下光标`键，将光标置于文件目录表栏，按左右光标键移动光标选中 S0001 文件。

2. 按`输出`键，文件 S0001 导出到 U 盘，文件名仍为 S0001。若 U 盘中已有 S0001 文件，系统显示报警 058。

注：文件 I0001，T0001 操作同 S0001。

### 3.10.4 如何将 U 盘文件导入到系统

1. 按`上光标`键，将光标置于 U 盘目录表栏，按左右光标键移动光标选中将要存入系统的文件，比如 O0013。

2. 按`输出`键，屏幕下方显示字符 O，等待输入存入系统时的文件名，假如存为 O0024，按数字键输入 0024。

3. 按`输入`键，U 盘中的 O0013 文件被存入系统，文件名 O0024。若 U 盘中已有 O0024 文件，系统显示报警 058。

### 3.10.5 如何将 U 盘中的参数文件导入到系统

1. 按`上光标`键，将光标置于 U 盘目录表栏，按左右光标键移动光标选中 S0001 文件。

2. 按`输出`键，系统提示输入密码，输入正确密码，按`输入`键，S0001 被导入到系统，覆盖原 S0001 文件，成为当前参数文件。若用户需要保留原参数文件，可事先执行参数备份，具体操作见 3.15.1.3.2 节描述。

## 3.11 刀具补偿

本系统设置了 001~016 共 16 组刀补值，每组刀补包含 X 轴、Z 轴刀补数据和刀尖半径数据、刀尖相位数据。

按`刀补`键，进入刀偏设置工作方式，显示如下图所示：

偏置		00020 N0000		编辑方式	连续
序号	X	Y	Z		X 0.000
001	0.000	0.000	0.000		Y 0.000
002	0.000	0.000	0.000		Z 0.000
003	0.000	0.000	0.000		F 0
004	0.000	0.000	0.000		S 0
005	0.000	0.000	0.000		T 0001
006	0.000	0.000	0.000		主轴状态: 停止
007	0.000	0.000	0.000		冷却状态: 关闭
008	0.000	0.000	0.000		卡盘状态: 松开
009	0.000	0.000	0.000		砂轮状态: 关闭
010	0.000	0.000	0.000		G01 G98 G97 G40 G18
011	0.000	0.000	0.000		
012	0.000	0.000	0.000		
013	0.000	0.000	0.000		
014	0.000	0.000	0.000		
015	0.000	0.000	0.000		
016	0.000	0.000	0.000		
地址				U V W有效	2018-08-09 18:44:01
刀补	测量	偏移			

偏置		00020 N0000		编辑方式	连续
序号	X	Y	Z		X 0.000
001	0.000	0.000	0.000		Y 0.000
002	0.000	0.000	0.000		Z 0.000
003	0.000	0.000	0.000		F 0
004	0.000	0.000	0.000		S 0
005	0.000	0.000	0.000		T 0001
006	0.000	0.000	0.000		主轴状态: 停止
007	0.000	0.000	0.000		冷却状态: 关闭
008	0.000	0.000	0.000		卡盘状态: 松开
009	0.000	0.000	0.000		砂轮状态: 关闭
010	0.000	0.000	0.000		G01 G98 G97 G40 G18
011	0.000	0.000	0.000		
012	0.000	0.000	0.000		
013	0.000	0.000	0.000		
014	0.000	0.000	0.000		
015	0.000	0.000	0.000		
016	0.000	0.000	0.000		
地址				X Y Z有效	2018-08-09 18:44:12
刀补	测量	偏移			

在刀补界面可以通过输入测量值（按 X 或 Z 键）建立刀补，也可以修正（按 U


或 W 键) 某个刀补值。为了避免操作者误输入, 系统设置了测量值输入界面和刀补修正输入界面两个专用界面。在测量值输入界面只响应 X 或 Z 按键, 以输入测量值; 在刀补修正输入界面只响应 U 或 W 按键, 以输入修正值;

当显示界面不为刀补界面时, 首次按 $\boxed{\text{刀补}}$ 键系统默认进入刀补修正界面, 此时只响应 U 或 W 键。再次按 $\boxed{\text{刀补}}$ 键火 1  $\boxed{\text{测量模式}}$ 键后, 系统进入测量值输入界面, 如下图, 此时只响应 X 或 Z 键。

### 3.11.1 换刀时刀补的原理

加工比较复杂的工件时, 往往需要多把刀具。而加工程序是按其中某一把刀具的刀尖进行编制的, 换刀后, 当前刀尖相对于前一把刀的刀尖在 X 和 Z 两个方向必定会有偏移, 也就是说即使拖板不动, 换刀后刀尖位置也会变化, 而刀补的作用是用来弥补这种变化。

例如: 当前刀为 T1, 其刀尖位置为 A1; 换成二号刀后 (T2), 二号刀刀尖处于 A2 位置, 换刀后刀尖位置由 A1 (X1, Z1) 变为 A2 (X2, Z2), 刀补的作用就是将刀尖坐标值由原来的坐标 (X1, Z1) 转换成 (X2, Z2), A1 和 A2 在 X、Z 方向的相对差值是可以预先测出的, 这个值就是数控系统记忆的

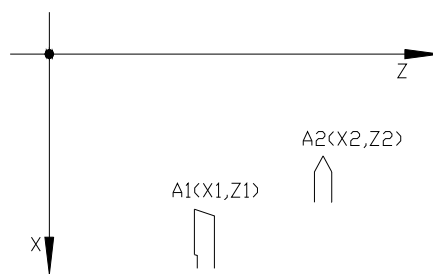

刀补值。在实际应用中, 为了简化这一过程, 数控系统不是测出各把刀两两之间的差值, 而采取更简洁的方法来记忆刀补值, 即记忆刀尖位置坐标值的方法来确定。

例如: 将每把刀的刀尖沿 X、Z 方向一一靠上某一固定点(芯棒或试件), 把刀尖刚刚接触这一固定点时作为标准, 由于各把刀的长度不同, 靠到固定点时显示的坐标点也不同。数控系统分别记忆各把刀靠到时的坐标值。这些各不相同的坐标值两两之间实际上就包含了这两把刀之间的长度差信息。刀补表中单独一个刀具的刀补值是没有意义的, 真正起作用的是各把刀的刀补值之间的差值。为了减少记忆量, 一般刀补表只是记忆每把刀相对于一个固定基准在 X、Z 方向的坐标, 然后在刀补时根据当前刀和前一把刀相对该固定基准的差值不同, 得出两把刀之间的补偿值, 补偿值需在换刀时计算得出来。

### 3.11.2 刀补和工件坐标系建立的方法

本系统采用试切对刀法来建立刀补表, 在产生刀补的同时也建立了工件坐标。为了便于操作, 本系统提供了 X 向、Z 向单独试切对刀方式和 X 向、Z 向同时试

切对刀方式，由参数 P002 Bit4 设定对刀方式。

当参数 P002 Bit4 =1 时，为 X 向、Z 向同时试切对刀方式。此方式下，每完成一个方向的切削后，需要按对应 **X** 键或 **Z** 键，以记忆该轴当前坐标位置，然后退刀，再完成另一轴的切削，按对应 **X** 键或 **Z** 键，记忆该轴当前坐标位置，两轴均完成试切后，退刀到合适位置，进入刀补表，输入 X 向和 Z 向测量值即可。

当参数 P002 Bit4 =0 时，为 X 向、Z 向单独试切对刀方式。此方式下，每完成一个方向的切削后，不需要按对应 **X** 键或 **Z** 键记忆该轴当前坐标位置，但在完成输入该方向测量值之前，试切方向的轴不能移动，另一方向轴可以移动。在完成一轴的试切和刀补数据输入后，再完成另外一轴的试切和刀补数据输入。

无论哪种对刀方式，测量基准必须一致。

分别说明 X 向、Z 向单独对刀和同时对刀的具体操作步骤如下：


### 3.11.2.1 X 向、Z 向单独对刀

#### 1. X 向对刀方法

- (1) 进入手动操作方式，选择设定刀号和刀补号（按 **换刀** 键或快捷 MDI 方式输入刀号刀补）；
- (2) 启动主轴，移动刀架，使用选择好的刀具在毛坯上车削出一小段外圆（或内孔）；
- (3) 沿 Z 轴方向退出刀具，X 轴不要移动，停止主轴，测量切削外圆（内孔）的直径  $\Phi$ ，单位：mm；
- (4) 按下 **刀补** 键进入刀补界面，若屏幕下方显示的不是测量模式，则再按一次
- (5) **刀补** 键，进入测量模式，屏幕下方显示“X Z 有效”。
- (6) 按 **X** 键，输入步骤(3)中所测量出的直径  $\Phi$ ，按 **输入** 键或 **插入** 键确认。

这样就建立了该刀 X 向刀补值，同时建立了工件坐标系的 X 向基准（X 坐标零点）为测量直径的中心线。

注：若刀具在工件轴线的另一侧切削(即刀具位于轴线的反方向)，则输入的直径为负值。

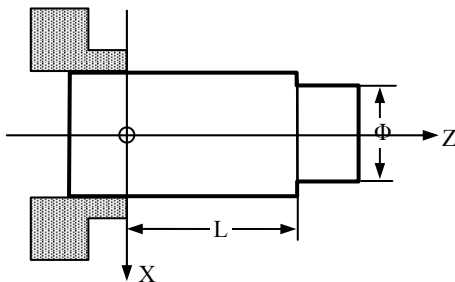

## 2. Z 向对刀方法

- (1) 进入手动操作方式，选择设定刀号和刀补号（按 $\boxed{\text{换刀}}$ 键或快捷 MDI 方式输入刀号刀补）；
- (2) 启动主轴，移动刀架，在毛坯上车削出一端面；
- (3) 沿 X 轴方向退出刀具，Z 轴不要移动，停止主轴，测量出切削处端面到测量基准面的长度值 L，单位：mm；
- (4) 按下 $\boxed{\text{刀补}}$ 键进入刀补界面，若屏幕下方显示的不是测量模式，则再按一次 $\boxed{\text{刀补}}$ 键，进入测量模式，屏幕下方显示“X Z 有效”。
- (5) 按 $\boxed{\text{Z}}$ 键，输入步骤(3)中所测量出的长度 L，按 $\boxed{\text{输入}}$ 键或 $\boxed{\text{插入}}$ 键确认。

这样就建立了该刀 Z 向刀补值，同时建立了工件坐标系的 Z 向基准（Z 坐标零点）为测量 Z 向长度的基准面。

**注：**每把刀在对刀时，测量的基准必须相同，否则 Z 向产生的刀补值不正确。

### 3.11.2.2 X 向、Z 向同时记忆对刀

1. 进入手动操作方式，选择设定刀号和刀补号；
2. 启动主轴，移动刀架，使用选择的刀具在毛坯上车削出一端面，不要移动 Z 轴，按 $\boxed{\text{Z}}$ 键，以记忆 Z 轴坐标；再沿 X 轴方向退出刀具至合适位置，加工一段外圆，不要移动 X 轴，按 $\boxed{\text{X}}$ 键，以记忆 X 轴坐标；
3. 退出刀具，停止主轴，测量出切削后的外圆直径  $\Phi$  和工件端面到测量基准端面的长度 L；
4. 按下 $\boxed{\text{刀补}}$ 键进入刀补界面，若屏幕下方显示的不是测量模式，则再按一次 $\boxed{\text{刀补}}$ 键，进入测量模式，屏幕下方显示“X Z 有效”。
5. 按 $\boxed{\text{X}}$ 键，输入步骤 3 中所测量出的直径  $\Phi$ ，按 $\boxed{\text{输入}}$ 键或 $\boxed{\text{插入}}$ 键确认；按 $\boxed{\text{Z}}$ 键，输入步骤 3 中所测量出的长度 L，按 $\boxed{\text{输入}}$ 键或 $\boxed{\text{插入}}$ 键确认。

**注意：**

- (1) 刀具参数的光标会自动停留在当前刀补号所在行上，按 $\boxed{\text{X}}$ 或 $\boxed{\text{Z}}$ 键后输入的测量值被输入到光标所在行的刀补数据上。
- (2) 若设定参数 P002 Bit4 为 1，即 X 向、Z 向同时记忆对刀方式，若试切后没有按 $\boxed{\text{X}}$ 或 $\boxed{\text{Z}}$ 来记忆相应轴的坐标，在输入刀补时，系统报警栏将会提示“报警 41：计算刀补值之前未记忆工件坐标”。

### 3.11.3 刀补修调（刀具磨损补偿）

实际加工中发现某把刀加工的工件尺寸偏大或偏小，可用刀补修调功能对刀补值进行补偿。

刀具修调的步骤：

1. 按下 $\boxed{\text{刀补}}$ 键进入刀补界面，若屏幕下方显示的不是刀补模式，则再按一次 $\boxed{\text{刀补}}$ 键，进入刀补模式，屏幕下方显示“U W 有效”。
2. 如果光标处的刀补号不是需要修改的刀补号，可以按上下光标键选择需要修改的刀补号；
3. 修调 X 轴方向，按 $\boxed{\text{U}}$ 键，输入修调值，按 $\boxed{\text{输入}}$ 键或 $\boxed{\text{插入}}$ 键确定；  
修调 Z 轴方向，按 $\boxed{\text{W}}$ 键，输入修调值，按 $\boxed{\text{输入}}$ 键或 $\boxed{\text{插入}}$ 键确定；
4. 系统内部计算调整已有的刀补值，调整的结果作为新的补偿量显示出来。

例：已设定的补偿量 **6.678**

键盘输入的增量 **2.5**

新设定的补偿量 **9.178(=6.678+2.5)**

确定刀补值的方法：

1. 加工出的工件外径偏大输入负值，偏小输入正值；
2. 加工出的工件内径偏大输入正值，偏小输入负值；
3. 加工出的工件 Z 轴方向偏大输入负值，偏小输入正值。

例如：

如果 X 方向(外径)大 0.008mm，按 $\boxed{\text{U}}$ 键后输入偏差值-0.008，按 $\boxed{\text{输入}}$ 键或 $\boxed{\text{插入}}$ 键确定。如果 Z 方向长度大 0.015mm，按 $\boxed{\text{W}}$ 键后输入偏差值-0.015，按 $\boxed{\text{输入}}$ 键或 $\boxed{\text{插入}}$ 键确定。

注 1：在自动运转中修调刀补值时，新的补偿量不能立即生效，必须在指定其补偿号的 T 代码被执行后，才生效。

注 2：在自动运转时，若修改的刀补号是正在加工调用的刀补号，系统提示报警 038，不能修改当前刀补值，只有非当前加工调用刀补值才可被修改。

### 3.11.4 刀补清零

可以通过刀补清零功能将所有刀补值一次性清零。

刀补清零操作步骤：

1. 按下 $\boxed{\text{刀补}}$ 键进入刀补界面；
2. 按 $\boxed{\text{删除}}$ 键，系统等待密码输入，输入正确密码，并按 $\boxed{\text{输入}}$ 键确定；
3. 密码正确，系统将所有刀补值置为 0。

## 3.12 诊断

CNC 和机床间的输入/输出信号的状态及 CNC 内部状态等都可以通过诊断显示出来。同时，也可通过相应的设定，直接向机床侧输出。每个诊断号对应的意义及设定方法屏幕下方显示，如下图：

诊断	00020 N0000	编辑方式	连续
输入：			
TCP	DIQP X30	DITW SP ST X15	ESP1 X轴脉冲数 0
T08	T07 T06	T05 T04 T03 T02	T01 X反馈位置 0
X09	LMT- LMT+	X01 X21 X36	X29 X32 Y轴脉冲数 0
X34	X20 X24	X33 APC X23	X31 AALM Y反馈位置 0
X28	X19 X27	X35 X37 X14	X13 ESP2 Z轴脉冲数 0
输出：			
SPZD	M10 M05	M32 M08 M78	M04 M03 A轴脉冲数 0
TL-	TL+ M11	M79 M44 M43	M42 M41 A反馈位置 0
Y31	Y28 Y27	Y26 Y18 WAR	M30 STM 编码器数 0.000
Y05	AEN Y02	Y15 Y14 Y16	Y24 Y32 模拟量值 0.000
			累计件数 00000
			2018-08-09 18:44:46
总览	输出口	输入口	报警

### 3.12.1 系统输出口状态的设定

按右光标或左光标键，闪烁光标移动一位，按上光标或下光标键，闪烁光标移动一行。在光标闪烁处按“0”或“1”键，分别向对应输出口输出“0”信号(与地信号断开)或“1”信号（与地信号接通）。

### 3.12.2 轴脉冲计数清零

长按 **X** 键或 **Z** 键，**Y** 键可将对应脉冲计数清零

### 3.12.3 累计件数显示

1. 累计加工工件个数，关机后不会丢失。
2. 若要清除累计加工个数，按**取消**键后，输入厂商密码，累计计数清零。

### 3.12.4 输入口信号定义显示

1. 按**诊断**键
2. 按**F3**键，显示机床侧输入信号定义画面，一屏显示 40 路输入口定义，分



两屏显示，可按上下翻页键选择显示，如下图。

诊断			00020 N0000			编辑方式			连续		
机床侧输入信号定义											
信号	接线	端口编号	信号	接线	端口编号	信号	接线	端口编号	信号	接线	端口编号
X14	XS40-10	14	T03	XS40-4	18	X27	XS41-9	27			
X15	XS40-9	15	T04	XS40-3	26	ESP1	XS41-10	05			
DITW	XS40-2	22	T05	XS40-22	06	X13	XS36-1	13			
X30	XS40-1	30	T06	XS40-21	07	AALM	XS30-5	10			
DIQP	XS39-11	08	T07	XS40-20	12	APC	XS30-6	02			
TCP	XS39-12	16	T08	XS40-19	11	LMT+	XS40-7	03			
T01	XS40-6	25	X01	XS30-4	01	LMT-	XS40-8	04			
T02	XS40-5	17	X09	XS30-3	09	ST	XS34-2	40			
									2018-08-09 18:45:47		
总览	输出口	<b>输入口</b>	报警								

诊断			00020 N0000			编辑方式			连续		
机床侧输入信号定义											
信号	接线	端口编号	信号	接线	端口编号	信号	接线	端口编号	信号	接线	端口编号
SP	XS34-3	39	X21	XS41-1	21						
ESP2	XS34-4	38	X29	XS41-2	29						
X36	XS34-5	36	X32	XS41-3	32						
X34	XS34-6	34	X23	XS41-4	23						
X24	XS34-7	24	X31	XS41-5	31						
X33	XS34-14	33	X20	XS41-6	20						
X37	XS34-12	37	X28	XS41-7	28						
X35	XS34-13	35	X19	XS41-8	19						
									2018-08-09 18:45:54		
总览	输出口	<b>输入口</b>	报警								

**屏幕显示功能栏介绍：**

信号：为各功能输入口信号名称

接线：为各功能输入口在系统端口中的管脚号

口号：为各功能输入口的编程口号(括号内的为 PLC 编程时的 X 地址)

**输入口信号定义显示画面便于用户查询各功能口的接线位置和编程口号：**

比如需要接外部启动按钮信号，需要接入系统的 ST 信号上，查询该画面，ST 信号输入引脚为 XS34 的第 2 管脚。

比如需要在程序中检测某外部条件信号，假设该信号接入 X19 输入口，需要确定程序中该信号口的编程口号，查询输入口定义画面，X19 的编程口号为 19。在程序中如要检测该信号口低电平为有效信号时可如此编程：M01 L19。

**3.12.5 输出口信号定义显示**

1. 按 **诊断** 键

2. 按 **F2** 键，显示输出到机床侧信号定义画面，一屏显示 24 路输出口定义，分两屏显示，可按上下翻页键选择显示。如下图：

诊断			00020 N0000			编辑方式			连续		
输出到机床侧的信号定义											
信号	接线	端口编号	信号	接线	端口编号	信号	接线	端口编号	信号	接线	端口编号
M03	XS39-7	21	M41	XS39-5	22	STM	XS42-1	12			
M04	XS39-3	06	M42	XS39-1	09	M30	XS42-3	11			
M78	XS39-2	04	M43	XS39-14	03	WARN	XS42-2	10			
M08	XS39-15	13	M44	XS39-8	29	Y14	XS42-4	14			
M32	XS39-6	30	M79	XS39-9	20	Y16	XS42-5	16			
M05	XS39-16	07	M11	XS39-10	25	Y24	XS42-6	24			
M10	XS39-4	08	TL+	XS40-12	17	Y32	XS42-7	32			
SPZD	XS39-17	23	TL-	XS40-13	19	Y31	XS42-8	31			
									2018-08-09 18:46:11		
总览	<b>输出口</b>	输入口	报警								

诊断			00020 N0000			编辑方式			连续		
输出到机床侧的信号定义											
信号	接线	端口编号	信号	接线	端口编号	信号	接线	端口编号	信号	接线	端口编号
Y28	XS42-9	28									
Y27	XS42-10	27									
Y26	XS42-11	26									
Y18	XS42-12	18									
Y02	XS30-8	02									
Y05	XS30-9	05									
Y15	XS30-10	15									
AEN	XS30-7	01									
									2018-08-09 18:46:19		
总览		输出		输入		报警					

### 屏幕显示功能栏介绍:

信号: 为各功能输出口信号名称

接线: 为各功能输出口在系统端口中的管脚号

口号: 为各功能输出口的编程口号(括号内的为 PLC 编程时的 Y 地址)

### 输出口信号定义显示画面便于用户查询各功能口的接线位置和编程口号:

比如需要接冷却信号, 系统提供了 M08 信号, 查询该画面, 该 M08 信号应接入 XS39 的第 15 管脚。

比如需要在程序中输出某路高低电平信号, 假设该信号接入 Y18 输出口, 查询输出口定义画面, Y18 的编程口号为 18。在程序中如要控制该信号口为低电平信号, 可如此编程: M20 K18; 在程序中如要控制该信号口为高电平信号, 可如此编程: M21 K18;

## 3.13 报警显示

发生报警时, 在屏幕的顶行最右边闪烁显示“报警号”。

1. 按 **诊断** 键
2. 按 **F4** 键, 可显示当前报警号和报警内容。

在报警显示画面，屏幕上部显示当前报警号详细内容。

报警	00020 N0000	编辑方式	连续	报警101
报警101: G功能代码非法 行号:00000004 检查程序里编辑了不支持的G代码	X			0.000
	Y			0.000
	Z			0.000
	F			0
	S			0
	T			0001
	主轴状态:			停止
	冷却状态:			关闭
	卡盘状态:			松开
	砂轮状态:			关闭
				G01 G98 G97 G40 G18
				2018-08-09 18:46:55
报警	清单			上一级

按 **RESET** 键或**取消**键取消当前报警(但若外部报警的产生机制未被解除，系统再次显示报警，直到解除报警)，代替地，显示历史报警记录。

报警		00020 N0000	编辑方式	连续
无报警信息 报警号履历: [101]	X	0.000		
	Y	0.000		
	Z	0.000		
	F	0		
	S	0		
	T	0001		
	主轴状态:	停止		
	冷却状态:	关闭		
	卡盘状态:	松开		
	砂轮状态:	关闭		
G01 G98 G97 G40 G18				
				2018-08-09 18:47:30
报警	清单			上一级

3. 按 **F3** 键进入报警清单界面

报警		00020 N0000	手动方式	连续
报警096: 当前程序正在加工,不能编辑 报警097: 序列号不正确 报警098: 使用受到限制,请联系销售商 报警099: 系统异常中断 报警100: 参数开关为ON状态 报警101: G功能代码非法 报警102: 命令段超长 报警103: X坐标错误	X	0.000		
	Y	0.000		
	Z	0.000		
	F	0		
	S	0		
	T	0001		
	主轴状态:	停止		
	冷却状态:	关闭		
	卡盘状态:	松开		
	砂轮状态:	关闭		
G01 G98 G97 G40 G18				
				2018-08-09 18:47:51
报警	清单			上一级

按上下翻页键可看到本系统所有报警号的意义及处理措施。关于报警号的意义也可参见附录：报警列表。

## 3.14 参数

CNC 和机床连接时，通过参数设定，使驱动器特性、机床规格、功能等最大限度地发挥出来。参数的内容随机床不同而不同，所以请参照机床厂家编制的参数表。

本系统共有三类参数：系统参数、宏参数和螺距补偿参数。

### 3.14.1 系统参数

系统参数共有 256 个，其中 P001~P016 为位类型参数，每个位参有 8 位组成(每 1 位有其特有的意义)；P017~P256 为数据类型参数(每个参数代表一个特定意义)。本节介绍参数的显示和设置操作，参数的意义参见附录：参数一览表。

#### 3.14.1.1 参数的显示

##### 1. 位参数

对于位参数，最左侧为最高位 Bit7，依次为 Bit6，Bit5，Bit4 及 Bit3，Bit2，Bit1，Bit0 共 8 位组成，在屏幕的下部有一行参数详细内容说明。

按左光标或右光标键，闪烁光标依次移动一位，同时下行分别显示该位详细内容。

参数	00020 N0000	录入方式	连续
序号	数 据	序 号	数 据
001	00010000	009	00010010
002	00000011	010	10000011
003	00001011	011	10000000
004	00100000	012	00000000
005	00110000	013	00011011
006	00000000	014	10101100
007	00010000	015	00000000
008	00000000	016	00000101
Bit7: LAN 0/1:中文系统/English			
Bit6: GETL 0/1:宏程序不/转录为普通程序			
Bit5: MZRN 0/1:自动运行前不/需回机床零点			
Bit4: MDSP 0/1:主轴为其他方式/模拟量控制			
Bit3: APRS 0/1:回机床零点后不/设定坐标系			
Bit2: RAD 0/1:X轴直径/半径编程			
Bit1: EDTY 0/1:非/宏编辑方式			
Bit0: PLMD 0/1:脉冲+方向/双脉冲模式			
序号 001 Bit1: EDTY 0/1:非/宏编辑方式			
系统	宏参数	螺补	驱动参
		初始化	

## 2. 数据参数

按 $\boxed{\text{上翻页}}$ 或 $\boxed{\text{下翻页}}$ 键，选择数据参数显示页，按上下光标键选择参数。也可直接按上下光标键选择参数，如下图。

参数	00020 N0000	录入方式	连续				
序号	意义		数据				
033	切削进给段间过渡减速系数		1				
034	补偿反向间隙的速度值(mm/min)		100				
035	补偿反向间隙的线性加减速时间常数		400				
036	X 轴间隙补偿量(um)		0				
037	Z 轴间隙补偿量(um)		0				
038	保留		0				
039	X 螺距误差补偿点数0~256		0				
040	Z 螺距误差补偿点数0~256		0				
041	X 轴螺距误差补偿间隔(mm)		0				
042	Z 轴螺距误差补偿间隔(mm)		0				
043	返回参考点时低速速度(mm/min)		120				
044	回零后自动坐标系设定X值(um)		0				
045	回零后自动坐标系设定Z值(um)		0				
046	X 轴正向行程极限(um)		9999999				
047	X 轴负向行程极限(um)		-9999999				
048	Z 轴正向行程极限(um)		9999999				
序号 033							
系统	宏参数	螺补	驱动参	初始化			

### 3.14.1.2 参数的设定

参数设定可通过按键输入设定，也可通过 U 盘方式导入参数文件。

#### 1. 键盘输入设定参数

- (1) 打开参数设定开关（在设置界面中操作）
- (2) 按 $\boxed{\text{参数}}$ 键，显示参数画面
- (3) 按上下翻页按键，显示出要设定参数所在的页
- (4) 把光标移到要更改的参数号所在位置。

方法 1：按上光标 $\boxed{\uparrow}$ 或下光标 $\boxed{\downarrow}$ 键，若持续按，光标顺次移动。

方法 2：按 $\boxed{\text{P}}$ 键，输入参数序号，按 $\boxed{\text{输入}}$ 键，系统自动定位到所设定参数位置（此方式下第 4 步操作可省略，便于快捷定位到指定参数）。

- (5) 输入参数值，按 $\boxed{\text{输入}}$ 键，参数值被输入并显示出来。
- (6) 若数据超出设定范围，系统显示“数据非法”，需要重新设定。
- (7) 参数设定结束后，若关闭参数设定开关，进入设置画面将参数开关设定到关的状态。

## 2. 从 U 盘导入参数文件


系统的参数文件名为 S0001，从 U 盘导入的 S0001 参数文件会覆盖原参数文件，因此在导入参数文件前应首先确定当前参数文件是否需要备份，以便在需要时可以恢复。

导入 U 盘参数文件的详细操作见 3.10.5 节将 U 盘中的参数文件导入系统的描述。

**注：**部分参数设定后，必须断电后重启生效。

### 3.14.1.3 参数出厂值、参数备份、参数恢复等操作

在参数界面下,按`转换`键,显示如下图界面:

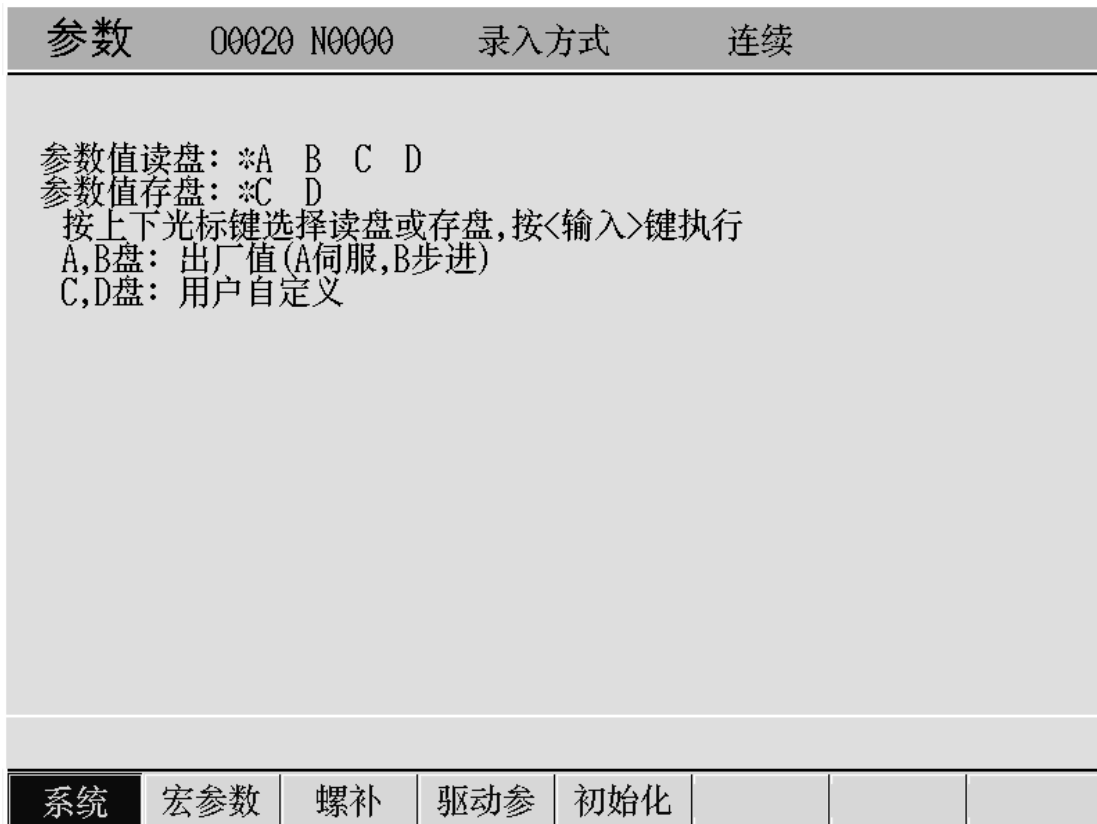

系统内部设置了 4 个盘区用于读取参数，分别为：

- A: 伺服配置参数出厂值
- B: 步进配置参数出厂值
- C: 用户自定义盘区
- D: 用户自定义盘区

系统内部设置了 2 个盘区用于保存参数，分别为：

- C: 用户自定义盘区
- D: 用户自定义盘区



### 3.14.1.3.1 参数恢复为出厂值

将闪烁光标移至参数值读盘行，移动左右光标键，\*号后的字母代表要操作的内容，将\*号移至 A 或 B 前，按键后，系统参数恢复为出厂参数。

A 区为伺服配置参数，B 区为步进配置参数，两类参数在升降速时间常数以及最高移动或切削速度等参数方面有着较大差异，应当根据机床电机驱动实际配置进行恢复，否则可能导致机床达不到最佳工作状态甚至出现失步或振动现象。

### 3.14.1.3.2 参数备份

将闪烁光标移至参数值存盘行，移动左右光标键，\*号后的字母代表要操作的盘符（C 或 D），按键后，当前系统参数被保存到设定的盘区。

### 3.14.1.3.3 参数备份内容恢复为当前参数

将闪烁光标移至参数值读盘行，移动左右光标键，\*号后的字母代表要操作的盘符，将\*号移至 C 或 D 前，按键后，当前参数内容被恢复为 C 或 D 盘区的内容。

注：在执行恢复前，应当确定 C 或 D 盘中已备份了参数文件。

## 3.14.2 宏参数

宏参数数据是提供给用户宏程序使用的(我们称之为宏变量)。出厂时都不赋予特定用途，值全部为 0。

为了方便用户设置变量时直观，本系统提供了对#500~#599 变量客户定制改名的功能。当经过了如下的操作后在翻阅这 100 个变量时，在输入框栏会显示客户对变量所起的名称。

1. 在电脑上用记事本编写总行数不超过 100 行,每行最多文字不超过 39 个字符的文件，保存到 U 盘，命名为 U0001.TXT(示例如下图)。



2. 在系统的 U 盘界面下选中 U0001.TXT，按转换键。重启系统到宏参数项#500 处就可看到更改效果如下图。

参数	00020 N0000	录入方式	连续
序号	数据	序号	数据
#196	0.000	#512	0.000
#197	0.000	#513	0.000
#198	0.000	#514	0.000
#199	0.000	#515	0.000
#500	0.000	#516	0.000
#501	0.000	#517	0.000
#502	0.000	#518	0.000
#503	0.000	#519	0.000
#504	0.000	#520	0.000
#505	0.000	#521	0.000
#506	0.000	#522	0.000
#507	0.000	#523	0.000
#508	0.000	#524	0.000
#509	0.000	#525	0.000
#510	0.000	#526	0.000
#511	0.000	#527	0.000
数值		;1号刀x机床坐标#500	
系统	宏参数	螺补	驱动参
		初始化	

宏程序编程的详细操作参见附录：用户宏程序功能。

### 3.14.3 螺补参数

相关说明参见附录：丝杠螺距误差补偿。

### 3.14.4 初始化功能

在参数界面里，按 **F4** 键，进入设置界面，在设置界面中可以进行的操作包括：

1. 参数开关、程序开关的设置，当前日期时间的设置；
2. 用户密码和厂商密码的设置
3. 储器格式化操作

#### 3.14.4.1 设置

##### 3.14.4.1.1 参数开关及程序开关状态设置

1. 按 **设置** 键，显示参数开关及程序开关状态画面
2. 按上下光标键，将光标移动到参数或程序开关行
3. 按 **W**，**D** 键或者左右光标键可使参数或程序开关处于关、开的状态。参数

开关处于开状态时方可输入参数。程序开关处于开状态时，在程序文件才可编辑或复制。

设置	00020 N0000	录入方式	连续
参数开关： 关 *开 程序开关： 关 *开 时间设置： 18-08-09 19:47:33	X		0.000
	Y		0.000
	Z		0.000
	F		0
	S		0
	T		0001
	主轴状态：		停止
	冷却状态：		关闭
	卡盘状态：		松开
	砂轮状态：		关闭
			G01 G98 G97 G40 G18
			2018-08-09 18:50:16
设置	设复位	密码	格式化
			上一级

### 3.14.4.1.2 当前时间设置

移动光标到时间设置行时，按数字键设定当前时间，时间显示格式为：××—××—×× ××—××—××，分别表示××年××月××日××时××分××秒。

在时间设置行，按左右光标键或`取消`键可移动光标。

时间设定后，按`输入`键，时间生效。若时间格式错误，系统提示报警 093。

### 3.14.4.1.3 手轮试运行功能设置

按上下光标键，将光标移到手轮试运行行，按左右光标键可使手轮试运行处于开或关的状态。

对于新建立的程序，当需要校验程序是否正确时，可以通过打开手轮试运行模式进行校验程序。具体操作如下：

1. 打开手轮试运行模式
2. 选择要校验的程序
3. 按`自动`键进入自动模式

4. 按启动键，系统等待手轮信号
5. 摇动手轮，系统根据当前手轮摇动速度以及手轮进给当量计算试运行的进给速度（可以通过按脉冲倍率键或外挂车轮的倍率旋钮来设定手轮进给当量）。
6. 程序运行结束后，若进行正常加工，需要关闭手轮试行功能。

### 3.14.4.2 密码管理

在设置界面里，再按上下翻页键，显示更新口令界面，当输入原正确口令后，可以输入新口令。当两次输入新口令后，系统完成口令更新。系统根据输入原口令的级别显示用户口令输入行或厂商口令输入行。

### 3.14.4.3 格式化程序存储器

在设置界面里，再按上下翻页键，直到显示格式化界面，如下图，按右光标键，设定为格式化开状态，按输入键，系统弹出密码输入提示，输入正确密码，并按输入键，系统开始执行格式化。

注：系统格式化后，所有用户程序和参数文件、刀补文件、螺补文件均被清除。需要用户恢复相应参数文件。

设置	00020 N0000	录入方式	连续
存储器格式化开关： *关 开	X		0.000
	Y		0.000
	Z		0.000
	F		0
	S		0
	T		000 1
	主轴状态：		停止
	冷却状态：		关闭
	卡盘状态：		松开
	砂轮状态：		关闭
			G01 G98 G97 G40 G18
			2018-08-09 18:50:45
设置	设复位	密码	格式化
			上一级




## 第四章 安装连接

### 4.1 系统结构及安装

#### 4.1.1 系统组成

DF-302GSe 数控系统主要由以下单元组成，如下图，其中包括：

1. DF-302GSe 数控系统
2. 数字交流伺服驱动单元（或步进驱动单元）
3. 伺服电机（或步进电机）
4. 交流变压器

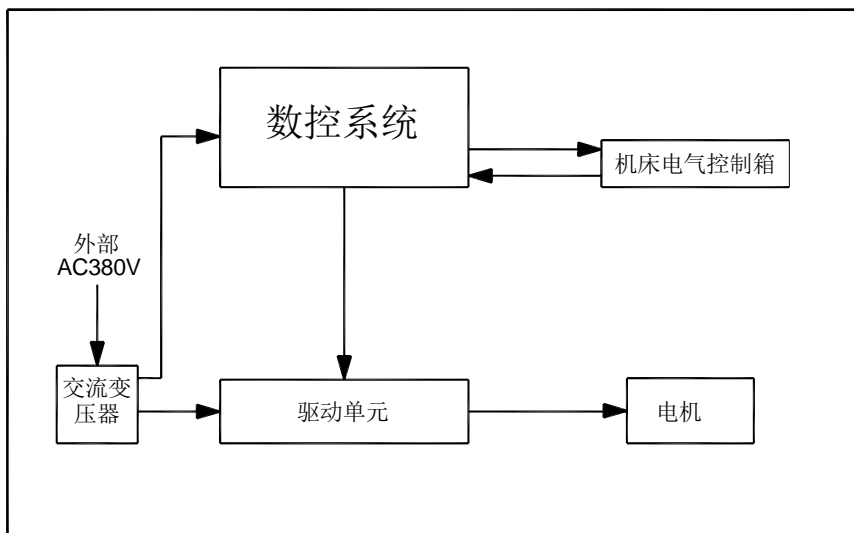


#### 4.1.2 系统安装连接

数控系统以及驱动单元作为机床电气的一部分，工作环境（包括电气环境、温度、湿度、振动等）的好坏对其有着重要影响。数控系统安装时应当注意以下事项：

1. 数控装置的背面与电柜壁之间保留足够的间隙（不低于 10 公分），以便接插电缆和散热。
2. 数控装置必须可靠的安装在电柜体上，固定螺钉应当安装齐全，避免振动。
3. 数控装置应安装在能够避免铁屑以及冷却液接触的位置。
4. 数控装置的连接电缆插头应紧固螺钉，避免接插不牢或机床振动影响接触。
5. 数控装置周围应减少能带来强电、强磁干扰的设备


4.1.3 数控系统安装尺寸图

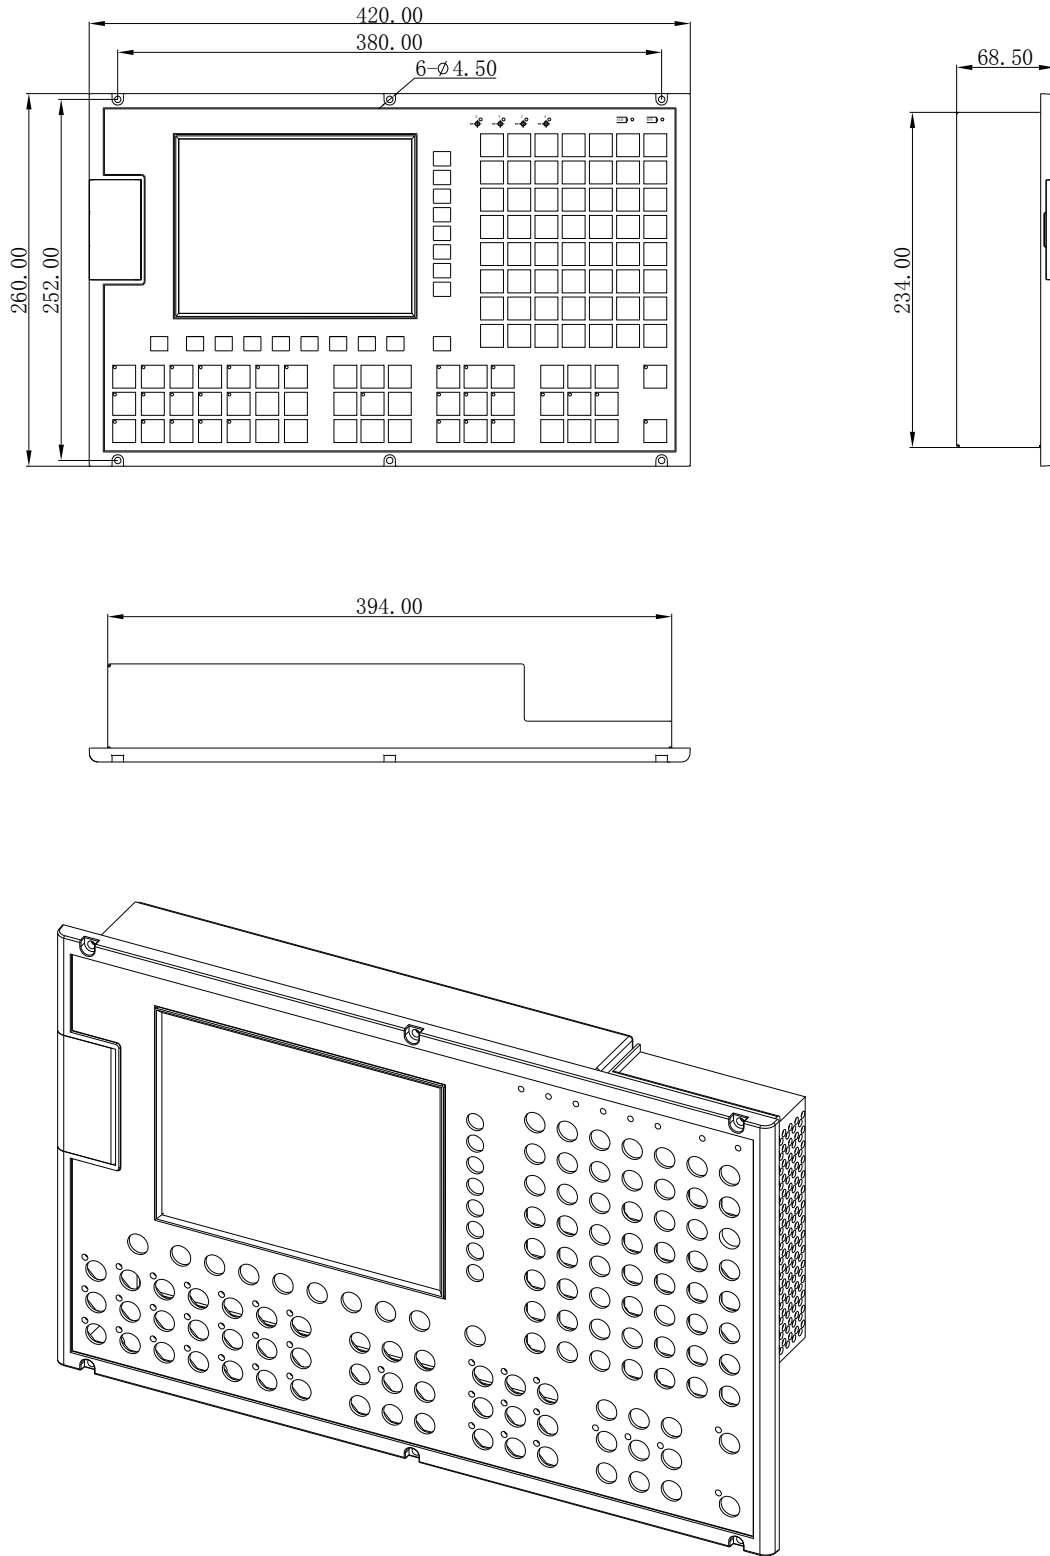

## 4.2 系统接口说明

### 4.2.1 系统接口框图和说明

#### 1. 接口位置布局

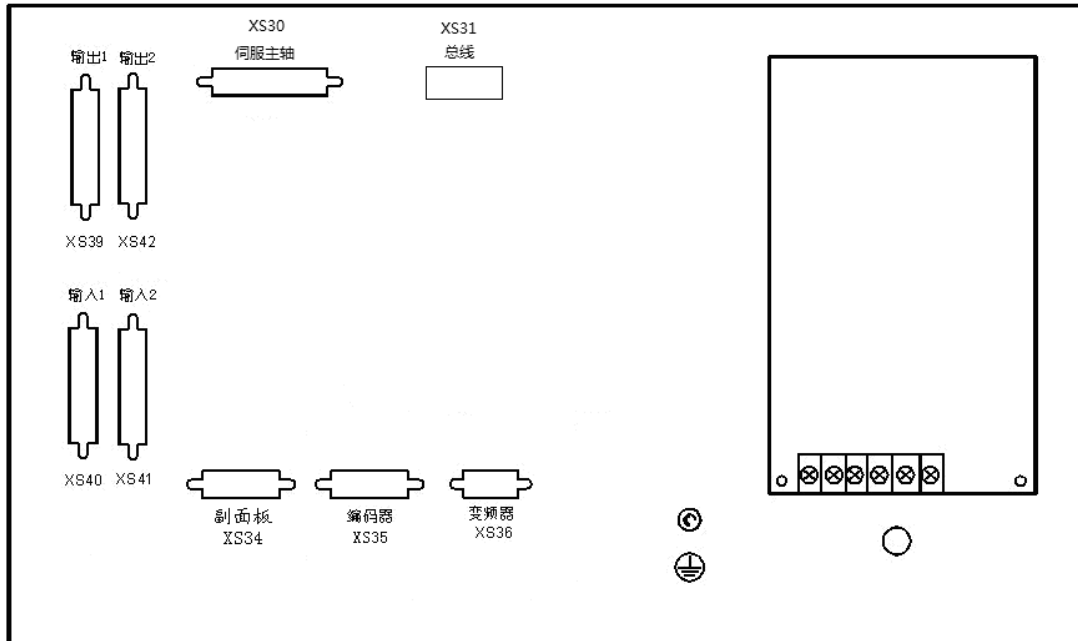

#### 2. 接口说明

##### (1) XS30

伺服主轴接口，25 芯 D 型插座（针）

##### (2) XS31

安川 MECHATROLINK-II 总线接口

##### (3) XS34

辅助面板输入口，15 芯 D 型插座（孔）

##### (4) XS35

主轴编码器接口，15 芯 D 型插座（针）

##### (5) XS36

变频器模拟量接口，9 芯 D 型插座（针）

##### (6) XS37

串行通信接口，与 PC 机串口互连，9 芯 D 型插座（孔）

##### (7) XS39

输出接口，25 芯 D 型插座（孔）

##### (8) XS40



输入接口，25 芯 D 型插座（针）


(9) XS41

扩展输入接口以及外挂手轮接口，25 芯 D 型插座（针）

(10) XS42

扩展输出接口，25 芯 D 型插座（孔）


3. 连接说明

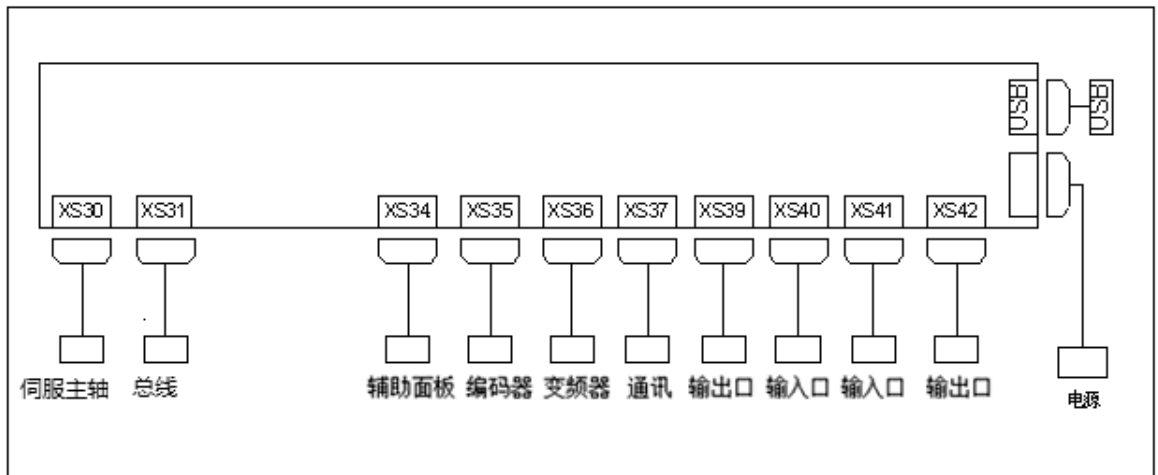

4.2.2 系统与进给轴驱动单元的连接（XS31）

1. 接口信号定义


M-II 总线接口

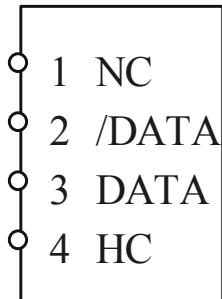

脚号	信号名	信号说明
1	NC	空
2	/DATA	数据负信号
3	DATA	数据正信号
4	HC	外壳地信号

XS31 M-II 总线信号

## 4.2.3 系统与伺服主轴驱动单元的连接（XS30）（针）

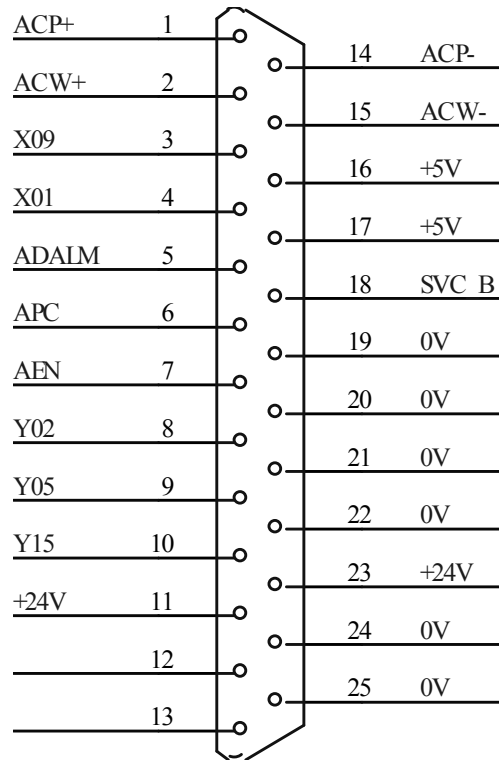

XS30 信号

脚号	信号名	信号说明
1	ACP+	脉冲+
14	ACP-	脉冲-
2	ACW+	方向+
15	ACW-	方向-
3	X09	扩展输入口
4	X01	默认作为准停到位输入口
5	ADALM	报警输入口
6	APC	A 轴 Zero 脉冲输入口
7	AEN	A 轴使能输出口
8	Y02	默认作为准停指令输出口
9	Y05	默认作为速度位置模式切换指令输出

		口
10	Y15	扩展输出口
18	SVC_B	主轴模拟量 B 通道输出
11,23	+24V	直流 24V 电源
19,20,21 22,24,25	0V	信号地
16,17	+5V	直流 5V 电源


2. 信号电气特性说明

(1) 脉冲和方向信号

ACP+, ACP- 为脉冲信号

ACW+, ACW- 为方向信号


这些信号均为差分输出模式，电气原理图如下图

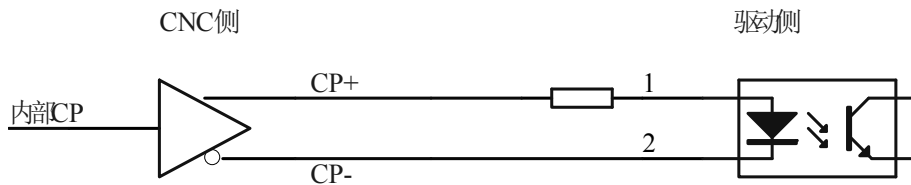


(2) 驱动报警输入信号

系统的驱动报警输入口为光电隔离，根据驱动器报警输出模式分为两类：

A. 驱动器报警输出为双触点式输出：

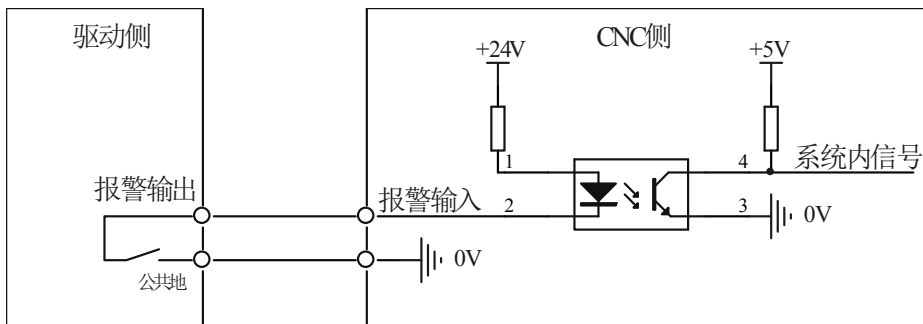


B. 驱动器报警输出为 OC 输出：

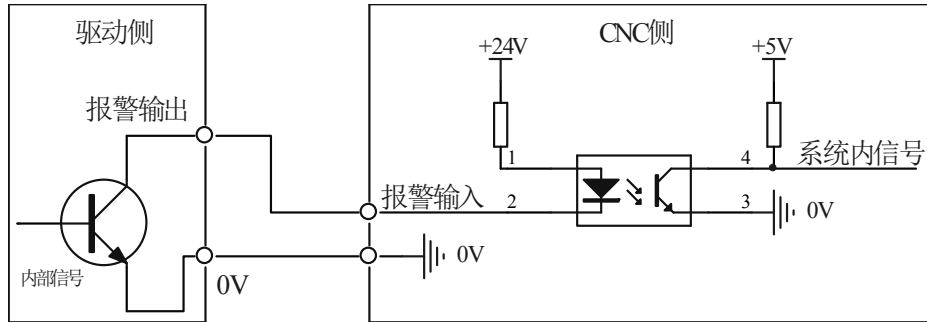

**(3) 驱动使能输出信号**


驱动使能输出为 OC 输出模式，内部+24V 钳压，因此外接上拉电压不能超出 +24V。

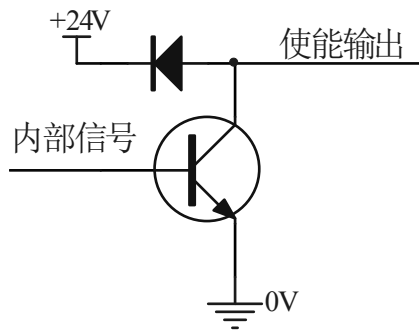

**(4) 轴 Zero 脉冲输入信号（用于伺服轴回零信号输入）**

PC 信号输入为光电隔离，一般伺服侧 Z 脉冲输出为 OC 输出模式。

PC 信号在系统内部为中断处理模式，以到达实时响应。

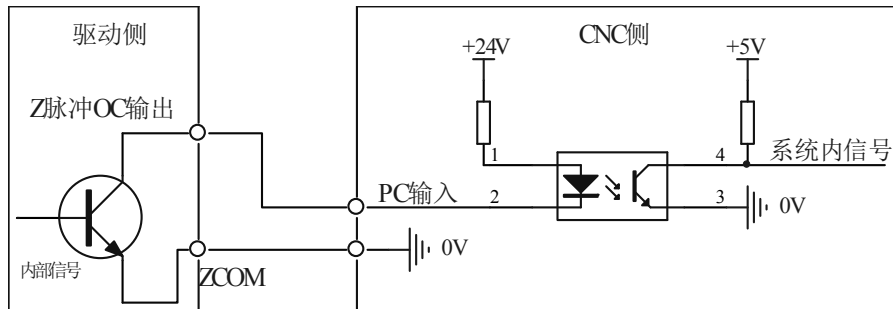

3. 系统到驱动单位的连接图

(1) A 轴作为进给轴与步进驱动连接

数控系统

XS30

达风步进驱动器




(2) A 轴作为进给轴和达风伺服驱动连接

数控系统


XS30

达风伺服驱动器

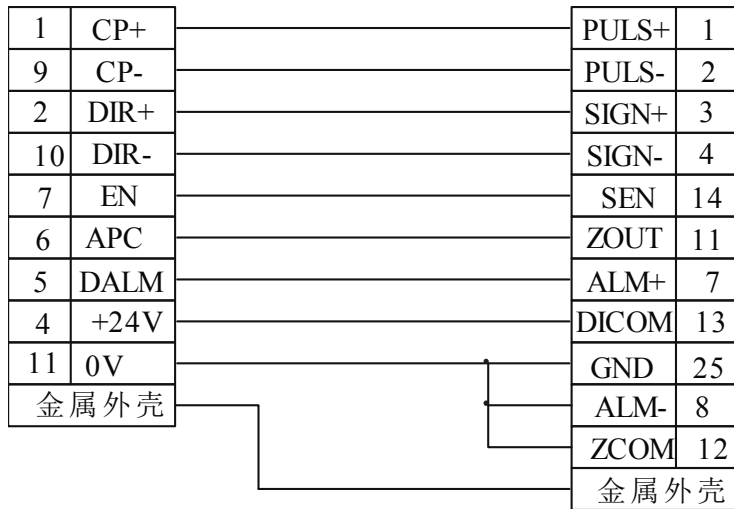

### 4.2.4 主轴编码器的连接（XS35）（针）


#### 1. 接口信号定义

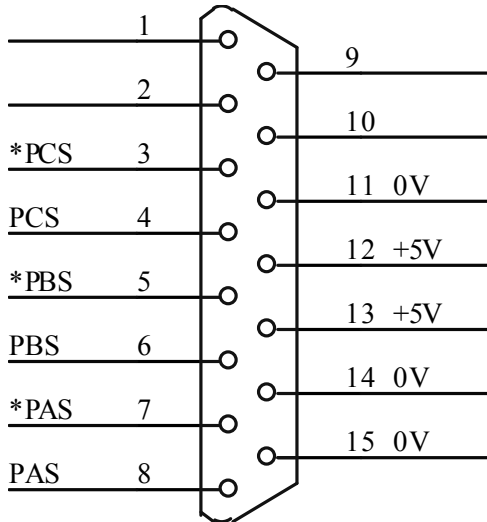


XS35（编码器）

脚号	信号名	信号说明
1,2,9,10	空	
3	*PCS	编码器 C-
4	PCS	编码器 C+
5	*PBS	编码器 B-
6	PBS	编码器 B+
7	*PAS	编码器 A-
8	PAS	编码器 A+
12,13	+5V	电源信号
11,14,15	0V	地信号

#### 2. 接口电气原理图

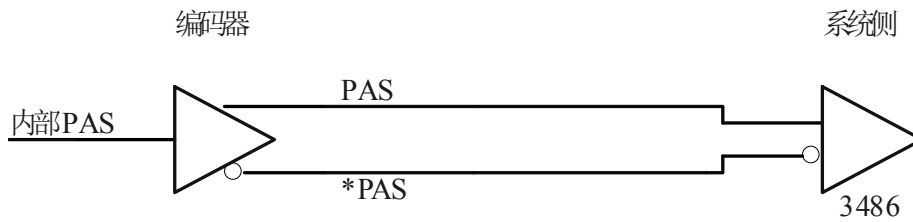

#### 3. 编码器与数控系统的接线图

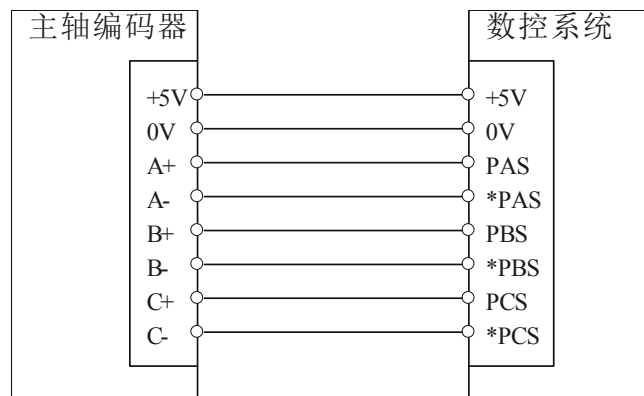

## 4.2.5 手轮接口

### 1. 接口信号定义

本系统的 XS41 和 XS34 端口中均有手轮信号接口，见下表：


XS41 端口

脚号	信号名	信号说明
13	WHA	手轮 A+
12	WHB	手轮 B+
23,24	+5V	电源信号
14~22,25	0V	地信号


XS34 端口

脚号	信号名	信号说明
10	WHA	手轮 A+
11	WHB	手轮 B+
8,15	+5V	电源信号
1,9	0V	地信号

### 2. 手轮与数控系统的接线图(单一手脉接口，不含轴选和倍率)

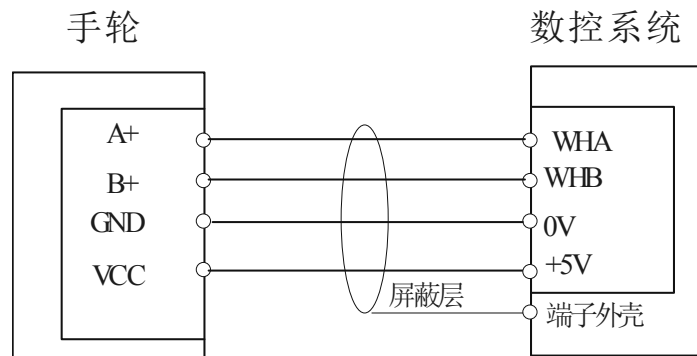

## 3. 手轮与数控系统的接线图（外挂手脉接口，含轴选和倍率选择）

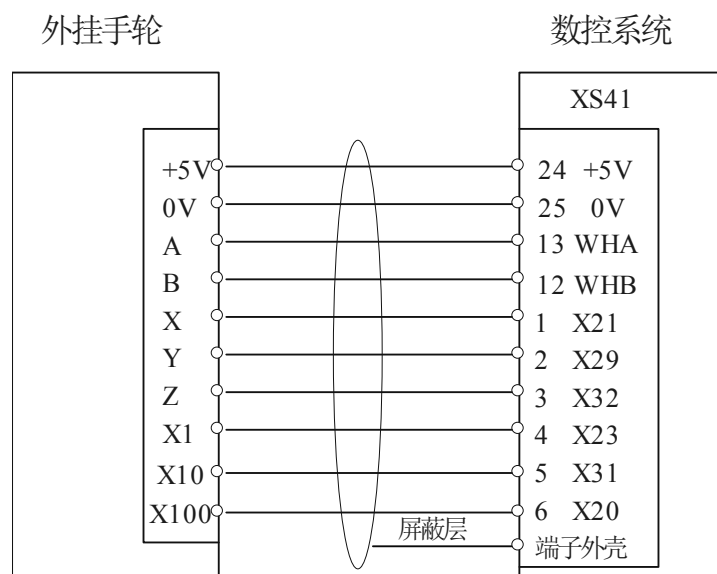


注：根据信号输出模式不同，一般有两种类型手轮：两信号线式（A+，B+信号）和四信号线式（A+，A-，B+，B-）。对于四信号线手轮，A-，B-信号不接。



## 4.2.5 副面板接口 (XS34) (孔)


### 1. 接口信号定义

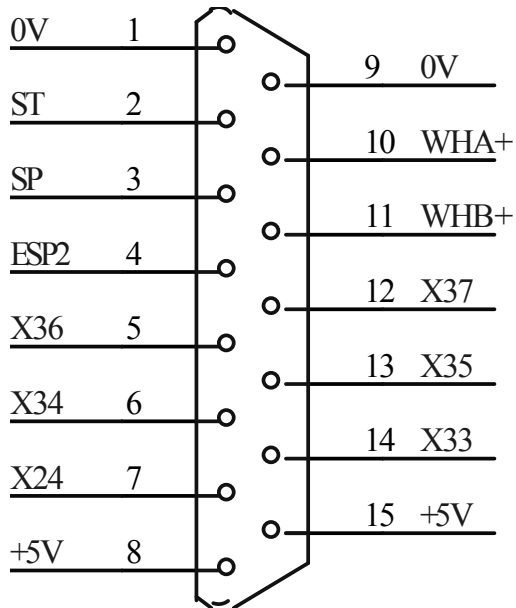

XS34 (副面板接口)

脚号	信号名	信号说明
1, 9	0V	地信号
2	ST	外接启动输入
3	SP	外接暂停输入
4	ESP2	急停输入
5	X36	扩展输入口
6	X34	扩展输入口
7	X24	扩展输入口
14	X33	扩展输入口
13	X35	扩展输入口
12	X37	扩展输入口
11	WHB+	手轮 B 信号
10	WHA+	手轮 A 信号
8,15	+5V	电源

### 1. 手轮与数控系统的接线图

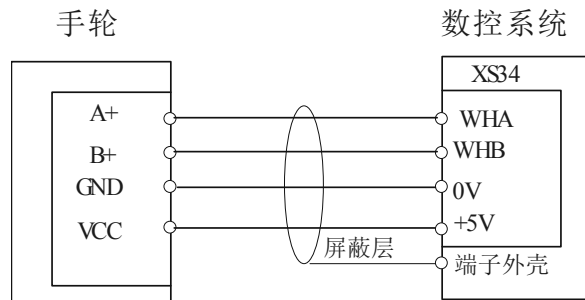


根据输出信号模式不同，一般有两种类型手轮：两信号线式（A+，B+信号）和四信号线式（A+，A-，B+，B-）。对于四信号线手轮，A-，B-信号不接。

### 2. ST 循环启动，SP 进给保持

外部循环启动信号 ST 和外部进给保持信号 SP 功能与面板上循环启动和进给保持功能一致。由参数 P014 Bit0 决定是否屏蔽 ST 信号，参数 P014 Bit1 决定是否屏蔽 SP 信号。

ST 和 SP 均为低电平脉冲信号有效。


接线图：

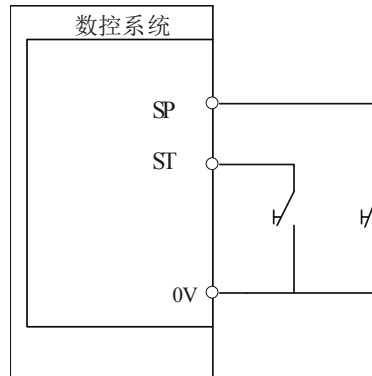

### 3. ESP 紧急停止信号

外部急停输入信号，低电平有效。由参数 P014 Bit3 决定是否屏蔽 ESP 信号。当 ESP 信号产生时，机床进给紧急停止，主轴停止，冷却关闭，换刀停止。


接线图：

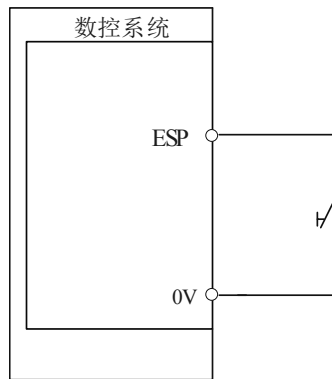


### 4. 外接进给波段开关接线图：

XS34 的 X36, X34, X24, X33 信号用于外接波段开关信号，其中 X36 对应波段开关的 Bit0, X34 对应波段开关的 Bit1, X24 对应波段开关的 Bit2, X33 对应波段开关的 Bit3；波段开关的 COM 端接入 0V。

举例：以韩国 KORER 的 KDP 系列波段开关为例，接线如下：

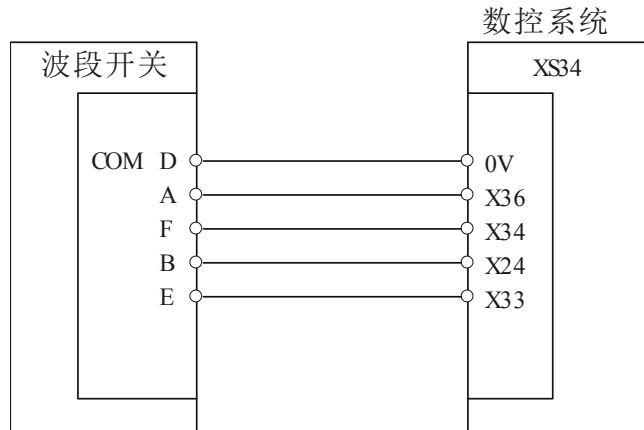

### 5. 外接三位开关信号 TRIL, TRIR

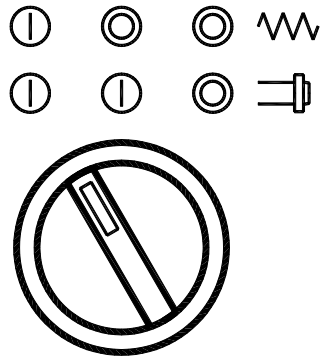

三位开关分左侧、中间、右侧三个位置状态，当由左侧位置拨到右侧位置，再由右侧位置拨到左侧时其控制顺序为：

左侧 → 中间 → 右侧 → 中间 → 左侧

正常运行——进给暂停——主轴暂停——主轴启动——进给启动，正常运行

由参数 P013 Bit0 控制是否开放三位开关功能：

=0：开放三位开关功能

=1：关闭三位开关功能，此时系统不检测三位开关

由参数 P015 Bit7 控制三位开关触点类型：


=0：双常开触点

=1：左常开右常闭

当三位开关功能开放时，系统在自动模式下，按循环启动键运行加工程序时，系统检测三位开关初始位置，若不在左侧位置（正常运行状态），系统提示报警 036，需要将其置于左侧位置方可启动运行。

### 三位开关接线:


本系统使用双开路触点的三位开关，其中左侧开关的一个触点接入 X37 信号，右侧开关的一个触点接入 X35 信号，两副开关的另外触点接入 0V。

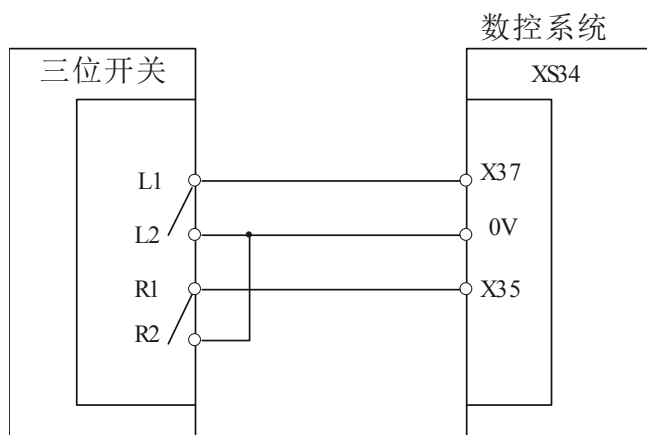

### 4.2.6 主轴模拟量接口 (XS36) (针)

系统标准配置的模拟量输出范围为 0V~10V (可设定为-10V~+10V 输出，但需要用户在订货时特别指定)。系统提供了二个模拟量输出通道，分别为 A 通道 (SVC\_A) 和 B 通道 (SVC\_B)，其中 A 通道为默认主轴变频器输出通道。

#### 1. 接口信号定义

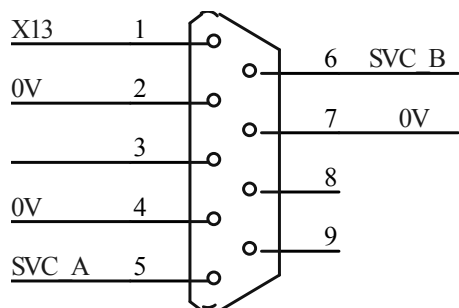


XS36 (主轴模拟量)


#### 2. 模拟量接线图

A. A 通道模拟量输出接线图: (主轴变频器模拟量默认接线)

脚号	信号名	信号说明
2,4,7	0V	地信号
5	SVC_A	A 通道模拟量信号
6	SVC_B	B 通道模拟量信号
1	X13	默认变频器报警输入口

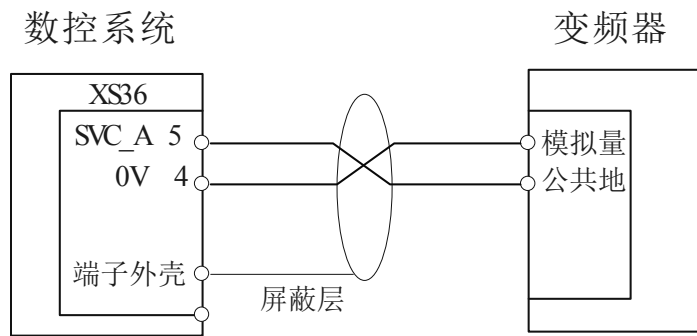


B. B 通道模拟量输出接线图:

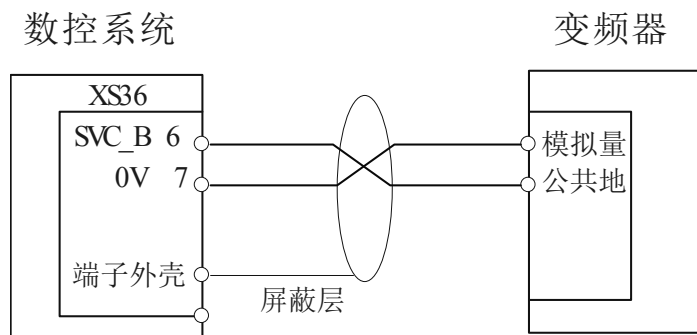

## 4.3 输入输出接口

### 4.3.1 机床输入/输出接口管脚定义

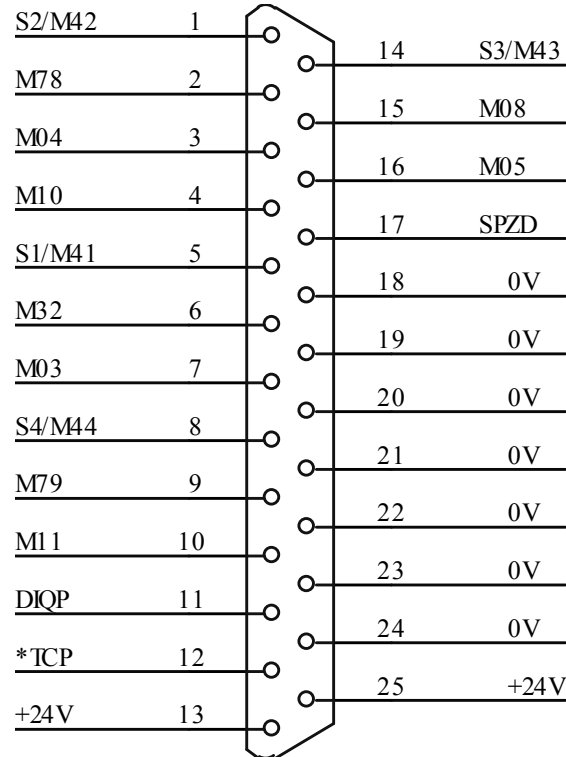


XS39 (孔)

#### XS39 管脚定义:

脚号	信号名	信号说明
1	S2/M42	主轴 II 档选择
2	M78	尾座进控制
3	M04	主轴反转控制
4	M10	卡盘夹紧输出口
5	S1/M41	主轴 I 档选择
6	M32	润滑输出口
7	M03	主轴正转控制
8	S4/M44	主轴 IV 档选择
9	M79	尾座退控制
10	M11	卡盘松开输出口

11	DIQP	卡盘夹紧/松开输入口（脚踏开关）
12	*TCP	刀架锁紧输入口
14	S3/M43	主轴 III 档选择
15	M08	冷却控制
16	M05	主轴停控制
17	SPZD	主轴制动输出口
18,19,20, 21,22,23, 24	0V	信号地
13,25	+24V	+24V 电源

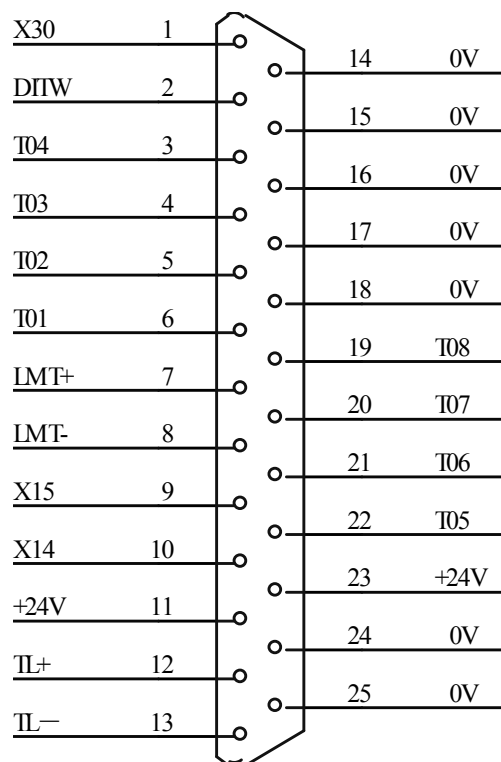


XS40（针）

**XS40 管脚定义：**

脚号	信号名	信号说明
1	X30	30 号扩展输入口
2	DITW	尾座状态输入口
3	T04	4 号刀位输入口
4	T03	3 号刀位输入口

5	T02	2号刀位输入口
6	T01	1号刀位输入口
7	LMT+	正向限位输入口
8	LMT-	负向限位输入口
9	X15	15号扩展输入口
10	X14	14号扩展输入口
12	TL+	刀架正转输出口
13	TL-	刀架反转输出口
19	T08	8号刀位输入口
20	T07	7号刀位输入口
21	T06	6号刀位输入口
22	T05	5号刀位输入口
14,15,16, 17,18,24, 25	0V	信号地
11,23	+24V	+24V 电源

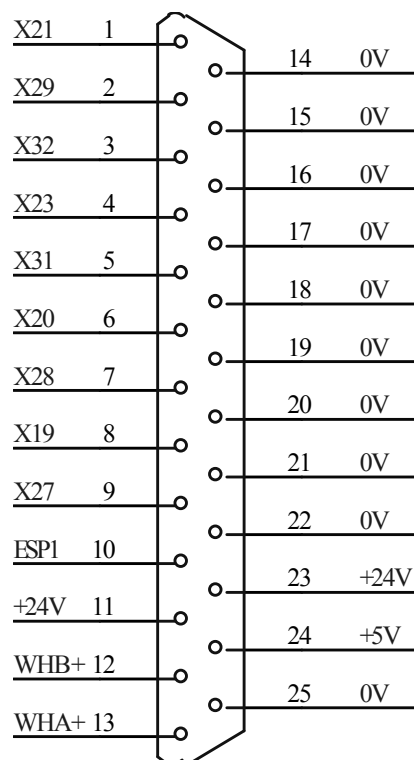


XS41 (针)



**XS41 管脚定义:**

脚号	信号名	信号说明
1	X21	21 号输入口
2	X29	29 号输入口
3	X32	32 号输入口
4	X23	23 号输入口
5	X31	31 号输入口
6	X20	20 号输入口
7	X28	28 号输入口
8	X19	19 号输入口
9	X27	27 号输入口
10	ESP1	1 号急停输入口
12	WHB+	手轮 B 信号
13	WHA-	手轮 A 信号
11,23	+24V	+24V 电源
24	+5V	+5V 电源
14,15,16,17,18, 19,20,21,22,25	0V	电源地

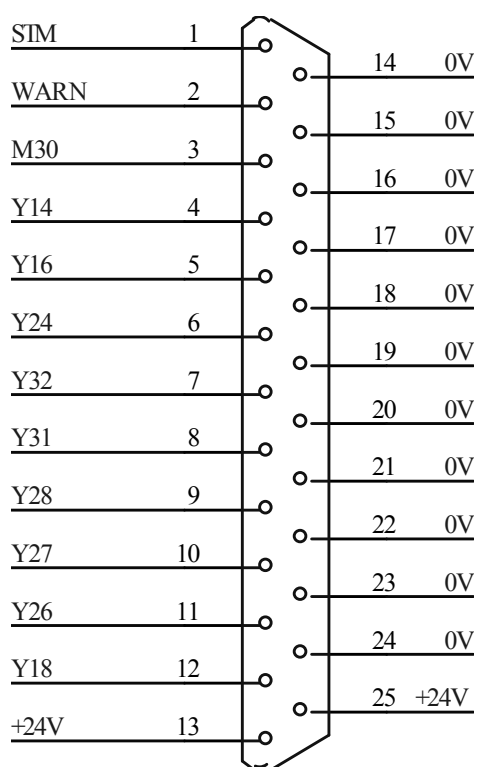

XS42 (孔)

**XS42 管脚定义:**

脚号	信号名	信号说明
1	STM	运行状态输出口
2	WARN	报警输出口
3	M30	暂停状态输出口
4	Y14	14号输出口
5	Y16	16号输出口
6	Y24	24号输出口
7	Y32	32号输出口
8	Y31	31号输出口
9	Y28	28号输出口
10	Y27	27号输出口
11	Y26	26号输出口
12	Y18	18号输出口
13,25	+24V	+24V 电源

14,15,16,17,18,19 20,21,22,23,24	0V	信号地
-------------------------------------	----	-----


### 4.3.2 输入口

#### 1. 输入口信号概述

系统共有 40 路输入口，所有输入口与系统内部电路经过了光电隔离处理，每路输入口电气规格为：

- (1) 光电隔离电路，最大隔离电压 2500VRMS
- (2) 输入电压范围直流 0V~24V

输入口电气原理图如下图：

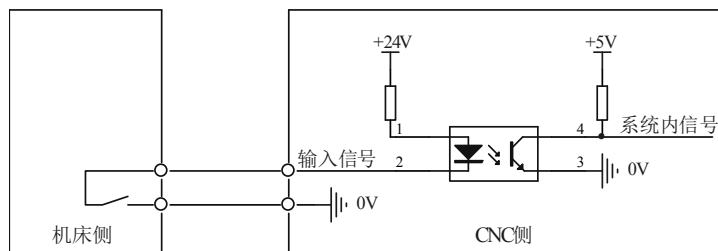

输入口信号包括：


T01~T08, LMT+, LMT-, ESP, ST, SP, TCP, DIQP, 以及所有以 Xxx 格式的端口（比如 X24, X33, X09）等。

#### 2. 输入口功能描述

##### (1) T01~T08 刀位信号

刀位信号是高电平有效或低电平有效，由参数 P009 Bit1 设置，0 为高电平有效，1 为低电平有效。当 T01~T08 中一个信号为有效电平时，表示处于该刀号位置。

接线图如下图：

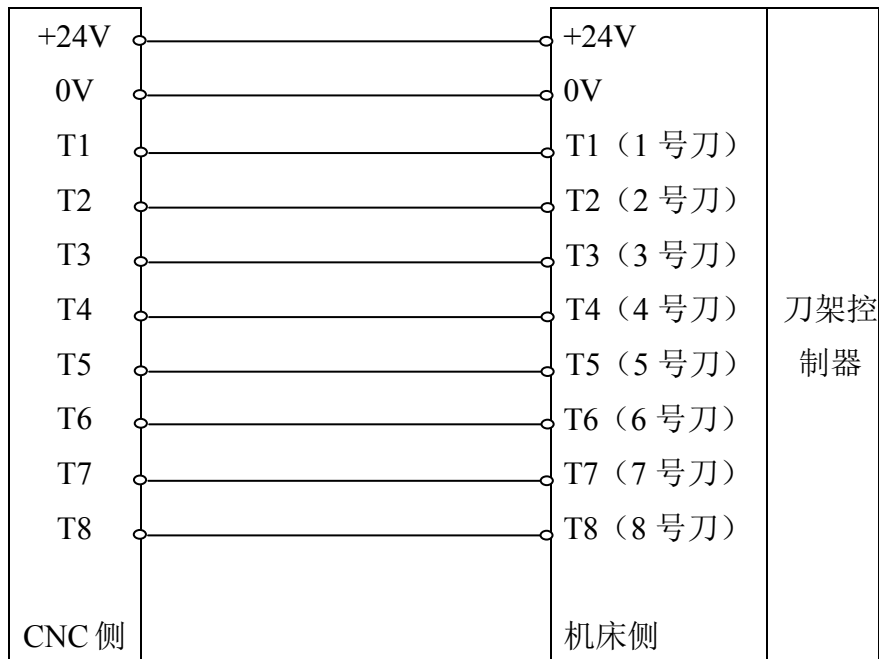

### (2) TCP 刀架锁紧状态信号


在换刀过程中，刀架到位后系统输出刀架反转信号（TL-），并开始检测锁紧输入信号 TCP，当收到该信号后，延时参数 P085 设置的时间，关闭刀架反转信号，换刀指令结束，程序执行下一段。当系统输出刀架反转信号后，在参数 P088 设定的时间内没有收到 TCP 信号，系统将产生报警并关闭刀架反转信号。若刀架控制器无锁紧信号输出时，把参数 P009 Bit0 设为 0，可不检测刀架锁紧信号。

### (3) ST 循环启动，SP 进给保持信号

外部循环启动信号 ST 和外部进给保持信号 SP 功能与面板上循环启动和进给保持功能一致。由参数 P014 Bit0 决定是否屏蔽 ST 信号，参数 P014 Bit1 决定是否屏蔽 SP 信号。

ST 和 SP 均为低电平脉冲信号有效。


接线图：

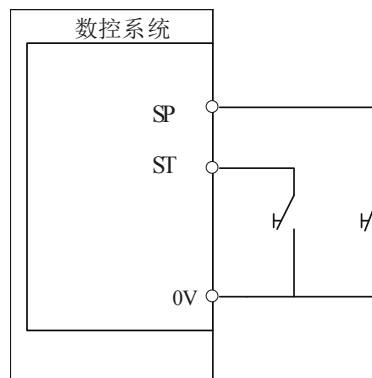

**(4) ESP 紧急停止信号**


外部急停输入信号，低电平有效。由参数 P014 Bit3 决定是否屏蔽 ESP 信号。当 ESP 信号产生时，机床进给紧急停止，主轴停止，冷却关闭，换刀停止。

接线图：

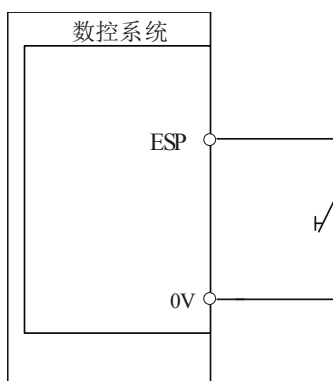**(5) LMT+，LMT-正负向硬件限位信号**


LMT+，LMT-信号为低电平有效，为各轴共有信号。接线时将各轴的正向限位信号接入 LMT+，各轴的负向限位信号接入 LMT-。限位开关应为常开模式。当产生超程报警时，系统停止该方向进给，可以手动操作反向进给。

接线图：

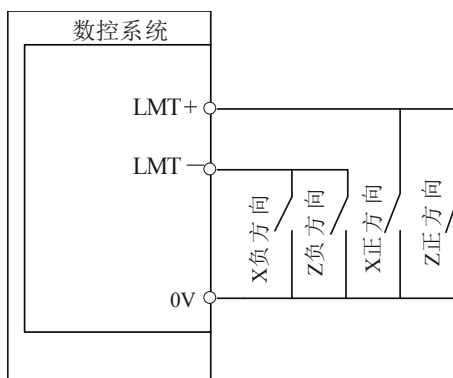**(6) 外部报警输入信号**

系统提供两路外部报警输入，其接入口由参数 P191 和参数 P192 定义。报警有效电平信号由参数 P012 Bit2~Bit3 决定，0 为低电平报警，1 为高电平报警。由参数 P012 Bit6~Bit7 控制是否开放外部报警功能。由参数 P012 Bit4~Bit5 控制外部报警产生时是否停止当前加工，0 为不停止加工，只是产生报警提示，1 为停止加工，并产生报警提示。


外部报警接线图：

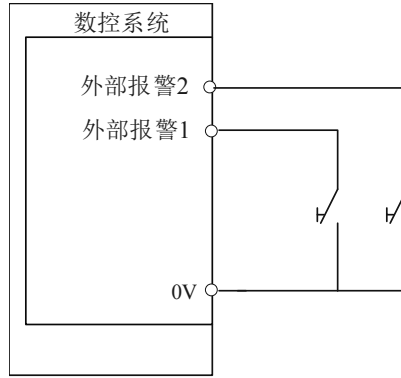

### (7) 防护门检测信号

防护门检测信号接入口由参数 P193 设定，有效电平信号由参数 P016 Bit6 决定，当信号有效时，系统产生报警提示，并停止当前加工。该功能只在自动加工模式下有效。

接线图：

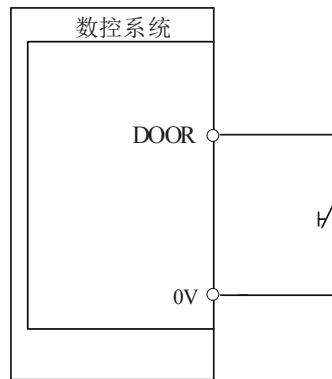

### (9) 扩展输入口 X01, X30, X15, X14, X09, X36, X34, X24, X33, X35, X37, X21, X29, X32, X23, X31, X20, X28, X19, X27

端口 X01, X30, X15, X14, X09, X36, X34, X24, X33, X35, X37, X21, X29, X32, X23, X31, X20, X28, X19, X27 为扩展输入口，其在系统内部的编程口号分别为 1, 30, 15, 14, 9, 36, 34, 24, 33, 35, 37, 21, 29, 32, 23, 31, 20, 28, 19, 27（可在诊断界面下按翻页键查看各输入口在系统内部的编程口号），若要检测某个输入口信号状态，可编指令 M01 Lxx 或 M01 Kxx 来检测。其中 Lxx 表示 xx 口低电平有效，Kxx 表示 xx 口高电平有效。若要检测 X28 号口低电平信号有效，可这样编程：M01 L28。


## 4.3.3 输出口

### 1. 输出口信号概述

系统共有 32 路输出口，驱动电路为达林顿管 OC（集电极开路）输出，每路输出其电气规格为：

- (1) 输出 ON 时最大负载电流 500mA
- (2) 输出 ON 时最大饱和压降, 350mA 时为 1.6V, 典型值为 1.1V。
- (3) 输出 OFF 耐压 +24V 以下。
- (4) 输出 OFF 时漏电流 100uA 以下

输出口电气原理图如下图:

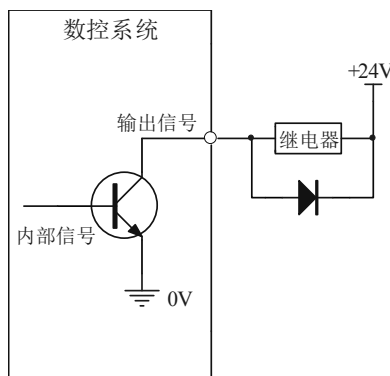

输出口信号包括以下信号:

S1~S4, M03, M04, M05, M08, M10, M11, M32, M78, M79, TL-, TL+, SPZD, STM, WARN, M30, Y14, Y16, Y24, Y32, Y31, Y28, Y27, Y26, Y18, Y15, Y02, Y05

## 2. 输出口信号功能说明

### (1) M03, M04, M05 主轴 M 功能信号口

M03 为主轴正转信号;

M04 为主轴反转信号;

M05 为主轴停止信号;

### (2) M08 冷却液控制口

M08 冷却开;

M09 冷却关;

### (3) TL+, TL- 刀架正反转信号

TL+ 为刀架正向旋转信号口;

TL- 为刀架负向旋转信号口;

### (4) S1~S4 主轴变速信号

S1~S4 指令与 M41~M44 指令共用 S1~S4 输出口, 用于控制主轴 I 档~IV 档选择。S1~S4 信号口只能有一个信号有效。S0 指令关闭 S1~S4 信号。

### (5) SPZD 主轴制动信号

当执行 M05 时, 若参数 P089 和 P090 不为 0, 则系统发出 M05 信号后, 延时

由参数 P089 设定的时间，输出 SPZD 信号，信号脉冲宽度由参数 P090 设定。

#### (6) WARN, M30, STM 三色指示灯控制信号

WARN 为报警灯输出口，当参数 P015 Bit6 设置为 1 时，若系统产生报警，该信号口输出有效。报警取消后该信号口无效。

M30 为待机灯输出口，当参数 P015 Bit5 设置为 1 时，若未运行加工程序或程序运行结束或系统刚上电时，该信号口输出有效。

STM 为运行灯输出口，当参数 P015 Bit4 设置为 1 时，若系统正在运行加工程序，该信号口输出有效。当程序运行暂停或结束或有报警产生时该信号口无效。

一般情况下 WARN,M30,STM 信号口分别接三色指示灯的红黄绿控制口。

#### (7) M10, M11 卡盘夹紧松开控制口

当为内卡方式时，M10 为卡盘夹紧信号，M11 为卡盘松开信号；

当为外卡方式时，M10 为卡盘松开信号，M11 为卡盘夹紧信号；

卡盘功能的使用详细描述见 5.4 节描述。

#### (8) M78, M79 尾座顶尖控制口

M78 为尾座进输出口，M79 为尾座退输出口，尾座功能的使用详细描述见 5.6 节描述。

#### (9) M32 润滑控制口

M32 指令为润滑开，M33 指令为润滑关；

当参数 P013 Bit2 设置为 0 时，为连续供油模式，M32 信号口持续输出信号；当参数 P013 Bit2 设置为 1 时，为间歇供油模式，供油时间由参数 P107 设置，暂停供油时间由 P108 设置。

#### (10) Y14, Y16, Y24, Y32, Y31, Y28, Y27, Y26, Y18, Y15, Y02, Y05 扩展输出口

Y14, Y16, Y24, Y32, Y31, Y28, Y27, Y26, Y18, Y15, Y02, Y05 为备用扩展输出口，用户可以通过 M20, M21 指令编程控制其输出口的状态。Y14, Y16, Y24, Y32, Y31, Y28, Y27, Y26, Y18, Y15, Y02, Y05 输出口在系统内部的编号分别为 14, 16, 24, 32, 31, 28, 27, 26, 18, 15, 2, 5（可通过诊断界面可以查看所有输出口内部编号）

用 M20, M21 指令控制输出口的编程指令格式如下：

Y14 输出口有效：M20 K14

Y14 输出口无效：M21 K14

Y27 输出口有效：M20 K27

用 M22 指令控制输出口为脉冲输出，其编程指令格式如下：

如控制 Y14 口输出 2 秒宽脉冲：M22 K14 J2



## 第五章 常用功能使用说明

### 5.1 电子齿轮比参数设定

电子齿轮比功能是使系统坐标值的变化与工作台的位置变化保持一致，而不必为不同螺距的丝杠与不同步距角的电机或不同线数的伺服电机相匹配时调节电机与丝杆的机械传动比。

参数 P017、P018、P019、P020、P171、P172 用于设定 X、Z、Y 轴的电子齿轮比，每个轴的电子齿轮有倍率值和分率值两个参数，二者配合用于调节系统的进给脉冲信号输出，以满足坐标值的变化与工作台的位置变化保持一致。

倍率参数用 MLT 表示，分率参数用 DVT 表示，对于滚珠丝杆传动工作台其电子齿轮比例满足以下关系：

$$\frac{MLT}{DVT} = \frac{Pmt \times Gf}{Pcn \times Gd}$$

其中：Pmt：电机每转脉冲数，步进电机：细分后步数

伺服电机：编码器线数×编码器倍频数

Pcn：丝杠螺距，需要换算成  $\mu\text{m}$ 。比如 6mm 丝杠，对应 Pcn 值应当为 6000；

Gf：电机与丝杆间机械传动部分从动轮齿数总数，若直连 Gf = 1。

Gd：电机与丝杆间机械传动部分主动轮齿数总数，若直连 Gd = 1。

MLT 与 DVT 必须取其最小正整数值，MLT 与 DVT 的取值范围为 0~65535。

MLT 对应参数：P017, P018, P171

DVT 对应参数：P019, P020, P172

机床用户需要依据以上算法，计算出 X 轴、Z 轴的倍率值 (MLT) 和分率值 (DVT)，分别设置相应参数。

举例 1: Z 轴为 6mm 导程的丝杠，与步进电机直联，驱动为三相混合式步进，6000 细分：

则 Pmt = 6000; Pcn = 6mm x 1000=6000; Gf=Gd=1;

MLT/DVT = 6000/6000 = 1;

可以取 MLT = 1; DVT = 1;

设置参数 P018 = 1 P020 = 1

举例 2: X 轴为 6mm 导程的丝杠, 与步进电机直联, 驱动为三相混合式步进, 10000 细分:

则  $P_{mt} = 10000$ ;  $P_{cn} = 6\text{mm} \times 1000 = 6000$ ;  $G_f = G_d = 1$ ;

$MLT/DVT = 10000/6000 = 5/3$ ;

可以取  $MLT = 5$ ;  $DVT = 3$ ;

设置参数 P017 = 5 P019 = 3

举例 3: Z 轴为 4mm 导程的丝杠, 与伺服电机直联, 伺服电机编码器 2500 线, 编码器信号伺服驱动器内部 4 倍频处理, 即 10000 细分:

则  $P_{mt} = 10000$ ;  $P_{cn} = 4\text{mm} \times 1000 = 4000$ ;  $G_f = G_d = 1$ ;

$MLT/DVT = 10000/4000 = 5/2$ ;

可以取  $MLT = 5$ ;  $DVT = 2$ ;

设置参数 P018 = 5 P020 = 2

## 5.2 线性加减速时间常数

线性加减速时间常数的物理意义是: 移动速度从 0 速度开始, 以恒定的加速度, 升到 10 米/分钟速度的时间。

加减速时间常数越小, 升降速越快;

加减速时间常数越大, 升降速越慢;

系统提供了快速移动升降速参数设置、切削进给升降速参数设置、螺纹切削升降速参数设置、手轮进给升降速参数设置、反向间隙补偿升降速参数设置等。用户应根据机床特性做适当的设置, 以达到良好工作状态。

快速移动升降速设置: P023, P024, P174

切削进给升降速设置: P031

螺纹切削升降速设置: P069, P157

手轮进给升降速设置: P162

反向间隙补偿升降速设置: P035

## 5.3 主轴设定

052	主轴编码器线数	1024	1~65535
-----	---------	------	---------

在车螺纹、刚性攻丝时以及主轴转速显示等功能均需要此参数；可启动主轴旋转后，进入诊断界面查看主轴编码器实际线数。

053	主轴和编码器齿轮比：主轴齿数	1	1~65535
054	主轴和编码器齿轮比：编码器齿数	1	1~65535

用于编码器和主轴头之间存在传动比不为 1 的情况，以便准确显示当前主轴实际转速。

055	主轴指令为 10V 时，1 档主轴转速	1	1~65535
056	主轴指令为 10V 时，2 档主轴转速	1	1~65535
057	主轴指令为 10V 时，3 档主轴转速	1	1~65535
058	主轴指令为 10V 时，4 档主轴转速	1	1~65535

P055~P058 用于标定各机械档位最高转速的模拟量。

061	主轴模拟量补偿值（微调）	0	1~65535
-----	--------------	---	---------

用于补偿主轴模拟量输出电路零漂以及变频器调零偏差补偿。该参数用于需要较为精确主轴模拟量控制的场合。由于电气传输损失以及器件离散偏差，当设定的主轴转速值对应产生的模拟量输出微量偏差时可用此参数调整。输入范围-10~10（对应于满量程 10V 电压输出，电压调整范围约-0.4V~0.4V）。

089	主轴指令停止到主轴制动输出时间 (x4ms)	1	1~65535
-----	------------------------	---	---------

系统执行主轴停止指令，关闭 M03，M04 后，延时 P089 设置的时间，发出主轴制动信号 SPZD。

090	主轴制动输出时间 (x4ms)	500	1~65535
-----	-----------------	-----	---------

主轴制动输出为脉冲输出，该参数用于设定制动输出脉冲宽度。

110	主轴档位数	2	1~65535
-----	-------	---	---------

设定主轴有效档位数，最大值为 4；该参数控制了 S1~S4 输出口有效个数，

大于该值的 S 输出口无效。

111	主轴启动延时时间(x4ms)	500	1~65535
-----	----------------	-----	---------

主轴启动时，系统发出 M03 或 M04 信号后，延时该参数设定时间后再执行下段，以保证主轴转速到达设定值。

112	主轴换向延时时间(x4ms)	500	1~65535
-----	----------------	-----	---------

主轴换向时，系统关闭当前 M03 或 M04 信号后，延时该参数设定时间后再发出 M04 或 M03 信号，以消除主轴变频器的滞后响应影响。

113	S01 输出时间 (x4ms)	500	1~65535
114	S02 输出时间 (x4ms)	500	1~65535
115	S03 输出时间 (x4ms)	500	1~65535
116	S04 输出时间 (x4ms)	500	1~65535

设定 S01~S04 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出； >0：脉冲模式；当该参数大于 0 时，S01~S04 输出为脉冲信号，由该参数决定了脉冲输出宽度。

117	M03 输出时间 (x4ms)	500	1~65535
118	M04 输出时间 (x4ms)	500	1~65535
119	M05 输出时间 (x4ms)	500	1~65535

设定 M03,M04,M05 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出； >0：脉冲模式。

当该参数为 0 时，M03,M04,M05 为电平保持输出，执行后信号为常开或常关。

当该参数大于 0 时，M03,M04,M05 为电平脉冲输出，执行后信号宽度由该参数决定。

## 5.4 卡盘控制

### 1. 卡盘控制相关参数：

					KPDW		
NWKP						SLSP	SLQP

KPDW =1：检测卡盘到位信号

- =0: 不检测
- NWKP =1: 卡盘为外卡方式  
=0: 内卡方式
- SLSP =1: 主轴启动时检测卡盘是否夹紧  
=0: 主轴启动时不检测卡盘状态
- SLQP =1: 卡盘功能有效  
=0: 卡盘功能无效

091	卡盘夹紧到位检测相对夹紧输出的延时时间 (x4ms)	100	0~10000
-----	----------------------------	-----	---------

当 KPDW =1 检测卡盘到位信号时，该参数用于设定延时检测时间

105	M10 M11 输出时间 (x4ms)	150	0~10000
-----	---------------------	-----	---------

主轴夹紧/松开时间设定；=0: 为电平信号 >0: 脉冲信号

用于设定 M10 和 M11 的输出模式，若需长信号电平输出，应设为 0；若需短信号输出则该参数用于设定短信号脉宽

## 2. 输入/输出信号

NQPJ: 内卡盘夹紧到位/外卡盘松开到位信号，由参数 P185 定义实际检测口号，出厂默认 27，即 X27 输入口。

WQPJ: 内卡盘松开到位/外卡盘夹紧到位信号，由参数 P186 定义实际检测口号，出厂默认 0。

DIQP: 卡盘夹紧/松开输入口,一般外接脚踏开关

M10: 内卡卡盘夹紧输出，外卡松开输出

M11: 内卡卡盘松开输出，外卡夹紧输出

## 3. 动作时序

(1) 当 SLQP =0

无卡盘功能，所有卡盘输入输出无效

(2) 当 SLQP =1, SLSP=0, KPDW=0

只控制卡盘夹紧与松开输出，不检测卡盘夹紧或松开到位信号，启动主轴不检测卡盘状态。

(3) 当 SLQP =1, SLSP=1, KPDW=0

主轴启动时检测卡盘状态，卡盘状态由是否执行了夹紧或松开指令决定，不检测夹紧或松开到位信号。即系统根据是否触发过脚踏开关夹紧输入或面板卡盘

按钮夹紧输入或程序中是否执行了 M10 指令为依据决定是否启动主轴。

(4) 当 SLQP =1, SLSP=1, KPDW=1

主轴启动时检测卡盘状态，卡盘状态由是否检测到卡盘夹紧到位信号决定。

若未检测到夹紧到位信号则报警提示。

(5) 当 NWKP=0

内卡模式，此时：

M10：卡盘夹紧输出

M11：卡盘松开输出

NQPJ： 夹紧到位输入信号

WQPJ： 松开到位输入信号

(6) 当 NWKP=1

外卡模式，此时：

M10：卡盘松开输出

M11：卡盘夹紧输出

NQPJ： 松开到位输入信号

WQPJ： 夹紧到位输入信号

(7) 卡盘夹紧松开状态信号只有一路时的参数设置

在内卡模式下，将参数 P185 设为夹紧状态输入信号口，将参数 P186 设为 0。

在外卡模式下，将参数 P186 设为夹紧状态输入信号口，将参数 P185 设为 0。

此情况下系统只检测夹紧状态信号，有信号则表示夹紧，无信号则表示松开。

## 5.5 手持手轮单元

### 1. 相关参数

(1) 参数 P007 Bit6

=1：手持单元有效，=0：非手持单元

当手持单元有效时，可以通过手持单元上的选择开关进行轴选和倍率选择；

当手持单元无效时，通过系统面板上的 **手轮轴选** 键和 **脉冲倍率** 键进行设定。

(2) 参数 P163~P165

设定手持单元 X 轴，Z 轴，Y 轴输入接口口号。

(3) 参数 P167~P169

设定手持单元 X1，X10，X100 进给当量选择输入接口口号。

### 2. 手持单元连线和参数设定

用户可以根据系统输入口使用情况，选择未使用的输入口作为手持单元接入

口，根据手持单元实际使用输入口，通过查看诊断界面或手册中诊断功能描述关于输入口的定义描述，找出手持单元所使用的输入口的内部口号，然后在参数 P163~P165 和 P167~P169 中进行相应设置即可。

比如：手持单元的 X 轴、Z 轴接入了 T05, T06 输入口，通过诊断界面查看输入口定义，T05 的内部口号为 11，T06 的内部口号为 10，在参数 P163 和 P164 中分别设置 11，10 即可。

手持单元的 X1、X10、X100 分别接入了 T07,T08,DITW 输入口，通过诊断界面查看输入口定义，T07 的内部口号为 9，T08 的内部口号为 21，DITW 的内部口号为 32，在参数 P167~P169 中分别设置 9，21，32 即可。

## 5.6 尾座控制

通过面板按键或执行 M78/M79 指令可控制位置前进或后退。

1. 尾座控制输出口分别为：

M78：尾座前进控制输出口；

M79：尾座后退控制输出口；

2. 尾座控制相关参数：

参数 P122：M78 输出时间；

参数 P123：M79 输出时间；

3. 尾座控制时序：

当参数 P122，P123 分别为大于 0 时，尾座控制为两路短信号（脉冲信号）模式：此模式下，执行 M78 指令或按键控制执行尾座前进时，M78 口输出由 P122 定义时间宽度的脉冲信号；执行 M79 指令或按键控制执行尾座后退时，M79 口输出由 P123 定义时间宽度的脉冲信号；

当参数 P122，P123 分别等于 0 时，尾座控制为两路长信号模式：此模式下，执行 M78 指令或按键控制执行尾座前进时，M78 口输出保持有效，M79 口输出保持无效；执行 M79 指令或按键控制执行尾座后退时，M79 口输出保持有效，M79 口输出保持无效。

## 5.7 润滑控制

通过面板按键或执行 M32/M33 指令可控制润滑控制口开与关。

M32 指令为润滑开，M33 指令为润滑关；或按 润滑 键在润滑功能开或关闭间切换。

润滑功能输出口： M32

### 1. 相关参数：

参数 P013 Bit2 = 0 时，为连续供油模式；

参数 P013 Bit2 = 1 时，为间歇供油模式；

参数 P107：间歇模式下供油开持续时间，单位：秒

参数 P108：间歇模式下供油关持续时间，单位：秒

### 2. 动作时序：

当为连续供油模式时，执行 M32 指令或按键润滑功能开时，M32 输出口保持有效输出；执行 M33 指令或按键润滑功能关时，M32 输出口保持无效,停止供油；

当为间歇供油模式时，执行 M32 指令或按键润滑功能开时，M32 输出口保持输出由参数 P107 设定的时间，然后关闭，延时参数 P108 设定的时间后，M32 输出口再次保持输出参数 P107 设定时间，如此反复；执行 M33 指令或按键润滑功能关时，M32 输出口保持无效，停止供油。在间隙模式供油时，系统上电开机后自动开启间歇润滑。

润滑供油时 $\square$ 润滑 $\square$ 按键指示灯亮，关闭润滑功能或润滑供油暂停时 $\square$ 润滑 $\square$ 按键指示灯灭。

## 5.8 软件限位设定

### 1. 相关参数：

参数 P046~P049, P176, P177：设定 X, Z, Y 轴的正负方向极限坐标值；

参数 P014 Bit2：设定是否检查正负方向极限坐标值；

参数 P014 Bit3：设定软限位坐标为机床坐标或工件绝对坐标；

### 2. 软限位设置说明：

当软限位为机床坐标限制时，参数 P046~P049, P176, P177 中设置的坐标代表机床坐标。因此，在设置软限位坐标值时需要首先回机床零点，然后在设置相应坐标限制值。

当软限位为工件绝对坐标限制时，参数 P046~P049, P176, P177 中设置的坐标代表工件绝对坐标。

## 5.9 反向间隙补偿

### 1. 相关参数：



P013 Bit5: X 轴反向间隙补偿功能使能

P013 Bit6: Z 轴反向间隙补偿功能使能

P013 Bit7: Y 轴反向间隙补偿功能使能

P036: X 轴反向间隙量, 单位 um

P037: Z 轴反向间隙量, 单位 um

P175: Y 轴反向间隙量, 单位 um

P034: 反向间隙补偿速度上限, 单位 mm/min;

P035: 反向间隙补偿时间常数

## 2. 设置说明:

进行反向间隙补偿前, 需根据各轴实际测量的间隙值设置 P036, P037, P175, 同时根据补偿轴设置位参数 P013 的相应位。参数 P035 设置补偿的加速度, 参数 P035 越小, 补偿速度变化的越快, 轴进给速度跳动大; 参数 P035 越大, 补偿速度变化的越慢, 轴进给速度跳动小。参数 P034 用于设定补偿速度上限, 其值越大, 最大补偿速度越快。可以根据机床实际特性适当调整参数 P034 和 P035。

## 附录 1：参数一览表

### 1. 位参数

0	0	1	LAN	GETL	MZRN	MDSP	APRS	RAD	EDTY	PLMD
---	---	---	-----	------	------	------	------	-----	------	------

LAN: =1: English(英文系统) =0: Chinese(中文系统)  
 GETL: =1: 宏程序转录为普通程序 =0: 不转录  
 MZRN: =1: 自动运行前需回机床零点 =0: 不需要回零  
 MDSP: =1: 主轴为模拟量控制 =0: 主轴为其他方式  
 APRS: =1: 回零后设定重新坐标系 =0: 不设定  
 RAD: =1: X轴半径编程 =0: X轴直径编程  
 EDTY: =1: 宏编辑模式 =0: 非宏模式  
 PLMD: =1: 驱动器为“双脉冲”模式 =0: 驱动器为“脉冲+方向”模式  
 出厂值: 0001 0001

0	0	2	AUN	ZMOD	EMTH	CHHY	CCMP	SCRP	SLEN	CLRC
---	---	---	-----	------	------	------	------	------	------	------

AUN: =1: 编辑时自动加序号 =0: 编辑时不自动加序号  
 ZMOD: =1: 关闭一键回机床零功能 =0: 开放一键回机床零功能  
 EMTH: =1: 开放急停回位功能 =0: 不开放急停回位功能  
 CHHY: =1: 自动运行前检测液压 =1: 不检测  
 CCMP: =1: 开放刀尖半径刀补 =0: 关闭刀尖半径刀补  
 SCRП: =1: 开放螺距补偿功能 =0: 关闭螺距补偿功能  
 SLEN: =1: 软限位上电生效 =0: 软限位回零后生效  
 CLRC: =1: 上电后计件数清零 =0: 不清零  
 出厂值: 0000 0011

0	0	3	DECA	DECY	DECZ	DECX				
---	---	---	------	------	------	------	--	--	--	--

DECA: =1: A轴回零减速开关信号为“1”表示减速 =0: 为“0”表示减速  
 DECY: =1: Y轴回零减速开关信号为“1”表示减速 =0: 为“0”表示减速  
 DECZ: =1: Z轴回零减速开关信号为“1”表示减速 =0: 为“0”表示减速  
 DECX: =1: X轴回零减速开关信号为“1”表示减速 =0: 为“0”表示减速  
 出厂值: 0000 0000



0	0	6	ZCA	ZCY	ZCZ	ZCX	RTMA	RTMY	RTMZ	RTMX
---	---	---	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

ZCA:=1: A轴为回零方式C(只需减速开关)

=0: A轴回零方式B(需减速开关和零位信号)

ZCY:=1: Y轴为回零方式C(只需减速开关)

=0: Y轴回零方式B(需减速开关和零位信号)

ZCZ:=1: Z轴为回零方式C(只需减速开关)

=0: Z轴回零方式B(需减速开关和零位信号)

ZCX:=1: X轴为回零方式C(只需减速开关)

=0: X轴回零方式B(需减速开关和零位信号)

RTMA:=1: A轴回零功能开放      =0: A轴回零功能关闭

RTMY:=1: Y轴回零功能开放      =0: Y轴回零功能关闭

RTMZ:=1: Z轴回零功能开放      =0: Z轴回零功能关闭

RTMX:=1: X轴回零功能开放      =0: X轴回零功能关闭

出厂值: 0000 0000

0	0	7	TAFN	TALF	M01S	M30S	DIRA	DIRY	DIRZ	DIRX
---	---	---	------	------	------	------	------	------	------	------

TAFN:    =1: 主轴旋转时不可以响应尾座      =0: 可以

TALF:    =1: 运行中能响应尾座功能            =0: 不能

M01S:    =1: M01 超时报警关闭输出口           =0: 不关闭

M30S:    =1: M30 关砂轮润滑                    =0: 不关

DIRY:    =1: A轴电机旋转方向为正               =0: A轴电机旋转方向为负

DIRY:    =1: Y轴电机旋转方向为正               =0: Y轴电机旋转方向为负

DIRZ:    =1: Z轴电机旋转方向为正               =0: Z轴电机旋转方向为负

DIRX:    =1: X轴电机旋转方向为正               =0: X轴电机旋转方向为负

出厂值: 0000 0000

0	0	8	ALMY	EMGL	EMGL2	ALMA	LMT+	LMT-	ALMZ	ALMX
---	---	---	------	------	-------	------	------	------	------	------

ALMY:    =1: Y轴驱动报警为高电平               =0: 低电平

EMGL:    =1: 1号急停报警为高电平               =0: 低电平

EMGL2:   =1: 2号急停报警为高电平               =0: 低电平

ALMA:    =1: A轴驱动报警为高电平               =0: 低电平

LMT+:    =1: 不检测正向硬限位                    =0: 检测

LMT-:    =1: 不检测负向硬限位                    =0: 检测

ALMZ: =1: Z 轴驱动报警为高电平 =0: 低电平

ALMX: =1: X 轴驱动报警为高电平 =0: 低电平

出厂值: 0000 1100

0	0	9	EXKR	CLPF	ALCK	KPRT	SEGE	SEGT	TSGN	TCPS
---	---	---	------	------	------	------	------	------	------	------

EXKR: =1: 运行时可以响应外接按钮 =0: 不可以

CLPF: =1: 运行中能响应卡盘松紧 =0: 不能

ALCK: =1: A 轴运行前检查锁定信号 =0: 不检测

KPRT: =1: 卡盘报警需复位后有效 =0: 不需要

SEGE: =1: 默认为段准停方式 (G61) =0: 默认为段速度过渡方式 (G64)

SEGT: =1: 段间速度下限过渡为静态 =0: 速度过渡下限为动态

TSGN: =1: 刀架到位低电平有效 =0: 刀架到位高电平有效

TCPS: =1: 刀架锁紧低电平有效 =0: 刀架到位高电平有效

出厂值: 0001 0010

0	1	0	RPDK	MLCK	MSS	M01	SDSP	ANAG	G0&T	TSS
---	---	---	------	------	-----	-----	------	------	------	-----

RPDK: =1: 快速键为模态 =0: 非模态

MLCK: =1: 开放机床锁功能 =0: 关闭

MSS: =1: 执行 M05 时关闭 S1~S4 输出信号 =0: 不关

M01: =1: M0 报警解除后不需按启动键 =0: 需要

SDSP: =1: 不显示切削指令 =0: 显示

ANAG: =1: M05 关闭模拟量 =0: 不关闭

G0&T: =1: G0 与 T 代码不能同时执行 =0: 能

TSS =1: 排刀刀架 =0: 电动刀架

出厂值: 1000 0011

0	1	1	ANGA	ANGY	ANGZ	ANGX	SPZT	MZMD	SPMD	SPKD
---	---	---	------	------	------	------	------	------	------	------

ANGA: =1: A 轴角度模式编程 =0: A 轴长度模式编程

ANGY: =1: Y 轴角度模式编程 =0: Y 轴长度模式编程

ANGZ: =1: Z 轴角度模式编程 =0: Z 轴长度模式编程

ANGX: =1: X 轴角度模式编程 =0: X 轴长度模式编程

SPZT: =1: 开放主轴点动键准停功能 =0: 无效

MZMD: =1: 主轴准停到位低电平 =0: 主轴准停到位低电平

SPMD: =1: 主轴为脉冲控制      =0: 模拟量

SPKD: =1: USER1 键为主轴速度位置切换键      =0: 不开放

出厂值: 1000 0000

0	1	2	WAR2	WAR1	WTP2	WTP1	WA2	WA1	ANG	RSJG
---	---	---	------	------	------	------	-----	-----	-----	------

WAR2: =1: 外部报警 2 有效      =0: 无效

WAR1: =1: 外部报警 1 有效      =0: 无效

WTP2: =1: 外部报警 2 产生时停止加工      =0: 不停

WTP1: =1: 外部报警 1 产生时停止加工      =0: 不停

WA2: =1: 外部报警 2 高电平有效      =0: 低电平有效

WA1: =1: 外部报警 1 高电平有效      =0: 低电平有效

ANG: =1: 模拟量输出为-10V~10V      =0: 0V~10V

RSJG: =1: 按复位键时不关主轴、冷却和润滑

     =0: 按复位键时系统自动关主轴、冷却和润滑

出厂值: 0000 0000

0	1	3	EKEY	HAND	HDSTL	EMGT	TRIM	JLB	SPMD	TRSW
---	---	---	------	------	-------	------	------	-----	------	------

EKEY =1: 外部按钮功能      =0: 不开放

HAND =1: 手轮顺时针旋转方向为正      =0: 手轮顺时针旋转方向为负

HDSTL: =1: 手持单元(包含轴选倍率开关)      =0: 普通手轮

EMGT =1: 急停按下后降速停止      =0: 立即停止

TRIM =1: 三位开关等待按启动键后执行      =0: 不需按启动键

JLB: =1: 间歇润滑      =0: 连续润滑

SPMD: =1: 主轴默认为位置模式      =0: 主轴默认为速度模式

TRSW: =1: 关闭三位开关功能      =0: 开放三位开关功能

出厂值: 0001 1011

0	1	4	KEY1	SKEY	KEY2	LPKY	SLT	MOT	OSPD	OKER
---	---	---	------	------	------	------	-----	-----	------	------

KEY1: =1: 开机时程序开关为打开      =0: 关闭

SKEY: =1: 屏蔽程序开关功能      =0: 不屏蔽

KEY2: =1: 开机时参数开关为打开      =0: 关闭

LPKY: =1: 屏蔽循环启动按键功能      =0: 不屏蔽

SLT: =1: 软限位为机床坐标      =0: 软限位为绝对坐标



MTMA:	=1: A 轴电机编码器为绝对值式	=0: 增量值式
MTMY:	=1: Y 轴电机编码器为绝对值式	=0: 增量值式
MTMZ:	=1: Z 轴电机编码器为绝对值式	=0: 增量值式
MTMX:	=1: X 轴电机编码器为绝对值式	=0: 增量值式

2	5	8		SCNT	SAFT	SLTT	MFDA	MFDY	MFDZ	MFDX
---	---	---	--	------	------	------	------	------	------	------

SCNT:	=1: 开放单件计时功能	=0: 不开放
SAFT:	=1: 开放尾座检测功能	=0: 不开放
SLTT:	=1: 循环启动检测砂轮状态	=0: 不检查
MFDA:	=1: A 轴电机编码器反馈反向	=0: 正向
MFDY:	=1: Y 轴电机编码器反馈反向	=0: 正向
MFDZ:	=1: Z 轴电机编码器反馈反向	=0: 正向
MFDX:	=1: X 轴电机编码器反馈反向	=0: 正向

2	5	9	SGGI		DRM		ENAT	ENYT	ENZT	ENXT
---	---	---	------	--	-----	--	------	------	------	------

SGGI:	=1: 开放增量键为砂轮刀补修调	=0: 不开放
DRM:	=1: 轴方向信号不保持	=0: 保持
ENAT:	=1: 开放 A 轴作旋转轴	=0: 不开放
ENYT:	=1: 开放 Y 轴作旋转轴	=0: 不开放
ENZT:	=1: 开放 Z 轴作旋转轴	=0: 不开放
ENXT:	=1: 开放 X 轴作旋转轴	=0: 不开放

2	6	0	USMD	HDRY	G31S	YZBK	AXDR	CRCT	WTCN	M19S
---	---	---	------	------	------	------	------	------	------	------

USMD:	=1: 开放用户宏变量自定义	=0: 不开放
HDRY:	=1: 砂轮旋转时能关油压	=0: 不能
G31S:	=1: G31 到位后设定坐标	=0: 不设
YZBK:	=1: YZ 轴运行前检测输入口	=0: 不检测
AXDR:	=1: A 轴抱死时正向限制	=0: 双向
CRCT:	=1: 开放切回自动模式坐标再计算	=0: 不开放
WTCN:	=1: 撤销手轮试切时暂停	=0: 不暂停
M19S:	=1: 主轴模式切换不取消 M19	=0: 取消





027	切削进给上限速度 (mm/min)	8000	1~60000
-----	-------------------	------	---------

限定切削进给的最高进给速度，此参数限定了 G01 最高切削速度以及复合循环中的最高切削进给速度。

028	切削进给段间过渡低速下限值(mm/min)	200	0~60000
-----	-----------------------	-----	---------

当程序设定为段间速度过渡模式时 (G64)，且参数 P009 Bit2 为 1 时 (速度过渡下限为静态模式)，由该参数决定两切削段间过渡的速度下限；该值越小，过渡圆弧越小，实际轨迹越逼近编程轮廓；该轴越大，过渡圆弧越大。

029	切削进给段间过渡速度下限百分比	100	0~100
-----	-----------------	-----	-------

当程序设定为段间速度过渡模式时 (G64)，且参数 P009 Bit2 为 0 时 (速度过渡下限为动态模式)，由该参数和当前段程编切削速度共同决定两切削段间过渡的速度下限点；该值越小，过渡圆弧越小，实际轨迹越逼近编程轮廓；该轴越大，过渡圆弧越大。

030	切削进给时 S 型前减速时间常数	50	10~4000
-----	------------------	----	---------

设定 X 轴、Z 轴切削进给的 S 型升降速的加速度系数

031	切削进给时线性加减速时间常数	100	10~4000
-----	----------------	-----	---------

切削进给的线性加减速时间常数

032	快速移动倍率最低速度 Fo(mm/min)	100	0~60000
-----	-----------------------	-----	---------

快速移动倍率设定的最低移动速度，快速移动的速度设定档位为 Fo，25%，50%，75%，100%；

033	切削进给段间过渡减速系数	1	0~30
-----	--------------	---	------

034	补偿反向间隙的速度值 (mm/min)	100	0~60000
-----	---------------------	-----	---------

035	补偿反向间隙的线性加减速时间常数	400	10~4000
-----	------------------	-----	---------

036	X 轴间隙补偿量 (um)	0	-9999~9999
-----	---------------	---	------------

037	Z 轴间隙补偿量 (um)	0	-9999~9999
-----	---------------	---	------------

有关反向间隙补偿的详细说明见 5.9 节描述。

038	保留	0	--
-----	----	---	----

039	X 轴螺距误差补偿点数	0	0~256
-----	-------------	---	-------

040	Z 轴螺距误差补偿点数	0	0~256
-----	-------------	---	-------

041	X 轴螺距误差补偿间隔 (mm)	100	0~10000
-----	------------------	-----	---------

042	Z 轴螺距误差补偿间隔 (mm)	100	0~10000
-----	------------------	-----	---------

有关螺距误差补偿的详细说明见附录：丝杆螺距误差补偿。

043	返回参考点时的低速 (mm/min)	120	1~60000
-----	--------------------	-----	---------

该参数回零 B 方式/C 方式共用；在回机床零点过程中，当接收到减速开关信号后，在寻找伺服驱动零脉冲（Z 脉冲）信号（B 方式）或定位开关信号（C 方式）时的运行速度。建议该值不大于 200。

044	回零后自动坐标系设定 X 值(um)	0	-99999999~99999999
-----	--------------------	---	--------------------

045	回零后自动坐标系设定 Z 值(um)	0	-99999999~99999999
-----	--------------------	---	--------------------

完成回机床零点后，X 轴，Z 轴的工件坐标（绝对坐标）值，默认为 0。

046	X 轴正向行程极限值(um)	99999999	-99999999~99999999
-----	----------------	----------	--------------------

047	X 轴负向行程极限值(um)	-99999999	-99999999~99999999
-----	----------------	-----------	--------------------

048	Z 轴正向行程极限值(um)	99999999	-99999999~99999999
-----	----------------	----------	--------------------

049	Z 轴负向行程极限值(um)	-99999999	-99999999~99999999
-----	----------------	-----------	--------------------

X 轴、Z 轴的软件限位坐标范围，当绝对坐标超出上下限时，系统产生报警，并降速停止。

050	编程时自动插入程序段号的增量	10	1~1000
-----	----------------	----	--------

编程时自动产生段号的增量，当参数 P002 Bit7 设为 1 时有效。

051	手轮试切脉冲滤波系数	30	0~200
-----	------------	----	-------

052	主轴编码器线数	1024	1~65535
-----	---------	------	---------

在车螺纹、刚性攻丝时以及主轴转速显示等功能均需要此参数；可启动主轴旋转后，进入诊断界面查看主轴编码器实际线数（诊断界面 012 号参数显示）。

053	主轴和编码器齿轮比：主轴齿数	1	1~65535
-----	----------------	---	---------

054	主轴和编码器齿轮比：编码器齿数	1	1~65535
-----	-----------------	---	---------

055	主轴指令为 10V 时，1 档主轴转速(rpm)	3000	0~60000
-----	--------------------------	------	---------

056	主轴指令为 10V 时，2 档主轴转速(rpm)	2000	0~60000
-----	--------------------------	------	---------

057	主轴指令为 10V 时，3 档主轴转速(rpm)	1000	0~60000
-----	--------------------------	------	---------

058	主轴指令为 10V 时，4 档主轴转速(rpm)	500	0~60000
-----	--------------------------	-----	---------

059	跳段开关输入口	0	0~40
-----	---------	---	------

060	手轮模式选择输入口	0	0~40
-----	-----------	---	------

手轮模式切换外接输入口设定。

061	主轴模拟量补偿值 (-10~10)	0	-10~10
-----	-------------------	---	--------

用于需要较为精确主轴模拟量控制的应用。由于电气传输损失以及器件离散偏差，当设定的主轴转速值对应产生的模拟量输出微量偏差时可用此参数调整。输入范围-10~10(对应于满量程 10V 电压输出，电压调整范围约-0.4V~0.4V)。

062	M35 输入信号最小保持时间(x4ms)	10	0~99999
-----	----------------------	----	---------

063	循环启动前检测输入口号	0	0~40
-----	-------------	---	------

064	外接点动执行时间(x4ms)	0	0~10000
-----	----------------	---	---------

065	每转进给最大切削进给速度 (um/r)	500	0~1000
-----	---------------------	-----	--------

066	手轮试运行最大每秒脉冲数	300	0~10000
-----	--------------	-----	---------

067	恒线速控制下的主轴转速下限值 (mm/r)	100	1~60000
-----	-----------------------	-----	---------

068	保留	0	--
-----	----	---	----

...	保留	0	--
-----	----	---	----

075	跟随误差显示设定最大值	5000	0~999999
-----	-------------	------	----------

080	保留	0	--
-----	----	---	----

081	总刀位数选择	4	0~16
-----	--------	---	------

082	刀架反转相对正转停信号延时 (x4ms)	10	0~10000
-----	----------------------	----	---------

系统找到有效刀位后，关闭正转信号(TL+)，再延时参数 P082 设定的时间后，发出刀架反转锁紧信号(TL-)。

083	保留	0	--
-----	----	---	----

084	第一把刀换到最后一把刀的时间上限 (x4ms)	3000	0~10000
-----	-------------------------	------	---------

换刀时，在参数 084 设定的时间内若未找到设定的刀号，系统产生报警 040，并停止换刀。

085	刀架反转锁紧时间上限(x4ms)	240	0~10000
-----	------------------	-----	---------

接收到 TCP 信号后，刀架反转的时间。

086	刀架扩展类型 (2~5)	0	0~10000
-----	--------------	---	---------

当普通电动刀架不能满足时，设定该参数选择对应刀塔功能

087	刀架解锁延时时间 (x4ms)	0	0~10000
-----	-----------------	---	---------

该参数用于 086 号参数，刀塔顶出到位延时

088	未检测到 TCP 信号的报警时间 (x4ms)	400	0~10000
-----	-------------------------	-----	---------

当刀架具有锁紧状态输出功能时，系统发出锁紧信号后，若在该参数设定时间内未检测到锁紧信号则产生报警 064，并停止换刀。对于不具有锁紧状态输出功能的刀架，可以设定参数 P009 Bit0 为 1 来实现 TCP 信号检测正常。

089	主轴指令停止到主轴制动输出时间 (x4ms)	0	0~10000
-----	------------------------	---	---------

系统执行主轴停止指令，关闭 M03，M04 后，延时 P089 设置的时间，发出主轴制动信号 SPZD。

090	主轴制动输出时间 (x4ms)	0	0~10000
-----	-----------------	---	---------

设定主轴制动信号 SPZD 的脉冲宽度，0 表示不输出。

091	卡盘夹紧到位检测相对夹紧输出的延时时间 (x4ms)	500	0~10000
-----	----------------------------	-----	---------

092	主轴速度位置切换到位输入口	0	0~1000
093	主轴模式切换关闭 M19 输出延时时间	10	0~1000
094	保留	0	--
095	保留	0	--

096	开机画面显示时间 (x4ms)	500	0~10000
-----	-----------------	-----	---------

设定系统开机后进入操作画面前开机画面的显示时间；该时间过后，系统自动切入操作画面。

097	信号去抖动次数	3	1~15
-----	---------	---	------

在 PLC 中断周期中，连续该参数设定的次数读到同一电平信号，系统确认为有效信号。当外部电气干扰严重时，将参数设定合适的值可有效滤除外部干扰信号。

098	圆弧轮廓误差限制范围 (um)	10	0~10000
-----	-----------------	----	---------

圆弧轮廓最大误差设定：系统圆弧插补为内接弦线方式，在插补过程中始终保持弦线与圆弧顶的最大误差不超出该参数设定值。当按照程编的圆弧进给速度插补时圆弧轮廓误差超出该参数设定值，系统自动调节圆弧进给速度，以保证有效轮廓误差。

099	保留	0	--
-----	----	---	----

100	X 轴为旋转轴时，旋向设定:0~2	0	0~10000
100	Z 轴为旋转轴时，旋向设定:0~2	0	0~10000
100	Y 轴为旋转轴时，旋向设定:0~2	0	0~10000
100	A 轴为旋转轴时，旋向设定:0~2	0	0~10000

该轴作为旋转轴时，0：角度增量 1：指令向 2：就近

105	M10 M11 输出时间 (x4ms)	150	0~10000
-----	---------------------	-----	---------

主轴夹紧/松开时间设定；=0：为电平信号 >0：脉冲信号

106	保留	0	--
-----	----	---	----

107	间隔润滑的润滑开启时间 (秒)	5	0~10000
-----	-----------------	---	---------

设定间隔润滑方式下每次润滑开启的时间；单位：秒；

108	间隔润滑的润滑关闭时间 (秒)	3600	0~999999
-----	-----------------	------	----------

设定间隔润滑方式下每次润滑暂停的时间。单位：秒；

109	返回参考点时的快速(mm/min)	3000	1~60000
-----	-------------------	------	---------

回零模式下，在未检测到减速信号前，机床快速向参考点方向移动时的速度。

110	主轴档位数	2	0~4
-----	-------	---	-----

设定主轴有效档位数，最大值为 4；该参数控制了 S1~S4 输出口有效个数，大于该值的 S 输出口无效。

111	主轴启动延时时间(x4ms)	50	0~10000
-----	----------------	----	---------

主轴启动时，系统发出 M03 或 M04 信号后，延时该参数设定时间后再执行下

段，以保证主轴转速到达设定值。

112	主轴换向延时时间(x4ms)	80	0~10000
-----	----------------	----	---------

主轴换向时，系统关闭当前 M03 或 M04 信号后，延时该参数设定时间后再发出 M04 或 M03 信号，以消除主轴变频器的滞后响应影响。

113	外接启动按钮去抖次数	10	0~10000
114	外接启动按钮去抖最大次数	200	0~10000

115	旋转轴 Y 轴圈数溢出对应圈数	0	0~65535
116	旋转轴 Y 轴圈数溢出对应圈数	0	0~65535

总线电机作为旋转轴时，数据会溢出造成开机上电坐标数据错误，因此根据减速比设定对应圈数，如减速机减速比为 30，该参数就设为 30-1=29，同时驱动器支持该功能，也要设定对应溢出圈数。

117	M03 输出时间 (x4ms)	0	0~10000
-----	-----------------	---	---------

设定 M03 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出；>0：脉冲模式；

118	M04 输出时间 (x4ms)	0	0~10000
-----	-----------------	---	---------

设定 M04 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出；>0：脉冲模式；

119	M05 输出时间 (x4ms)	0	0~10000
-----	-----------------	---	---------

设定 M05 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出；>0：脉冲模式；

120	M05 相对关闭 M03,M04 延时时间(x4ms)	50	0~10000
-----	-----------------------------	----	---------

121	M08 输出时间 (x4ms)	0	0~10000
-----	-----------------	---	---------

设定 M08 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出；>0：脉冲模式；

122	M78 输出时间 (x4ms)	0	0~10000
-----	-----------------	---	---------

设定 M78 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出；>0：脉冲模式；

123	M79 输出时间 (x4ms)	0	0~10000
-----	-----------------	---	---------



设定 M79 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出；>0：脉冲模式；

124	S01~S04 继电器切换延时(x4ms)	50	0~10000
-----	-----------------------	----	---------

125	S01~S04 继电器执行后延时(x4ms)	50	0~10000
-----	------------------------	----	---------

126	M30 输出时间 (x4ms)	0	0~10000
-----	-----------------	---	---------

设定 M30 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出；>0：脉冲模式；

127	主轴星型启动输出口	0	0~32
-----	-----------	---	------

128	主轴三角型启动输出口	0	0~32
-----	------------	---	------

129	主轴星型启动信号输出时间(x4ms)	0	0~10000
-----	--------------------	---	---------

130	MST 输出时间 (x4ms)	0	0~10000
-----	-----------------	---	---------

设定 MST 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出；>0：脉冲模式；

131	WARN 输出时间 (x4ms)	0	0~10000
-----	------------------	---	---------

设定 WARN 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出；>0：脉冲模式；

132	主轴星三角间切换延时时间(x4ms)	50	0~10000
-----	--------------------	----	---------

133	G31 到位后延时时间(x4ms)	50	0~10000
-----	-------------------	----	---------

134	USER1 键输出口	0	0~32
-----	------------	---	------

135	USER1 键输出脉冲宽度(x4ms)	0	0~99999
-----	---------------------	---	---------

136	USER2 键输出口	0	0~32
-----	------------	---	------

137	USER2 键输出脉冲宽度(x4ms)	0	0~99999
-----	---------------------	---	---------

138	USER3 键输出口	0	0~32
-----	------------	---	------

139	USER3 键输出脉冲宽度(x4ms)	0	0~99999
-----	---------------------	---	---------

140	主轴换挡到位最大等待时间(x4ms)	0	0~10000
-----	--------------------	---	---------

141	主轴扩展类型 0:4 档 1:16 档编码	0	0~10000
-----	-----------------------	---	---------

142	一键修砂轮左侧按钮输入口	0	0~40
-----	--------------	---	------

填入后, 当有外接有信号时, 自动调用 09201 程序。

143	一键修砂轮右侧按钮输入口	0	0~40
-----	--------------	---	------

填入后, 当有外接有信号时, 自动调用 09202 程序。

144	主轴速度和位置切换输出口	0	0~32
145	主轴速度控制和位置控制切换延时(x4ms)	0	0~10000
146	三位开关左侧输入口	37	0~40
147	三位开关右侧输入口	35	0~40
148	一键回零按钮输入口	0	0~40
149	一键修砂轮外圆面按钮输入口	0	0~40

填入后, 当有外接有信号时, 自动调用 09200 程序。

150	一键回零控制轴 X:0 Z:1 Y:2 A:3	0	0~3
151	X 向刀补修整最大输入范围(um)	1000	0~10000
152	Z 向刀补修整最大输入范围(um)	1000	0~10000
153	Y 向刀补修整最大输入范围(um)	1000	0~10000
154	A 向刀补修整最大输入范围(um)	1000	0~10000
155	外接工件点动功能按键输入口	0	0~40
156	急停报警 X 轴退出长度(mm)	0	0~10000
157	砂轮模拟量 10V 时转速(rpm)	3000	0~99999
158	等待 MII 总线驱动就绪延时时间(x4ms)	100	0~99999
159	启动键报警附加时间 (x4ms)	200	180~1000

设定启动键按下后的最大持续时间, 当超出时间后仍未弹起, 系统产生报警 037; 该功能用于避免外部或内部“循环启动”按键误接触(或启动键按下后卡住)造成误启动。

160	主轴编码器去抖动次数	10	0~60
-----	------------	----	------

161	手轮进给速度上限 (mm/min)	5000	0~60000
-----	-------------------	------	---------

手轮模式下，各轴的最大进给速度。

162	手轮进给时间常数 (ms)	1200	10~4000
-----	---------------	------	---------

手轮模式下，各轴进给时的加减速时间常数；该值应设置的适当大些，以提高机床轴进给的平滑性。

163	手轮单元 X 轴选择输入口	0	0~40
-----	---------------	---	------

当系统手轮接入模式设定为手轮单位时，该参数设定 X 轴进给选择的输入口。

164	手轮单元 Z 轴选择输入口	0	0~40
-----	---------------	---	------

当系统手轮接入模式设定为手轮单位时，该参数设定 Z 轴进给选择的输入口。

165	手轮单元 Y 轴选择输入口	0	0~40
-----	---------------	---	------

当系统手轮接入模式设定为手轮单位时，该参数设定 Y 轴进给选择的输入口。

166	手轮单元 A 轴选择输入口	0	0~40
-----	---------------	---	------

167	手轮单元倍率 X1 选择输入口	0	0~32
-----	-----------------	---	------

当系统手轮接入模式设定为手轮单位时，该参数设定 X1 档位选择的输入口。

168	手轮单元倍率 X10 选择输入口	0	0~40
-----	------------------	---	------

当系统手轮接入模式设定为手轮单位时，该参数设定 X10 档位选择的输入口。

169	手轮单元倍率 X100 选择输入口	0	0~40
-----	-------------------	---	------

当系统手轮接入模式设定为手轮单位时，该参数设定 X100 档位选择的输入口。

170	保留	0	--
-----	----	---	----

171	Y 轴电子齿轮比倍率	1	1~65535
172	Y 轴电子齿轮比分率	1	1~65535
173	Y 轴快速速率(mm/min)	6000	1~60000
174	Y 轴线性加减速时间常数(用于快速移动)	300	10~4000
175	Y 轴间隙补偿量(um)	0	-9999~9999
176	Y 轴正向行程极限(um)	9999999	-9999999~9999999
177	Y 轴负向行程极限(um)	-9999999	-9999999~9999999
178	保留	0	--
179	保留	0	--
180	主轴准停后设置坐标 X:0 Z:1 Y:2 A:3	3	0~3
181	A 轴电子齿轮比倍率	1	1~65535
182	A 轴电子齿轮比分率	1	1~65535
183	A 轴快速速率(mm/min)	6000	1~60000
184	A 轴线性加减速时间常数(用于快速移动)	300	10~4000
185	A 轴间隙补偿量(um)	0	-9999~9999
186	A 轴正向行程极限(um)	9999999	-9999999~9999999
187	A 轴负向行程极限(um)	-9999999	-9999999~9999999
188	主轴准停后坐标设定值(um)	0	-9999999~9999999
189	A 轴夹紧松开状态信号输入口	0	0~40

190	保留	0	0~32
-----	----	---	------

191	程序起点 Y 轴工件坐标(um)	0	-9999999~9999999
192	程序起点 X 轴工件坐标(um)	0	-9999999~9999999
193	程序起点 Z 轴工件坐标(um)	0	-9999999~9999999
194	程序起点 A 轴工件坐标(um)	0	-9999999~9999999

用于设定回程序零点的坐标位置。

195	旋转轴每转等效脉冲数	10000	0~10000
-----	------------	-------	---------

196	旋转轴最大转速(rpm)	3000	0~10000
-----	--------------	------	---------

197	旋转轴设置 X:0 Z:1 Y:2 A:3	3	0~3
198	旋转轴升降速时间常数(ms)	300	0~99999
199	旋转轴默认转速(rpm)	100	0~99999
200	OEM		

201	防护门检测输入口	0	0~40
-----	----------	---	------

202	外部报警 1 输入口	0	0~40
-----	------------	---	------

203	外部报警 2 输入口	0	0~40
-----	------------	---	------

205	卡盘夹紧到位输入口	0	0~40
-----	-----------	---	------

206	卡盘松开到位输入口	0	0~40
-----	-----------	---	------

207	开抱闸相对伺服使能延时时间(x4ms)	0	0~10000
-----	---------------------	---	---------

208	X 轴抱闸控制输出口	0	0~32
-----	------------	---	------

209	Z 轴抱闸控制输出口	0	0~32
-----	------------	---	------

210	Y 轴抱闸控制输出口	0	0~32
211	A 轴抱闸控制输出口	0	0~32
212	X 轴回零减速开关输入口	0	0~40
213	Z 轴回零减速开关输入口	0	0~40
214	Y 轴回零减速开关输入口	0	0~40
215	A 轴回零减速开关输入口	0	0~40
216	工作灯输出口	0	0~32
217	送退料输出口	0	0~32
218	排屑输出口	0	0~32
219	准停完成后延时时间(x4ms)	0	0~40
220	主轴准停控制输出口	0	0~40
221	主轴准停到位信号输入口	0	0~40
222	主轴准停到位信号等待时间(x4ms)	5000	0~40
223	1 号外部按键接入口	0	0~40
224	1 号外部按键功能输出口	0	0~32
225	1 号外部按键输出脉冲宽度(x4ms)	0	0~10000
226	2 号外部按键接入口	0	0~40
227	2 号外部按键功能输出口	0	0~32
228	2 号外部按键输出脉冲宽度(x4ms)	0	0~10000
229	3 号外部按键接入口	0	0~40
230	3 号外部按键功能输出口	0	0~32

231	3号外部按键输出脉冲宽度(x4ms)	0	0~10000
232	4号外部按键接入口	0	0~40
233	4号外部按键功能输出口	0	0~32
234	4号外部按键输出脉冲宽度(x4ms)	0	0~10000
235	5号外部按键接入口	0	0~40
236	5号外部按键功能输出口	0	0~32
237	5号外部按键输出脉冲宽度(x4ms)	0	0~10000
238	6号外部按键接入口	0	0~40
239	6号外部按键功能输出口	0	0~32
240	6号外部按键输出脉冲宽度(x4ms)	0	0~10000

参数 P223~P240 用于设定外接 6 路输入按钮功能:

其中按键输入口参数用于设定按钮的接入口, 按键功能输出口参数设定对应按键按下后系统输出信号的输出口, 输出脉冲宽度参数用于设定输出信号类型为长信号或短信号, =0 为长信号, >0 为短信号, <0 为点动信号其信号宽度该参数设定。

241	砂轮星型启动输出口	0	0~32
242	砂轮三角型启动输出口	0	0~32
243	砂轮星型启动信号输出时间(x4ms)	0	0~99999
244	砂轮星三角间切换延时时间(x4ms)	0	0~99999
245	液压到位信号输入口	0	0~40
246	X轴角度分辨率(0.001度)	1	0~9999
247	Z轴角度分辨率(0.001度)	1	0~9999
248	Y轴角度分辨率(0.001度)	1	0~9999
249	A轴角度分辨率(0.001度)	1	0~9999
250	驱动类型 0:达风 1:安川	1	0~1
251	X轴S型后加减速时间常数	0	0~60
252	Z轴S型后加减速时间常数	0	0~60
253	Y轴S型后加减速时间常数	0	0~60
254	A轴S型后加减速时间常数	0	0~60
255	金刚笔使用的刀补号	0	
256	保留	0	

## 附录 2：报警列表

### 1. 报警列表

报警号	说明	含义	解除方法
001	急停 1 号报警	系统面板或外接急停按钮被按下	旋开急停按钮
002	X 轴驱动报警	X 轴驱动器报警	检查驱动器或系统参数 X 轴报警输入口高低电平设置
003	Y 轴驱动报警	Y 轴驱动器报警	检查驱动器或系统参数 Y 轴报警输入口高低电平设置
004	Z 轴驱动报警	Z 轴驱动器报警	检查驱动器或系统参数 Z 轴报警输入口高低电平设置
006	正向硬件限位报警	行程限位报警	查看拖板是否处于超程范围或对应输入口的高低电平设置
007	急停 2 号报警	系统面板或外接急停按钮被按下	旋开急停按钮
010	负向硬件限位报警	行程限位报警	查看拖板是否处于超程范围或对应输入口的高低电平设置
014	X 轴正向软件限位报警	坐标超程	查看坐标值是否超出参数设定范围
015	Y 轴正向软件限位报警	坐标超程	查看坐标值是否超出参数设定范围
016	Z 轴正向软件限位报警	坐标超程	查看坐标值是否超出参数设定范围
018	X 轴负向软件限位报警	坐标超程	查看坐标值是否超出参数设定范围
019	Y 轴负向软件限位报警	坐标超程	查看坐标值是否超出参数设定范围



报警号	说明	含义	解除方法
	警		
020	Z 轴负向软件限位报警	坐标超程	查看坐标值是否超出参数设定范围
021	A 轴负向软件限位报警	坐标超程	查看坐标值是否超出参数设定范围
022	自定义报警		
023	该轴回零功能未打开		开放回零轴位参数 P006 Bit0~Bit3
024	自动运行前需要回机床零		位参 P001 Bit3 =1 时, 需要首先回机床零点, 然后才可进入自动模式
025	回程序零点功能未打开		执行回零时, 参数 P005 Bit4 应设为 0
026	T 代码非法		T 代码的刀号或刀补号超出范围 刀号最大范围 0~8 刀补号最大范围 0~16
027	回机床零点功能未打开		位参 P005 Bit4 设为 0
028	回程序零点功能未打开		位参 P005 Bit3 设为 0
029	M35 功能等待时间超时	在设定时间内未检测到有效信号	
030	M01 功能等待时间超时	在设定时间内未检测到有效信号	
031	1 号用户自定义报警		
032	2 号用户自定义报警		
033	自动运行时防护门未关闭		关闭防护门; 查看报警电平的参数设置
034	主轴档位控制,S0~S4 为有效指令	档位控制方式下, 最多有 4 档选择, 当 S 指令大于 4 时报警	
035	自动运行时不能建立刀补		
036	三位开关不在启动状		将三位开关拨到左侧

报警号	说明	含义	解除方法
	态		
037	循环启动按键被连续按下		检查循环启动按键或外接启动开关是否卡住
038	当前刀补正在使用,不能修调		
039	开机检测到按键被连续按下	面板有按键卡住	检查是否有按键卡住
040	检测刀号超时	在设定时间内未找到有效刀号	检查刀架霍尔感应器件和刀架发信盘 检查超时参数设置是否太小
041	计算刀补值之前未记忆工件坐标	试切法建立刀补时事先未按 X 或 Z 键记忆坐标	按 X 或 Z 键记忆坐标后建立刀补
042	未检测到有效刀号		检查刀架霍尔感应器件和刀架发信盘
043	无此类型刀架		
044	主轴在旋转时不能执行卡盘松开		
045	循环启动按键功能已关闭		参数 P014 Bit4 设置是否开放面板循环启动按键功能
046	未测到卡盘夹紧状态信号		
047	未测到卡盘松开状态信号		
048	变螺距加工中螺距小于 0		
049	螺纹加工中进给速度超出切削上限		螺纹编程数据错误或参数 P156 设定不合适
050	U 盘列表失败		U 盘接插是否正常或文件系统格式是否为 FAT 格式
051	文件不存在或文件名错误		

报警号	说明	含义	解除方法
052	已检索到文件首部或尾部		检索结束提示
053	文件区已满		
054	文件大小非法		
055	刀架刀位检测失败		检查刀架发信盘是否错位
056	读文件失败		
057	写文件失败		
058	文件已存在或文件名错误		
059	文件删除失败		
060	系统参数文件未找到		重新设置参数或恢复出厂值
061	刀补文件未找到		将刀补清零或重新设置
062	丝杠螺距补偿参数文件未找到		将螺补清零或重新设置
063	参数文件不能被删除		
064	未检测到刀架锁紧信号		检测锁紧信号及接线以及参数设置
065	未开放 G50 设置相对坐标功能		
066	文件转换失败		
067	停止加工后才可操作 U 盘		
068	刀补号错误		刀补号非法
069	刀号或刀补号错误		刀架类型错误或刀补号非法
078	G31 未检测到到位信号		检测传感器信号或修改检测距离
079	X 向刀补修调超出范围		适当修改 151 号参数数值
080	Z 向刀补修调超出范围		适当修改 152 号参数数值
081	Y 向刀补修调超出范围		适当修改 153 号参数数值

报警号	说明	含义	解除方法
	围		
083	主轴定位超时		检查主轴准停到位信号，设定调整222号参数，准停时间限制
084	液压未开启		
087	读宏变量定义文件失败		
088	用户宏变量定义文件超长		
089	PLC 文件太大		
090	PLC 文件未找到"		
091	梯图非法		
092	超出最多导出文件个数(127个)		
093	时间设置错误		时间设置格式非法
094	密码错误或权限不够		
096	当前程序正在加工,不能编辑		正在加工的程序不可编辑
097	序列号不正确		
098	使用受到限制,请联系销售商		
099	系统异常中断		
100	参数开关为 ON 状态		按[复位]键或[取消]键
101	G 功能代码非法	不存在的 G 代码	
102	命令段超长		单段字符最多 78 个
103	X 坐标错误		X 编程值非法
104	Y 坐标错误		Y 编程值非法
105	Z 坐标错误		Z 编程值非法
106	A 坐标错误		A 编程值非法
107	F 值错误		F 编程值非法
108	X 重复定义		参数不能重复定义
109	Y 重复定义		

报警号	说明	含义	解除方法
110	Z 重复定义		参数不能重复定义
111	A 重复定义		参数不能重复定义
112	数据精度超出范围		设定有效的数据精度
113	M 功能代码非法	M 功能代码不存在	
114	非法指令段	功能代码不存在	
115	圆弧平面指定错误	圆弧参数和指定平面不一致	
116	参数重复定义		
117	圆弧终点不正确		圆弧数据非法
118	T 功能代码非法		程序中 T 功能格式为 Txxxx; T 后跟 4 位数
119	嵌套调用出错	M98 子程序嵌套调用错误	子程序嵌套调用不能超出 10 级
120	子程序调用打开失败	M98 调用的子程序名错误	确认子程序是否存在
121	编程错误	数值重复定义或超出范围或缺少	
122	未找到跳转段	执行 M91、M92 时未找到跳转段号	设置跳转段号
123	未找到起始段号		
124	车螺纹时主轴转速未达到设定范围		主轴提前启动
125	程序跳转级数超过最大值		
126	倒角指令段与下段非正交		进行倒角的两程序段必须垂直正交
127	整圆不能用 R 编程		圆弧编程数据非法
128	螺纹循环中参数错误		螺纹循环参数非法
129	未读到编码器信号		查看编码器和接线
130	圆弧半径等于 0		圆弧编程数据非法

报警号	说明	含义	解除方法
131	未检测到主轴夹紧到位信号		卡盘夹紧到位信号未检测到
132	主轴未夹紧		卡盘未夹紧启动了主轴
133	U 坐标错误		数据错误或 U 重复
134	V 坐标错误		
135	W 坐标错误		数据错误或 W 重复
136	T 与 G00 代码同段执行功能未开放		需要打开参数 P010 Bit1
137	循环切削存在干涉		检查编程数据和坐标位置
138	T 代码不能与切削指令同段		
140	文件尾缺 M30		
141	C 刀补处理已到程序尾		
142	C 刀补数据建立错误		
143	C 刀补半径或刀尖位错误		
144	C 刀补进行时不能出现 G00 段		
145	圆弧中心与起刀或终点重合		
151	T 型螺纹编程参数错误		
152	G76 P 参数错误		
153	G76 Q 参数错误		
154	G76 R 参数错误		
155	G38 参数错误		
158	G71 U 参数错误		
159	G71 R 参数错误		
160	G71 P 参数错误		
161	G71 Q 参数错误		

报警号	说明	含义	解除方法
162	G71 W 参数错误		
163	G71 加工段轮廓轨迹错误		
164	G70 P 参数错误		
165	G70 Q 参数错误		
166	G72 U 参数错误		
167	G72 R 参数错误		
168	G72 P 参数错误		
169	G72 Q 参数错误		
170	G72 W 参数错误		
171	G72 加工段轮廓轨迹错误		
172	G10 刀补修调 X 向超出范围		
173	G10 刀补修调 Z 向超出范围		
174	G10 刀补修调 Y 向超出范围		
176	G73 P 参数错误		
177	G73 Q 参数错误		
178	主轴正在运转不能切换工作模式		
179	未收到主轴准停到位信号		
181	宏程序语法错误		
182	宏程序逻辑错误		
183	G75 R 未指定或错误		
184	G75 X 未指定或错误		
185	G75 P 未指定或错误		
186	G75 Q 未指定或错误		
187	G75 Z 未指定或错误		

## 2. 常见报警的解除方法

### 1. 报警 002~004, 驱动器报警

产生机制：当驱动器有报警输出或驱动报警高低电平检测逻辑相反；

解除方法：1) 检查驱动器有无报警产生（驱动器报警灯亮）；  
2) 查看相应轴的驱动报警电平设置，正确设置参数 P008 Bit0, Bit1, Bit7；

### 2. 报警 042, 未检测到有效刀号

产生机制：刀架类型设置错误或未收到刀架发信盘信号；

解除方法：1) 检查刀架类型设置，参数 P010 Bit0 设定排刀刀架或电动刀架；  
2) 检查电动刀架霍尔感应器件或刀架发信盘；  
3) 根据刀架发信类型设定参数 P009 Bit1（刀位高低电平信号）；

### 3. 报警 036, 三位开关不在启动状态

产生机制：开机时三位开关不在启动状态位置；

解除方法：1) 拨到启动位置（左侧）；

### 4. 报警 050, U 盘列表失败

产生机制：U 盘初始化失败；

解除方法：1) 确定 U 盘正常，并接入系统 U 盘接口；  
2) U 盘的文件系统应当为 FAT 格式（不支持 FAT32 或 NTFS 格式），  
否则格式化为 FAT 格式后使用；  
3) 不支持 MP3 等带 U 盘功能的电子设备或移动硬盘。

### 5. 报警 001, 急停报警

产生机制：当面板急停按钮按下时或有外接急停信号（ESP）输入；

解除方法：1) 旋开急停按钮；  
2) 查看外接急停输入信号（外接急停信号应为常开模式）；

### 6. 报警 006, 010, 正负向硬件限位报警

产生机制：LIM+或 LIM-有信号输入；

解除方法：1) 检查各轴正负向限位开关有无信号产生；  
2) 各轴正负向限位开关应当为 NPN 型或常开型；



**7. 报警 014~020, 各轴正负向软件限位报警**

产生机制: 正负向坐标超出参数设定范围;

解除方法: 1) 向相反方向移动;

**8. 报警 037, 循环启动按键被连续按下**

产生机制: 循环启动按键按下时间过长或接触后不能脱开;

解除方法: 1) 参数 P159 设置时间是否过小;

2) 按键是否卡死

**9. 报警 060, 系统参数文件未找到**

产生机制: 系统参数文件 S0001 丢失;

解除方法: 1) 在参数界面下, 按`转换`键, 进行恢复出厂值或恢复备份操作;

2) U 盘方式导入 S0001 文件;

**10. 报警 061, 刀补文件未找到**

产生机制: 刀补文件 T0001 丢失;

解除方法: 1) 在刀补界面下, 输入刀补或修调刀补后, 系统自动建立刀补文件;

**11. 报警 062, 螺距误差补偿文件未找到**

产生机制: 螺距误差补偿文件 I0001 丢失;

解除方法: 1) 在螺距误差补偿界面下, 输入补偿值或清零后, 系统自动建立螺距误差补偿文件;

**12. 报警 069, 刀号或刀补号错误**

产生机制: 1) 系统刀架类型参数设置为电动刀架类型(P010 Bit0 = 0), 但机床实际并非电动刀架, 比如是排刀, 这样导致系统上电检测不到刀位号。

2) 若系统刀架类型为排刀, 但未设置有效刀补号, 比如刀补号为 0, 这样系统上电后发现刀补号非法

解除方法: 1) 若是上述 1) 的情况, 则将系统参数的刀架类型改为排刀, 然后在录入方式下, 执行 T0001, 给系统建立一个有效刀补号即可。

2) 若是上述 2) 的情况, 则在录入方式下, 执行 T0001, 给系统建立一个有效刀补号即可。

**13. 报警 068, 刀补号错误**

产生机制：换刀时，系统发现当前刀补号或目标刀补号非法，比如刀补号为 0。

解除方法：1) 在录入方式下，执行 T0001，给系统建立一个有效目标刀补号即可。

## 附录 3：系统升级使用说明

### 1. U 盘方式升级数控系统软件

通过 U 盘方式对数控系统进行升级，操作步骤如下：

- (1) 首先将升级文件 DFSYS 存入 U 盘根目录，将 U 盘插入系统。
- (2) 按数控系统的`[转换]`键，不要松开，然后数控系统上电，直到数控系统弹出密码输入界面后松开`[转换]`键，然后输入密码“RX7376”，并按`[输入]`键确定。
- (3) 密码输入正确后，系统进入升级界面。
- (4) 按`[S]`键（选择软件升级），然后按`[输入]`键。系统开始读取升级文件，并显示读取文件进度。
- (5) 升级文件接收完成后开始烧写升级代码，并显示烧写进度。
- (6) 升级完成后数控系统出现升级完成的提示信息。若升级失败系统提示不成功，需要检查 U 盘文件格式或升级文件是否正确。

注：升级文件 DFSYS 由我公司提供

### 2. U 盘方式升级开机界面

- (1) 通过 U 盘方式对数控系统进行升级界面，操作步骤如下：
- (2) 首先将升级文件 DFPIC 存入 U 盘根目录，将 U 盘插入系统。
- (3) 按数控系统的`[转换]`键，不要松开，然后数控系统上电，直到数控系统弹出密码输入界面后松开`[转换]`键，然后输入密码“RX7376”，并按`[输入]`键确定。
- (4) 密码输入正确后，系统进入升级界面。
- (5) 按`[P]`键（选择软件升级），然后按`[输入]`键。系统开始读取升级文件，并显示读取文件进度。
- (6) 升级文件接收完成后开始烧写升级代码，并显示烧写进度。
- (7) 升级完成后数控系统出现升级完成的提示信息。若升级失败系统提示不成功，需要检查 U 盘文件格式或升级文件是否正确。

## 附录 4：用户宏程序功能

用户宏程序允许使用变量算术和逻辑运算及库函数调用,使得编制相同加工操作的程序更方便更容易。

### 1. 用户宏程序编辑说明

编辑宏程序时,使用的字母比较多,需要复用按键来实现所有的字母,复用按键的使用方法如下:

一个按键上有两个字母的键被称作复用键,复用键只有在程序编辑界面下有效,其他界面复用键输出按键中心大字符。

进入程序编辑界面,此时处于初始状态,字符键按下时,屏幕输出复用键中心字符。按`转换`键,屏幕上方显示“字符转换”,此时复用键右下角的字母有效,若按下某一复用键,屏幕输出复用键右下角的字母。如需撤销“字符转换”状态需要再次按下`转换`键,回到初始状态,屏幕上方不再显示“字符转换”。

### 2. 宏变量

普通用户加工程序直接用数值指定 G 代码、移动距离和进给速度等,例如 G01 和 X100.0,使用用户宏程序时,数值可以用宏变量指定,宏变量的值由程序指定,如:

```
N0010 #101=1;
```

```
N0020 #102=100;
```

```
N0030 #103=500;
```

```
N0040 G[#101] X[#102*SIN[20]] F[#103];
```

**注：地址符 P、H、L 后不允许指定宏变量**

#### 2.1 宏变量的表示

用户宏程序在指定宏变量时,用变量符号 # 和后面的变量号表示。

例如: #100

变量号也可以用表达式表示,例如: ##101, #[#100 + #102 + 2],

注意:我们建议将表达式封闭在括号中,避免产生歧义和错误。例如:将##101,表示为#[#101],含义是取以变量 #101 的值为变量号的变量的值,假设#101 的值为 100,则#[#101]等于#100。

## 2.2 宏变量的类型

变量号	类型	说明
#100~#199	全局变量	全局变量在不同的子程序中的数值和意义相同
#2017~#2399	系统参数 (只读)	格式可表示为: #2XXX, XXX 是系统参数号, 取值范围是 0~399, 例如: #2030 表示第 30 号数据参数
#3010~#3168	位参数 (只读)	格式可表示为: #3AAB, AA 是位参数号, 取值范围是 0~16, B 是在 AA 号位参数中的位号, 取值范围 0~8。 当 B 为 0 时, #3AA0 读取 AA 号位参数的值; 当 1<=B<=8 时, #3AAB 读取 AA 号位参数第 B 位的值。
#5000	坐标值	X 轴工件坐标值
#5001		Y 轴工件坐标值
#5002		Z 轴工件坐标值
#5003		A 轴工件坐标值
#5004		X 轴机床坐标值
#5005		Y 轴机床坐标值
#5006		Z 轴机床坐标值
#5007		A 轴机床坐标值
#5101 ~ #5132	输入口状态	#5101~#5132 分别对应系统内部 1~32 号输入口, 1: 表示低电平信号 0: 表示高电平状态;
#5201 ~ #5232	输出口状态	#5201~#5232 分别对应系统内部 1~32 号输出口, 1: 表示导通 0: 表示截止;

## 2.3 算术和逻辑运算

表中列出的运算符可以在变量或常量中执行, 运算符两边可以是常量、变量或由函数或运算符组成的表达式, 即变量#j 和#k 可以为常数、变量或表达式。i 可以是常量、变量或表达式。

功能	格式	备注
赋值	#i=#j	
加法	#i=#j+#k	

减法	$\#i = \#j - \#k$	
乘法	$\#i = \#j * \#k$	
除法	$\#i = \#j / \#k$	
整数求余	$\#i = \#j \% \#k$	返回值 $\#i < \#k$
正弦	$\#i = \text{SIN}[\#j]$	以度为单位, $90^{\circ}30'$ 表示为 $90.5^{\circ}$
余弦	$\#i = \text{COS}[\#j]$	
正切	$\#i = \text{TAN}[\#j]$	
反正弦	$\#i = \text{ASIN}[\#j]$	
反余弦	$\#i = \text{ACOS}[\#j]$	
反正切	$\#i = \text{ATAN}[\#j]$	$(\text{EXP}[\#j] - \text{EXP}[-\#j]) / 2$
双曲正弦	$\#i = \text{SINH}[\#j]$	$(\text{EXP}[\#j] + \text{EXP}[-\#j]) / 2$
双曲余弦	$\#i = \text{COSH}[\#j]$	$\text{SINH}[\#j] / \text{COSH}[\#j]$
双曲正切	$\#i = \text{TANH}[\#j]$	
平方根	$\#i = \text{SQRT}[\#j]$	
绝对值	$\#i = \text{ABS}[\#j]$	
取整	$\#i = \text{INT}[\#j]$	归 0 取整
取正负号	$\#i = \text{SIGN}[\#j]$	若 $\#j > 0$ 返回 $\#j$ , 否则返回 0
幂	$\#i = \text{POW}[\#j, \#k]$	
以十为底的对数	$\#i = \text{LOG}[\#j]$	
指数函数	$\#i = \text{EXP}[\#j]$	
自然对数	$\#i = \text{LEN}[\#j]$	
或	$\#i = [\#j   \#k]$	位运算符, 可用来判断位参数
异或	$\#i = [\#j \wedge \#k]$	$\#j$ 与 $\#k$ 相同位置相等时 $\#i = 0$
与	$\#i = [\#j \& \#k]$	
反	$\#i = [\sim \#j]$	$\#j$ 为 1 时 $\#i = 0$ , $\#j$ 为 0 时 $\#i = 1$
位左移	$\#i = [\#j \ll \#k]$	
位右移	$\#i = [\#j \gg \#k]$	

等于	$\#i = [\#j == \#k]$	关系运算符多用于条件判断
不等于	$\#i = [\#j != \#k]$	
大于	$\#i = [\#j > \#k]$	
大于或等于	$\#i = [\#j >= \#k]$	
小于	$\#i = [\#j < \#k]$	
小于或等于	$\#i = [\#j <= \#k]$	
非	$\#i = [! \#j]$	$\#j$ 为不为 0 时 $\#i = 0$ , $\#j$ 为 0 时 $\#i = 1$
且	$\#i = [\#j \&\& \#k]$	$\#j = 1$ 而且 $\#k = 1$ 时 $\#i = 1$ , 否则 $\#i = 0$
或者	$\#i = [\#j \ \ \#k]$	$\#j$ 和 $\#k$ 有一个为 1 时 $\#i = 1$ , 否则 $\#i = 0$
圆周率	PI	常数 $\pi$ , 3.1415926535898
自然数	EN	自然数 $e$ , 2.7182818284590

### 说明

$\#i = \text{ASIN}[\#j]$        $-1 < \#j < 1$   
 $-90^\circ < \#i < 90^\circ$

$\#i = \text{ACOS}[\#j]$        $-1 < \#j < 1$   
 $180^\circ < \#i < 0^\circ$

**取整**      若操作数的小数部分不为 0, 取整操作后产生的整数的绝对值等于原数的整数部分。

例如

假定  $\#101 = 1.5$  并且  $\#102 = -1.5$

当执行  $\#100 = \text{INT}[\#101]$  时 1.0 赋给  $\#100$

当执行  $\#103 = \text{INT}[\#102]$  时 -1.0 赋给  $\#103$

### 运算符优先级

- (1) 乘和除运算(\*、/)
- (2) 加和减运算(+、-)
- (3) 位运算(&、|、~等)
- (4) 关系运算(==、!=、>等)
- (5) 逻辑运算(&&、!、||等)

### 括号[]的使用

在宏表达式中, 括号可以用来改变运算顺序

例如: #101=3\*20-10 则#101 的值为 50  
#101=3\*[20-10] 则#101 的值为 30  
系统会自动根据运算符的优先级改变运算次序  
例如: #101=10+2\*10 则#101=30

## 2.4 宏变量和宏表达式在 CNC 程序段中的使用

在 CNC 程序段中使用宏变量或宏表达式时需要添加 “[” 和 “]”，具体格式如下:

(1)使用宏变量的格式为: [#变量号]。

(2)使用宏表达式的格式为: [表达式]。用运算符连接起来的常数、宏变量构成表达式。

例如:

```
G01X[#101+#102]F[#103]
```

```
G01X[100*COS[50]+20]
```

被引用变量的值根据地址的最小设定单位自动地舍去

例如

当 G00X[#101] 以 1/1000mm 的单位执行时, CNC 把 12.3455 赋值给变量#101 实际指令值为 G00X12.345。

改变引用的变量值的符号要把负号 “-” 放在#的前面

例如 G00X[-#101]

注意:

- (1) 使用未被赋值的宏变量, 系统认为是非法的, 并提示错误。
- (2) 在使用宏表达式时, 请注意运算符的运算优先级, 必要时可使用括号改变运算次序。

## 3. 赋值语句

用常数或表达式的值指定宏变量的值称为赋值。

格式: #变量号=常数

#变量号=#变量号

#变量号=表达式



例如：

```
#101=60;           ; #101的值变成60

#102=COS[#101];   ; #102的值变成0.5

#103=175*#102;    ; #103 的值变为 87.5

#104=#103;        ; #104 的值变为 87.5
```

## 4. 条件转移和循环

在程序中使用 GOTO 语句和 IF 语句可以改变控制的流向。

### 4.1 无条件转移

格式：GOTO n n取值范围为 0~9999，可以是数字或表达式

当系统执行到 GOTO 语句时，系统从文件头查找和 n 相同的行号，例如 n 等于 200，系统查找行标号 N200 或 N0200。

例如：GOTO200

### 4.2 条件转移

格式：IF[条件表达式] GOTO n

当 IF 后的条件表达式的值不为 0 时，转移到顺序号为 n 的程序段执行。如果条件表达式的值为 0，则执行下一个程序段。

例如：

```
G0X0;
#100=0;
N1 #100=#100+20;
G0X#100;
IF[#100 < 100]GOTO1;
N2
```

条件表达式可以是宏变量或运算表达式，系统会根据运算优先级进行计算，例如：

```
IF[#100]
IF[#100+20 > 100] 即 IF[[#100+20] > 100]
IF[#100 == 1 && #101 == 20] 即 IF[[#100 == 1] && [#101 == 20]]
```

注意：在条件表达式中运算较复杂时，我们建议使用括号以便于理解。

### 4.3 条件执行

格式: IF[条件表达式] #n=表达式

IF[条件表达式] CNC 程序段

当 IF 的条件表达式成立时, 系统执行该程序段 “]” 后面的语句, 否则执行下一个程序段。

例如:

N0010#100=1;

N0020#102=20;

N0030IF[#100] #102=10;

N0040IF[#100] G0X[#102];

### 4.4 循环的实现

通过赋值语句、IF和GOTO语句的组合可以实现循环控制。实现循环的一般格式为:

格式1:

#101=0;	初始化循环计数器,此处#101为循环计数器
N2#101=#101+1;	循环体开始, 循环计数器加1
...	
...	
IF[#101 < 10]GOTO2;	循环判断语句, 10为循环次数
...	循环体外部

格式2:

#101=0;	初始化循环计数器
N2IF[#101 >= 10]GOTO3;	循环判断, 如果#101>=10跳出循环
#101=#101+1;	循环计数器加1
...	循环体内部
...	
GOTO2	跳到循环判断语句
N3...	循环体外部

例如:

N0010G01Z20X100;

N0020#101=0;

```

N0030#102=80;
N0040#101=#101+1;          循环开始,计数器加 1
N0050G01X[#102];          进给
N0060G0X[#102+4];          回刀
N0070#102=#102-2;          设置目标位置
N0080IF[#101 < 20] GOTO40;  循环 20 次
N0090...
...

```

## 5. 宏程序使用举例

要实现在半径为 100 的圆周上打 20 个孔,在半径为 200 的圆周上打 40 个孔,利用宏程序编程如下:

```

N0010G0X0Y0Z20;          定位到起始位置
N0020#100=100;           半径设定
N0030#101=20;            圆一周孔个数
N0040M98P010020;        调用 O0020 子程序
N0050#100=200,#101=40;   半径设定和圆一周孔个数
N0060M98P010020;        调用 O0020 子程序
N0070M30;

```

O0020; 子程序

```

#102=0;                  #102 作为循环计数器
#103=360/#101;          孔之间的角度
#104=#102*#103;         当前孔的角度(循环起始位置)
G81X[#100*COS[#104]]Y[#100*SIN[#104]]Z-5R2F100; 定位到指定角度圆周上
#102=#102+1;            计数器加 1
IF[#102<#101]GOTO30;    判断孔数是否打完
M99;

```

## 附录 5：外接按钮功能

当用户需要通过一些外部按钮来控制某些继电器动作，同时又要通过程序编程对继电器进行控制时，可以将按钮接入系统，通过参数设定来控制外部继电器动作。

223	1 号外部按钮接入口	0	0~40
224	1 号外部按钮功能输出口	0	0~32
225	1 号外部按钮输出脉冲宽度(x4ms)	0	0~10000
226	2 号外部按钮接入口	0	0~40
227	2 号外部按钮功能输出口	0	0~32
228	2 号外部按钮输出脉冲宽度(x4ms)	0	0~10000
229	3 号外部按钮接入口	0	0~40
230	3 号外部按钮功能输出口	0	0~32
231	3 号外部按钮输出脉冲宽度(x4ms)	0	0~10000
232	4 号外部按钮接入口	0	0~40
233	4 号外部按钮功能输出口	0	0~32
234	4 号外部按钮输出脉冲宽度(x4ms)	0	0~10000
235	5 号外部按钮接入口	0	0~40
236	5 号外部按钮功能输出口	0	0~32
237	5 号外部按钮输出脉冲宽度(x4ms)	0	0~10000
238	6 号外部按钮接入口	0	0~40
239	6 号外部按钮功能输出口	0	0~32
240	6 号外部按钮输出脉冲宽度(x4ms)	0	0~10000

参数 P223~P240 用于设定外接 6 路输入按钮功能：

其中按钮输入口参数用于设定按钮的接入口，按钮功能输出口参数设定对应按钮按下后系统输出信号的输出口，输出脉冲宽度参数用于设定输出信号类型为长信号或短信号，=0 为长信号，>0 为短信号，其信号宽度该参数设定。

按钮接入口参数以及对应功能输出口的参数设定可在诊断界面的接口定义界面查看（在诊断界面下按翻页键进入）。

**由参数 P013 Bit7 设定是否开放外部 6 路按钮输入功能；**

## 附录 6：用户自定义按键功能使用

当用户需要通过 USER1~USER4 按键来控制某些继电器动作，可以通过参数设定来控制外部继电器动作。

134	USER1 键功能输出口	0	0~32
135	USER1 键功能输出脉冲宽度(x4ms)	0	0~10000
136	USER2 键功能输出口	0	0~32
137	USER2 键功能输出脉冲宽度(x4ms)	0	0~10000

按键功能输出口参数设定对应按键按下后系统输出信号的输出口，输出脉冲宽度参数用于设定输出信号类型为长信号或短信号，=0 为长信号，>0 为短信号<0 为点东信号，其信号宽度由该参数设定。

按键功能输出口的参数设定可在诊断界面的接口定义界面查看（在诊断界面下按翻页键进入）输出口的內部口号。

## 附录 7：伺服主轴电机功能使用

### 1. 相关参数功能说明

#### 1.1 伺服主轴准停功能

##### 参数 P011 Bit3:

=0: 不开放伺服主轴准停功能

=1: 开放伺服主轴准停功能

##### 参数 P011 Bit2:

=0: 准停到位低电平有效

=1: 准停到位高电平有效

当该位设为开放伺服主轴准停时，系统面板 **主轴点动** 按键功能切换成“主轴准停”按键功能。当主轴未运转时，按 **主轴点动** 按键，系统执行主轴准停功能。

准停输出信号由参数 P220 设定，准停到位信号口由参数 P221 设定。

参数 P222 设定主轴准停最大等待时间。

当通过按键（按主轴点动按键）或指令（M19）指定准停动作时，系统输出准停信号，然后等待伺服主轴准停完成信号。当收到准停到位信号后，准停动作才完成。

### 2. 伺服主轴速度控制和位置控制切换

#### 2.1 指令控制伺服主轴速度和位置模式切换

##### 指令：M17 或 M18

M17, M18 指令控制口为由参数 P144 定义，由参数 P145 设定两种模式切换时的延时时间。

参数 P013 Bit1 用于设定主轴默认模式为速度或位置模式；

#### 2.2 按键控制切换

##### 参数 P011 Bit0

=1: 开放 USER1 键为伺服主轴速度和位置控制模式按键

=0: 关闭

当开放 USER1 键功能后，按 USER1 键进行速度模式和位置模式的相互切换。每按一次，控制模式切换一次。

## 3. 伺服主轴速度控制设定

### 3.1 参数 P001 Bit4

=1: 主轴为模拟量控制

=0: 其他模式

当主轴为伺服主轴时，该参数应当设为 1。

### 3.2 参数 P055~P058

由 P055~P058 设定主轴各档位最高转速

## 4. 伺服主轴位置控制设定

### 4.1 参数 P181 P182

设定 A 轴（伺服主轴）电子齿轮比

### 4.2 参数 P183

设定 A 轴 G00 最高速

### 4.3 参数 P184

设定 A 轴 G00 升降速时间常数，该值越大则响应越缓慢，越小则响应越快。

### 4.4 参数 P011 Bit7

设定 A 轴为旋转轴，即角度编程。在角度编程模式下，A 轴每到达 360.000 后自动切换成 0。当角度编程时，为了使编程指令值与实际角度一致，需要设定参数 P181, P182 为正确值。比如电机与主轴直联，P181 应当设为 1，P182 应当设为 36。

## 5. 伺服主轴速度控制和位置控制切换举例

举例：假设一个工件首先车削，车削完成后工件分度定位，进行钻孔（使用动力头）。

```
O0003;  
M03 S1000; //主轴速度控制  
T0101;  
G0 X100;  
Z0;  
G01 Z10 F100; //切削
```

.....  
M05; //切削完成后停主轴  
G0 Z2;  
X50; //定位到钻孔半径位置  
M19; //主轴准停, 准停完成后 A 轴坐标清零  
M18; //切换到主轴位置模式  
T0105; //切换到动力刀头, 用于钻孔  
M78; //开启动力刀头  
G0 A0;  
G74 Z-8 I5 K1 F50; //钻孔 1  
G0 A90;  
G74 Z-8 I5 K1 F50; //钻孔 2  
G0 A180;  
G74 Z-8 I5 K1 F50; //钻孔 3  
G0 A270;  
G74 Z-8 I5 K1 F50; //钻孔 4  
M79; //关闭动力刀头  
M17; //切换到主轴速度控制  
T0101;  
M30;



## 附录 8：急停和复位时自动关闭输出口功能

本系统可以由用户自定义当急停或复位时关闭输出口功能，操作方式如下：

- 按“设置”键，进入设置界面
- 按“翻页”键，进入急停复位设置界面，如下：

设置	00006 N0010	状态信息
复位 00000000		主轴转速 0
复位 00000000		刀具刀号 0101
复位 00000000		实际速度 0
复位 00000000		冷却状态 关闭
急停 00000000		主轴状态 停止
急停 00000000		卡盘状态 松开
急停 00000000		G00 G98 G97 G40
急停 00000000		
复位时关闭的输出口		
YEN XEN ZEN YSET M42 ASET M11 WARN		录入方式 连续
		09-08-12 10:20:23

- 设定复位输出关闭相应输出口时，按上下左右光标键，移动光标到相应口位置，按“1”即设定该口复位时关闭（当移动上下光标时，屏幕下方显示当前行的输出口定义）
- 设定急停输出关闭相应输出口时，按上下左右光标键，移动光标到相应口位置，按“1”即设定该口复位时关闭

### 1. 复位时关闭输出口定义

复位 YEN XEN ZEN YSET M42 ASET M11 WARN

复位 ZSET XSET STM M43 AEN M78 M08 M04

复位 TL+ Y18 TL- M44 M32 SPZD M10 M05

复位 M79 Y26 Y27 Y28 M03 M41 Y31 M30

该定义从上到下从左到右分别对应屏幕中显示内容：

复位 00000000

复位 00000000

复位 00000000

复位 00000000

由参数 P015 Bit0 定义是否开放按复位时关闭响应输出功能。

## 2. 急停时关闭输出口定义

急停 YEN XEN ZEN YSET M42 ASET M11 WARN

急停 ZSET XSET STM M43 AEN M78 M08 M04

急停 TL+ Y18 TL- M44 M32 SPZD M10 M05

急停 M79 Y26 Y27 Y28 M03 M41 Y31 M30

该定义从上到下从左到右分别对应屏幕中显示内容：

急停 00000000

急停 00000000

急停 00000000

急停 00000000

由参数 P015 Bit1 定义是否开放按急停时关闭响应输出功能。

## 附录 9：磨床系统快捷使用说明

### 1. 面板按键功能说明

**砂轮**：按键控制砂轮旋转和停止砂轮，砂轮启动后该键的指示灯亮，否则熄灭，同时屏幕显示砂轮状态。

**液压**：按键控制液压设备的启动和停止，启动时指示灯亮，否则熄灭。

**USER1**：当参数 P015 Bit5 设为 0 时：

用户自定义按键，功能由用户设定，由参数 P134,P135 设定 USER1 键对应输出口和输出模式（电平或脉冲输出）。

当参数 P015 Bit5 设为 1 时：

该 **USER1** 键用作一键修整砂轮功能，按此键后系统自动执行修整砂轮功能(调用 O9200 修砂轮子程序)；

**USER2**：当参数 P015 Bit6 设为 0 时：

用户自定义按键，功能由用户设定，由参数 P136,P137 设定 USER2 键对应输出口和输出模式（电平或脉冲输出）。

当参数 P015 Bit6 设为 1 时：

该 **USER2** 键用作一键回位功能，按此键后系统自动退回到参数设定位置；

**主轴正转**：用于控制工件的正向旋转，正转时指示灯亮，同时屏幕显示工件正转。

**主轴停止**：停止工件旋转。

**主轴反转**：用于控制工件的反向旋转，反转时指示灯亮，同时屏幕显示工件反转。

**主轴点动**：用于控制工件点动旋转

**冷却**：开启和关闭冷却开关，冷却开启指示灯亮，关闭则指示灯灭，同时屏幕显示冷却状态。

**顶尖进退**：开启和关闭顶尖，顶尖开启指示灯亮，关闭则指示灯灭。

### 2. M 功能说明

M13：开启砂轮；

M15：关闭砂轮；

M08：开冷却；

M09: 关冷却;  
M38: 开液压;  
M39: 关液压;  
M78: 顶尖进;  
M79: 顶尖退;  
M10: 夹紧工件;  
M11: 松开工件;  
M03: 工件正转;  
M04: 工件反转;  
M05: 工件停转;

### 3. M 功能对应输出口接线

M 功能	输出口	接线口
砂轮启停	M44/S4	XS39-8
冷却开关	M08	XS39-15
尾座顶尖进	M78	XS39-2
尾座顶尖退	M79	XS39-9
夹紧工件	M10	XS39-4
松开工件	M11	XS39-10
工件正转	M03	XS39-7
工件反转	M04	XS39-3
工件停转	M05	XS39-16
液压启停	M43/S3	XS39-14

### 4. 砂轮修整补偿编程操作说明

方式一：使用手工输入刀补模式补偿修整

此方法与磨床系统的刀补模式类同，参考前面章节刀补修正操作说明，此处不再描述。

方式二：使用 G10 指令由程序自动补偿刀补

补偿指令格式：

**G10 Pxxx Uxxxx Wxxxx;**

其中 Pxxx: xxx 为自动补偿的刀补号;

Uxxxx: xxxx 为 X 向补偿量, 单位 mm;

Wxxxx: xxxx 为 Z 向补偿量, 单位 mm;

对应当前刀补号, 砂轮在 X 向或 Z 向实际修整多少量, 调用 G10 指令补偿多少;

举例:

比如当前为 T0002 刀, 砂轮修整时 X 向定位到坐标 0, 砂轮宽度为 20mm; 定位时 Z 轴坐标 101, 单一修整 X 向 0.02mm:

程序可以这样编写:

T0002; //调用 2 号刀补

G00 Z101; //Z 向定位

G00 X1; //X 向定位

G01 X0 F50; //砂轮定位, 此时 X 坐标: 0;

G01 U-0.02 F10; //砂轮修整进刀 0.02mm, 修整后 X 坐标: -0.02;

G10 P2 U-0.01; // 补偿 2 号刀补;

G01 Z80 F10; // 砂轮修整

G00 X2;

.....

**以外圆磨举例说明:** 假设一个工件沿 Z 轴方向需要磨削一次, 砂轮宽度 30mm, 磨削长度 100mm, X 向磨削直径 50mm, 每磨削 10 个工件后进行砂轮修正一次, 修正量为 0.01mm;

假设将 1 号刀补对应砂轮磨削工件, 2 号刀补用于金刚笔修整砂轮, 在加工运行前已在刀补表中建立好 1 号 2 号刀补值, 样例程序内容如下:

**注: 1 号刀补和 2 号刀补的刀补值建立类同磨床试切对刀法。**

O0003;

N0010 T0001; //调用磨削 1 号刀补

G0 X51; //X 轴定位

G0 Z15; //Z 轴定位

M13; //开砂轮

M08; //开冷却

N0060 G01 X50 F50; //X 轴慢速定位

G01 W-132 F20; //Z 向磨削

M09; //关冷却

M15; //关砂轮

```
G0 X120; //X 轴退出
Z50; //回位
M00; //等待上下料完成后按启动键
M92 N0060 L10; //循环 10 次，加工 10 个工件
T0002;
G0 X2; // 10 个工件后移动到金刚笔处修调砂轮
Z180;
G01 X0 F100; //慢速定位
G01 U-0.01 F10; //砂轮 X 向修正量 0.01mm
G01 W-32; //金刚笔修正砂轮
G10 P2 U-0.01; //修正补偿对应金刚笔修正的刀补
G10 P1 U-0.01; //修正补偿用于实际磨削的对应刀补
G0 X102; //砂轮修正完成后回位
Z50;
M00; //等待更换工件后按启动键，进行下 5 个工件磨削；
M92 N0010; //无限循环跳转加工
M30;
```

## 5. 坐标系设定操作

有两种方式进行坐标系设定，分别为：

### 方式一：设定刀补方式

首先设定使用的刀补号，比如在 MDI 模式下执行 T0001，刀补号设定为 0001 号刀补，启动砂轮，在 X 向试磨削后，沿 Z 向移出砂轮，X 向不要移动，测量 X 直径，然后进入刀补的测量界面（按两次`刀补`键），按 X 后输入实际测量值即可。同样操作设定 Z 向刀补。当前 0001 号刀补的 XZ 方向设定后工件坐标系同时建立了。此方式类似磨床对刀，用此方式时设定坐标系时需要在加工程序中加入对应刀号调用指令 T0001。此方式的优点是可以象车床操作一样进行刀补修调，以进行尺寸补偿。更详细的对刀和刀补操作参见操作说明书。

### 方式二：G50 X\*\*\*\* Z\*\*\*\*方式

将砂轮移动到某个位置，依据该位置在需设定的工件坐标系的具体坐标值，在 MDI 模式下输入 G50 X Z ；

比如移动砂轮到某个位置后，需设定该位置 X100，Z0，可以这样操作：

按位置键，进入绝对坐标系界面（显示 XZ 大字符的界面），按手动模式，再按 G50X100Z0，此时屏幕上同时显示出输入的字段，然后按输入键，此时 X 和 Z 的坐标即变为设定坐标，这就完成了工件坐标系的设定。

## 6. 循环加工跳转指令

### M91 M92——程序跳转指令

指令格式：**M92 Nxxxx**  
**M92 Nxxxx L\*\*\***

其中：

1. M92 Nxxxx 实现无限循环跳转，为保证每次循环开始时坐标不发生偏移，要求循环部分程序段的指令轨迹为封闭轨迹，否则将造成每次开始时起点漂移，最终越出工作台。

2. M92 Nxxxx L\*\*\* 用来实现有限次循环跳转执行。程序执行\*\*\*次循环跳转，当执行次数完成后，顺序执行 M92 下段程序。

**以外圆磨举例说明：**假设一个工件沿 Z 轴方向需要磨削一次，砂轮宽度 40mm，磨削长度 100mm，X 向磨削直径 100mm，每磨削 20 个工件后进行砂轮修正一次，修正量为 0.01mm；

```
O0003;
N0010 G0 X102; //X 轴定位
G0 Z15; //Z 轴定位
M13; //开砂轮
M08; //开冷却
N0060 G01 X100 F50; //X 轴慢速定位
G01 W-142 F20; //Z 向磨削
M09; //关冷却
M15; //关砂轮
G0 X120; //X 轴退出
```

```
Z50; //回位
M00; //等待上下料完成后按启动键
M92 N0060 L20; //循环 20 次，加工 20 个工件
G0 X110; // 20 个工件后移动到金刚笔处修调砂轮
Z80;
G0 X52; //快速定位
G01 X50 F100; //慢速定位
G01 U-0.01 F10; //砂轮 X 向修正量 0.01mm
G01 W-142; //金刚笔修正砂轮
G11 U-0.01; //砂轮修正补偿
G0 X102; //砂轮修正完成后回位
Z50;
M00; //等待更换工件后按启动键，进行下 5 个工件磨削；
M92 N0010; //无限循环跳转加工
M30;
```

## 7. 测量机能（量仪检测功能）

### 测量功能（G31）

指令格式：**G31 X(U)\_\_\_Z(W)\_\_\_L/K\_\_\_F\_\_\_**

其中：**X(U)**，**Z(W)**：进给坐标位置

**F**：进给速度

**L**：检测低电平有效的输入口

**K**：检测高电平有效的输入口

功能说明：程序执行 G31 功能时，在未检测到外部有效信号前，保持 F 进给速度进给。若在到达目标坐标前检测到了有效信号，则停止进给，跳转到下段执行；若在到达目标坐标前未检测到有效信号，当到达目标坐标后，该段执行结束，执行下段。其中 L\_\_或 K\_\_参数后的值表示待测的输入口编号，L 表示该输入口低电平为有效信号，K 表示该输入口高电平为有效信号。有关各输入口的编程口号可在诊断界面中查看，具体查看方法见说明书第三章操作篇第 3.10.7 节。

举例 1：如下图 2-12，轨迹 A—B—D'：无跳转信号的运行轨迹

执行 G31 W160 L8 F100



G0 U60

程序执行时，以 F100 的速度进给 Z 轴，同时检测 8 号输入口，在走到 C 点位置时，系统检测到 8 号输入口的低电平信号，程序结束 G31 段执行，立刻跳转到 G0 U60 段执行。这样，实际运行轨迹为 A—C—D。

若在 Z 轴走完 W160 后仍未检测到 8 号输入口的低电平信号，系统结束 G31 段，执行 G0 U60 段。

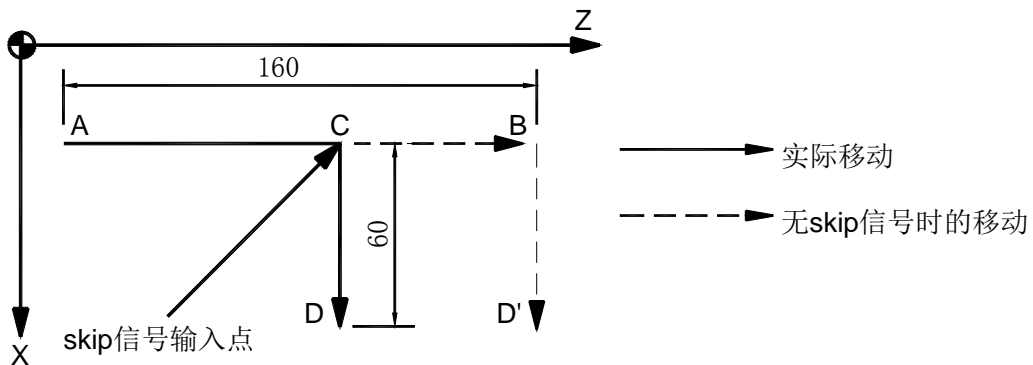


图 2-12

举例 2：如下图 2—13，轨迹 A—B—D 为无跳转信号的运行轨迹

执行 G31 W80 K6 F200

G01 X300 Z100

程序执行时，以 F200 的速度进给 Z 轴，同时检测 6 号输入口状态，在走到 C 点位置时，系统检测到 6 号输入口的高电平信号，程序结束 G31 段执行，立刻跳转到 G01 X300 Z100 段执行。这样，实际运行轨迹为 A—C—D。

若 Z 轴到达 B 点后仍未检测到 6 号输入口的高电平信号，系统结束 G31 段，执行 G01 X300 Z100 段。

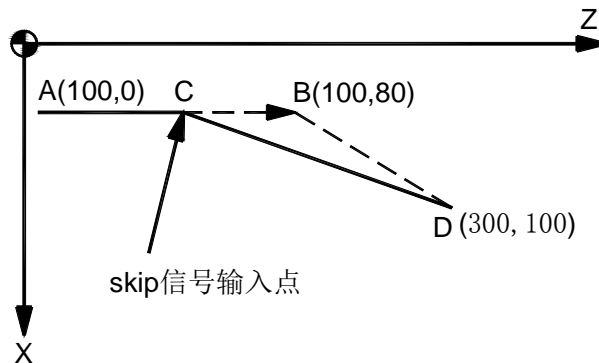


图 2—13

测量机能用于磨削过程中检测磨削是否到位，到位后跳转执行下段。

当机床上装有测量仪时，需要使用 G31 功能来检测磨削是否到位。需要将测量仪的粗磨、精磨到位信号接入系统输入口；编程时指定读取对应输入信号口即可。

## 8. 手轮试运行校验程序功能

对于新建立的程序，当需要校验程序运行轨迹是否正确时，可以通过打开手轮试运行模式进行校验程序。在这种模式下，通过摇动手轮进行程序运行轨迹的校验：摇的快，机床进给的快，摇的慢，机床进给的慢，不摇则不走。

手轮试运行校验程序具体操作如下：

1. 打开手轮试运行模式（按 **手脉调试** 键，该键指示灯亮）
2. 在编辑模式下，选择要校验运行的程序
3. 按 **自动** 键进入自动模式
4. 按 **启动** 键，系统等待手轮信号
5. 摇动手轮，系统根据当前手轮摇动速度以及手轮进给当量计算试运行的进给速度（可以通过按 **脉冲倍率** 键或外挂手轮的倍率旋钮来设定手轮进给当量）。
6. 关闭手轮试运行模式（再次按 **手脉调试** 键，该键指示灯灭）。

## 9. 一键回位功能

所谓一键回位，即用户按一个按键后，系统自动回退到设定的位置；  
相关参数设定：

参数 P014 Bit0 =1：开放一键回位功能 0：不开放

参数 P015 Bit6 =1：开放 USER2 键为回位按键 0：不开放

当需要用面板上的 USER2 键为一键回零按键时需要开放此参数；

参数 P014 Bit1 =1：一键回位后关主轴 =0：不关主轴

参数 P148： 一键回零按钮输入口

系统提供了外接按钮来控制一键回位，当外接按钮时，需要设定该参数；

比如将外接按钮接入 T04 信号口，则 P148 参数应设为 21；

参数 P150： 一键回零控制轴 X:0 Z:1 Y:2

该参数用于设定一键回位的控制轴；X 轴为 0，Z 轴为 1，Y 轴为 2；  
参数 P192，P193，P194

用于设定一键回位的位置，该位置为工件坐标系位置；单位 um  
比如设定 X 轴回位为工件坐标系 10mm 位置，则 P192=10000；  
比如设定 Z 轴回位为工件坐标系 200mm 位置，则 P193=200000；

## 10. 一键修整砂轮功能

所谓一键修整砂轮，即按一个按键后系统自动定位到砂轮修整位置，并执行砂轮修整，同时完成砂轮补偿；

参数设定：

参数 P015 Bit5 =1：开放 USER1 键为砂轮修整键 =0：不开放

参数 P149：设定一键修整砂轮外接按钮输入口；

当用户用面板的 USER1 键为一键修整砂轮键时，需要开放 P015 Bit5 参数；

当外接按钮作为一键修整砂轮键时，需要设定 P149 参数，比如一键修整砂轮按钮接入 T03 信号口，则 P140 参数应设为 29；

当按下一键修整砂轮按钮后，系统内部自动执行 O9200 子程序，因此，客户需要首先建立 O9200 子程序，在 O9200 子程序中编程完成砂轮定位和修整以及刀补的补偿；

## 11. 工件轴连续往返运动功能

当需要某个轴连续往返运行时，可以使用 G20 指令，G21 指令则停止运行。

指令格式：G20 X(U)xxx Z(W)xxx Fxxx；//往返运行

G21；

举例：比如设定 Z 轴往返运动，假设当前 Z 轴坐标为 0，Z 轴在 0~200 间往返运动，速度 500mm/min；

G20 Z200 F500；

或者 G20 W200 F500；

编程举例：

O0001；

G0 X20； //X 向定位

Z30； //Z 向定位

G20 Z150 F5000； //Z 向在 30~150 范围往返运动，速度 5000mm/min；

```
N10 M01 L18; //等待外部信号
G0 U1 ; //X 向移动定位
M92N10L20; //循环 20 次 等待信号和 X 向移动定位
G21; //Z 向停止往返运动
G0 X100;
Z0;
M30;
```

## 12. 用户自定义加工工艺参数功能

为了简化用户的编程操作，使加工操作更加直观简单，本系统增添了用户自定义加工工艺界面。

在此界面下，用户可以根据工艺特点，用汉字描述各工艺参数的定义，并设定对应数值。其基本原理是宏变量模式，不过这样带描述定义的宏变量更直观。

参数 260 号 Bit7 用于设定是否开放此用户加工工艺界面。当开放此功能后，在位置界面会多出一个“工艺参”按钮选项。按此键可以直接进入工艺参数界面。

使用此功能，需要用户事先编辑好工艺参数描述文件 U0000.txt 文件，并用 U 盘导入到系统。导入 U0000.txt 的操作方法如下：将存入了 U0000.txt 文件的 U 盘插入系统，按“程序”键，进入程序界面，再按“U 盘”后，可以看到 U 盘目录列表中有个 U0000 文件，移动光标选中此文件，按“输出”键，界面下方弹出密码输入框，输入密码“123456”并按输入，U0000.txt 文件导入系统，重新上电后，在位置界面下，按“工艺参”键，即可看到你的工艺文件描述了；U0000.txt 文件的每行描述对应一个宏变量，首条描述对应#500 号宏变量，以此递推；用户程序需要用宏程序表达，以后更改工艺参数的宏变量值就实现了工艺的更改。

举例：

U0000.txt 设定如下：

快速定位点 X 轴：

快速定位点 Z 轴：

磨削到位 X 直径值：

磨削长度（Z 向）：

磨削进给速度(mm/min)：

加工结束 X 向回位点：

加工结束 Z 向回位点：

加工程序编写如下：

O0001;

M3 S200;

M8;

G0 X[#500];

Z[#501];

G01 X[#502]F[#504];

W[#503];

G0 X[#505];

Z[#506];

M09;

M05;

M30;

## 附录 10：总线伺服驱动调试说明

本系统进给轴为总线伺服驱动，电机为绝对值电机，其调试注意事项如下：

### 1. 机床坐标零点的设定

通过手动移动或手轮方式移动 X 或 Z 轴托板到需要设定为机床零点的位置，在综合位置界面下，按 X 字符键，此时 X 机床坐标在闪烁，然后按`取消`键，X 机床坐标被清零；同样方法设定 Z 轴机床坐标。这样 X 轴和 Z 轴的机床零点已建立。以后执行回机床零点的指令时，系统将移动定位到该位置；

### 2. 刀补建立和机床坐标的关系

通过试切对刀建立刀补值时，系统内部记忆的是当前机床坐标和输入测量值运算值，当改动了机床坐标系时（比如重新建立了机床零点），刀补数据已经和之前位置对不上，因此需要重新建立刀补；

### 3. 总线伺服驱动器参数设定

在数控系统内部可以对总线驱动器进行参数设定。由于驱动器参数较多，系统默认开放了常用的伺服驱动参数直接输入设定，未显示列出的驱动参数通过指定驱动参数号后进行设定。

设定方法：

按`参数`键，进入参数界面，然后按`F4`（驱动参数）键进入驱动器参数界面；

参数	00020 N0000	录入方式	连续
序号	数据	序号	数据
P00B	0000	P800	0000
P100	0	P000	0
P101	0		
P102	0		
P20E	0		
P210	0		
P50A	0000		
P50B	0000		
Bit3: 保留(预约参数,请勿变更)		X 0.000	
Bit2: 伺服驱动电源输入选择 1:单相 0:三相		Y 0.000	
Bit1: Gr.2警报停止方法选择		Z 0.000	
Bit0: 操作器参数显示选择		F 0	
按P或L或M进入其他参数操作		S 0	
		T 0001	
		主轴状态: 停止	
		冷却状态: 关闭	
		卡盘状态: 松开	
		砂轮状态: 关闭	
		G01 G98 G97 G40 G18	
		2018-08-09 18:53:46	
X	Z	Y	

安川 MII 伺服总线驱动器设定表:

序号	参数功能说明	默认值	设定值	备注
P00b	伺服驱动电源规格输入选择 1:单相 0:三相	H0000	H0000	
P100	速度环增益	1000	1000	该值越大,刚性越大
P101	速度环积分系数	2000	2000	
P102	位置环增益	1000	1000	该值越大,刚性越大
P20e	电子齿轮比分子	524288	524288	需要根据机械传动比设定,具体见下节描述
P210	电子齿轮比分母	625	625	
P50a	取消正向禁止信号	H1881	H8881	
P50b	取消负向禁止信号	H8882	H8888	

P800	MII 通信报警处理	H0040	H0073	
------	------------	-------	-------	--

在驱动器面板上数位开关设定；

X 轴: 0x41;

Z 轴: 0x42;

Y 轴: 0x43;

A 轴: 0x44;

## 4. 进给轴相关参数设定

在设定好伺服驱动器参数后，还需要根据机床设定数控系统相关轴参数：

数控系统相关轴参数：

### 4.1. 设定进给轴电机编码器模式

位参数 P257:

2	5	7					MTMA	MTMY	MTMZ	MTMX
---	---	---	--	--	--	--	------	------	------	------

MTMA: =1: A 轴电机编码器为绝对值式 =0: 增量值式

MTMY: =1: Y 轴电机编码器为绝对值式 =0: 增量值式

MTMZ: =1: Z 轴电机编码器为绝对值式 =0: 增量值式

MTMX: =1: X 轴电机编码器为绝对值式 =0: 增量值式

需要设定为绝对值编码器模式

### 4.2. 设定进给轴电机编码器反馈方向

位参数 P258:

2	5	8					MFDA	MFDY	MFDZ	MFDX
---	---	---	--	--	--	--	------	------	------	------

MFDA: =1: A 轴电机编码器反馈反向 =0: 正向

MFDY: =1: Y 轴电机编码器反馈反向 =0: 正向

MFDZ: =1: Z 轴电机编码器反馈反向 =0: 正向

MFDX: =1: X 轴电机编码器反馈反向 =0: 正向

需要根据坐标反馈方向进行设定





**注意：**修改后保存参数，然后关机，再次重新上电才生效。

Z 轴设定方法与 X 相同。

**注：**调节的先后顺序必须是先调 P007，再 P258，再 P004；不能乱了顺序，非常重要！

## 5. 总线伺服电机负载动态显示

总线数控系统提供了电机负载动态显示，在位置界面下按 **F6**(电流采样)键，系统显示各电机的当前负载率。在调试机床时，移动进给轴可以看到电机的负载波动情况，以便确认机床装配是否合适。界面如下：

位置	00020 N0000	自动方式	连续	运行			
200%	X			X 47.929			
				峰值: 000			
				均值: 000			
				谷值: 000			
100%	Z			Z 10.000			
				峰值: 000			
				均值: 000			
				谷值: 000			
100%	Y			Y 10.000			
				峰值: 000			
				均值: 000			
				谷值: 000			
电流负载率			2018-08-09 18:56:55				
绝对	相对	综合	程序	图形	<b>电流</b>		