

DF-400M 数控 4 轴铣削中心 数控系统

用户手册



南京达风数控技术有限公司

南京达风数控技术有限公司

公司地址：南京市江宁区科宁路 789 号

公司网址：WWW.WINDCNC.COM

销售服务：025-52793382, 15380758766, 13601462438

技术服务：15150571245, 15298396577, 13815897376

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一章 概述 | 9 |
| 第二章 编程篇 | 13 |
| 2.1 编程概要 | 13 |
| 2.1.1 轴定义 | 13 |
| 2.1.2 机械零点 | 13 |
| 2.1.3 工件坐标系设定 | 13 |
| 2.1.4 坐标单位及范围 | 13 |
| 2.1.5 编程坐标值 | 14 |
| 2.1.6 初态, 模态 | 14 |
| 2.1.7 插补功能 | 14 |
| 2.1.8 进给功能 | 14 |
| 2.1.9 切削速度—主轴功能 | 14 |
| 2.1.10 各种加工时选用的刀具——刀具功能 | 14 |
| 2.1.11 各种功能操作指令——辅助功能 | 15 |
| 2.1.12 刀具补偿功能 | 15 |
| 2.2 G功能 | 15 |
| 2.2.1 定位 (G00) | 17 |
| 2.2.2 直线插补 (G01) | 18 |
| 2.2.3 顺圆插补 (G02) | 18 |
| 2.2.4 逆圆插补 (G03) | 20 |
| 2.2.5 暂停或准停 (G04) | 21 |
| 2.2.6 插补平面选择 (G17、G18、G19) | 22 |
| 2.2.7 自动返回机械零点 (G28) | 22 |
| 2.2.8 自动返回程序零点 (G26) | 23 |
| 2.2.9 跳跃功能 (G31) | 23 |
| 2.2.10 取消刀具半径补偿 (G40) | 25 |
| 2.2.11 左侧刀具半径补偿 (G41) | 25 |
| 2.2.12 右侧刀具半径补偿 (G42) | 26 |
| 2.2.13 简化编程功能介绍 | 28 |
| 2.2.14 绝对值方式编程 (G90) | 50 |
| 2.2.15 增量方式编程 (G91) | 51 |
| 2.2.16 设定工件坐标系 (G92) | 51 |
| 2.2.17 每分进给 (G94) | 51 |

| | |
|---|----|
| 2.2.18 每转进给 (G95) | 51 |
| 2.2.19 返回点位置平面设定 (G98, G99) | 52 |
| 2.2.20 工件坐标系 (G54~G59) | 53 |
| 2.3 主轴功能(S功能)..... | 54 |
| 2.3.1 主轴速度指令..... | 54 |
| 2.4 刀具刀补功能 | 55 |
| 2.4.1 刀补功能..... | 55 |
| 2.5 辅助功能 | 55 |
| 2.5.1 M00——暂停 | 57 |
| 2.5.2 M01——条件暂停 | 57 |
| 2.5.3 M30——程序结束 | 57 |
| 2.5.4 M03——主轴正转 | 57 |
| 2.5.5 M04——主轴反转 | 58 |
| 2.5.6 M05——主轴停止旋转 | 58 |
| 2.5.7 M08 M09——冷却液控制 | 60 |
| 2.5.8 M10 M11——工件夹紧, 松开控制 | 60 |
| 2.5.9 M78 M79——尾座进, 尾座退控制 | 60 |
| 2.5.10 M20, M21, M22——输出口信号控制..... | 60 |
| 2.5.11 M31——工件计数 | 61 |
| 2.5.12 M32 M33——润滑供油开, 供油停 | 61 |
| 2.5.13 M91 M92——程序跳转指令 | 61 |
| 2.5.14 M98 M99——子程序调用及子程序返回 | 62 |
| 2.5.15 M26, M27, M28——旋转轴(Y轴)转速控制 | 63 |
| 2.5.16 M35 ——自动重复上料功能..... | 63 |
| 2.5.17 辅助机能代码调用子程序 | 64 |
| 2.6 程序的构成 | 64 |
| 2.6.1 程序 | 64 |
| 2.6.2 程序名 | 66 |
| 2.6.3 程序段号..... | 67 |
| 2.6.4 字和地址..... | 67 |
| 2.6.5 程序结束..... | 68 |
| 2.7 自动加减速 | 68 |
| 2.7.1 程序段拐角处的速度控制 | 68 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 第三章 操作篇 | 70 |
| 3.1 操作面板说明 | 70 |
| 3.1.1 显示和操作面板 | 70 |
| 3.1.2 页面显示选择用按键 | 70 |
| 3.2 位置显示画面 | 76 |
| 3.3 安全操作 | 80 |
| 3.3.1 急停 | 80 |
| 3.3.2 超程 | 81 |
| 3.3.3 报警处理 | 81 |
| 3.4 手动操作 | 81 |
| 3.4.1 手动返回机床零点 | 81 |
| 3.4.2 手动连续进给操作 | 83 |
| 3.4.3 增量进给 | 84 |
| 3.4.4 手轮进给 | 84 |
| 3.4.5 返回程序零点 | 85 |
| 3.4.6 手动辅助机能操作 | 85 |
| 3.5 自动运行 | 87 |
| 3.5.1 运行方式 | 87 |
| 3.5.2 自动运转的执行 | 89 |
| 3.5.3 自动运转的停止 | 89 |
| 3.5.4 进给暂停和主轴停止的顺序控制功能（三位开关功能） | 90 |
| 3.5.5 进给速度倍率调节 | 90 |
| 3.5.6 快速倍率调节 | 91 |
| 3.6 试运转 | 91 |
| 3.6.1 机床锁功能 | 91 |
| 3.6.2 单段执行 | 91 |
| 3.7 MDI执行方式 | 92 |
| 3.7.1 传统MDI方式 | 92 |
| 3.7.2 快捷MDI方式 | 93 |
| 3.8 程序存储、编辑 | 94 |
| 3.8.1 程序存储、编辑操作前的准备 | 94 |
| 3.8.2 建立新程序 | 94 |
| 3.8.3 程序名检索 | 95 |

| | | |
|--------|----------------------|-----|
| 3.8.4 | 程序的删除 | 95 |
| 3.8.5 | 删除全部程序 | 96 |
| 3.8.6 | 程序复制 | 96 |
| 3.8.7 | 程序的输出 | 96 |
| 3.8.8 | 程序段号检索 | 97 |
| 3.8.9 | 字的插入、修改、删除（非宏程序编辑模式） | 97 |
| 3.8.10 | 字的插入、删除（宏程序编辑模式） | 101 |
| 3.8.11 | 存储程序的个数和存储容量 | 103 |
| 3.8.12 | 程序存储器信息显示 | 103 |
| 3.9 | 刀具补偿 | 104 |
| 3.9.1 | 换刀时刀补的原理 | 105 |
| 3.9.2 | 刀补和工件坐标系建立的方法 | 106 |
| 3.9.3 | 刀补修调（刀具磨损补偿） | 107 |
| 3.9.4 | 刀补清零 | 107 |
| 3.10 | 诊断 | 108 |
| 3.10.1 | 系统输入口状态的显示 | 108 |
| 3.10.2 | 系统输出口状态的显示 | 108 |
| 3.10.3 | 轴脉冲计数显示 | 109 |
| 3.10.4 | 主轴编码器线数诊断显示 | 109 |
| 3.10.5 | 主轴变频器模拟电压显示 | 109 |
| 3.10.6 | 累计加工件数显示 | 109 |
| 3.10.7 | 输入口信号定义显示 | 109 |
| 3.10.8 | 输出口信号定义显示 | 111 |
| 3.11 | 报警显示 | 112 |
| 3.12 | 设置功能 | 113 |
| 3.12.1 | 参数开关及程序开关状态设置 | 113 |
| 3.12.2 | 当前时间设置 | 114 |
| 3.12.3 | 密码设置 | 114 |
| 3.12.4 | 格式化程序存储器 | 115 |
| 3.13 | 参数 | 116 |
| 3.13.1 | 参数的显示 | 116 |
| 3.13.2 | 参数的设定 | 118 |
| 3.13.3 | 参数出厂值、参数备份、参数恢复等操作 | 118 |

| | |
|---|-----|
| 3.13.3.1 | 119 |
| 3.14 U盘操作 | 120 |
| 3.14.1 U盘操作界面说明 | 120 |
| 3.14.2 如何将系统中的程序文件导出到U盘 | 121 |
| 3.14.3 如何将参数文件导出到U盘 | 121 |
| 3.14.4 如何将U盘文件导入到系统 | 121 |
| 3.14.5 如何将U盘中的参数文件导入到系统 | 121 |
| 3.15 图形模拟显示和操作 | 122 |
| 3.15.1 图形模拟操作说明 | 122 |
| 第四章 安装连接 | 124 |
| 4.1 系统结构及安装 | 124 |
| 4.1.1 系统组成 | 124 |
| 4.1.2 系统安装连接 | 124 |
| 4.1.3 数控系统安装尺寸图 | 125 |
| 4.2 设备间连接 | 126 |
| 4.2.1 系统接口框图和说明 | 126 |
| 4.2.2 系统与驱动单元的连接 (XS30、XS31、XS33、X42) | 127 |
| 4.2.3 主轴编码器的连接 (XS32) | 130 |
| 4.2.4 手轮接口 (XS38) | 131 |
| 4.2.5 RS232-C串行通信口 (XS36) | 132 |
| 4.2.6 主轴模拟量接口 (XS37) | 133 |
| 4.3 输入输出接口 | 134 |
| 4.3.1 机床输入/输出接口管脚定义 | 134 |
| 4.3.2 输入口 | 138 |
| 4.3.3 输出口 | 141 |
| 第五章 常用功能使用说明 | 144 |
| 5.1 电子齿轮比参数设定 | 144 |
| 5.2 线性加减速时间常数 | 145 |
| 5.3 主轴设定 | 145 |
| 5.4 卡盘控制 | 147 |
| 5.5 手持手轮单元 | 149 |
| 5.6 尾座控制 | 150 |
| 5.7 润滑控制 | 150 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 5.8 软件限位设定 | 151 |
| 5.9 反向间隙补偿 | 151 |
| 第六章 刀补C功能 | 154 |
| 6.1 刀补C功能基本概念 | 154 |
| 6.1.1 补偿值的设置 | 154 |
| 6.1.2 内侧、外侧 | 154 |
| 6.1.3 刀具半径补偿的指令 | 155 |
| G41、G42 及G40 的代码格式 | 155 |
| 6.2 刀补具体补偿情况 | 156 |
| 6.2.1 刀具半径补偿具体轨迹分解 | 156 |
| 6.2.2 刀补进行中变更补偿方向 | 163 |
| 6.2.3 刀补中含有非移动指令 | 165 |
| 6.2.4 刀补干涉检查 | 167 |
| 6.3 刀补C的注意事项 | 170 |
| 第七章 图形模拟功能 | 171 |
| 7.1 图形模拟操作说明 | 171 |
| 附录 1: 参数一览表 | 173 |
| 1. 位参数 | 173 |
| 2. 数据参数 | 178 |
| 附录 2: 常用参数按功能分类 | 192 |
| 1. X/Z/Y/A轴控制部分 | 192 |
| 2. 回机械零点功能 | 193 |
| 3. 系统报警 | 195 |
| 附录 3: 报警列表 | 196 |
| 1. 报警列表 | 196 |
| 2. 常见报警的解除方法 | 200 |
| 附录 4: 系统升级使用说明 | 203 |
| 1. U盘方式升级数控系统软件 | 203 |
| 2. U盘方式升级开机界面 | 203 |
| 附录 5: 丝杠螺距误差补偿 | 204 |
| 1. 螺距补偿功能 | 204 |
| 2. 螺距补偿参数的设定步骤 | 204 |
| 3. 螺距误差补偿注意事项 | 204 |

| | |
|------------------------------|-----|
| 4. 螺距误差补偿举例..... | 205 |
| 附录 6: 用户宏程序功能..... | 206 |
| 1. 用户宏程序编辑说明..... | 206 |
| 2.宏变量..... | 206 |
| 2.1 宏变量的表示..... | 206 |
| 2.2 宏变量的类型..... | 207 |
| 2.3 算术和逻辑运算..... | 207 |
| 2.4 宏变量和宏表达式在CNC程序段中的使用..... | 210 |
| 3. 赋值语句..... | 210 |
| 4 条件转移和循环..... | 211 |
| 4.1 无条件转移..... | 211 |
| 4.2 条件转移..... | 211 |
| 4.3 条件执行..... | 212 |
| 4.4 循环的实现..... | 212 |
| 5. 宏程序使用举例..... | 213 |

第一章 概述

数控系统为数控铣床专用控制系统，该系统应用 32 位高速 CPU、超大规模可编程集成芯片构成控制核心， μm 级精度控制，480x234 点阵 TFT 真彩液晶显示，中文操作界面，操作简单直观。具有 U 盘管理功能，便于参数和程序的导入导出，以及系统软件升级。系统可配置三相混合式步进驱动器或数字交流伺服驱动器。通过编程可以实现快速定位、直线插补、圆弧插补、攻丝循环、深孔钻循环、跳转循环加工、复合循环加工、变频主轴控制/伺服主轴控制、电动刀架/排刀刀架/液压刀架、扩展输入输出控制等功能，具有很高的性价比。

主要技术指标：

| 功 能 | 描 述 | 规格指标 |
|-------|---------|--|
| 控制轴 | 控制轴数 | 4 轴 (X、Z、Y、A 轴) |
| | 联动轴数 | 4 轴 |
| 输入指令 | 最小设定单位 | X: 0.001mm Z: 0.001mm Y: 0.001mm A: 0.001mm |
| | 最小移动单位 | 0.001mm |
| | 最大指令值 | $\pm 99999.999\text{mm}$ |
| 进给 | 最大移动速度 | 60000mm/min |
| | 螺纹导程 | 0.0001mm~500.000mm |
| | 自动加减速 | 直线，前加减速 |
| | 进给速度倍率 | 0~150% |
| | 快速速度倍率 | Fo~100%, Fo 由参数设定 |
| 手动 | 手动连续进给 | X, Y, Z, A; 手动进给速度按键设定 |
| | 返回机床零点 | 两种回零：方式 B (Z 脉冲中断方式)，方式 C (回零定位开关) |
| | 返回程序零点 | 快速回加工起始点 |
| | 单步增量进给 | 进给当量 0.001mm, 0.01mm, 0.1mm |
| | 手轮进给 | 倍率：x1, x10, x100; 轴选：X, Z, Y, A; 按键或外部输入口选控倍率和轴选 |
| 插补 | 定位，插补功能 | 直线、圆弧、攻丝循环、钻孔循环、镗孔循环、端面复合循环等功能 |
| 存储及编辑 | 程序存储容量 | 大容量，2M 字节 |
| | 存储程序个数 | 480 个 |

| 功 能 | 描 述 | 规 格 指 标 |
|------------|---------------------------------|--|
| | 程序编辑 | 插入, 修改, 删除, 复制 |
| | 参数存储 | 参数恢复, 备份, 恢复出厂值, 参数 U 盘导入导出 |
| 显示 | 液晶显示 | 7 英寸, TFT 真彩显示 |
| | 位置, 程序, 刀补, 报警, 诊断, 参数, 设置, U 盘 | 显示内容丰富, 直观 |
| U 盘功能 | 程序导入导出 | 有 |
| | 参数导入导出 | 有 |
| | 系统 U 盘升级 | 有 |
| 串口通讯 | RS232 | 19200bps, 用于程序的输入输出以及系统升级 |
| M, S, T 机能 | 输入口 | 32 路开关量, 光电隔离输入 |
| | 输出口 | 32 路开关量输出 (OC 输出) |
| | 主轴功能 | 变频器模拟量控制或 S1~S4 档位控制; 主轴模拟量输出倍率可调 0~150%; |
| | 刀具功能 | 刀位号: T01~T08, 刀补号: 01~16; 排刀刀架或专用刀架; 运行中修整刀补值; 程序控制动态刀补补偿。 |
| | 辅助 T 功能 | 有, 特定 T 代码执行特定子程序 |
| | 辅助 M 功能 | 有, 特定 M 代码执行特定子程序 |
| MDI 方式 | 快捷 MDI 方式 | 在位置界面下直接输入要执行的程序段 |
| | 传统 MDI 输入方式 | 进入 MDI 输入界面, 按字段输入 |
| 补偿机能 | 补偿功能 | 刀具补偿、反向间隙补偿、丝杠螺距误差补偿 |
| 固定循环功能 | G73 | 高速深孔钻循环 |
| | G74 | 左旋攻丝循环 |
| | G76 | 精镗循环 |
| | G80 | 固定循环注销 |
| | G81 | 钻孔循环 (点钻循环) |
| | G82 | 钻孔循环 (镗阶梯孔) |
| | G83 | 排屑钻孔循环 |
| | G84 | 右旋攻丝循环 |
| | G85 | 镗孔循环 |
| | G86 | 镗孔循环 |

| 功 能 | 描 述 | 规 格 指 标 |
|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| | G87 | 反镗循环 |
| | G88 | 镗孔，手动退刀 |
| | G89 | 镗孔循环 |
| | G93 | 攻丝循环（需要接主轴编码器） |
| 信号跳转机能 | G31 | 进给运行中遇信号跳转 |
| 段平滑过渡 | G61, G64 | 程序段自动速度过渡功能，过渡曲线自动动态调整 |
| 无限、有限循环功能 | M92 | 程序或部分程序段进行无限次循环加工或有限次循环加工 |
| 程序条件跳转机能 | M91 | 根据外部条件信号，跳转到程序的不同指令流程执行。 |
| 扩展输出口控制 | M20, M21, M22 | 扩展输出口电平输出方式或脉冲输出方式控制 |
| 外部条件等待机能 | M01 | 等待外部有效信号输入，超时报警 |
| 输出自动重复控制功能 | M35 | 适用于自动上下料的功能，检测上料状态，重复连续上料 |
| 旋转轴控制 (Y 轴) | M26, M27, M28 | 进行旋转速度和方向设定，结合 G09（快速准停）用于旋转停止后快速定位分度 |
| 其他功能 | 卡盘功能 | 内卡、外卡，脚踏开关输入和按键操作 |
| | 润滑功能 | 持续润滑、间歇润滑 |
| | 计时功能 | 开机加工计时 |
| | 计件功能 | 单次开机计件和累计加工计件 |
| | 三位开关功能 | 有 |
| | 运行、暂停、报警状态指示灯功能 | 有 |
| | 外部开关信号启动、暂停程序运行 | 有 |
| 诊断显示 | 输入口状态 | 有 |
| | 输出口状态显示和控制 | 有，在诊断界面中可对输出口进行开关控制 |
| | 轴移动脉冲数 | 有 |

| 功 能 | 描 述 | 规 格 指 标 |
|-------|--------------|--------------|
| | 主轴编码器线数 | 有 |
| | 主轴模拟量电压 | 有 |
| | 输入口接线和端口定义 | 有 |
| | 输出口接线和端口定义 | 有 |
| 安全机能 | 正、负方向硬件限位 | 有 |
| | 正、负方向软件限位 | 有 |
| | 紧急停止 | 有 |
| | 用户自定义报警 | 有，两路自定义报警输入 |
| 调试机能 | 单段运行、机床锁功能 | 有 |
| 驱动器接口 | 交流伺服或三相混合驱动器 | 控制方式：“方向+脉冲” |

第二章 编程篇


2.1 编程概要

2.1.1 轴定义

铣床数控系统具有 4 轴控制功能，系统使用 X 轴，Y 轴，Z 轴组成的三维正交坐标系进行定位和插补运动，以及 A 轴作为辅助轴或进给轴。

标准坐标系是一个右手直角坐标系。如右图所示。

这个坐标系的各个坐标轴与机床主要导轨相平行。

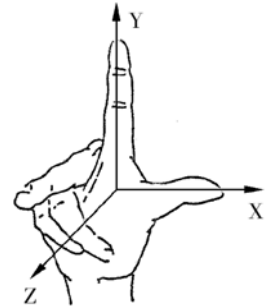

2.1.2 机械零点

机械零点为机床上固定位置的一点，通常机械零点设置在各轴的正向或负向最大行程处，并安装相应的机械零点开关或撞块，如果机床上没有安装机械零点开关和撞块，请不要使用本系统中回机械零点功能(如 G28)，或将参数 P005 Bit4 置成 1 以关闭各轴回零功能。

2.1.3 工件坐标系设定

1. 试切对刀法建立坐标系和刀补

装夹刀具，并调用对应刀补号，然后移动轴到基准位置，然后进入刀补表（测量方式），输入该轴此处的尺寸值，系统自动记忆该刀具的位置信息并建立了坐标系，具体操作方法见第三章操作篇 3.9.2 节，推荐用户使用此方式建立坐标系。

2. G92 设定工件坐标系

本系统可用 G92 指令设定坐标系： $G92 \ X \ Y \ Z \ A$ ；G92 指令使刀具上某点（如刀位点或刀架中心点）的坐标位置为（X，Y，Z，A）。

3. 回机床零后自动设定工件坐标系

当参数 P006 Bit6 = 1 时（回零后设定工件坐标系），回机床零点完成后，系统自动设定工件坐标系，其 X、Z、Y、A 坐标值分别由参数 P044、P045、P178、P186 设定。

2.1.4 坐标单位及范围

本系统的最小编程单位为 0.001mm，编程的最大移动范围是 $\pm 99999.999\text{mm}$

X 轴： 最小设定单位 0.001mm

Y 轴： 最小设定单位 0.001mm

Z 轴： 最小设定单位 0.001mm

A 轴： 最小设定单位 0.001mm

2.1.5 编程坐标值

工件坐标系建立后，所有编程点的坐标位置都是相对于工件坐标系零点的坐标值，但定位到某点或进给到某点的程序编程值可以采用绝对坐标值（G90 模式），和相对坐标值（G91 模式）两种方式进行编程。

1. 绝对坐标值编程

“距坐标系原点的距离”即刀具要移到的坐标位置。

2. 相对坐标值编程

指令从当前位置到下一位置的距离，（正负号表示方向）。

2.1.6 初态，模态

初态是指系统上电后运行加工程序之前的系统编程状态。模态是指相应字段的值一旦设置，以后一直有效，直至某程序段又对该字段重新设置。模态设置之后，以后的程序段中若使用相同的功能，可以不必再输入该字段。

2.1.7 插补功能

把刀具沿着直线、圆弧运动的功能称为插补功能。

编程指令 **G01**，**G02**，**G03** 等被称为准备功能，用于指示数控系统进行何种插补运动。比如 **G01** 指令进行直线插补运动，**G02**，**G03** 指令进行圆弧插补运动。

2.1.8 进给功能

为了切削零件，用指定的速度使刀具运动称为进给，进给速度用数值指令。例如，让刀具以 **150** 毫米/分进给时，程序指令为：**F150.0**。

决定进给速度的功能称为进给功能。

2.1.9 切削速度—主轴功能

把切削工件时刀具相对工件的速度称为切削速度。**CNC** 可以用主轴转速来指令这个切削速度，把有关主轴转速的指令称为主轴功能。

2.1.10 各种加工时选用的刀具——刀具功能

加工时需要选择粗加工，半精加工，精加工等各种刀具。各种刀具都带刀号，当程序中指定这个刀具号时，就自动选择对应的刀具。

例如某粗铣用刀具号为 01 号，要在刀库 01 号的位置上选择刀具，此时指令为：**T0101**；就可以选出这把刀。把这个功能称为刀具功能。

2.1.11 各种功能操作指令——辅助功能

实际上，刀具开始加工工件时，要使主轴回转，供给冷却液，为此必须控制机床主轴电机和冷却油泵的开/关。

这些指令机床开/关动作的功能称为辅助功能，用 **M** 代码指令。

例如：若指令 **M03**，主轴就以指令的回转速度顺时针回转。

2.1.12 刀具补偿功能

通常加工一个工件时，要使用几把刀具。各刀具有不同的形状，按照这些刀具来改变程序，非常麻烦。

为此，事先测量出各刀具的长度，然后把它们与标准刀具长度的差设定给 **CNC**。这样，即使换刀，程序也不需要变更就可以加工了。这个功能称为刀具长度补偿功能。

2.2 G 功能

G 功能由字符 **G** 及其后 2 位数构成，其后的 2 位数定义了 **G** 代码的意义。

G 代码表见表 2-1。

根据 **G** 代码执行过程和功能类型，系统将 **G** 代码分为多个组别。一个程序段同组别的 **G** 代码只能有一个。

G 代码有一次性代码和模态代码两种类型：

| 种类 | 意义 |
|-----------------|----------------------------|
| 一次性 G 代码 | 只在其被指定的程序段有效 |
| 模态 G 代码 | 在指定同组其它 G 代码指令前一直有效 |

模态代码举例：**G01** 和 **G00** 是同组的模态 **G** 代码

G01 X_; **G01** 有效

Z_; **G01** 有效

G00 Z_; **G00** 有效

X_; **G00** 有效

一次性模态代码举例：**G04** 是一次性 **G** 代码，**G00** 是模态 **G** 代码

G00 X_; **G00** 有效

Z_; G00 有效
 G04 X_; G04 有效
 X_; G00 有效

表 2-1 G 代码一览表

| G 代码 | 组别 | 功能 |
|------|----|----------------|
| G00 | 01 | 定位（快速移动） |
| *G01 | | 直线插补（切削进给） |
| G02 | | 圆弧插补 CW（顺时针） |
| G03 | | 圆弧插补 CCW（逆时针） |
| G04 | 04 | 暂停，准停 |
| G17 | 02 | 插补平面选择 |
| G18 | | |
| G19 | | |
| G26 | 00 | 返回程序零点 |
| G28 | | 返回机床零点 |
| G31 | 00 | 条件跳转加工 |
| G40 | 07 | 刀具半径补偿取消 |
| G41 | | 刀具半径补偿（左） |
| G42 | | 刀具半径补偿（右） |
| *G61 | 05 | 取消程序段间速度过渡 |
| G64 | | 程序段间速度自动过渡 |
| G93 | 13 | 刚性攻丝(需要接主轴编码器) |
| G73 | | 钻深孔循环 |
| G74 | | 左旋攻丝循环 |
| G76 | | 精镗循环 |
| *G80 | | 固定循环取消 |
| G81 | | 钻孔循环（点钻循环） |
| G82 | | 钻孔循环（镗阶梯孔循环） |
| G83 | | 深孔钻循环 |
| G84 | | 右旋攻丝循环 |
| G85 | | 镗孔循环 |

| | | |
|-------------|-----------|---------------|
| G86 | | 钻孔循环 |
| G87 | | 反镗循环 |
| G88 | | 镗孔, 手动退刀 |
| G89 | | 镗孔循环 |
| G90 | 03 | 绝对坐标编程 |
| G91 | | 相对坐标编程 (增量编程) |
| G92 | 00 | 设置工件坐标系 |
| *G94 | 06 | 每分进给 |
| G95 | | 每转进给 |
| *G98 | 12 | 在固定循环中返回初始平面 |
| G99 | | 在固定循环中返回到 R 点 |

注 1: 带有*记号的 G 代码, 当电源接通时, 系统处于这个 G 代码的状态。

注 2: 00 组的 G 代码是一次性 G 代码。

注 3: 如果使用了 G 代码一览表中未列出的 G 代码, 系统提示报警 101; 或指令了不具有的选择功能的 G 代码, 也报警。

注 4: 在同一个程序段中可以指令几个不同组的 G 代码, 如果在同一个程序段中指令了两个以上的同组 G 代码时, 后一个 G 代码有效。

注 6: G02, G03 的顺逆方向由坐标系方向决定。

2.2.1 定位 (G00)

指令格式: **G00 X_Y_Z_A_**

(1) 所有编程轴分别以参数 P021、P022、P173、P181 所定义的速度移动, 当某轴走完编程值便停止, 而其他轴继续运动。


(2) 不运动的坐标不需编程。

(3) 目标点的坐标值可以用绝对值, 也可以用增量值, 小数点前最多允许 6 位数 (包括符号位), 小数点后最多允许 3 位, 正数可省略“+”号 (该规则适用于所有坐标编程)。

(4) G00 编程时, 也可以写作 G0

例 1: 如右图所示, 其程序为:

绝对值方式编程: G00 X170 Y150.

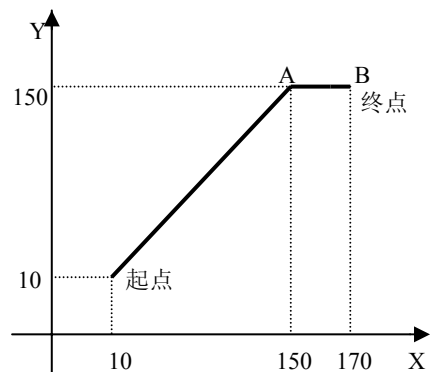

G00 指令应用

增量值方式编程：G91 G00 X160 Y140

在执行 G00 指令的过程中，刀具的运动轨迹可能为一折线（如右图中所示），刀具先是 X 和 Y 同时快速移到 A 点，然后 X 向再快速到 B 点。所以，在使用 G00 编程时，要注意刀具是否与工件或夹具发生干涉，以免引起碰撞。


注：G00 时各轴单独的快速移动速度受快速倍率开关控制（F0，25%，50%，100%）。与 F 值指定的进给速度无关。

2.2.2 直线插补（G01）

指令格式：G01 X_Y_Z_A_F_；

实现四轴四联动或任意三轴联动；

G01 指令进行直线插补，指令中的 X, Z, Y, A, 分别定义了进给的绝对值；由 F 指定进给速度，F 值为模态值，在没有新的 F 指令以前总是有效的，因此不需要在每段中一一指定。

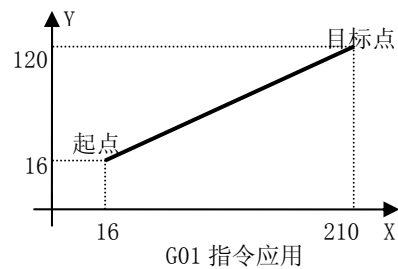

使用说明：

- (1) 每次加工开始，自动处于 G01 状态。
- (2) 不运动的坐标可以省略。
- (3) 目标点的坐标可以用绝对值或增量值书写。
- (4) G01 加工时，其进给速度按所给的 F 值运行，F：1~6000mm/min。
- (5) G01 也可以写成 G1。

例 1：右图所示轨迹程序如下：

绝对值方式编程：G01 X210 Y120 F150

增量值方式编程：G91 G01 X194 Y104 F150

2.2.3 顺圆插补（G02）

指令格式：G02 X_Y_R_F

G02 X_Y_I_J_F

G02 Y_Z_R_F

G02 Y_Z_J_K_F

G02 X_Z_R_F

G02 X_Z_I_K_F

使用说明：

(1) X、Y 在 G90 时, 圆弧终点坐标是相对编程零点的绝对坐标值。在 G91 时, 圆弧终点是相对圆弧起点的增量值。无论 G90、G91, I 和 J 均是圆心相对圆弧起点的坐标值, I 是 X 方向值、J 是 Y 方向值。圆心坐标在圆弧插补时不得省略, 除非用 R (圆弧半径) 编程。

(2) G02 指令编程时, 可以直接编过象限圆, 整圆等 (R 编程不能用于整圆)。

注: 圆弧过象限时, 系统会自动进行间隙补偿, 如果参数区未输入间隙补偿或参数区的间隙补偿与机床实际反向间隙相差悬殊, 都会在工件上产生明显的切痕。

(3) 整圆不能用 R 编程。

(4) R 为圆弧的半径。R 为带符号数, “+”表示圆弧角小于或等于 180° ; “-”表示圆弧角大于 180° 。

(5) G02 也可以写成 G2。

(6) XOY、ZOX、YOZ 平面内的圆弧无须定义插补平面 (G17、G18、G19)。

例 1: 加工图 2-3(a) 圆弧程序如下:

绝对值方式:

G90 G02 X58 Y50 I10 J8 F150 (圆心坐标编程)

G90 G02 X58 Y50 R12.81 F150 (半径 R 编程)

增量值方式:

G91 G02 X18 Y18 I10 J8 F150 (圆心坐标编程)

G91 G02 X18 Y18 R12.81 F150 (半径 R 编程)

例 2: 加工图 2-3(b) 程序如下: ($>180^\circ$ 圆弧)

绝对值方式:

G02 X42 Y20 I8 J-18.76 F50 (圆心坐标编程)

G02 X42 Y20 R-20.40 F50 (半径 R 编程)

增量方式:

G91 G02 X12 Y-38.76 I8 J-18.76 F50 (圆心坐标编程)

G91 G02 X12 Y-38.76 R-20.40 F50 (半径 R 编程)




例 3: 加工图 2-3(c) 程序如下: (整圆编程)

绝对值方式: (整圆不能用 R 编程)

G02 X45 Y24 I-17 J0 F50 (圆心坐标编程)


增量方式: (整圆不能用 R 编程)

G91 G02 X0 Y0 I-17 J0 F50 (圆心坐标编程)

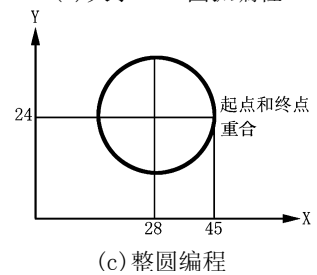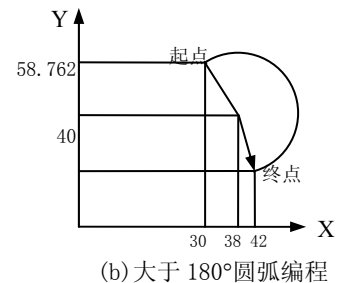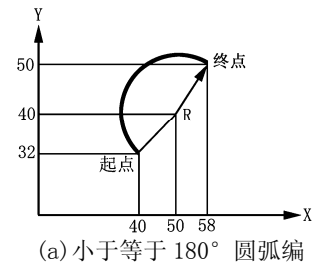

G02 指令应用

2.2.4 逆圆插补 (G03)

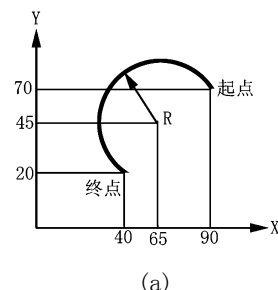指令格式: **G03 X_Y_R_F****G03 X_Y_I_J_F****G03 Y_Z_R_F****G03 Y_Z_J_K_F****G03 X_Z_R_F****G03 X_Z_I_K_F**

使用说明:

用 G03 指令编程时, 除圆弧方向相反外, 其余跟 G02 指令相同。

例 1: 加工右图 (a) 程序如下:

绝对值方式:

G90 G03 X40 Y20 I-25 J-25 F100 (圆心坐标编程)

G90 G03 X40 Y20 R35.36 F100 (半径 R 编程)

增量方式:

G91 G03 X-50 Y-50 I-25 J-25 F100 (圆心坐标编程)

G91 G03 X-50 Y-50 R35.36 F100 (半径 R 编程)

例 2: 加工右图 (b) 程序如下: (>180° 圆弧)

绝对值方式:

G03 X70 Y81.70 I19 J30 F50 (圆心坐标编程)

G03 X70 Y81.70 R-35.51 F50 (半径 R 编程)

增量方式:

G91 G03 X35 Y61.70 I19 J30 F50 (圆心坐标编程)

G91 G03 X35 Y61.70 R-35.51 F50 (半径 R 编程)



例 3: 加工右图 (c) 程序如下: (整圆编程)

绝对值方式: (整圆不能用 R 编程)

G03 X40 Y20 I-15 J0 F50 (圆心坐标编程)

增量方式: (整圆不能用 R 编程)

G91 G03 X0 Y0 I-15 J0 F50 (圆心坐标编程)

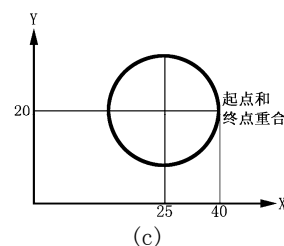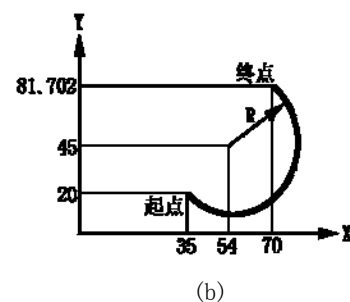

G03 指令应用

注 1: 采用 I、J、K 编程时, 系统将对当前点坐标(起点)、终点坐标和圆心坐标进行验证; 如果终点不在圆上, 当终点到圆心的半径值与起点编程半径值相差绝对值大于参数 P098 (圆弧轮廓最大范围) 时, 系统产生 117 号报警提示: ”圆弧终点不正确”。I、J、K 编程可以编过象限圆和整圆。

注 2: 整圆不能用 R 编程。

注 3: R 为工件单边 R 弧的半径。R 为带符号数, ”+” 表示圆弧角小于 180° ; “-” 表示圆弧角大于 180° 。

注 4: 采用 R 编程时, 如果直径 2R 小于当前点(起点)到终点的距离, 系统将作出报警提示: ”圆弧终点不正确”。

注 5: 圆弧加工过象限时 X 或 Z 轴可能会换向运动, 若机床轴间隙过大, 且反向间隙补偿功能未打开, 可能会在工件上产生明显的切痕。开放间隙补偿功能并设定间隙补偿值参数, 系统会自动进行间隙补偿, 以减少圆弧过象限的误差。

注 6: 圆弧编程时若地址 X 或 Z 未编, 默认为上段坐标。I 或 K 未编默认为 0。

2.2.5 暂停或准停 (G04)

指令格式:

G04 X__; //延时指令

G04 U__; //延时指令

G04 P__; //延时指令

G04 ; //准停指令

G04 指令地址为 X 或 U 或 P 时的延时单位:

| 指令地址 | X | U | P |
|------|---|---|---------|
| 延时单位 | 秒 | 秒 | 0.001 秒 |

暂停指令推迟下个程序段的执行, 推迟时间为指令的时间。

时间范围从 0.001~99999.999 秒。

比如: G04 X10; //延时 10 秒

G04 P10; //延时 0.010 秒

如果省略了 P, X, U 指令则可看作是准确停, 准确停指令可插入到需要保证轨迹尖角的两切削段间, 以保证轨迹尖角。

比如:

N0010 G64; //程序段间速度过渡模式

N0020 G01 U-10 F100;

N0030 G04

N0040 W-20;

在 N0020 和 N0040 段间插入 N0030 G04 段后, 当 N0020 段执行结束, 速度降为 0 后, 再执行 N0040 段, 这样保证了轨迹尖角。

若没有 N0030 段, 系统自动处理 N0020 和 N0040 段间的过渡速度, 会在拐角处产生圆弧。

2.2.6 插补平面选择 (G17、G18、G19)

指令格式: G17

或 G18


或 G19

使用说明:

G17: 选择 XOY 平面插补

G18: 选择 XOZ 平面插补

G19: 选择 YOZ 平面插补

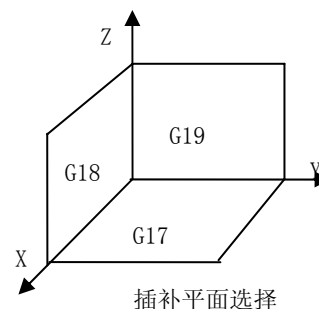

G17、G18、G19 平面插补图如右图所示。

(1) 只在以下情况时使用平面定义:

- a) 定义刀具半径补偿平面。
- b) 定义螺旋线插补的螺旋平面时。

(2) 当在 G41、G42、G43、G44 刀补时, 不得变换定义平面。

(3) 一般的轨迹插补系统自动判别插补平面而无须定义平面。

(4) 三联动直线插补无平面选择问题。

(5) 系统上电时, 自动处于 G17 状态。

2.2.7 自动返回机械零点 (G28)

指令格式: G28 X__Y__Z__A;

利用上面指令, 可以使指令的轴自动返回到参考点。X__Y__Z__A__指定返回到参考点路途中经过的中间点, 用绝对值指令或增量值指令。

(1) 以快速回零速度 (由参数 P146~P149 设定) 从当前位置定位到指令轴的中间点位置 (A 点—B 点), 如图 2-11。

(2) 以快速回零速度从中间点向参考点方向移动 (B 点—R 点)。

(3) 检测到减速信号后, 低速运行 (由参数 P150~P153 设定) 寻找精定位信号。

(4) 检测到精定位信号后，返回零点执行完毕，回零灯亮。

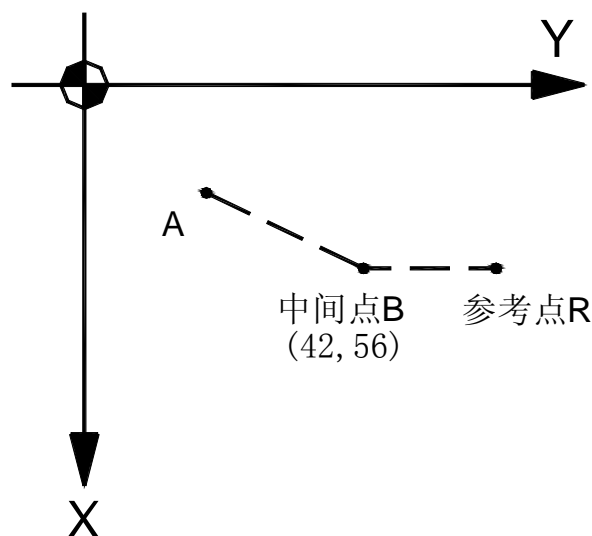


图 2-11

注 1: 由中间点向零点位置移动的方向由参数 P.005 Bit0, Bit1, Bit2, Bit3 设定。

注 2: 若程序加工起点与参考点（机械零点）不一致时，回零完成后，可通快速定位指令（G0 指令）或回程序零点方式回程序加工起点（程序加工起点坐标由参数 P192, P193, P194 P195 定义）。

2.2.8 自动返回程序零点 (G26)

指令格式: **G26 X Y Z A;**

其中: X Z Y A 后不需要带坐标值, XZYA 的程序零点坐标位置由参数 P192、P193、P194、P195 确定。

系统执行 G26 时，由当前坐标位置以手动快速速度返回到程序零点位置。

2.2.9 跳跃功能 (G31)

指令格式: **G31 X Y Z L/K F**

其中: X, Y, Z: 进给坐标位置

F: 进给速度

L: 检测低电平有效的输入口

K: 检测高电平有效的输入口

功能说明: 程序执行 G31 功能时，在未检测到外部有效信号前，保持 F 进给速度进给。若在到达目标坐标前检测到了有效信号，则停止进给，跳转到下段执行；若在到达目标坐标前未检测到有效信号，当到达目标坐标后，该段执行结束，

执行下段。其中 L__ 或 K__ 参数后的值表示待测的输入口编号，L 表示该输入口低电平为有效信号，K 表示该输入口高电平为有效信号。有关各输入口的编程口号可在诊断界面中查看，具体查看方法见第三章操作篇第 3.10.7 节。

举例 1：如下图 2-12，轨迹 A—B—D'：无跳转信号的运行轨迹

执行 G31 Z160 L8 F100

G0 X60

程序执行时，以 F100 的速度进给 Z 轴，同时检测 8 号输入口，在走到 C 点位置时，系统检测到 8 号输入口的低电平信号，程序结束 G31 段执行，立刻跳转到 G0 U60 段执行。这样，实际运行轨迹为 A—C—D。

若在 Z 轴走完 Z160 后仍未检测到 8 号输入口的低电平信号，系统结束 G31 段，执行 G0 X60 段。

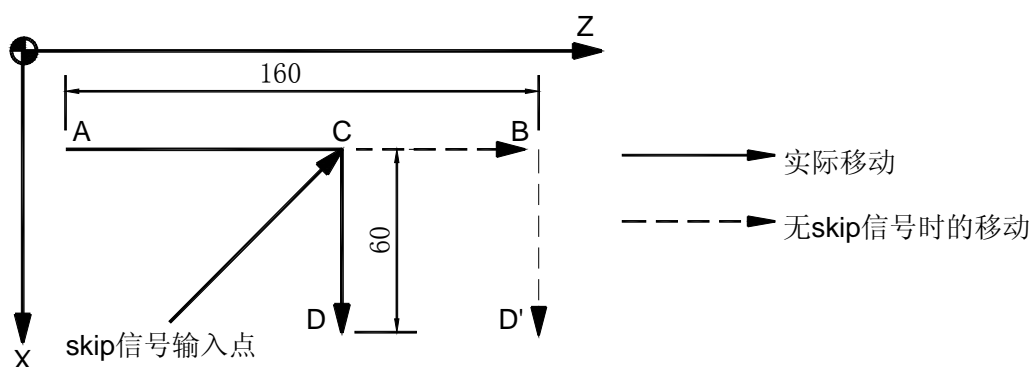


图 2-12

举例 2：如下图 2-13，轨迹 A—B—D 为无跳转信号的运行轨迹

执行 G31 Z80 K6 F200

G01 X300 Z100

程序执行时，以 F200 的速度进给 Z 轴，同时检测 6 号输入口状态，在走到 C 点位置时，系统检测到 6 号输入口的高电平信号，程序结束 G31 段执行，立刻跳转到 G01 X300 Z100 段执行。这样，实际运行轨迹为 A—C—D。

若 Z 轴到达 B 点后仍未检测到 6 号输入口的高电平信号，系统结束 G31 段，执行 G01 X300 Z100 段。

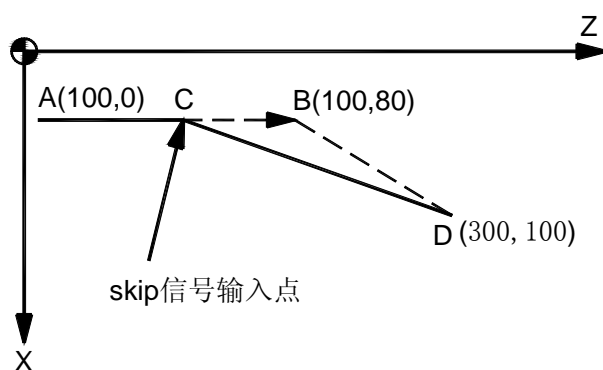


图 2-13

2.2.10 取消刀具半径补偿 (G40)

指令格式: **G40**

使用说明:


- (1) G40 必须与 G41 或 G42 成对使用。
- (2) 编入 G40 的程序段为撤消刀具半径补偿的程序段，必须编入撤刀补的轨迹，用 G01 或 G00 指令。

2.2.11 左侧刀具半径补偿 (G41)

格式: **G41 G01 X_Y**

使用说明:

- (1) G41 的切削方向如下图所示，使刀具在工件轮廓的左边进行补偿切削运动。
- (2) G41 发生前，刀具半径值必须在刀具参数表中设置完成。
- (3) G41 段程序，必须有 G01 或 G00 指令才有效，以建立刀补。

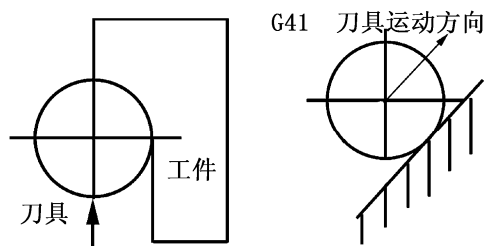


2.2.12 右侧刀具半径补偿 (G42)

指令格式: G42 G01 X_ Y_

使用说明:


G42 刀具半径补偿如下图所示, 其它说明与 G41 相同。

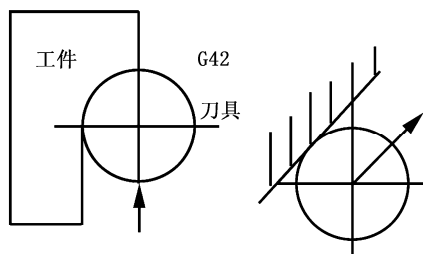

关于各种刀补方式详细说明如下:

(1) 建立刀补


为保证刀具从无刀具半径补偿运动到所希望的刀具半径补偿开始点, 应提前用 G01 直线功能建立刀具半径补偿, 各种情况如下图。

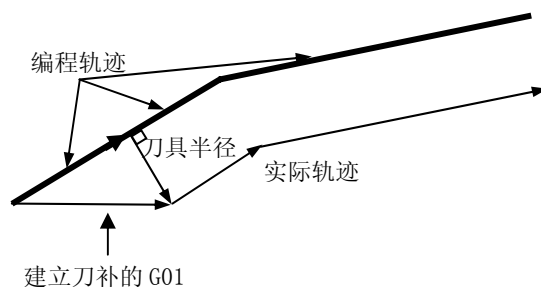

上图中粗实线为实际编程轨迹, 箭头线为刀补后的刀具中心轨迹。

建立刀补段必须是 G01 直线, 是刀具从当前点直线运动到刀补后第一段轨迹的刀具中心偏移点处。

(2) 二段轨迹之间的过渡情况如下图所示, 不同轨迹的相交情况分三种情况: $\Theta \geq 180^\circ$, $180^\circ > \Theta \geq 90^\circ$, $90^\circ > \Theta$ 。同时, 根据前后二段轨迹是直线或圆弧又分 4 种: 直线→直线; 直线→圆弧; 圆弧→直线; 圆弧→圆弧。

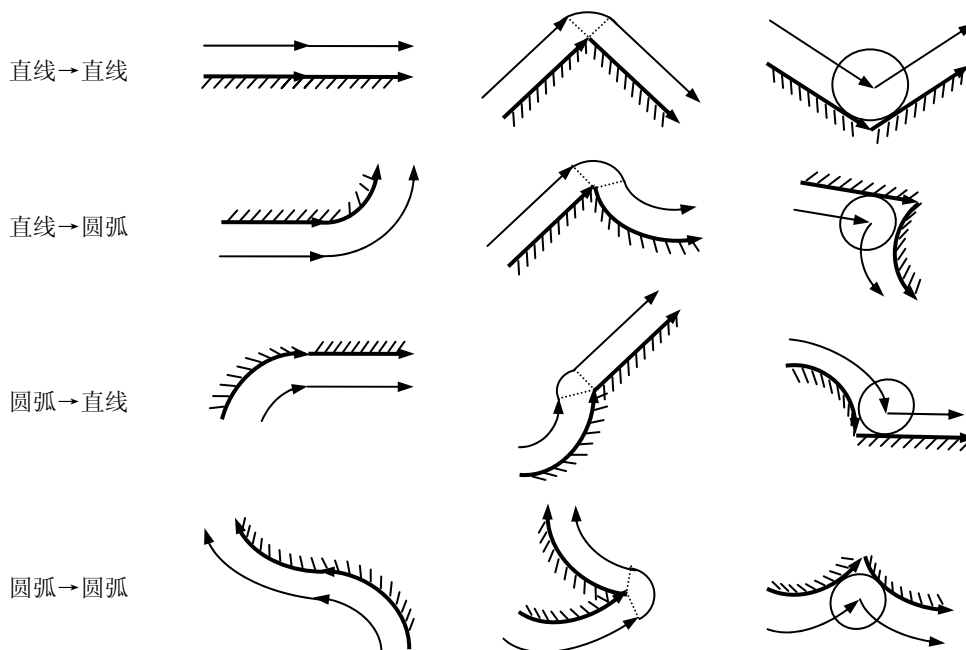

二段轨迹间的过渡情况

(3) 撤销刀补的原则，最后一段刀补轨迹加工完成后，应有一段直线 G01 或 G00 撤销刀补状态，它是从刀补终点运动到撤销刀补点的实际位置。这与建立刀补方式类似。

注意：刀补建立程序段和刀补撤销程序段所使用的 G01 直线段必须同 G40、G41 或 G42 编在同一个程序段里，其后写上坐标参数。

以一个综合性为例：


前面的综合示例编程为：

程序名：00001

```

N0010 G0 X0 Y0
N0020 T1 (刀具直径  $\phi 12$ )
N0030 G42 G01 X45 Y30 F500
N0040 G01 X50 Y30
N0050 G01 X65 Y45
N0060 G01 X95 X45
N0070 G03 X110 Y30 R15
N0080 G01 X135 Y30
N0090 G01 X135 Y65
N0100 G02 X135 Y95 R15
N0110 G01 X135 Y130

```

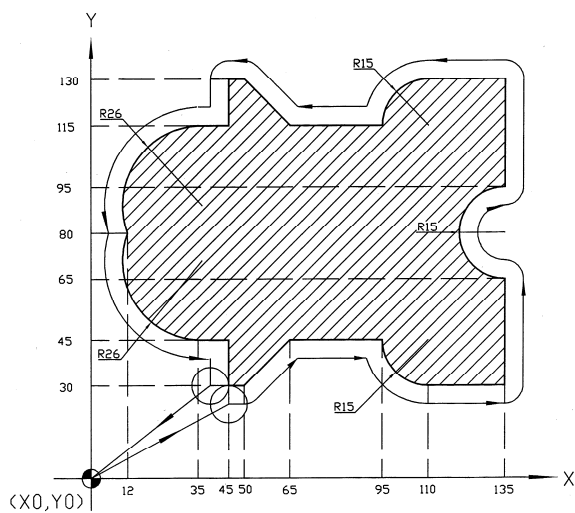

```

N0120 G01 X110 Y130
N0130 G03 X95 Y115 R15
N0140 G01 X65 Y115
N0150 G01 X50 Y130
N0160 G01 X45 Y130
N0170 G01 X45 Y115
N0180 G01 X35 Y115
N0190 G03 X12 Y80 R26
N0200 G03 X35 Y45 R26
N0210 G01 X45 Y45
N0220 G01 X45 Y30
N0230 G40 G01 X0 Y0
N0240 M30

```

说明：刀具半径补偿主要用于补偿刀具半径对实际轮廓的影响，从而只需按实际轮廓编程，而无须按刀具中心编程，它带来的另一个好处就是可以简单地改变刀具表中的半径值，可以改变切削余量，避免了由于余量变化而重复计算编程的工作。

2.2.13 简化编程功能介绍

固定循环(G73, G74, G76, G80~89, G93)介绍:

固定循环通常是用含有 G 功能的一个程序段完成用多个程序段指令完成的加工动作，使程序得以简化。固定循环的一览表如下表所示。

固定循环列表:

| G代码 | 开孔动作 (-Z方向) | 孔底动作 | 退刀动作 (+Z方向) | 用途 |
|-----|----------------|--------|----------------|--------------|
| G73 | 间歇进给 | —— | 快速进给 | 高速深孔加工 循环 |
| G74 | 切削进给 | 暂停主轴正转 | 切削进给 | 左旋攻丝 |
| G76 | 切削进给 | 主轴准停 | 快速进给 | 精镗 |
| G80 | —— | —— | —— | 取消 |
| G81 | 切削进给 | —— | 快速进给 | 钻, 点钻 |
| G82 | 切削进给 | 暂停 | 快速进给 | 钻, 镗阶梯孔 |
| G83 | 间歇进给 | —— | 快速进给 | 深孔加工循环 |

| | | | | |
|-----|------|--------|------|------|
| G84 | 切削进给 | 暂停主轴反转 | 切削进给 | 右旋攻丝 |
| G85 | 切削进给 | —— | 切削进给 | 镗 |
| G86 | 切削进给 | 主轴停 | 快速进给 | 镗 |
| G87 | 切削进给 | 主轴正转 | 快速进给 | 反镗 |
| G88 | 切削进给 | 暂停主轴停 | 手动 | 镗 |
| G89 | 切削进给 | 暂停 | 切削进给 | 镗 |
| G93 | 切削进给 | —— | 切削进给 | 攻丝 |


在 XY 平面定位，在 Z 轴方向进行孔加工。不能在其它轴方向进行孔加工。与指定平面的 G 代码无关。规定一个固定循环动作由三种方式决定。它们分别由 G 代码指定。

(1) 增量或绝对值数据形式

G90: 绝对值方式;

G91: 增量值方式;

G90, G91 模式下，固定循环中相应数据其实际意义是不同的，如下图所示:

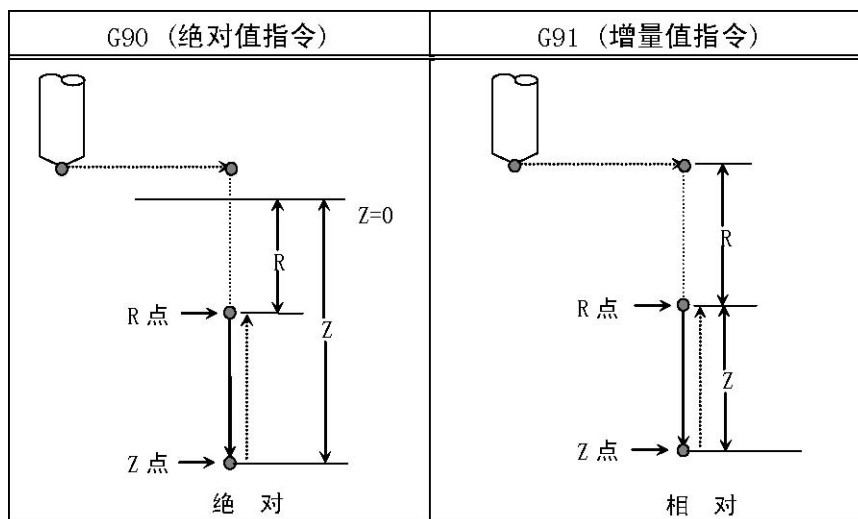


固定循环的绝对值指令和增量值指令

(2) 返回点位置平面

G98: 返回初始点平面;

G99: 返回 R 点平面;

G98, G99 模式下，固定循环加工完成后返回到的位置是不同的，如下图所示:

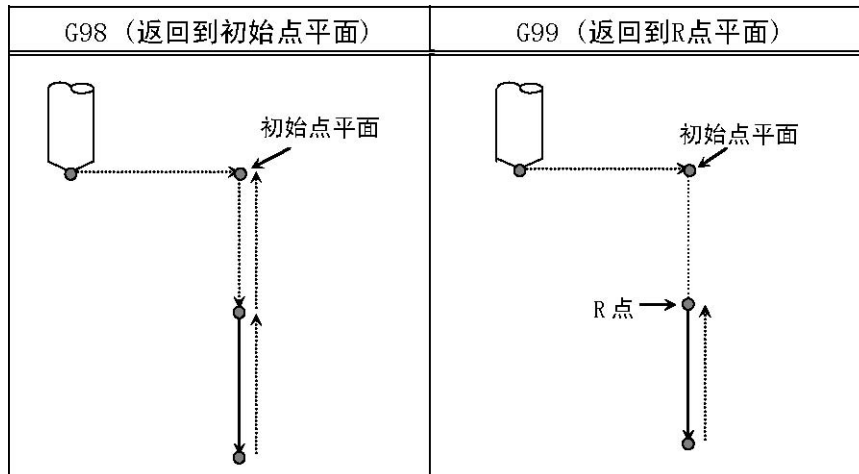

初始点平面和 R 点平面


注：初始点平面是表示从取消固定循环状态到开始固定循环状态的孔加工轴方向的绝对位置。

在返回动作中，根据 G98 或 G99 指令的不同，可以使刀具返回到初始点平面或 R 点平面。指令 G98 和 G99 的动作如上图所示。

通常，最初的孔加工用 G99，最后加工用 G98。用 G99 状态加工孔时，初始平面也不变化。

(3) 孔加工方式 G73, G74, G76, G80~89, G93

G73/G74/G76/G81~G89 指定了固定循环的全部数据(孔位置数据、孔加工数据、重复次数)，使之构成一个程序段。指定固定循环的数据如下所示：

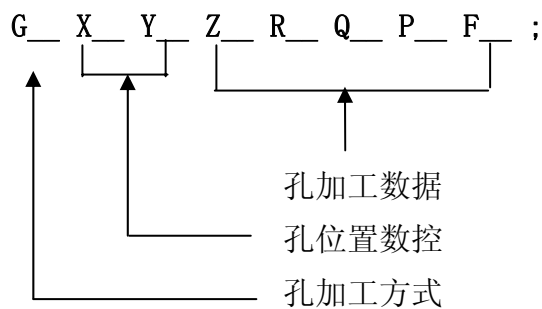

| 指定内容 | 地址 | 说明 |
|-------|------|---|
| 孔加工方式 | G | 请参照表13.1 |
| 孔位置数据 | X, Y | 用绝对值或增量值指定孔的位置,控制与G00 定位时相同。 |
| 孔加工数据 | Z | 如图13.1(A)所示,用增量值指定从R点到孔底的距离或者用绝对值指令孔底的坐标值。进给速度在动作3中是用F 指定的速度,在动作5 中根据孔加工方式不同,为快速进给或者用 F代码指令的速度。 |
| | R | 用增量值指定图13.1(B)的从初始点平面到R点距离,或者用绝对值指定R点的坐标值。进给速度在动作2和动作6中全都是快速进给。 |
| | Q | 指定G73, G83中每次切入量或者G76, G87中平移量(增量值) |
| | P | 指定在孔底的暂停时间。时间与指定数值关系与G04指定相同。 |
| | F | 指定切削进给速度。 |

一旦指令了孔加工方式,一直到指定取消固定循环的 G 代码之前一直保持有效,所以连续进行同样的孔加工时,不需要每个程序都指定。

取消固定循环的 G 代码,有 G80 及 01 组的 G 代码。

孔加工数据,一旦在固定循环中被指定,便一直保持到取消固定循环为止,因此在固定循环开始,把必要的孔加工数据全部指定出来,在其后的固定循环中只需指定变更的数据。

注: F 指令的切削速度,即使取消了固定循环也保持。

在固定循环中,如果复位,则孔加工数据、孔位置数据均被消除。上述的保持数据和清除数据的实例如下所示:

| 顺序 | 数据的指定 | 说明 |
|----|---------------------|---|
| ① | G00 X-M3 ; | |
| ② | G81 X- Y- Z- R- F-; | 因为是开始,对 Z, R, F要指定需要的值。 |
| ③ | Y-; | 因为和孔2 中已指定的孔加工方式及孔加工数据相同,所以G81, Z-R-F-全可省略。孔的位置移动Y, |

- 用G81方式加工孔进一次。
- ④ G82 X- P-; 相对于孔3 位置只在X轴方向移动。用G82方式加工, 并用2 中已指定的Z, R, F 和4中指定的P为孔加工数据进行孔加工。
- ⑤ G80 X- Y- M5 ; 不进行孔加工。取消全部孔加工数据 (F除外)。
- ⑥ G85 X- Z- R- P-; 因为在5中取消了全部数据, 所以Z, R需要再次指定, F与2中指定的相同, 故可省略。P此程序段中不需要, 只是保存起来。
- ⑦ X- Z-; 只是与⑥的Z 值不同的孔加工, 并且孔位置在X 轴方向有移动。
- ⑧ G89 X- Y-; 把7中已指定的Z, 6中已指定的R, P和2中指定的F作为孔加工数据, 进行G89方式的孔加工。
- ⑨ G01 X- Y-; 消除孔加工方式和孔加工数据 (F除外)。

以下分别介绍各种孔加工动作的详细情况:

2.2.13.1 高速深孔加工循环 (G73)

指令格式: G73 X Y Z R Q F K;

指令说明:

X Y: 孔定位位置, 单位: mm;

Z: 孔底 Z 轴位置, 增量编程表示指定 R 点到孔底的距离; 绝对编程表示孔底的绝对坐标值; 单位: mm;

R: 增量方式下为初始平面到 R 点的距离;


绝对方式下为 R 点的坐标位置, 单位: mm;

Q: 每次切削进给的深度, 单位: mm;

F: 切削进给速度;

K: 重复次数;

功能说明: 该指令专用于高速深孔钻循环, 它执行间歇切削进给直到孔的底部。每执行一次钻削, 刀具向后退 d 量 (退刀量由参数 P076 设定), 以排出切削, 依此重复循环, 直到钻削结束。其动作示意图如下:

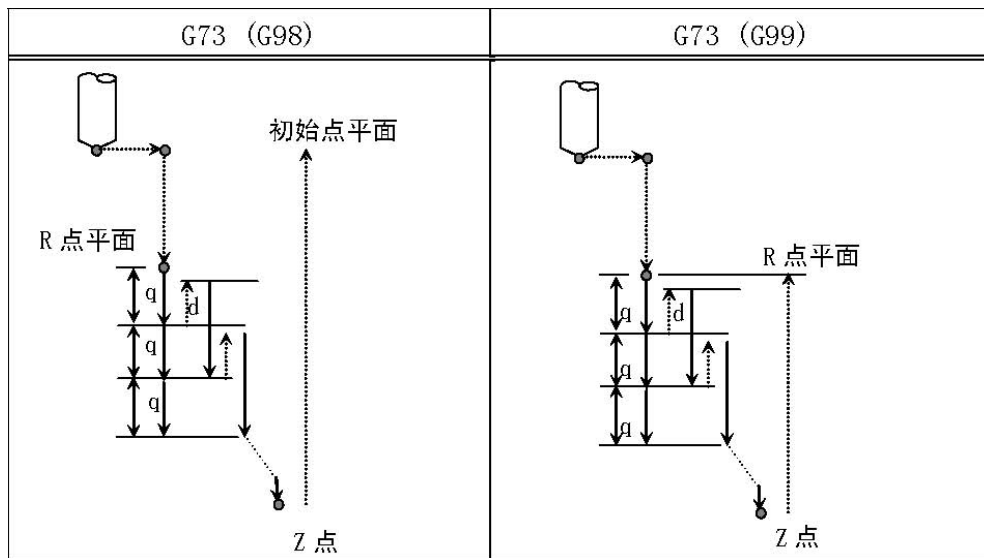

注 1: Z、R: 执行第一个钻孔时孔底参数 Z 以及参数 R 一定要正确指定, 不能缺省, 否则系统将报警。

注 2: Q: 参数 Q 用于指定每次间歇切削进给量 q , 系统以参数 xxx 设定的退刀量 d 进行回退, 刀具重复执行切削进给 q 和退刀 d , 直到切削到孔底。若不指定 Q, 系统提示 148 号报警。

注 3: 当 G73 指令和 M 指令在同一程序段指定时, 在第一个孔定位的同时执行 M 指令, 然后系统处理下一个钻孔动作。当指定重复次数 K 时, 只对第一孔执行 M 指令, 对以后的孔不执行 M 指令。

注 4: 当在固定循环中指定刀具长度偏置 (G43、G44、G49) 时, 在定位到 R 点的同时加偏置或取消偏置。

注 5: 不能在同一段中指定 01 组指令 G00、G01、G02、G03 等指令。

注 6: 在固定循环中刀具半径偏置被忽略。

举例:

M03 S2000 ;

G90 G99 G73 X0 Y0 Z-20 R-10 Q5 F100 ; 定位, 钻 1 孔, 然后快速返回到 R 点

Y-50 ; 定位, 钻 2 孔, 然后返回到 R 点

Y-80 ; 定位, 钻 3 孔, 然后返回到 R 点

X20 ; 定位, 钻 4 孔, 然后返回到 R 点

X40 ; 定位, 钻 5 孔, 然后返回到 R 点

G98 Y-100 ; 定位, 钻 6 孔, 然后快速返回到初始位置平面

G80 ; 取消当前固定循环

G0 X0 Y0 ;

M05 ;

M30 ;

2.2.13.2 左旋攻丝循环 (G74)

指令格式: **G74 X_Y_Z_R_P_F_**

指令说明:

X_Y_: 孔定位数据

Z: 增量编程表示指定 R 点到孔底距离; 绝对编程表示孔底的绝对坐标值


R: 增量编程表示从初始点平面到 R 点距离; 绝对编程表示 R 点的绝对坐标值

P_: 孔底暂停时间

F_: 切削进给速度

功能说明:

该循环执行攻丝, 攻丝循环中当到达孔底时主轴以反方向旋转。

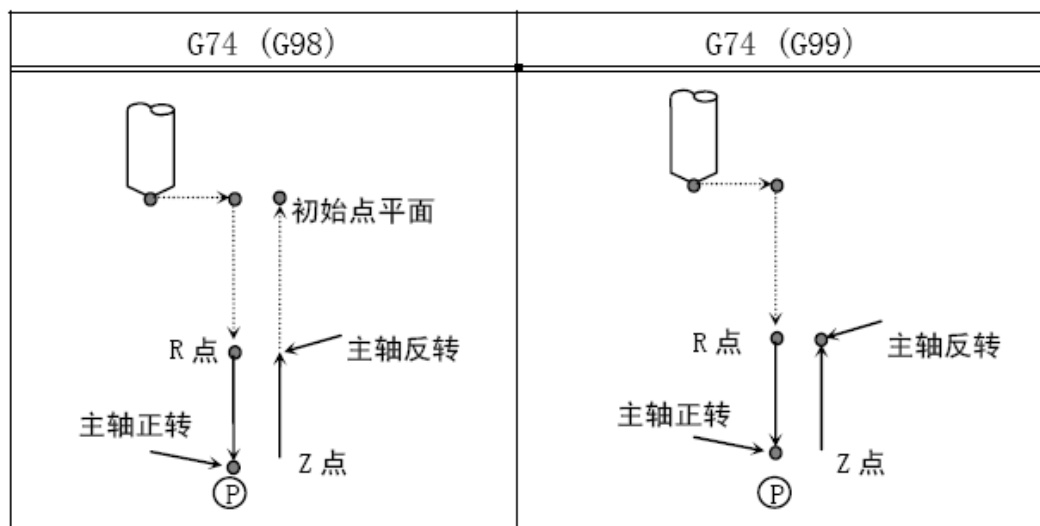

主轴逆时针旋转执行攻丝, 当到达孔底时, 为了回退主轴, 以相反方向旋转, 这个过程生成螺纹。在攻丝期间, 进给倍率被忽略。进给暂停也不停止机床, 直到返回动作完成。

在指定 G74 之前, 用辅助功能 M 代码使主轴旋转。如果没指令主轴逆时针旋转, 系统在 R 平面自动根据当前主轴指令转速调整为逆时针旋转。

当 G74 指令和 M 指令同一程序段指定时, 在第一个孔定位动作的同时执行 M 代码, 然后系统处理下一个钻孔动作。

当指定重复次数 K 时, 只对第一个孔执行 M 代码, 以后的孔不再执行 M 代码。

当在固定循环中指定刀具长度偏置 G43、G44 或 G49 时, 在执行定位到 R 点的同时加偏置或取消偏置。

例：

M4 S100; 主轴开始旋转

G90 G99 G74 X400 Y-350 Z-250 R-120 P300 F120 定位，攻丝 1 孔，然后返回到 R 点

Y-570; 定位，攻丝 2 孔，然后返回到 R 点

Y-780; 定位，攻丝 3 孔，然后返回到 R 点

X2000; 定位，攻丝 4 孔，然后返回到 R 点

Y-650; 定位，攻丝 5 孔，然后返回到 R 点

G98 Y-850; 定位，攻丝 6 孔，然后返回到初始位置平面

G80;

G28 G91 X0 Y0 Z0; 返回到参考点

M5; 主轴停止旋转

M30;

限制：

取消：不能在同一程度段中指定 01 组 G 代码，否则报警。

刀具偏置：在固定循环中刀具半径偏置被忽略。

2.2.13.3 精镗循环 (G76)

指令格式：G76 X Y Z R Q P F_

指令说明：

X Y: 孔定位位置，增量或绝对坐标

Z: 绝对方式下孔底坐标位置；增量方式下孔底距离初始平面的距离

R: 增量方式下为初始平面距离 R 点的距离

Q: 刀尖反向位移量


P: 孔底延时时间

F: 进给速度

功能说明：

当刀具到达孔底时，主轴停止在固定的回转方向上，并且刀具以刀尖的相反方向移动退刀。这保证加工面不被破坏，实现精密而有效的镗削加工。参数 Q 指定了退刀的距离。通过参数 P201 指定退刀方向（P201 参数实际指定的是刀尖准停时的方向，系统退刀时取与 P201 相反的方向即退刀方向），Q 值必须是正值，即使使用负值，符合也不起作用。Q 在孔底的偏移量是在固定循环内保存的模式值，必须小心指定，因为它也用作 G73 和 G83 的切削深度。

G76 指令动作循环如下图所示。

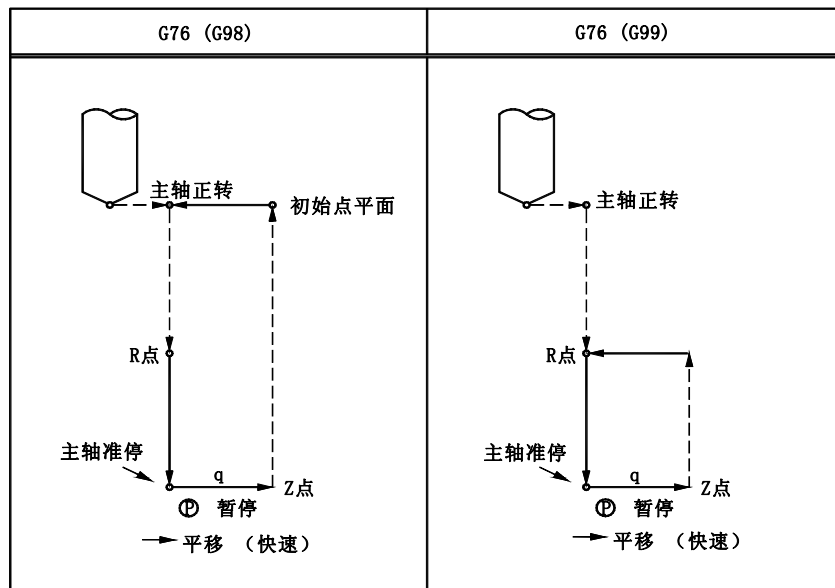

在指定 G76 之前，用辅助功能 M 代码使主轴旋转。

当 G76 指令和 M 指令同一程序段指定时，在第一个孔定位动作的同时执行 M 代码，然后系统处理下一个钻孔动作。

当指定重复次数 K 时，只对第一个孔执行 M 代码，以后的孔不再执行 M 代码。

当在固定循环中指定刀具长度偏置 G43、G44 或 G49 时，在执行定位到 R 点的同时加偏置或取消偏置。

举例：

M03 S1000;

G90 G99 G76 X0 Y0 Z-20 R0 Q5 P1000 F100; 定位，钻 1 孔，孔底延时 1 秒，孔底定向移动 5mm（移动方向由参数 P201 设定），然后快速返回到 R 点

Y-50 ; 定位，钻 2 孔，然后返回到 R 点

Y-80 ; 定位，钻 3 孔，然后返回到 R 点

X20 ; 定位，钻 4 孔，然后返回到 R 点

X40 ; 定位，钻 5 孔，然后返回到 R 点

G98 Y-100 ; 定位，钻 6 孔，然后快速返回到初始位置平面

G80 ; 取消当前固定循环

G0 X0 Y0 ;

M05 ;

M30 ;

2.2.13.4 钻孔循环，点钻循环（G81）

指令格式：**G81 X Y Z R F K；**

指令说明：

X Y：孔定位位置，单位：mm；

Z：孔底 Z 轴位置，增量编程表示指定 R 点到孔底的距离；绝对编程表示孔底的绝对坐标值；单位：mm；

R：增量方式下为初始平面到 R 点的距离；


绝对方式下为 R 点的坐标位置，单位：mm；

F：切削进给速度；

K：重复次数；

功能说明：

该指令用于正常钻孔切削进给，进给到孔的底部，然后刀具从孔底快速移动退回。其动作示意图如下：

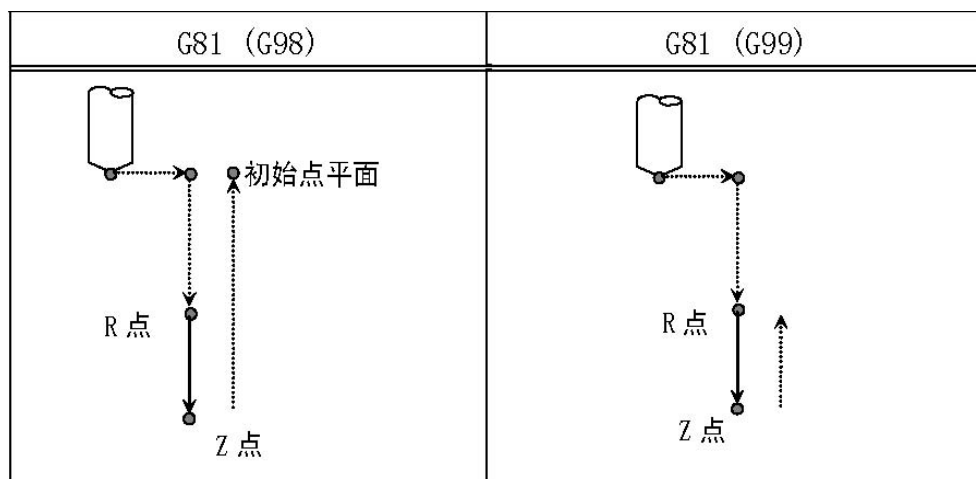

举例：

M03 S2000；

G90 G99 G81 X0 Y0 Z-20 R-10 F100；定位，钻 1 孔，然后快速返回到 R 点

Y-50 ；定位，钻 2 孔，然后返回到 R 点

Y-80 ；定位，钻 3 孔，然后返回到 R 点

X20 ；定位，钻 4 孔，然后返回到 R 点

X40 ；定位，钻 5 孔，然后返回到 R 点

G98 Y-100 ；定位，钻 6 孔，然后快速返回到初始位置平面

G80 ；取消当前固定循环

G0 X0 Y0 ;

M05 ;

M30 ;

2.2.13.5 钻孔循环，镗孔循环（G82）

指令格式：G82 X Y Z R P F K；

指令说明：

X Y：孔定位位置，单位：mm；

Z：孔底 Z 轴位置，增量编程表示指定 R 点到孔底的距离；绝对编程表示孔底的绝对坐标值；单位：mm；

R：增量方式下为初始平面到 R 点的距离；

绝对方式下为 R 点的坐标位置，单位：mm；


F：切削进给速度；

P：孔底暂停时间，单位 ms；

K：重复次数；

功能说明：

该指令用于正常钻孔切削进给，进给到孔的底部，执行暂停，暂停时间由参数 P 设定，然后刀具从孔底快速移动退回。其动作示意图如下：

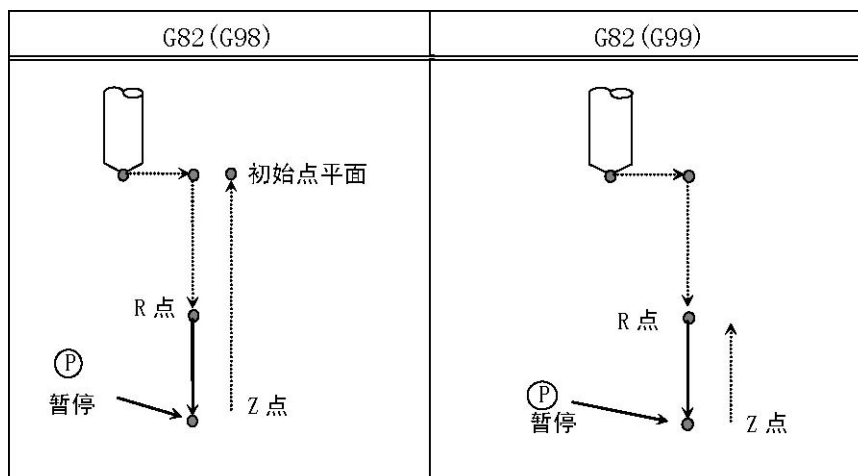

举例：

M03 S2000 ;

G90 G99 G82 X0 Y0 Z-20 R-10 P1000 F100 ; 定位，钻 1 孔，孔底暂停 1 秒，然后快速返回到 R 点

Y-50 ; 定位，钻 2 孔，然后返回到 R 点

Y-80 ; 定位, 钻 3 孔, 然后返回到 R 点
X20 ; 定位, 钻 4 孔, 然后返回到 R 点
X40 ; 定位, 钻 5 孔, 然后返回到 R 点
G98 Y-100 ; 定位, 钻 6 孔, 然后快速返回到初始位置平面
G80 ; 取消当前固定循环
G0 X0 Y0 ;
M05 ;
M30 ;

2.2.13.6 排屑钻孔循环 (G83)

指令格式: G83 X Y Z R Q F K;

指令说明:

X Y: 孔定位位置, 单位: mm;

Z: 孔底 Z 轴位置, 增量编程表示指定 R 点到孔底的距离; 绝对编程表示孔底的绝对坐标值; 单位: mm;

R: 增量方式下为初始平面到 R 点的距离;

绝对方式下为 R 点的坐标位置, 单位: mm;


F: 切削进给速度;

Q: 每次切削进给的进给深度, 单位: mm;

K: 重复次数;

功能说明:

该循环执行深孔钻, 执行间歇切削进给到孔的底部, 钻孔过程中从孔中排出切屑。每执行一次钻削循环, 则退刀至 R 点平面。其动作示意图如下:

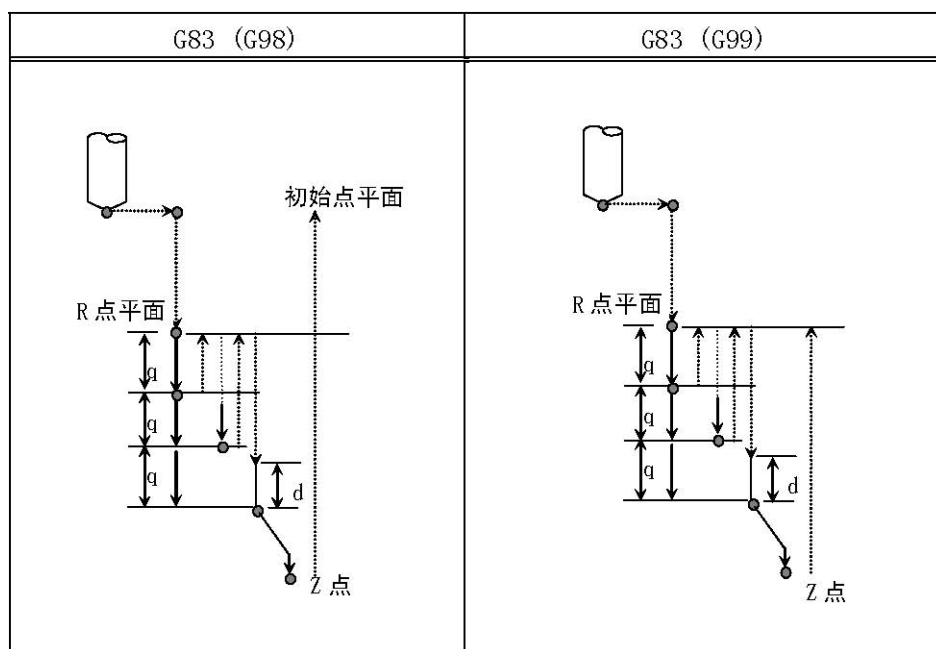

举例：

M03 S2000 ；

G90 G99 G83 X0 Y0 Z-20 R-10 Q5 F100 ； 定位，钻 1 孔，然后返回到 R 点

Y-50 ； 定位，钻 2 孔，然后返回到 R 点

Y-80 ； 定位，钻 3 孔，然后返回到 R 点

X20 ； 定位，钻 4 孔，然后返回到 R 点

X40 ； 定位，钻 5 孔，然后返回到 R 点

G98 Y-100 ； 定位，钻 6 孔，然后返回到初始位置平面

G80 ； 取消当前固定循环

G0 X0 Y0 ；

M05 ；

M30 ；

2.2.13.7 右旋攻丝循环 (G84)

指令格式： G84 X Y Z R P F；

指令说明：

X Y： 孔定位位置，单位： mm；

Z： 孔底 Z 轴位置，增量编程表示指定 R 点到孔底的距离；绝对编程表示孔底的绝对坐标值；单位： mm；

R： 增量方式下为初始平面到 R 点的距离；


绝对方式下为 R 点的坐标位置，单位：mm；

F: 切削进给速度；

P: 孔底暂停时间，单位：ms；

功能说明：

该循环执行深孔钻，执行间歇切削进给到孔的底部，钻孔过程中从孔中排出切屑。其动作示意图如下：

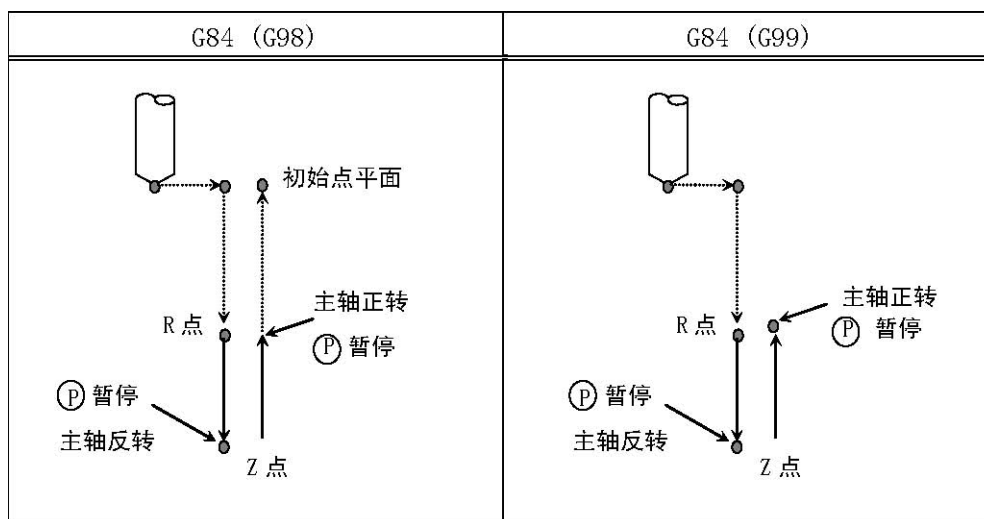

举例：

M03 S100 ;

G90 G99 G84 X0 Y0 Z-20 R-10 Q5 F120 ; 定位，钻 1 孔，然后返回到 R 点

Y-50 ; 定位，钻 2 孔，然后返回到 R 点

Y-80 ; 定位，钻 3 孔，然后返回到 R 点

X20 ; 定位，钻 4 孔，然后返回到 R 点

X40 ; 定位，钻 5 孔，然后返回到 R 点

G98 Y-100 ; 定位，钻 6 孔，然后返回到初始位置平面

G80 ; 取消当前固定循环

G0 X0 Y0 ;

M05 ;

M30 ;

2.2.13.8 镗孔循环 (G85 孔底不停主轴)

指令格式：**G85 X Y Z R F**

指令说明：

X Y: 孔定位位置

Z: 孔底 Z 轴坐标

R: 增量方式下为初始平面到 R 点的距离;

绝对方式下为 R 点的坐标位置

F: 进给速度

功能说明:

沿着 X 和 Y 轴定位以后, 快速移动到 R 点, 然后从 R 点到 Z 点执行镗孔, 当到达孔底后, 执行切削进给返回到 R 点。若指定了 G99, 则停止在 R 点; 若是指定了 G98 则快速返回到初始点。


在指定 G85 之前, 用辅助功能 M 代码使主轴旋转。

当 G85 指令和 M 指令同一程序段指定时, 在第一个孔定位动作的同时执行 M 代码, 然后系统处理下一个钻孔动作。

当指定重复次数 K 时, 只对第一个孔执行 M 代码, 以后的孔不再执行 M 代码。

当在固定循环中指定刀具长度偏置 G43、G44 或 G49 时, 在执行定位到 R 点的同时加偏置或取消偏置。

G85 指令动作循环如下图所示。

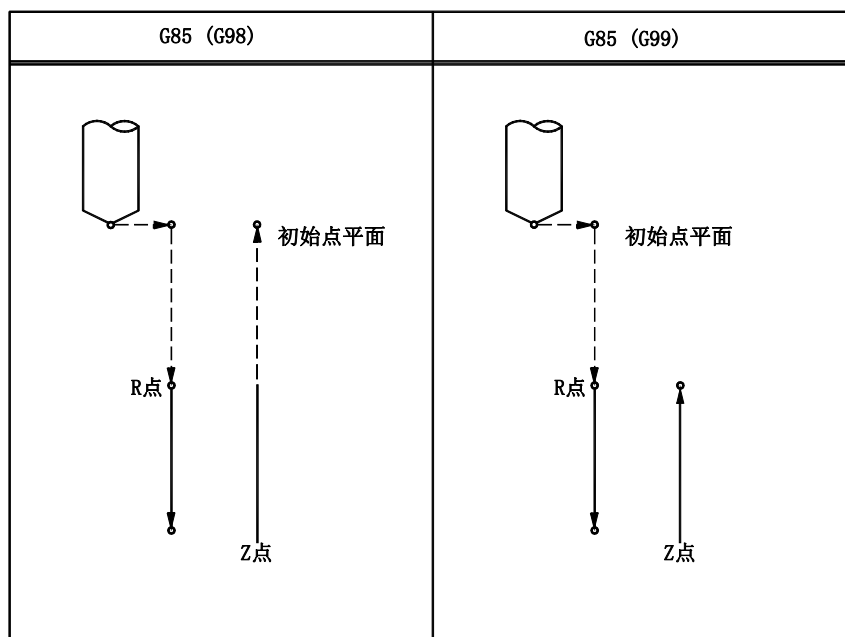

举例:

M03 S1000;

G90 G99 G85 X0 Y0 Z-40 R0 F100; 定位, 钻 1 孔, 然后切削进给返回到 R 点。

Y-50 ; 定位, 钻 2 孔, 然后返回到 R 点

Y-80 ; 定位, 钻 3 孔, 然后返回到 R 点
X20 ; 定位, 钻 4 孔, 然后返回到 R 点
X40 ; 定位, 钻 5 孔, 然后返回到 R 点
G98 Y-100 ; 定位, 钻 6 孔, 切削进给返回到 R 点, 然后快速返回初始位置平面
G80 ; 取消当前固定循环
G0 X0 Y0 ;
M05 ;
M30 ;

2.2.13.9 镗孔循环 (G86 孔底停主轴)

指令格式: G86 X Y Z R F

使用说明:

X Y: 孔定位位置

Z: 孔底 Z 轴坐标


R: 增量方式下为初始平面到 R 点的距离;
绝对方式下为 R 点的坐标位置

F: 进给速度

功能说明:

沿着 X 和 Y 轴定位以后, 快速移动到 R 点, 然后从 R 点到 Z 点执行镗孔。当主轴在孔底停止后, 刀具以快速移动退回。

G86 指令动作循环如下图所示:

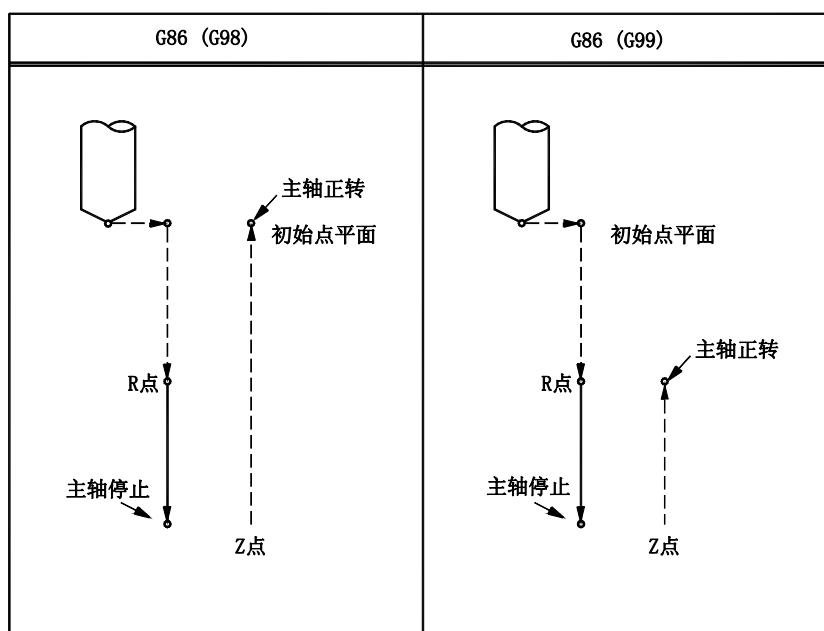

在指定 G86 之前，用辅助功能 M 代码使主轴旋转。

当 G86 指令和 M 指令同一程序段指定时，在第一个孔定位动作的同时执行 M 代码，然后系统处理下一个钻孔动作。

当指定重复次数 K 时，只对第一个孔执行 M 代码，以后的孔不再执行 M 代码。

当在固定循环中指定刀具长度偏置 G43、G44 或 G49 时，在执行定位到 R 点的同时加偏置或取消偏置。

举例：

M03 S1000；

G90 G99 G86 X0 Y0 Z-40 R0 F100； 定位，钻 1 孔，在孔底主轴停止，然后快速返回到 R 点。

Y-50 ； 定位，钻 2 孔，然后返回到 R 点

Y-80 ； 定位，钻 3 孔，然后返回到 R 点

X20 ； 定位，钻 4 孔，然后返回到 R 点

X40 ； 定位，钻 5 孔，然后返回到 R 点

G98 Y-100 ； 定位，钻 6 孔，然后返回到初始位置平面

G80 ； 取消当前固定循环

G0 X0 Y0 ；

M05 ；

M30 ；

2.2.13.10 反镗循环 (G87)

指令格式: G87 X Y Z R Q P F

指令说明:

X Y: 孔定位位置, 绝对或增量编程

Z: 孔底位置, 绝对或增量编程

R: R 点的位置, 绝对方式为 R 点坐标位置; 增量方式为相对初始平面的距离

Q: 刀尖反向位移量

P: 孔底停留时间, 不编默认为 0

F: 进给速度

功能说明:


沿着 X 和 Y 轴定位后, 主轴在固定的旋转位置上停止。刀具在刀尖的相反方向移动并在孔底 (R 点) 定位 (快速移动)。

然后, 刀具在刀尖的方向上移动并且主轴正转。沿 Z 轴的正向镗孔直到 Z 点。

在 Z 点, 主轴再次停止在固定的旋转位置, 刀具在刀尖的相反方向移动, 然后, 刀具返回到初始位置。刀具在刀尖的方向上偏移, 主轴正转, 执行下个程序段的加工。

参数 Q 值指定了退刀的距离。通过参数 P201 指定退刀方向, Q 值必须是正值, 即使使用负值, 符合也不起作用(注意 P201 参数设定的是刀尖准停时指向的方向)。Q 在孔底的偏移量是在固定循环内保存的模式值, 必须小心指定, 因为它也用作 G73 和 G83 的切削深度。

G87 指令动作循环如下图所示:

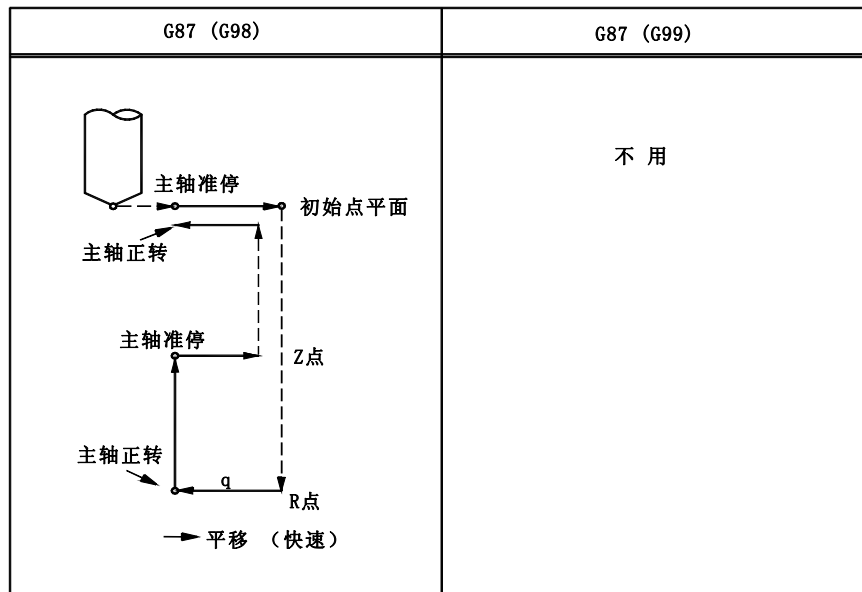

在指定 G87 之前，用辅助功能 M 代码使主轴旋转。

当 G87 指令和 M 指令同一程序段指定时，在第一个孔定位动作的同时执行 M 代码，然后系统处理下一个钻孔动作。

当指定重复次数 K 时，只对第一个孔执行 M 代码，以后的孔不再执行 M 代码。

当在固定循环中指定刀具长度偏置 G43、G44 或 G49 时，在执行定位到 R 点的同时加偏置或取消偏置。

举例：

M03 S1000;

G90 G99 G87 X0 Y0 Z0 R-200 Q5 P1000 F100; 定位，钻 1 孔，孔底延时 1 秒，孔底定向移动 5mm（移动方向由参数 P201 设定），然后快速返回到初始平面点

Y-50；定位，钻 2 孔，然后返回到 R 点

Y-80；定位，钻 3 孔，然后返回到 R 点

X20；定位，钻 4 孔，然后返回到 R 点

X40；定位，钻 5 孔，然后返回到 R 点

G98 Y-100；定位，钻 6 孔，然后快速返回到初始位置平面

G80；取消当前固定循环

G0 X0 Y0；

M05；

M30；

2.2.13.11 镗孔循环 (G88 手动返回)

指令格式: **G88 X Y Z R P F**

指令说明:

X Y: 孔定位位置, 绝对或增量编程方式

Z: 孔底位置, 绝对或增量编程方式

R: R 点的位置, 绝对方式为 R 点坐标位置; 增量方式为相对初始平面的距离


P: 延时时间, 不编默认为 0。

F: 进给速度

功能说明:

沿着 X 和 Y 轴定位以后, 快速移动到 R 点。然后, 从 R 点到 Z 点执行镗孔。当镗孔完成后, 执行暂停, 然后主轴停止。此时系统可以切换到手动模式, 操作刀具从孔底手动返回。当再切换到自动状态并开始加工时, 系统自动返回 R 点或初始平面并开启主轴正转。

G88 指令动作循环如下图所示。

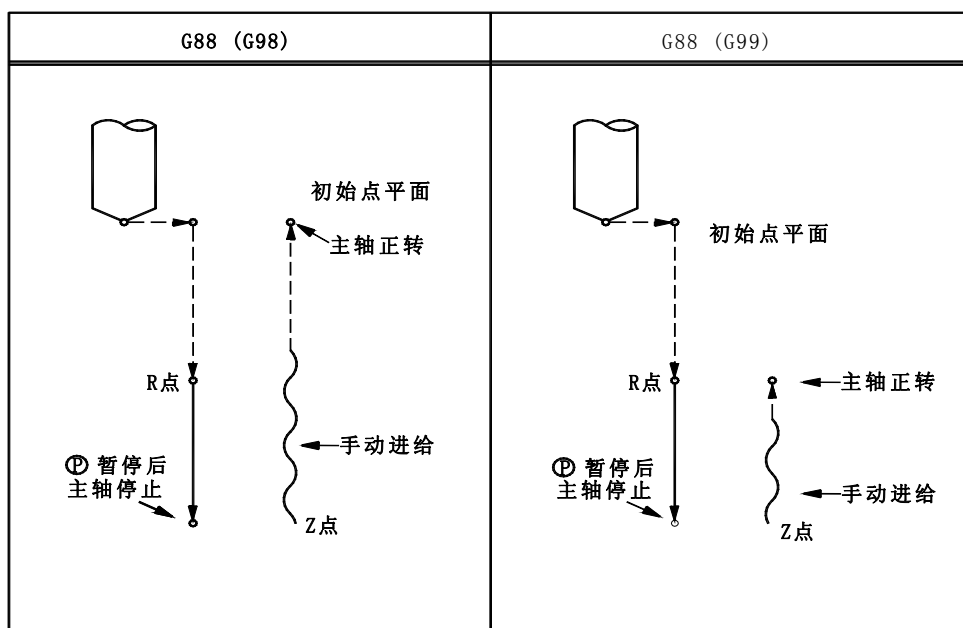

在指定 G88 之前, 用辅助功能 M 代码使主轴旋转。

当 G88 指令和 M 指令同一程序段指定时, 在第一个孔定位动作的同时执行 M 代码, 然后系统处理下一个钻孔动作。

当指定重复次数 K 时, 只对第一个孔执行 M 代码, 以后的孔不再执行 M 代码。

当在固定循环中指定刀具长度偏置 G43、G44 或 G49 时，在执行定位到 R 点的同时加偏置或取消偏置。

举例：

M03 S1000；

G90 G99 G88 X0 Y0 Z-40 R0 P1000 F100；定位，钻 1 孔，孔底延时 1 秒，然后切换到手动模式，待手动移动到 R 点后，再切换为自动模式，按启动键后返回到初始平面点并主轴正转。

Y-50 ； 定位，钻 2 孔，然后返回到 R 点

Y-80 ； 定位，钻 3 孔，然后返回到 R 点

X20 ； 定位，钻 4 孔，然后返回到 R 点

X40 ； 定位，钻 5 孔，然后返回到 R 点

G98 Y-100 ； 定位，钻 6 孔，然后返回到初始位置平面

G80 ； 取消当前固定循环

G0 X0 Y0 ；

M05 ；

M30 ；

2.2.13.12 镗孔循环（G89 孔底暂停）

指令格式：G89 X Y Z R P F

指令说明：

X Y：孔定位位置

Z：孔底 Z 轴坐标

R：增量方式下为初始平面到 R 点的距离；

绝对方式下为 R 点的坐标位置


P：孔底停留时间，不编默认为 0

F：进给速度

功能说明：

该循环几乎与 G85 相同，不同的是该循环在孔底执行暂停。

G89 指令动作循环如下图所示：

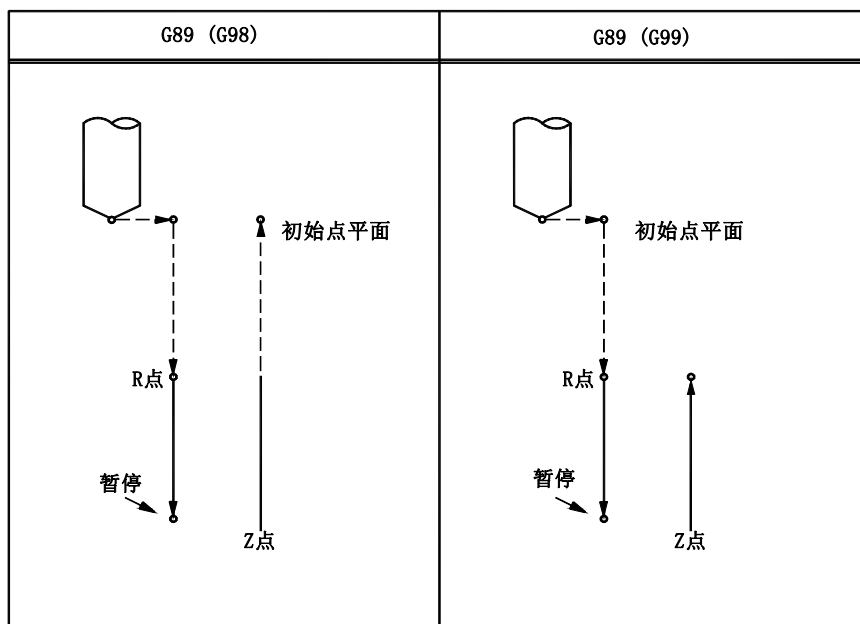

举例：

M03 S1000;

G90 G99 G89 X0 Y0 Z-40 R0 P1000 F100; 定位，钻 1 孔，在孔底暂停 1 秒，然后切削进给返回到 R 点。

Y-50 ; 定位，钻 2 孔，然后返回到 R 点

Y-80 ; 定位，钻 3 孔，然后返回到 R 点

X20 ; 定位，钻 4 孔，然后返回到 R 点

X40 ; 定位，钻 5 孔，然后返回到 R 点

G98 Y-100 ; 定位，钻 6 孔，切削进给返回到 R 点，然后快速返回到初始位置平面

G80 ; 取消当前固定循环

G0 X0 Y0 ;

M05 ;

M30 ;

2.2.13.13 刚性攻丝循环 (G93, 需外接主轴编码器)

指令格式: **G93 X_Y_Z_F(I)_J_;**

X, Y: 孔定位位置, 单位 mm

Z: 孔底 Z 轴坐标, 单位 mm

F: 公制丝攻牙距 (单位 mm)


I: 英制丝攻每英寸牙数

J: 攻到位置后, 系统发出主轴停止信号, 主轴降速, 当降到 J 设定的速度时发出反转信号。不编则降速到 0 后反转。当主轴惯性较大降速较慢时, 为了减少攻丝到位后跟随距离过长, 可以编适当的 J 值以使主轴较快的制动并换向。(单位转/分)

G93 动作顺序:

执行 G93 前应当首先启动主轴, G93 执行时由当前位置跟随主轴进给, 当到 Z 轴达丝孔底部位置时, 发出主轴停止信号。若编了 J, 则当主轴转速降到 J 值时, 发出反转信号。若未编 J 则降速到 0 后发出反转信号。然后 Z 轴跟随主轴反向退出。当到达初始点后, Z 轴降速停止, 同时恢复主轴原来旋转方向, G93 指令段执行结束。

G93 指令动作循环如下图所示:

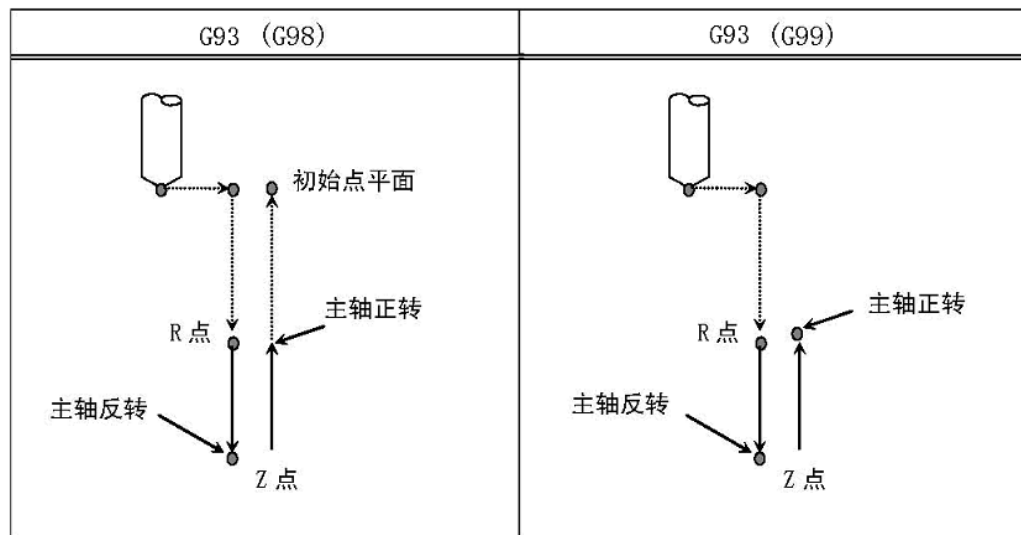

2.2.14 绝对值方式编程 (G90)


指令格式: G90

使用说明:

(1) G90 编入程序时, 以后所有编入的坐标值都是以编程零点为基准的。

(2) 系统上电后, 机床处在 G90 状态。

例: N0010 G90 G01 X10 Y20 F200
N0020 X30 Y30
N0030 X60 Y40

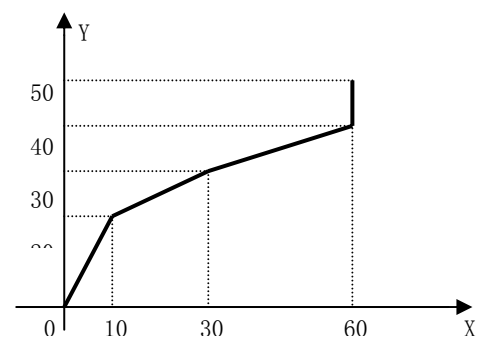

N0040 Y50

N0050 M30


2.2.15 增量方式编程 (G91)

指令格式: G91

说明: G91 编入程序时, 之后所有坐标值均以前一个坐标位置作为起始点来计算运动的编程值。

在下列坐标系中, 始终以前一点作为起始点来编程。

```
例: N0010 G91 G01 X10 Y20 F200
      N0020 X20 Y20
      N0030 X10 Y20
      N0040 X10 Y-10
      N0050 X30 Y-20
      N0060 M30
```

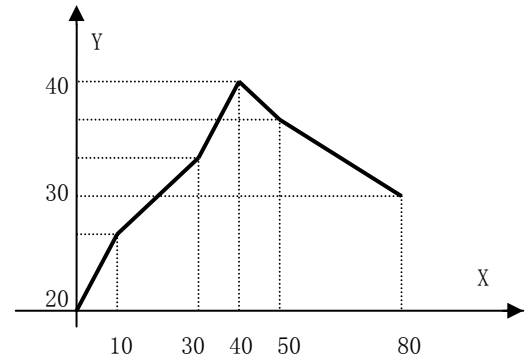

2.2.16 设定工件坐标系 (G92)

指令格式: G92 X_Y_Z_A

使用说明:

- (1) G92 只改变系统当前显示的工件坐标值, 不移动坐标轴, 达到设定工件坐标原点的目的。
- (2) G92 将当前刀具工件坐标改成设定值。
- (3) G92 后面的 X、Y、Z、A 可分别编入, 也可全编。

2.2.17 每分进给 (G94)

指令格式: G94

G94 为每分进给模式, 在 G94 模式下, 刀具进给速度由 **F** 后续的数值指定。

G94 是模态的, 一旦指定了 G94 模式, 在 G95 (每转进给) 指令之前, 一直有效。

系统上电后默认是 G94 模式。

2.2.18 每转进给 (G95)

G95 为每转进给模式, 在 G95 模式下, 主轴每转刀具的进给量由 **F** 后续的数值指定。

G95 是模态的, 一旦指定了 G95 状态, 在 G94 (每分进给) 指令之前, 一直

有效。

表 2-2 每分进给和每转进给

| | 每分进给 | 每转进给 |
|------|--|--|
| 指定地址 | F | F |
| 指定代码 | G94 | G95 |
| 指定范围 | 1~60000mm/min (F1~F60000) | 0.01~500.00mm/re (F0.01~F500) |

注 1: 当位置编码器的转速在 1 转/分以下时, 速度会出现不均匀地加工。转速越慢, 越不均匀。

注 2: G94, G95 是模态的, 一旦指令了, 在另一个代码出现前, 一直有效。


注 3: 使用每转进给时, 主轴上必须装有位置编码器。

2.2.19 返回点位置平面设定 (G98, G99)

G98: 返回初始点平面;

G99: 返回 R 点平面;

G98, G99 模式下, 固定循环加工完成后返回到的位置是不同的, 如下图所示:

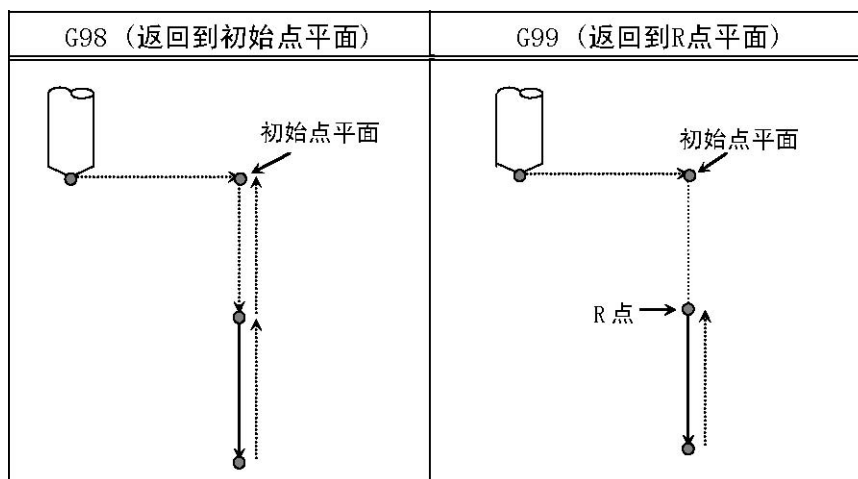

初始点平面和 R 点平面

注: 初始点平面是表示从取消固定循环状态到开始固定循环状态的孔加工轴方向的绝对位置。

在返回动作中, 根据 G98 或 G99 指令的不同, 可以使刀具返回到初始点平面或 R 点平面。指令 G98 和 G99 的动作如上图所示。


通常, 最初的孔加工用 G99, 最后加工用 G98。用 G99 状态加工孔时, 初始平

面也不变化。

2.2.20 工件坐标系 (G54~G59)

用于工件加工的坐标系叫做工件坐标系，工件坐标系由用户预先设定。加工程序选择在已设定的工件坐标系下进行加工。工件坐标系可以通过修改其坐标原点在机床坐标系中的坐标位置进行设定或修改。

系统支持创建 6 个工件坐标系 (G54~G59)，工件坐标系在机床坐标系中的位置及关系如图所示。

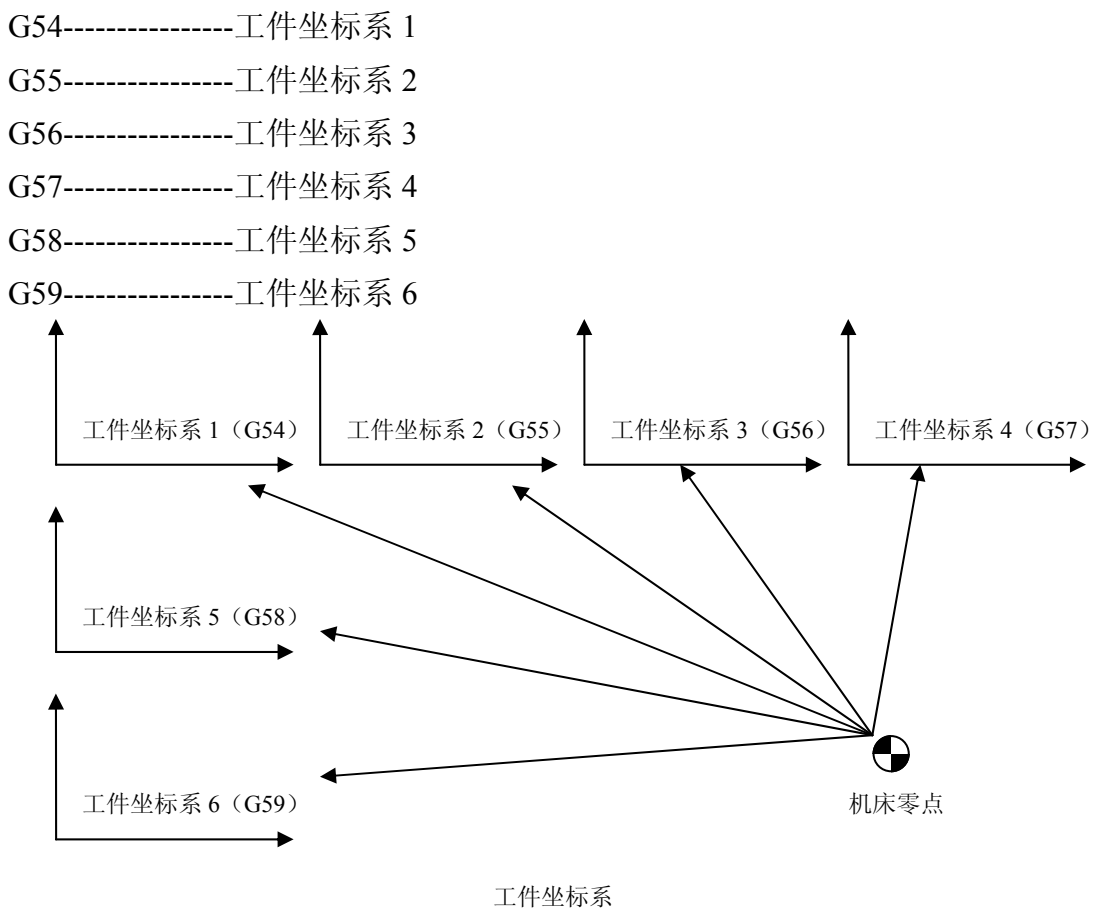

指令格式：G54~G59

功能说明：

1. G54~G59 无指令参数
2. G54~G59 工件坐标系为预先设置的 6 个坐标系，在编程加工中需要选择其中的一个。工件坐标系一旦选定，系统以所选定的工件坐标系来显示工件坐标，和位置计算执行。
3. 使用 G54~G59 时不推荐使用 G92 指令，否则可能会使 G54~G59 坐标系

同时产生偏移，导致不可预料的错误。

4. 工件坐标系选定后，系统记忆当前工件坐标系。开机后系统自动恢复上次的工件坐标系

建立 G54~G59 工件坐标原点的操作方法：

1. 首先回机床零点，以确定工件坐标系的基准点，回零完成后各轴机床坐标均为 0；

2. 手动移动刀具到想要设置工件坐标系原点的位置；

3. 按刀补键，进入刀补界面后，按翻页键，直到显示出 G54~G59 坐标界面，然后再次按刀补键，屏幕下方显示 XYZ 有效，同时在界面下方显示当前各轴机床坐标值；

4. 在需要建立的坐标系（G54~G59）XYZ 输入栏输入工件坐标原点相对当前机床坐标位置的偏置值，系统计算并记忆当前工件坐标系原点的机床坐标位置。

举例：

首先回机械零点，完成后移动 X 轴到机床坐标为 100 的位置，要在此位置建立 G54 工件坐标的 X 轴原点，将光标移动到 G54 的 X 输入栏，按“X”键，输入 0，并按“输入”键，这时 X 栏显示 100，表示已在机床坐标的 100 位置点建立了 G54 的 X 轴工件原点；同理建立 Y 轴。G54~G59 的建立方法一致。

注意：设置工件坐标系时，必须返回一次机床零点

2.3 主轴功能(S 功能)

2.3.1 主轴速度指令

通过地址符 S 和其后的数据把代码信号送给机床，用于控制机床的主轴转速。

指令格式： S**** 或 S**

1. 双速~四速电机控制模式（参数号 P001 Bit4 =0）

当 S 后数值小于 5 时，为电机档位控制指令，指令 S1~S4 分别控制输出口 S1~S4，共 4 档。S0 取消所有档位输出。

S1~S4 代码的执行时间可由参数 P113~P116 设定。

设定范围：0~1000（0 毫秒~ 4000 毫秒）

设定时间=设定值*4 毫秒。

当设定值为 0 时，代表长信号输出；非 0 时，为脉冲信号，脉冲宽度为参数设定时间。

2. 主轴变频器模式（参数号 P001 Bit4 =1）

Sxxxx 指令为变频器模拟量控制指令，单位：转/分；系统输出 0-10V 直流信号控制变频器以实现主轴电机无级调速。

在 S 功能控制变频主轴时，输出 10V 时对应的主轴最高转速由参数 P55, P56, P57, P58 与主轴档位控制信号 M41、M42、M43、M44 共同确定。

当 M41（主轴齿轮 I 档）有效时，10V 电压对应的转速由 P55 参数确定；

当 M42（主轴齿轮 II 档）有效时，10V 电压对应的转速由 P56 参数确定；

当 M43（主轴齿轮 III 档）有效时，10V 电压对应的转速由 P57 参数确定；

当 M44（主轴齿轮 IV 档）有效时，10V 电压对应的转速由 P58 参数确定；

系统上电复位时，默认的状态为 I 档。

2.4 刀具刀补功能

用地址 T 及其后面 4 位数来选择机床上的刀具号和刀补号。在一个程序段中可以指令一个 T 代码。

T 代码指令格式：

T **xx

其中 **代表刀具号，xx 代表刀补号

系统可控制的刀具数为 8，可控制的刀补数为 16。

2.4.1 刀补功能

在实际加工中，往往需要多把刀具进行切削，而每把刀具的切削点往往又不一致，这样若要保证所有刀具在同一程序中按一致的物理坐标轨迹移动，就需要计算不同刀具间切削点的坐标差，当调用不同刀具时，系统自动补偿两把刀具的偏差值，以保证按照程编轨迹运行。刀具间的偏差值数据称为刀补值，记录所有刀具刀补值的文件称为刀补表。

刀补号对应刀补表中的刀具补偿值，以用于计算换刀补后的坐标。本系统支持 16 个刀补号，当 T 代码的刀补号为 01~16 范围时有效；

2.5 辅助功能

辅助功能（M 功能）主要用来控制机床电气的开和关动作、输入状态检测以及控制加工程序的运行顺序等，M 功能由地址符 M 后跟两位整数构成。移动指令和 M 指令同在一个程序段中时，移动指令和 M 指令同时开始执行。

比如：N1 G01 X50.0 Z-50.0 F100 M05；执行 N1 段时，G01 功能和 M05 同时执行。

本系统所使用 M 功能如表 2-3 所示：

表 2-3 数控系统 M 功能表

| 指令 | 功 能 | 编程格式 |
|-----|------------------------|--------------------------------|
| M00 | 暂停, 等待”循环启动” 按键 | M00 |
| M01 | 暂停, 等待外部有效信号 | M01 Lxx/Kxx J## |
| M03 | 主轴顺时针转动 | M03 |
| M04 | 主轴逆时针转动 | M04 |
| M05 | 关主轴 | M05 |
| M08 | 开冷却液 | M08 |
| M09 | 关冷却液 | M09 |
| M10 | 工件夹紧 | M10 |
| M11 | 工件松开 | M11 |
| M78 | 尾座进 | M78 |
| M79 | 尾座退 | M79 |
| M20 | 从指定的输出口输出低电平信号(长信号) | M20 Kxx |
| M21 | 从指定的输出口关闭低电平信号(长信号) | M21 Kxx |
| M22 | 从指定的输出口输出脉冲信号(短信号) | M22 Kxx J## |
| M26 | Y 轴转速控制 (顺时针) (伺服主轴控制) | M26 Sxxxx |
| M27 | Y 轴转速控制 (逆时针) (伺服主轴控制) | M27 Sxxxx |
| M28 | Y 轴旋转停止 | M28 |
| M30 | 程序结束 | M30 |
| M31 | 工件计数加 1 | M31 |
| M32 | 润滑功能开 | M32 |
| M33 | 润滑功能关 | M33 |
| M35 | 自动重复上料功能 | M35 Lxx/Kxx Jxx Ixx Rxx Pxx |
| M91 | 条件程序跳转 | M91 Lxx/Kxx Nxxxx |
| M92 | 无条件程序跳转 | M92 Nxxxx/M92 Nxxxx L*** |
| M98 | 子程序调用 | M98 P***xxxx |
| M99 | 子程序返回 | |

注 1: 在 M 指令与 G 指令在同一个程序段中时, 二者同时执行。

注 2: 一个程序段中 M 功能只能出现一个。

2.5.1 M00——暂停

指令格式：M00

M00 指令使程序暂停运行，以便操作者做其它工作，按下 **循环启动** 键后程序继续运行。

2.5.2 M01——条件暂停

指令格式：M01 Lxx/Kxx J##

其中 Lxx/Kxx 后数值为等待检测的输入口号

J##为等待时间（单位 秒），

M01 指令使程序暂停执行，等待外部输入口信号，若检测到有效信号则程序继续运行，否则等待该口信号，若在 Jxx 设定的时间内未检测到有效信号则报警。

Lxx 表示等待该口低电平信号（与地信号接通状态），Kxx 表示等待该口高电平信号（与地信号断开状态）。

如：M01 L07 ；等待 7 号输入口低电平信号

M01 K08 J5 ；等待 8 号输入口高电平信号，若在 5 秒钟内未测到该信号则报警。

每个输入口在系统内都有其编程口号，可通过诊断界面（进入诊断界面后按翻页键显示）查看各输入口在系统内的编程口号，具体查看方法见第三章操作篇 3.10.7 节描述。

2.5.3 M30——程序结束

指令格式：M30


M30 表示程序执行结束，执行时有如下动作：

- (1) 主程序结束，指针返回程序起点，自动运转停止。
- (2) 关闭冷却和主轴（由参数 P004 Bit5 决定是否执行关冷却和主轴）
- (3) 计件数增加 1，加工计时停止
- (4) 输出 M30 状态（由参数 P015 Bit5 决定是否输出 M30 信号）

2.5.4 M03——主轴正转

指令格式：M03

M03 执行流程说明：

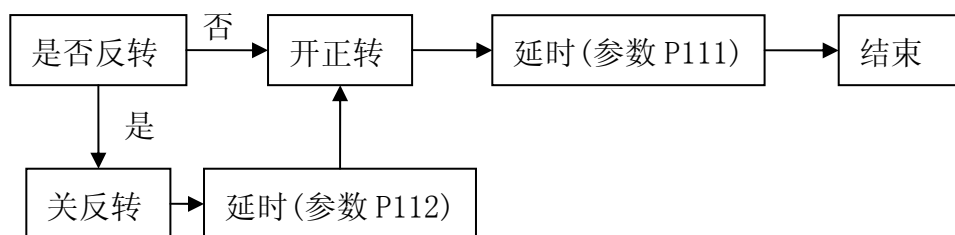


(1) M03 指令使主轴正转继电器(由 M03 输出口控制)吸合,接着 S 功能输出模拟量,控制主轴顺时针方向旋转。

(2) 若参数 P117 等于 0, M03 为电平保持输出,否则为脉冲输出,脉冲宽度由参数 P117 决定。

2.5.5 M04——主轴反转

指令格式: M04

M04 执行流程说明:

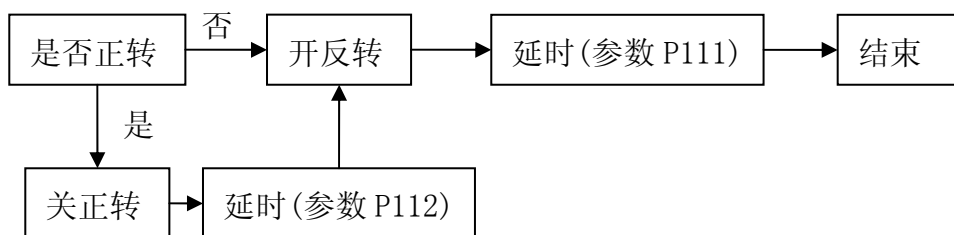

(1) M04 指令使主轴反转继电器(由 M04 输出口控制)吸合,接着 S 功能输出模拟量,控制主轴逆时针方向旋转。

(2) 若参数 P118 等于 0, M04 为电平保持输出,否则为脉冲输出,脉冲宽度由参数 P118 决定。

2.5.6 M05——主轴停止旋转

指令格式: M05


(1) M05 指令关闭主轴正或反转控制继电器,停止输出模拟量,主轴旋转停止。

(2) 若参数 P119 等于 0, M05 为电平保持输出,否则为脉冲输出,脉冲宽度由参数 P119 决定。一般设为脉冲输出 0.4 秒脉冲(P119=100)。

(3) 如果参数 P90≠0(主轴制动输出时间参数),系统输出脉冲信号到制动继电器(脉冲宽度由参数 P90 设定),提供主轴制动功能。

(4) 如果参数 P010 Bit5 =1, 执行 M05 时同时关 S1~S4 继电器; Bit5 =0, 不关;

(5) M05 指令执行过程为:

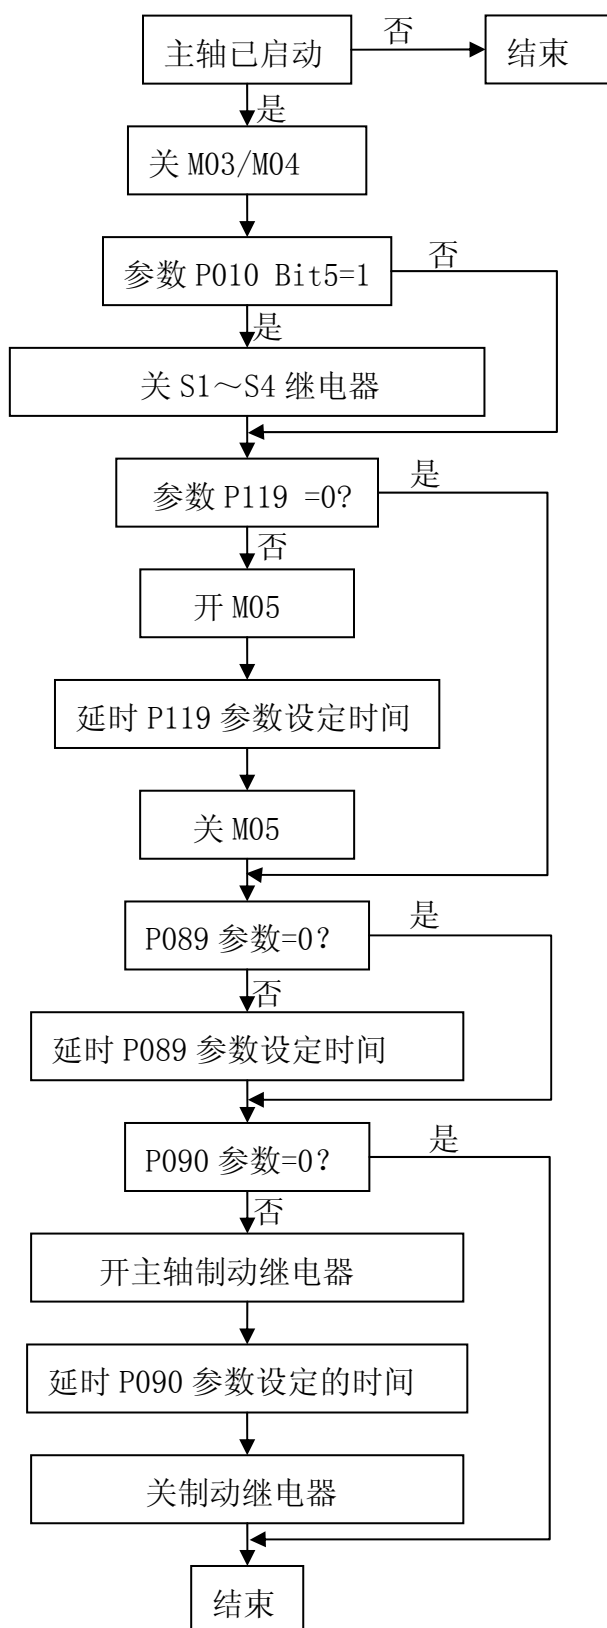

2.5.7 M08 M09——冷却液控制

指令格式: **M08**

M09

M08 指令使冷却液打开。

M09 指令使冷却液关闭。

M08、M09 指令为电平方式输出

2.5.8 M10 M11——工件夹紧，松开控制

指令格式: **M10**

M11

M10 指令使工件夹紧

M11 指令使工件松开

(1) M10、M11 功能输出口分别为 M10 和 M11。

(2) M10、M11 指令可以由参数设定为脉冲或电平控制，由参数 P105 定义。

(3) M10、M11 与主轴具有互锁关系，具体见第五章第 5.4 节卡盘控制的详细描述。

2.5.9 M78 M79——尾座进，尾座退控制

指令格式: **M78**

M79

M78 指令使尾座前进

M79 指令使尾座后退

(1) M78、M79 功能输出口分别为 M78 和 M79。

(2) M78、M79 指令可以由参数设定为脉冲或电平控制，由参数 P122 和 P123 定义。

(3) M78、M79 的具体应用见第五章第 5.6 节尾座控制的详细描述。

2.5.10 M20, M21, M22——输出口信号控制

指令格式: **M20 Kxx**

M21 Kxx

M22 Kxx J##

1. Kxx 指定输出口号，xx 范围为 1~32；

2. M20 指令使得 Kxx 指定的输出口 OC 输出有效。(可以理解为与地线接通)；

3. M21 指令使得 Kxx 指定的输出口 OC 输出截止。(可以理解为与地线断开)；

4. M22 指令使得 Kxx 指定的输出口产生一个有效的 OC 脉冲输出。脉冲宽度

由 J## 定义(单位 秒)。参数 J## 为 0 时不输出信号。

与 M20 和 M21 相比较, M20 和 M21 输出的是电平信号(长信号), 而 M22 输出的是脉冲信号(短信号)。

每个输出口在系统内都有其编程口号, 可通过诊断界面(进入诊断界面后按翻页键显示)查看各输出口在系统内的编程口号, 具体查看方法见第三章操作篇第 3.10.8 节描述。

2.5.11 M31——工件计数

指令格式: M31

1. M31 使当前工件计数值和累计计数值同时增加 1。

2. 若程序中未编 M31, 系统会在执行 M30 时自动增加工件计数值。若程序中已有 M31, 则执行 M30 时不再增加计数。

2.5.12 M32 M33——润滑供油开, 供油停

指令格式: M32

M33

M32 指令使润滑供油打开

M33 指令使润滑供油停止

(1) M32、M33 功能输出口为 M32

(2) M32、M33 指令可以由参数设定为脉冲或电平控制, 由参数 P013 Bit2 和参数 P107, P108 定义。

(3) M32、M33 的具体应用见第五章第 5.7 节润滑控制的详细描述。

2.5.13 M91 M92——程序跳转指令

指令格式: M91 Lxx Nxxxx

M91 Kxx Nxxxx

M92 Nxxxx

M92 Nxxxx L***

其中:

1. M91 为条件跳转指令, Lxx 和 Kxx 的意义分别是:

Lxx: 当 xx 输入口为低电平时跳转到段号为 Nxxxx 的程序段执行, 否则顺序执行下个程序段。

Kxx: 当 xx 输入口为高电平时跳转到段号为 Nxxxx 的程序段执行, 否则顺序执行下个程序段。

2. M92 Nxxxx 实现无限循环跳转, 为保证每次循环开始时坐标不发生偏移,

要求循环部分程序段的指令轨迹为封闭轨迹，否则将造成每次开始时起点漂移，最终越出工作台。

3. M92 Nxxxx L*** 用来实现有限次循环跳转执行。程序执行***次循环跳转，当执行次数完成后，顺序执行 M92 下段程序。

2.5.14 M98 M99——子程序调用及子程序返回

指令格式： **M98 P***# # # #**

M99

其中 P：子程序调用特征字符，不能省略。

#：子程序名，必须为四位数。

***：子程序调用次数，省略时调用一次。最多为 999 次。

在程序中存在某一固定顺序且重复出现时，便可以将其作为子程序，这样在每一个需要使用此固定顺序的地方就可以用调用子程序的方法执行，而不必重复编写。

子程序的最后一段必须是子程序返回指令即 M99。执行 M99 指令，程序又返回到主程序中调用子程序指令的下一个段程序继续执行。

举例：主程序 O0001

N0010 M03 S1000

.....

N0080 G0 X10

N0090 M98 P0005

N0100 G0X30

.....

N0150 M30

子程序 O0005

N0010 G01 X10 F100

.....

N0060 G0 Z30

N0070 M99 ; 子程序返回

执行 O0001 主程序后，执行流程是：

N0010 M03 S1000

.....

N0080 G0 X10

N0010 G01 X10 F100

.....

N0060 G0 Z30

N0100 GOX30

.....

N0150 M30

2.5.15 M26, M27, M28——旋转轴(Y轴)转速控制

指令格式: **M26 Sxxxx**

M27 Sxxxx

M28

其中:

1. M26,M27,M28 指令功能为旋转轴旋转控制专用指令,其参数 Sxxxx 为设定的转速,控制轴为 Y 轴。该指令用于控制步进或伺服电机连续旋转运动,同时又不影响后续程序段的执行,类似主轴运动。

2. 指令 M26 Sxxxx 控制 Y 轴以 xxxx 转/分的速度正转

3. 指令 M27 Sxxxx 控制 Y 轴以 xxxx 转/分的速度反转

4. 指令 M28 控制 Y 轴旋转停止

5. 旋转停止后,若需要准确定位时,可使用 G09 指令进行快速定位。无需安装回零开关或减速开关即可快速定位。

6. Y 轴为步进或伺服驱动单元,需要设定为 10000 细分模式。

2.5.16 M35 ——自动重复上料功能

指令格式: **M35 Lxx/Kxx Jxx Ixx Rxx Pxx**

其中:

Lxx: 外部条件信号输入口,低电平有效

Kxx: 外部条件信号输入口,高电平有效

Jxx: 检测输入口信号最大等待时间,单位:秒

Ixx: 上料控制用外部输出口

Rxx: 打开上料输出口相对于上料退回后(关闭上料输出口)的延时时间
单位:秒

Pxx: 上料重复执行次数

功能描述:

执行 M35 时, 系统等待 Lxx 或 Kxx 输入口的信号, 若检测到有效信号, 则 M35 执行结束。若在 Jxx 设定时间内未检测到有效信号, 则关闭 Ixx 设定的输出口, 使上料退回, 延时 Rxx 设定的时间后, 再次打开 Ixx 设定的输出口, 再次上料, 然后检测 Lxx 或 Kxx 设定的输入口, 若无信号则重复执行上料退回和再次上料, 直到重复次数达到 Pxx 设定的次数后, 仍未检测到有效信号, 则系统产生报警 029, M35 执行结束。若检测到有效信号, M35 执行结束, 开始执行下一段。

M35 功能适用于自动上料的工艺, 当上料卡料时, 可以自动退回, 并再次上料, 以提高上料的成功率和加工效率。

2.5.17 辅助机能代码调用子程序

当参数 P004 Bit3 (CM98) 设置为 1 时, 当执行标准 M, S, T 以外的代码时, 系统不产生报警, 而去调用相应的一个子程序。结合输入输出接口控制代码, 用户可以根据需要扩展辅助机能代码。

1. M 代码调用子程序

M 代码, 当系统执行标准以外的 M 代码时, 调用的子程序为:

Mxx: 调用子程序 O90xx。

2. T 代码调用子程序

T 代码, 当系统执行 T20~T99 时, 调用的子程序为:

Txx: 调用子程序 O92xx。

注 1: 当执行非标准的 M, T 时, 必须编入对应的子程序。否则会产生 051 号报警。

注 2: 非标准的 M, T 代码可以在录入方式下运行

注 3: 在对应的子程序中即可以编入轴运动指令, 也可以对输出点进行控制 (关和开), 也可以根据输入信号进行转跳或进行循环, 或某一输入信号作为 M/T 的结束信号。

2.6 程序的构成

2.6.1 程序

程序是由多个程序段构成的, 而程序段又是由字构成的, 各程序段用程序段结束代码 (” ; ”) 分隔开。

1. 程序的一般格式

加工程序一般由程序名 (单列一段)、程序主体、程序结束指令 (一般单列一段)、程序结束符 (单列一段) 组成。

程序的一般结构如下图:

| 程序 | | O0006 N0010 | 状态信息 | |
|--------|------------------------|-------------|-------------------|------|
| | O0006 ; | 程序名 | 主轴转速 | 0 |
| | G0 X100 ; | 指令字 | 刀具刀号 | 0101 |
| 程序段选跳符 | Z20 ; | | 实际速度 | 0 |
| 程序段号 | N0040 M03 S600 T0002 ; | | 冷却状态 | 关闭 |
| | G01 X80 F100 ; | 程序段结束符 “;” | 主轴状态 | 停止 |
| | M30 ; | | 卡盘状态 | 松开 |
| | % | 程序结束符 | G00 G98 G97 G40 | |
| | | | 编辑方式 | 连续 |
| 地址 | | | 09-08-12 10:20:23 | |

2. 主程序和子程序

(1) 主程序

程序分为主程序和子程序。通常 CNC 是按主程序的指令顺序运动的，如果主程序执行到调用子程序的指令，则 CNC 按子程序运动，在子程序中执行到返回主程序的指令时，CNC 便返回主程序继续执行。主程序的最后一段以 **M30** 来结束加工程序的运行。若程序尾无 **M30**，系统会出现 140 号报警。M30 执行后加工文件指针自动返回文件首。

主程序编写格式：

```
Oxxxx;    主程序号
.....; //主程序段
.....;
.....;

.....;
.....;    //主程序段
M30;     主程序结束
%
```

在 CNC 存储器内，主程序和子程序合计存储 480 个程序，选择其中一个主程序后，便可按其指示控制 CNC 机床工作。

(2) 子程序

若加工工艺中一些动作顺序固定且重复出现时，便可把它们独立出来编为子程序，然后在主程序中进行调用，这样编程变得简单。子程序可以在自动方式下调出，并且被调出的子程序还可以调用另外的子程序。从主程序中被调出的子程序称为一重子程序，共可调用十重子程序。可以用一条子程序调用指令重复多次调用同一子程序，最多可重复调用 999 次。

子程序编写格式：

```

Oxxxx;      子程序号
.....;    //子程序段
.....;
.....;

.....;
.....;    //子程序段
M99;      子程序结束
%
```

子程序的开头在地址 O 后写上子程序名，子程序最后一段为 M99，表示子程序结束返回主程序，应为当单独的一个程序段。

(3) 子程序调用

子程序由主程序或其他子程序调用执行，子程序调用指令格式为：

```
M98P***####
```

其中 ####:被调用的子程序名

:子程序被调用次数，若省略了，则默认调用 1 次。

如指令 M98 P51003，表示为程序名为 1003 的子程序被连续调用 5 次。

注 1: M98 指令不可以与移动指令同时存在于一个程序逻辑中。

注 2: 在子程序中调用子程序与在主程序中调用子程序的情况一样。

注 3: 当检索不到用地址 P 指定的子程序号时，产生 120 号报警。

注 4: 用 MDI 输入 M98 PXXXX，不能调用子程序。

2.6.2 程序名

本系统可以存储 480 个程序，为了把这些程序相互区别开，在程序的开头，用地址 O 及后续四位数值构成的程序号，格式 O□□□□。程序号一般习惯也称为程序名。在程序目录显示界面，可以查看系统内存储的所有程序名，详细操作见

第 3.8.11 节 程序存储器信息显示的详细描述。

2.6.3 程序段号

程序是由多个指令段构成的，程序段之间用段结束代码隔开。在本系统用字符” ;” 表示程序段结束代码。

在程序段的开头可以用地址 N 和后续数字构成程序段号，数字最多 5 位，前导零可省略。

程序段号是任意的，其间隔也可不等。可以全部程序段都带有段号，也可以在需要的程序段带有。在程序的特定地方带上段号是必须的，比如，执行 M92 或 M91 循环调用某些程序段时需要。

2.6.4 字和地址

字是构成程序段的要素。字是由地址字符和其后面的数值构成的（有时在数值前带有+、-符号）。

地址字符是英文字母（A~Z）中的一个字母，它定义了其后数值的意义。在本系统中，可以使用的地址和它的意义如下表所示：

根据不同的准备功能，有时一个地址也有不同的意义。

| 功 能 | 地 址 | 意 义 |
|-------|------------|---------------------|
| 程序号 | O | 程序号 |
| 程序段号 | N | 程序段号 |
| 准备功能 | G | 指定动作状态（直线，圆弧等） |
| 尺寸字 | X, Z, U, W | 坐标轴移动指令 |
| | R | 圆弧半径 |
| | I, K | 圆弧中心坐标，倒角量 |
| 进给速度 | F | 进给速度指定 |
| 主轴功能 | S | 主轴转速指定 |
| 刀具功能 | T | 刀具号和刀补号的指定 |
| 辅助功能 | M | 控制机床电气的 ON/OFF 状态指定 |
| 暂 停 | P, U, X | 暂停时间的指定 |
| 程序号指定 | P | 指定子程序号 |
| 重复次数 | P | 子程序的重复次数 |
| 参数 | P, Q, R, L | 指定程序重复部分等的顺序号 |

2.6.5 程序结束


程序的最后有下列代码时,表示程序结束。

| | |
|-----|--------------|
| M30 | 主程序结束并返回程序开头 |
| M99 | 子程序结束,返回调用程序 |

在执行程序中,如果执行到 M30 或 M99 代码,系统结束当前程序执行。若是 M30 代码,则文件执行指针返回到程序的开头,同时根据参数设定进行相应输出控制处理;若是 M99 代码,则程序执行流程返回到调用子程序的程序中。

2.7 自动加减速

在轴移动的开始和结束时系统自动地进行加减速,所以能够平稳地启动和停止。并且在移动速度变化时也自动地加减速,所以速度的改变可以平稳地进行。因此在编程时对于加减速不需要考虑。

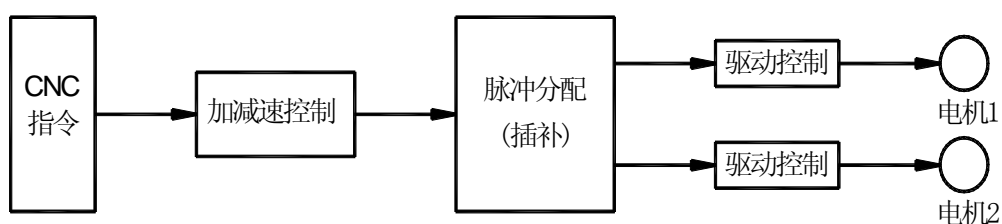

加减速的类型和参数:

快速进给: 直线型加减速(用参数设定各轴加减速时间常数)(参数 P023~024)

切削进给: 直线型加减速(用参数设定各轴通用的加减速时间常数)(参数 P031)

手动进给: 直线型加减速(用参数设定各轴通用的加减速时间常数)(参数 P023~024)

2.7.1 程序段拐角处的速度控制


G61、G64 模态码用于控制程序段间的速度过渡方式。

G61 模式为: 当前段执行结束并降速到零后,再执行下一段;

G64 模式为: 当前段执行接近结束,速度低于段间平滑过渡设定速度值时(由

参数 P028 设定或参数 P029 设定), 系统自动进行段间过渡处理, 因此段间速度不需要降为零, 但会造成段间圆弧过渡区, 在 G64 模式下若要取消此弧可在拐角处加入准停指令 (G04)。

例如, 某一程序段只有 X 轴移动, 下一程序段只有 Z 轴移动, 在 X 轴减速时, Z 轴进行加速, 此时刀具的轨迹如下:

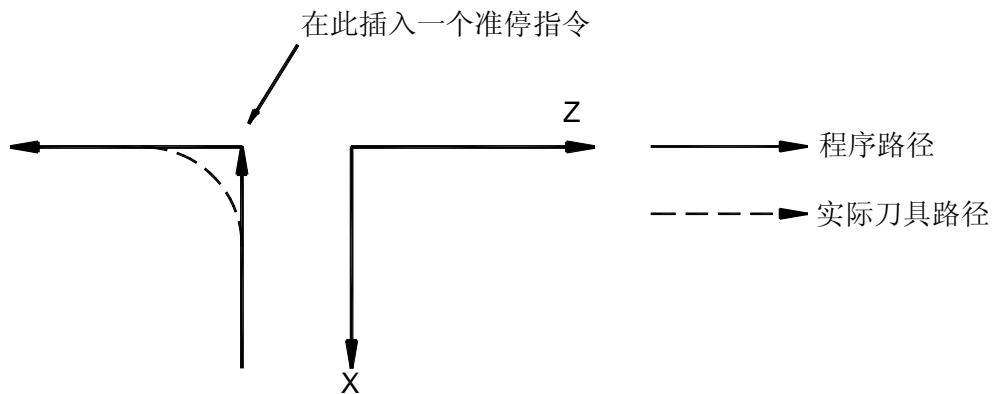

如果加入准停指令, 则刀具沿着上图实线那样按程序指令运动。否则, 切削进给速度越大, 或加减速时间常数越长, 或段间速度过渡参数值越大, 则拐角处的弧度也越大。圆弧指令时, 实际刀具轨迹的圆弧半径比程序给出的圆弧半径小。要拐角处误差变小, 在机械系统允许的情况下, 应使加减速时间常数尽量变小。

注: 在程序段与程序段之间, CNC 进行如下处理:

| 前程序段 \ 下程序段 | 点定位 | 切削进给 | 不移动 |
|-------------|-----|------|-----|
| 点定位 | × | × | × |
| 切削进给 | × | ○ | × |
| 不移动 | × | × | × |

×: 待前程序段指令速度减速到零后, 才执行下个程序段。

○: 上个程序段进入降速区达到降速点后, 立刻开始执行下个程序段。

第三章 操作篇

3.1 操作面板说明

3.1.1 显示和操作面板


 

 










 

 
系统的显示和操作面板如下图：








 


系统面板上按键按功能分为三大类：页面显示选择用按键，字符输入编辑用按键，机床功能操作用按键。

3.1.2 页面显示选择用按键

页面显示包括：位置，程序，刀补，报警，设置，参数，诊断，图形，U盘，共 9 个选择按键，用于选择各种显示画面。

| 按键图形 | 按键名 | 按键表述符 | 功能用途 |
|---|------|---|---|
|  | 位置键 |  | 显示坐标位置，共有四页：相对坐标，绝对坐标，综合坐标，位置程序，按上下翻页键切换显示，或在位置界面下按  键切换显示 |
|  | 程序键 |  | 程序的显示、编辑等，共有三页：MDI模式，程序，目录 / 存储量；按上下翻页键切换显示 |
|  | 刀补键 |  | 显示设定刀具补偿量 |
|  | 报警键 |  | 显示报警信息 |
|  | 设置键 |  | 显示设置参数开关，程序开关，当前时间设定，修改密码，存储器格式化等功能。 |
|  | 参数键 |  | 显示系统参数和螺距补偿参数，共有两页，在参数界面下按  键切换显示 |
|  | 诊断键 |  | 显示输入输出状态，编码器线数，各轴输出脉冲数，主轴模拟电压，累计加工计件等诊断数据，以及输入输出管脚和编程口号（按上下翻页键显示）。 |
|  | 图形键 |  | 显示刀具运行轨迹 |
|  | U 盘键 |  | 显示 U 盘文件和用户程序以及系统参数，便于程序以及参数文件在 U 盘和系统间导入导出 |

3.1.3 字符数字编辑键

字符数字编辑包括所有数字和字母，以及 , , , , , , , , 以及光标键和翻页键。

| 按键图形 | 按键名 | 按键表述符 | 功能用途 |
|---|----------|--|---|
|  | 复位键 |  | CNC 复位, 程序结束加工, 解除报警, 终止串口输入输出。 |
|  | 输入键 |  | 参数, 刀补, 螺补等输入数据的确认; 输入文件名的确认; MDI 方式下程序段指令的输入。 |
|  | 输出键 |  | 从串口输出文件的启动; 导入导出 U 盘文件启动。 |
|  | 取消键 |  | 参数, 刀补, 螺补输入数据的清除; 编辑程序时输入字符或符号的清除; 快捷 MDI 模式下程序段的清除; |
|  | 插入键 |  | 程序编辑时, 在当前光标所指字的后面插入字, 或建立打开新程序 (当地址符为 O 时) |
|  | 删除键 |  | 程序编辑时, 删除当前光标所指字; 参数输入时, 删除上个字符或数字; 快捷 MDI 输入时, 删除上个字符或数字; 编辑时或 U 盘方式下删除文件; |
|  | 修改键 |  | 程序编辑时, 新输入的字替换光标所在的字。 |
|  | 转换键 |  | 在参数界面下, 按  键切换到参数的备份、恢复出厂值等操作界面; 在编辑界面下, 按  键进行程序的复制操作。 |
|  | 上翻页, 下翻页 |   | 程序编辑或参数或诊断界面下滚屏显示 |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
|  | 上光标, 下光标, 左光标, 右光标 |  | 上下左右移动光标 |
| G, M, S | 地址键 | | 输入字母字符 |
| 0,1,2.....9,-, . | 数字、符号 键 | | 输入数字和符号（负号，小数点） |
|  | 段结束符 |  | 程序段结束符； 程序名输入后确认符：比如要编辑或 新建 O0010 程序，输入 O0010 后按  即可 |

3.1.4 机床功能操作键

机床功能键如下图：

| 按键图形 | 按键名 | 按键表述符 | 功能用途 |
|---|---------|---|-------------------------------------|
|  | 自动加工模式键 |  | 程序自动连续运行方式 |
|  | 手动进给模式键 |  | 手动控制机床进给方式 |
|  | 编辑模式键 |  | 编辑程序方式 |
|  | MDI 模式键 |  | 录入模式，用于参数数据输入以及 MDI 数据输入。 |
|  | 增量进给模式键 |  | 增量进给模式开关，以 0.001,0.01, 0.1mm 为单位进给量 |

| | | | |
|---|----------|------|------------------------|
|  | 手轮进给模式键 | 手轮 | 手轮进给功能开关 |
|  | 机床回零模式键 | 机床零点 | 回机床零点模式开关 |
|  | 程序回零模式键 | 程序零点 | 回加工开始的起刀点位置 |
|  | 单段方式键 | 单段 | 单程序段运行方式功能开关 |
|  | 机床锁按键 | 机床锁 | 控制系统进给轴脉冲输出 |
|  | 手轮进给轴选择键 | 手轮轴选 | 手轮方式下选择X、Z、Y轴作为手轮当前控制轴 |
|  | 脉冲单位选择键 | 脉冲倍率 | 手轮进给模式或增量进给模式的最小进给单位选择 |
|  | 循环启动键 | 循环启动 | 启动程序自动加工或暂停后再次启动 |
|  | 进给保持键 | 进给保持 | 自动运行时暂停 |
|  | 手动换刀键 | 换刀 | 手动换刀号 |

| | | | |
|---|--------|--|--------------------------|
|  | 润滑液开关键 |  | 润滑供油开关 |
|  | 冷却液开关键 |  | 冷却液开关 |
|  | 主轴正转键 |  | 主轴正转 |
|  | 主轴反转键 |  | 主轴反转 |
|  | 主轴停止键 |  | 主轴停止 |
|  | 主轴点动键 |  | 主轴点动 |
|  | 卡盘控制键 |  | 卡盘夹紧或松开 |
|  | 尾座控制键 |  | 控制尾座进退 |
|  | 进给倍率按键 |  | 设定自动运行时进给速度的倍率以及手动移动时的速度 |
|  | 快速倍率按键 |  | 设定手动快速的倍率以及 G00 的倍率 |

| | | | |
|---|----------|--|----------------------|
|  | 主轴倍率按键 |  | 设定主轴模拟量的倍率 |
|  | 快速进给开关键 |  | 手动快速开关，打开时，按进给键为快速移动 |
|  | X+/X-进给键 |  | 手动方式下操作 X 轴移动 |
|  | Y+/Y-进给键 |  | 手动方式下操作 Y 轴移动 |
|  | Z+/Z-进给键 |  | 手动方式下操作 Z 轴移动 |

3.2 位置显示画面

按 $\boxed{\text{位置}}$ 键，进入位置画面，再按上下翻页键或按 $\boxed{\text{位置}}$ 键，在以下四个画面中切换显示：

1. 工件坐标系的绝对位置显示

| 现在位置（绝对坐标） | O0006 N0010 | 状态信息 |
|------------|----------------|---------------------|
| X | 100.000 | 主轴转速 0 刀具刀号 0101 |
| Y | 100.000 | 实际速度 0 冷却状态 关闭 |
| Z | 200.000 | 主轴状态 停止 卡盘状态 松开 |
| A | 200.000 | G00 G98 G97 G40 |
| 编程速率 50 | 主轴倍率 100% | 手动方式 连续 |
| 快速倍率 100% | 加工件数 0 | 09-08-12 10:20:23 |
| 进给倍率 100% | 切削时间 000:00:00 | |

注 1：显示主轴的实际转速时，必须在主轴上装有位置编码器。

注 2：实际速率 = 编程的 F 速率 × 倍率。

注 3: 在螺纹切削时, 实际速率 = 编程速率, 倍率无效。

注 4: 每转进给的编程速率显示仅在含有每转进给有运动轴的程序段正执行时显示, 如果其后的指令不是含有每转进给的程序段且没有指定新的 F 时, 当执行到下程序段时编程速率及实际速率项按每分进给速率显示。

2. 相对位置显示

| 现在位置 (相对坐标) | O0006 N0010 | 状态信息 |
|-------------|----------------|---------------------|
| U | 10.000 | 主轴转速 0 刀具刀号 0101 |
| V | 10.000 | 实际速度 0 冷却状态 关闭 |
| W | -20.000 | 主轴状态 停止 卡盘状态 松开 |
| A | -20.000 | G00 G98 G97 G40 |
| 编程速率 50 | 主轴倍率 100% | |
| 快速倍率 100% | 加工件数 0 | 手动方式 连续 |
| 进给倍率 100% | 切削时间 000:00:00 | 09-08-12 10:20:23 |

开机后, 只要机床运动, 其运动位置即可由相对位置显示出来, 并可随时清零。

相对位置清零: 按 U, V, W 键, 此时屏幕中 U, V, W 字符闪烁, 然后按 **取** **消** 键, U, V, W 相对位置被清零。

3. 显示综合位置

| 现在位置（综合坐标） | | O0006 N0010 | | 状态信息 | |
|------------|--------|-------------|---------|-------------------|------|
| (相对坐标) | | (绝对坐标) | | 主轴转速 | 0 |
| U | 0.000 | X | 100.000 | 刀具刀号 | 0101 |
| V | 0.000 | Y | 0.000 | 实际速度 | 0 |
| W | -1.000 | Z | 100.000 | 冷却状态 | 关闭 |
| A | 0.000 | A | 100.000 | 主轴状态 | 停止 |
| (机床坐标) | | (余移动量) | | 卡盘状态 | 松开 |
| X | 0.000 | X | 10.000 | G00 G98 G97 G40 | |
| Y | 0.000 | Y | 0.000 | | |
| Z | 70.000 | Z | 20.000 | 手动方式 | 连续 |
| A | 0.000 | A | 0.000 | 09-08-12 10:20:23 | |

同时显示下面坐标系中的现在位置。

- (1) 相对坐标系中的位置（相对坐标）。
- (2) 工件坐标系中的位置（绝对坐标）。
- (3) 机械坐标系中的位置（机床坐标）。
- (4) 剩余移动量（自动及录入方式有效）。

机床坐标清零：按 X, Y, Z, A 键，此时机床坐标字符闪烁，然后按取消键，机床坐标值被清零。

注：在上电需回机床零点模式下，不要进行机床坐标清零操作。

4. 坐标和程序段动态显示

在该画面可以同时显示绝对坐标和相对坐标，同时动态显示当前加工的程序段。

| 现在位置（位置程序） | | O0006 N0010 | | 状态信息 | |
|---------------|--------|-------------|---------|-------------------|------|
| (相对坐标) | | (绝对坐标) | | 主轴转速 | 0 |
| | | | | 刀具刀号 | 0101 |
| U | 0.000 | X | 100.000 | 实际速度 | 0 |
| V | 0.000 | Y | 100.000 | 冷却状态 | 关闭 |
| W | -1.000 | Z | 100.000 | 主轴状态 | 停止 |
| A | -1.000 | A | 100.000 | 卡盘状态 | 松开 |
| O0006 ; | | | | G00 G98 G97 G40 | |
| G0 X20 Y30 ; | | | | | |
| M03 S800 ; | | | | | |
| T0401 ; | | | | 手动方式 | 连续 |
| G01 Z10 F100; | | | | 09-08-12 10:20:23 | |

5. 当前加工程序和程序段号的显示

在位置画面的上方，除了显示当前位置显示模式（相对、绝对、综合、位置程序）之外，还显示当前调用加工的程序名以及当前程序段段号。在绝对坐标和相对坐标画面，屏幕同时有大字符显示当前程序名和段号。如上图所示，当前正在加工或等待加工的程序名为 O0006，当前加工段为 N0010 段。

6. 加工时间、零件个数的显示

在绝对位置和相对位置显示画面上，同时显示出加工时间和加工的零件数：

加工件数：当程序执行到 M30 时，计件值自动加 1。或者在无限循环加工程序中添加 M31 指令，执行 M31 指令时计件值加 1；

加工件数的清零：按“R”键后，计件数值闪烁，此时按`取消`键后计件数清零。

注：由参数 P002 Bit0 决定上电后加工计件数是否自动清零。

切削时间：当自动运转循环启动后，系统开始计时，显示格式为 xxx: xx: xx，依次代表时：分：秒。

切削时间的清零：按“D”键后，切削时间开始闪烁，此时按`取消`键后清零。

7. 系统状态信息显示

在屏幕的右侧上部显示系统状态信息，如下图：

| 状态信息 | |
|------|------|
| 主轴转速 | 0 |
| 刀具刀号 | 0101 |
| 实际速度 | 0 |
| 冷却状态 | 关闭 |
| 主轴状态 | 停止 |
| 卡盘状态 | 松开 |

8. 当前机床操作方式显示

在屏幕的右侧下方显示当前机床操作方式信息，如下图 A 或 B：

| | |
|-------------------|----|
| G01 G98 G97 G40 | |
| | 运行 |
| 自动方式 | 单段 |
| 09-08-12 10:20:23 | |

图 A

| | |
|-------------------|----|
| G00 G98 G97 G40 | |
| | 暂停 |
| 手动方式 | 连续 |
| 09-08-12 10:20:23 | |

图 B

其中上方 Gxx 代码行表示的是当前 G 功能模态组代码。

下方显示的是当前操作模式（手动、自动等）和连续或单段运行，以及在自动模式下为正在运行或暂停。

9. 当前时间日期显示

如上图所示，在屏幕右下方显示当前日期和时间，显示格式为：年__月__日__时__分__秒。

3.3 安全操作

3.3.1 急停

按下急停按钮，机床移动立即停止，所有的输出如主轴的转动，冷却液，刀架旋转等也全部关闭。旋转急停按钮后解除急停状态，但所有的输出都需重新启动，同时系统坐标显示位置与物理位置可能会不一致，需要重新对刀或回机床零点。

注 1: 在解除急停重新启动系统之前, 需要消除机床异常的因素。

3.3.2 超程

超程控制分为硬件超程限制和软件超程限制。

硬件超程限制需要用户在各轴的正负极限位置安装限位开关, 并接入系统正负限位输入口, 当系统检测到正负限位信号时减速停止并报警。

软件超程限制需要用户根据各轴正负极限坐标位置(机床坐标)设置相应参数(P046~P049)。如果刀具进入了由参数规定的禁止区域(机床坐标行程极限), 则显示超程报警, 刀具减速停止。

具体超程设置范围, 请参照机床厂家发行的说明书。

3.3.3 报警处理

当出现异常运转报警时, 请参照附录“报警代码一览表”确定故障原因, 并解除报警产生根源, 重新确定坐标位置和刀号刀补无误后方可再次运行。

3.4 手动操作

3.4.1 手动返回机床零点

3.4.1.1 操作方法

1. 按`机床零点`方式键, 这时液晶屏幕右下角显示“机械回零”

2. 按 X 轴, Z 轴, Y 轴, A 轴方向键, 直到回零指示灯亮, 回零完成。

在执行回机床零点操作以前, 需要使用者完整了解回机床零点的原理以及参数设置, 以免造成事故或不能正确回零。在 3.5.2 节介绍回零相关参数的功能, 本节介绍回零动作过程。

回零方式共有方式 A, 方式 B 和方式 C 三种回机械零点方式。由参数 P005 Bit4 和参数 P006 Bit7, Bit6, Bit5, Bit4 设定各轴回零方式。方式 C 是单个减速开关同时作为减速信号和回零参考点信号使用。方式 B 是减速开关信号仅用于减速和粗略定位, 依靠检测伺服编码器的 Zero 脉冲(零位脉冲)信号作为精确定位信号。方式 A 为回浮动零点方式, 需要用户事先设定了浮动零点位置。

方式 B 回零动作过程:

按下 X 轴或 Z 轴方向键, 机床根据系统回零设置方向运动(由参数 P005 Bit0, Bit1, Bit2, Bit3 设定), 一直到达机床零点后方可松开方向键。在到达减速点以前, 机床快速移动(由参数 P146~P149 设定回零快速速率), 碰到减速开关后, 机床降速停止, 并以 FL(由参数 P150~P153 设定)的速度反向移动离开参考点, 当

离开减速开关后降速至停止，然后再次反向以 FL 速度接近减速点，当检测到轴的 Zero 脉冲信号后停止，返回机械零点完成，回零指示灯亮。

方式 C 回零动作过程：

按下 X 轴或 Z 轴方向键，机床根据系统回零设置方向运动(由参数 P005 Bit0, Bit1, Bit2, Bit3 设定)，一直到达机床零点后方可松开方向键。在到达减速点以前，机床快速移动（由参数 P146~P149 设定回零快速速率），碰到减速开关后，机床降速停止，并以 FL（由参数 P150~P153 设定）的速度反向移动离开参考点，当离开减速开关后降速至停止，然后再次反向以 FL 速度接近减速点，当检测到信号后停止，返回机械零点完成，回零指示灯亮。

方式 A 回零动作过程：

在进行方式 A 回零前需要确定事先已建立了浮动零点。浮动零点的建立过程为：移动各轴到需要设定的位置，按[位置]键进入综合坐标显示界面，按 X, Z, Y, A 键后，机床坐标对应坐标字符闪烁显示，此时按[取消]键，对应机床坐标被设为 0,该点即为浮动零点，方式 A 回零即回到机床坐标零点位置。正确设置了机床浮动零点后，系统自动记忆该零点，只要未重新设置浮动零点，以后方式 A 回零均回到该点。

在已有浮动零点的条件下，按 X 轴，Z 轴，Y 轴，A 轴方向键一下后，系统自动向浮动零点位置移动，当到达零点后，回零指示灯亮，该轴回零完成。

注：方式 A 回零前，需确定已正确设定了浮动零点，否则可能发生轴移动位置不正确的情况，甚至造成事故。

3.4.1.2 返回机床零点的相关参数意义和注意事项

1. 由参数 P005 Bit4 设定是否开放回零功能：

=0：回零方式 B 和方式 C 有效；

=1：回零方式 A 有效；

2. 由参数 P006 Bit0, Bit1, Bit2, Bit3 设定需要回零的轴

=0：该轴回零功能开放；

=1：该轴回零功能关闭；

未安装零位信号的轴或不需要回零的轴，要将相应位设为 1，以关闭该轴回零功能，以免回零时找不到零位信号而发生意外。

3. 由参数 P005 Bit0, Bit1, Bit2, Bit3 设定机械零点方向

回零前需确定该参数定义方向和实际零点方向是否一致。

4. 返回机床零点结束时回零指示灯亮，在下列情况下灯灭

A. 从机械零点移出时（手动方式操作）

B. 按下急停开关

5. 回零完成后绝对坐标显示值由参数 P006 Bit6 决定是否设定坐标。当该位等于 1 时，由参数 P044, P045 和 P178, P186 设定绝对坐标；当该位等于 0 时，绝对坐标设定为 0。

注：由于回零过程的控制条件较多，因此，建议使用者完整了解回机床零点的原理以及参数设置，以免造成意外或不能正确回零。

3.4.2 手动连续进给操作

3.4.2.1 操作方法

1. 按 **手动** 键，这时液晶屏幕右下角显示“手动方式”，同时屏幕左侧显示“手动速率”以及当前速率值。

2. 选择移动轴按键，机床沿着选择轴方向移动。

3. 手动进给速度的设定：

按 **进给倍率 ↑** / **进给倍率 ↓** 按键，手动进给速度依下表设定：

| 进给速度 百分率 | 手动进给速度（毫米/分） |
|-------------|--------------|
| 0 | 0 |
| 10 | 2 |
| 20 | 3 |
| 30 | 5 |
| 40 | 7 |
| 50 | 12 |
| 60 | 20 |
| 70 | 32 |
| 80 | 50 |
| 90 | 79 |
| 100 | 126 |
| 110 | 200 |
| 120 | 320 |
| 130 | 500 |
| 140 | 790 |

| | |
|-----|------|
| 150 | 1260 |
|-----|------|

当前手动速率值在屏幕左侧下方显示。

3.4.2.2 手动快速进给设定

快速进给键有两种模式：模态方式和非模态方式；

当参数 P010 Bit7 为 1 时，**快速**键为模态方式；

当参数 P010 Bit7 为 0 时，**快速**键为非模态方式。

在模态方式下，当按下**快速**键时，快速进给功能进行‘开→关→开’切换，当为‘开’时，该键指示灯亮，关时指示灯灭。选择为开时，手动进给以快速速度进给（各轴的快速速度由参数 P021, P022, P173, P181 设定）。模态方式下，快速进给只需要按轴的方向进给键即可。

在非模态方式下，快速进给需要按轴方向键和**快速**键两个键，当松开**快速**键系统自动降速为当前手动速度，再次按下**快速**键则升速到快速速度。也就是说非模态方式下，快速进给需要按双键。

快速进给倍率由**快速倍率↑**/**快速倍率↓**按键选择,分为 Fo, 50%, 75%, 100% 四档。其中 Fo 速度由参数 P032 设定。

注 1: 快速进给时的速度、时间常数、加减速方式与 G00 指令相同。

3.4.3 增量进给

1. 按下**增量**键,液晶屏幕右下角显示“单步方式”，同时在屏幕左下方显示当前“单步增量”。

2. 按**脉冲倍率**选择键，单步进给量分别在 0.001, 0.01, 0.1, 1 毫米间切换，同时在屏幕左下角显示移动增量。

3. 按一次轴进给键，则在此轴方向上移动单步进给量，待移动结束后，再按则再次移动一次。

注 1: 移动速度与当前手动进给速度相同。

3.4.4 手轮进给

1. 按下**手轮**键，液晶屏幕右下角显示“手轮方式”。

2. 选择手轮运动轴：在手轮方式下，按下**手脉轴选**键，轴选择在 X 轴, Z 轴, Y, A 轴间切换,同时在屏幕右下角显示 X, Z, Y, A。或者按 XYZA 的方向进给按键，对应轴坐标闪烁，同时同时在屏幕右下角显示 X, Z, Y, A。

3. 选择移动量：按下**脉冲倍率**按键，移动增量分别在 0.001,0.01,0.1 毫米间切

换，同时在屏幕右下角显示移动增量*0.001, *0.01, *0.1。

4. 转动手轮，系统在当前坐标位置上增量进给，若修改手脉旋转方向与实际进给方向的关系，可修改参数 P010 Bit3 位。

5. 参数 P010 Bit2 用于设定手轮类型，当设定的手轮类型为复合手持单元时，由手持单元设定移动轴和移动增量。此时需要根据实际信号接入端口设定参数 P163~P169 号参数。有关手持单元的接线和参数设定见第五章常用功能说明第 5.5 节。

6. 手轮进给的速度上限由参数 P161 设定（出厂值 5000），加减速时间常数由参数 P162 设定（出厂值 800）。

3.4.5 返回程序零点

所谓程序零点，是指加工的起始坐标点。在系统上电回机床零点后，当加工的起始坐标点位置与机床零点位置不在一点时，为了简化操作以便快速返回到加工起点位置，本系统提供了返回程序起点位置功能，也称为返回程序零点功能。

假如加工起刀点的位置在 A 点，其在工件坐标系中的坐标位置为（100, 200），每次调用程序进行加工前，无论当前处于何坐标位置，都需要定位到 A 点，然后再启动程序加工。

可以使用以下方式快速定位到 A 点：

1. 按 **位置** 键，并切换到绝对位置显示或相对位置显示画面；
2. 按 **程序零点** 键，液晶屏幕右下角显示“程序回零”。
3. 按下 X 轴、Y 轴或 Z 轴、A 轴方向键，开始执行回零动作。
4. 回程序零点完成后，面板回零灯亮。

加工起点的坐标位置是该点在工件坐标系中的坐标值，由参数 P192~P195 定义，因此，在执行回程序零点前应首先确定工件坐标系已正确建立，否则会出现不能正确回到加工起点的物理位置或发生事故。回程序零点也可以在完成回机床零点后执行，但也需要确定回机床零点后是否已建立正确的工件坐标系。

3.4.6 手动辅助机能操作

1. 手动换刀

按 **换刀** 键（非自动运行状态下），刀架旋转换下一把刀（电动刀架模式）或下一个刀补号（排刀模式）。（参照机床厂家的说明书）

2. 冷却液开关

按 **冷却** 键，冷却功能进行‘开→关→开...’切换，当冷却开时，该键指示灯亮。

3. 润滑开关

按**润滑**键，润滑功能进行‘开→关→开...’切换。当润滑供油开时，该键指示灯亮。在间歇润滑模式下，按**润滑**键触发润滑功能开后，系统自动进行供油和供油关切换。在连续润滑模式下，按**润滑**键触发润滑功能开后，系统保持供油开。无论间歇润滑模式或连续润滑模式，在供油开时按**润滑**键，均关闭润滑功能。

4. 主轴正转

按**主轴正转**键，系统输出 M03 信号，主轴正转。

5. 主轴反转

按**主轴反转**键，系统输出 M04 信号，主轴反转。

6. 主轴停止

按**主轴停止**键，系统关闭 M03 或 M04 信号，主轴停止转动。

 
7. 主轴倍率增加/减少（选择主轴模拟量模式时）

主轴倍率↑：按一次，主轴倍率从当前倍率以 10% 增加一档，主轴模拟量值随之增加。

主轴倍率↓：按一次，主轴倍率从当前倍率以 10% 减少一档，主轴模拟量值随之减小。

8. 面板指示灯

回零指示灯：返回参考点后，已返回参考点轴的指示灯亮，移出零点后灯灭。



单段指示灯：按**单段**键，单段功能打开时亮，单段功能关闭时灭。



机床锁指示灯：按**机床锁**键，机床锁功能打开时亮，机床锁功能关闭时灭。



自动运行灯：按**循环启动**键后，程序自动运行时亮，运行结束后灭。



快速指示灯：按快速键，快速功能打开时亮，快速功能关闭时灭。

主轴正转指示灯：在主轴正转按键上，主轴正转时亮。

主轴反转指示灯：在主轴反转按键上，主轴反转时亮。

卡盘状态指示灯：在夹紧松开按键上，卡盘夹紧时亮，松开时灭。

润滑状态指示灯：在润滑按键上，润滑供油时亮，供油停止时灭。

冷却状态指示灯：在冷却按键上，冷却功能打开时亮，关闭时灭。

9. 其他事项说明

(1) 主轴正，主轴反，主轴停止键 / 冷却键 / 润滑键 / 换刀键 / 卡盘夹紧松开键 仅在非自动运行条件下起作用。

(2) 当没有冷却或润滑输出时，按下冷却或润滑键，输出相应的点。当有冷却或润滑输出时，按下冷却或润滑键，关闭相应的点。

(3) 主轴正转/反转时，按下反转/正转时键，系统首先执行主轴停止操作，然后启动主轴反转/正转。

(4) 在换刀过程中，换刀键无效，按复位键或急停可关闭刀架正/反转输出，并停止换刀过程。

(5) 在手动方式起动后，改变方式时，输出保持不变。但可通过自动方式执行相应的 M 代码关闭对应的输出。同样，在自动方式执行相的 M 代码输出后，也可在手动方式下按相应的键关闭相应的输出。

(6) 按复位键时，对 M08, M03, M04 输出点是否有影响取决于参数 (P012 Bit0)。

(7) 急停时，关闭主轴，冷却，润滑，换刀输出。

3.5 自动运行

3.5.1 运行方式

系统有两类运行方式，分别为调用程序自动加工方式和 MDI（程序段输入执行）方式。下面首先介绍调用程序自动加工方式操作方法：

操作方法：

(1) 若系统显示的当前程序不是待加工程序，需要按程序键，并按编辑键进入编辑方式，输入待执行的程序名，并按 EOB 键或插入键确定，系统显示新程序的内容，同时已将新程序作为待加工程序。

若当前程序已是待加工的程序则不需要再次输入。

(2) 移动下光标键到需要执行的起始段。若已是需要执行的开始段，则不必移动光标。

- (3) 按 **自动** 键，将方式选择于自动方式。
- (4) 按 **循环启动** 键，开始执行程序。

举例说明：假设当前显示的加工程序为 O0003，如下图：

| 现在位置（绝对坐标） | O0003 N0010 | 状态信息 | |
|------------|----------------|-------------------|------|
| X | 100.000 | 主轴转速 | 0 |
| Y | 100.000 | 刀具刀号 | 0101 |
| Z | 200.000 | 实际速度 | 0 |
| A | 100.000 | 冷却状态 | 关闭 |
| | | 主轴状态 | 停止 |
| | | 卡盘状态 | 松开 |
| | | G00 G98 G97 G40 | |
| 编程速率 50 | 主轴倍率 100% | 手动方式 | 连续 |
| 快速倍率 100% | 加工件数 0 | 09-08-12 10:20:23 | |
| 进给倍率 100% | 切削时间 000:00:00 | | |

需要调用 O0005 作为新的加工程序，则按 **程序** 键，显示当前 O0003 的程序内容，再按 **编辑** 键，进入程序编辑模式，按键输入新程序名 O0005 后，再按 **EOB** 键或 **插入** 键，屏幕显示程序 O0005 的内容，同时屏幕上方当前程序名由 O0003 更新为 O0005，如下图。

| 程序 | O0005 N0010 | 状态信息 |
|---|-------------|--|
| O0005 ; G0 X100 ; Z20 ; M03 S600 ; G01 X80 F100 ; M30 ; % | | 主轴转速 0 刀具刀号 0101 实际速度 0 冷却状态 关闭 主轴状态 停止 卡盘状态 松开 |
| | | G00 G98 G97 G40 |
| | | 录入方式 连续 |
| 地址 T | 02 | 09-08-12 10:20:23 |

3.5.2 自动运转的执行

启动自动运转后，程序执行流程如下：

- (1)从指定的程序中,读取一个程序段指令。
- (2)译码已读取的程序段指令，并变成可执行的数据。
- (3)开始执行此程序段。
- (4)读取下个程序段指令。
- (5)译码下个程序段的指令，变成可执行的数据，该过程也称缓冲。
- (6)前一个程序段执行结束后，由于有缓冲寄存器可以立即开始下个程序段的执行。光标移至即将执行的程序段。
- (7)以后便重复(4)、(5)、(6)，执行自动运转，直至程序结束。

3.5.3 自动运转的停止

使自动运转停止或暂停的方法有多种：

1. 程序暂停指令 M00

含有 M00 的程序段执行后，停止自动运转，等待外部启动信号，当按循环启动键后，再次开始自动运转。

2. 程序结束指令 M30

M30 表示主程序结束，自动运转停止。

3. 进给保持按键

在自动运转中，按操作板上的进给保持键可以使自动运转暂时停止。按进给


保持按钮后，机床处于下列状态：

- (1) 机床在移动时，进给减速停止。
- (2) 执行 M、S、T 的动作后，停止。
- (3) 按 **循环启动** 键后，程序继续执行。
- (4) 按 **复位** 键后，程序结束执行。

4. 复位

在自动运行时，如果按了 **复位** 键，机床减速停止，并处理外部输出控制信号（由参数 P012 Bit0 控制是否输出关主轴、冷却、润滑等信号），当前加工程序的指针指向程序头位置，屏幕刷新显示坐标和机床状态。

3.5.4 进给暂停和主轴停止的顺序控制功能（三位开关功能）

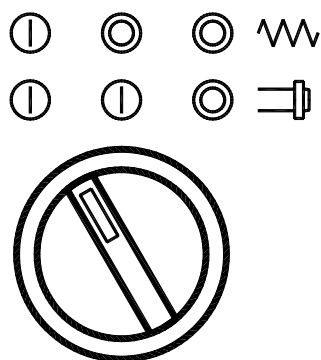

面板上的三位开关分左侧、中间、右侧三个位置状态，当由左侧位置拨到右侧位置，再由右侧位置拨到左侧时其控制顺序为：

左侧 → 中间 → 右侧 → 中间 → 左侧

正常运行——进给暂停——主轴暂停——主轴启动——进给启动，正常运行

由参数 P013 Bit0 控制是否开放三位开关功能：

=0：开放三位开关功能

=1：关闭三位开关功能，此时系统不检测三位开关

当三位开关功能开放时，系统在自动模式下，按 **循环启动** 键运行加工程序时，系统检测三位开关初始位置，若不在左侧位置（正常运行状态），系统提示报警 036，需要将其置于左侧位置方可启动运行。

3.5.5 进给速度倍率调节

在程序运行时，按 **进给倍率↑** 或 **进给倍率↓** 键，调节程序设定的进给速度的倍

率，倍率调节范围：0~150%。

3.5.6 快速倍率调节

快速倍率有 F0, 25%, 50%, 100%四挡，程序运行时按快速倍率↑或快速倍率↓键可对下面的移动速度进行设定：

1. G00 快速进给速度
2. 固定循环（复合循环或单一循环）中的快速进给
3. G28 时的快速进给

当快速进给速度为 6 米/分时，如果倍率为 50%，则快速速度为 3 米/分。

3.6 试运转

3.6.1 机床锁功能

机床锁键用于控制机床轴进给脉冲开关；当按机床锁键机床锁开关为‘开’（此时机床锁指示灯亮）时，机床轴不移动，但位置坐标的显示和机床运动时一样，并且 M、S、T 功能都能执行。

每按一次此键，机床锁住开关进行‘开→关→开...’切换，当为‘开’时，机床锁指示灯亮，关时指示灯灭。当机床锁为‘开’时，系统自动记忆当前坐标位置和刀补号，此后，不论系统坐标值是否变化，当机床锁为‘关’时，系统自动恢复此前记忆的坐标和刀补号，以保证工件坐标系和机床刀架位置不变。

机床锁功能用于程序校验，在校验新程序前，打开机床锁功能，然后自动运行待校验的加工程序，待校验完成后再关闭机床锁功能，系统自动恢复校验前状态。

注：由于在机床锁住状态下 T 功能可执行，因此程序校验结束后的刀具号刀补号均可能与校验前不同。关闭机床锁功能只恢复刀补号，刀具号不恢复，因此程序校验后，在执行其他操作切削操作前需要确定刀具号是否正确。

3.6.2 单段执行

按单段键，系统在单段运行和连续运行模式下切换。

当系统处于单段运行状态时，屏幕右下方显示“单段”，同时单程序段指示灯亮；执行一个程序段后，停止。如果再按循环启动键，则执行下一程序段，执行完后停止。每按一次循环启动键执行下一段程序。

当系统处于单段状态时，再按一次单段键切换为连续模式，屏幕右下方显示“连续”，单程序段指示灯灭，系统连续运行当前程序。

系统处于单段状态时，在执行固定循环指令时，按照固定循环的切削进给和

快速定位循环轨迹线段依次执行，每执行一轨迹段后暂停，按`循环启动`键后执行下一轨迹段。

3.7 MDI 执行方式

所谓 MDI 执行，指的是输入单一程序段并使其运行。在机床调试时或工件试切操作时，MDI 操作方式快捷有效。

系统有两种 MDI 输入运行方式：传统的 MDI 输入方式和快捷输入方式。相对传统 MDI 输入和执行方式，快捷 MDI 方式方便很多。下面分别介绍两种操作方式。

3.7.1 传统 MDI 方式

所谓传统的 MDI 方式是指这样的 MDI 操作方式：按`录入`键进入录入方式，多次按`程序`键，直到显示进入 MDI 输入界面（程序段值界面），然后在 MDI 输入界面依次输入一个待执行的程序段指令，并按`循环启动`键执行输入的程序段。

| 程序段值 | O0006 | N0010 | 状态信息 | |
|------|-------------------|-------|-----------------|------|
| X | | | 主轴转速 | 0 |
| Z | F | 50 | 刀具刀号 | 0101 |
| U | M | | 实际速度 | 0 |
| W | G98 | S | 冷却状态 | 关闭 |
| R | T | 0004 | 主轴状态 | 停止 |
| F | | | 卡盘状态 | 松开 |
| M | G21 | | G00 G98 G97 G40 | |
| S | G40 | | | |
| T | | | | |
| P | | | | |
| Q | | | 录入方式 | 连续 |
| 地址 | 09-08-12 10:20:23 | | | |

例：执行 G0 X10.5 Y200.5；

- (1) 按`录入`键，将方式选择于 MDI 的录入方式。
- (2) 按`程序`键，直到屏幕显示“程序段值”的画面（即 MDI 录入画面）。
- (3) 键入 G0，并按`输入`键。G0 输入被显示出来，按`输入`键以前，发现输入错误，可按`取消`键，然后再次输入 G 和正确的数值。如果按输入键后发现错误，再

次输入正确的数值。

- (4) 同类操作输入 X10.5
- (5) 同类操作输入 Y200.5。
- (6) 按 **循环启动** 键，启动执行。

注 1: 不能取消模态 G 代码，需要重新输入正确的数据。

注 2: 按循环启动键前，取消部分内容操作如下：

为了要取消 Y200.5，其方法如下：依次按 **Z**、**取消**、**输入** 键。

3.7.2 快捷 MDI 方式

在绝对坐标或相对坐标显示画面并且在非自动运行模式下，直接输入需要执行的代码段，并按 **输入** 键后即开始执行。

比如若要执行 G0 X100 Y130 的代码段：

在绝对位置界面下，依次按 GOX100Y130 键后，屏幕中部显示 GOX100Y130，再按 **输入** 键，系统自动执行该代码段，如下图。

| | | | |
|-------------|----------------|-------------------|------|
| 现在位置（绝对坐标） | 00006 N0010 | 状态信息 | |
| X | 100.000 | 主轴转速 | 0 |
| Y | 100.000 | 刀具刀号 | 0101 |
| Z | 200.000 | 实际速度 | 0 |
| A | 100.000 | 冷却状态 | 关闭 |
| GOX100Y130_ | | 主轴状态 | 停止 |
| | | 卡盘状态 | 松开 |
| | | G00 G98 G97 G40 | |
| 编程速率 50 | 主轴倍率 100% | 手动方式 | 连续 |
| 快速倍率 100% | 加工件数 0 | 09-08-12 10:20:23 | |
| 进给倍率 100% | 切削时间 000:00:00 | | |

比如控制主轴以 1000 转/分的速度正转，则输入 M03S1000，按 **输入** 键执行即可。

快捷 MDI 方式响应以 G, M, S, T 开头的程序段输入，不响应以其他字母或数

字开头的程序段。

快捷 MDI 输入时如何修改字符：如要修改已输入的字符，可按~~删除~~键，光标前的字符被删除。若要取消当前的整段 MDI 段输入，按~~取消~~键。

快捷 MDI 方式不需要进入程序画面和切换到 MDI 录入模式，简化了操作执行。

注：快捷 MDI 方式在自动运行模式下不能执行

3.8 程序存储、编辑

3.8.1 程序存储、编辑操作前的准备

1. 编辑程序前需做以下准备：

- (1) 将程序开关置于 '开' 上（进入设置界面中操作）；
- (2) 按~~编辑~~键设定为编辑方式。
- (3) 按~~程序~~键显示程序。

2. 当用 RS232 串行通信口进行传递数据时，作如下准备：

- (1) 将数控系统与 PC 机关电，并用串口通讯线互连。
- (2) 将程序开关置于 '开' 上
- (3) 按~~编辑~~键，设定为编辑方式
- (4) 按~~程序~~键，进入程序画面

注：为了用户程序被误删或编辑，在“设置”界面上设有程序保护开关，只有该开关为 '开' 时，才可编辑程序。

3.8.2 建立新程序

共有三种建立新程序的方法，分别为：键盘输入法、串口通信输入法、U 盘输入法。下面分别讲解具体操作方法。

1. 键盘输入法

- (1) 按~~编辑~~键设为编辑方式；
- (2) 按~~程序~~键；
- (3) 按键输入地址 O；
- (4) 按键输入程序号，如 0020；
- (5) 按~~EOB~~键或~~插入~~键；

通过此操作，若系统中已有输入的程序号，系统显示该程序内容；若系统不存在输入的程序号，系统建立此程序。

无论哪种情况，此后程序中的内容由按键输入，当按键退出程序编辑画面时，系统自动存储当前程序。

2. 用串口通信输入法

- (1) 按`编辑`键设为编辑方式;
- (2) 按`程序`键;
- (3) 按键输入地址 **O**;
- (4) 按键输入程序号, 如 0050;
- (5) 按`输入`键, 系统等待 PC 机传输程序, 屏幕下方显示”正在接收”字符提示; 然后操作 PC 机发送程序; 系统接收完成后, 屏幕下方显示”接收完成”字符提示。在传输过程中若要取消传输, 可按 `RESET` 键取消接收。
- (6) 接收完成后, 系统自动保存接收到的内容。

3. 用 U 盘输入法

可使用 U 盘, 将 U 盘中的程序输入到系统, 具体操作见第三章第 3.14 节描述。

3.8.3 程序名检索

按`程序`键时, 系统总是显示当前调用加工的程序, 若要显示需要的程序内容, 有两种方法调出程序:

方法 1: 程序名输入法

方法 2: 按键输入地址 **O**, 然后按上下光标键检索法

1. 程序名输入法

- (1) 按`编辑`键选择编辑方式;
- (2) 按`程序`键, 显示程序画面;
- (3) 按地址 **O**;
- (4) 键入要检索的程序号, 比如 1234;
- (5) 按 `EOB` 键或 `插入` 键;
- (6) 若键入的程序号已存在, 则显示当前程序内容, 并在屏幕的右上部显示程序号, 同时系统将当前程序作为待加工程序。

2. 按上下光标键程序号检索法

- (1) 按`编辑`键选择编辑方式
- (2) 按`程序`键, 显示程序画面;
- (3) 按地址 **O**;
- (4) 按下光标 `↓` 键或上光标 `↑` 键, 可逐个显示已存入的程序内容, 并将当前程序号作为待加工程序。

3.8.4 程序的删除

1. 按`编辑`键选择编辑方式；
2. 按`程序`键，显示程序画面；
3. 按地址 **O**；
4. 键入程序号；
5. 按`删除`键，则对应键入程序号的程序从存储器中删除。

3.8.5 删除全部程序

1. 按`编辑`键选择编辑方式；
2. 按`程序`键，显示程序画面；
3. 按地址 **O**；
4. 键入-9999，并按`删除`键。

3.8.6 程序复制

1. 按`编辑`键选择编辑方式；
2. 按`程序`键，显示程序画面；
3. 按地址 **O**，输入要复制后的程序名；
4. 按`转换`键，若复制成功，屏幕下方显示“复制完成”，否则显示“复制失败”。

注 1：若输入的程序号已存在，系统提示“文件已存在”，复制取消。

注 2：导致复制失败可能的原因：存储空间已满或存储文件个数已满。

3.8.7 程序的输出

1. 串口方式输出程序(把存储器中的程序通过串口输出给 PC 机):
 - (1) 用串口通讯线连接好系统与 PC 机（注意不要带电接插）；
 - (2) 按`程序`键，显示程序画面；
 - (3) 按`编辑`键，进入编辑方式；
 - (4) 将 PC 机置于输入等待状态；
 - (5) 按地址键 **O**，并输入程序名；
 - (6) 按`输出`键后，系统将程序输出给 PC 机。

注 1：在传输过程中，按 **RESET** 键可取消输出。

注 2：PC 机上串口输入详细操作见附录 4

2. U 盘方式输出程序(把存储器中的程序输出到 U 盘):

可使用 U 盘，将系统中的程序输出到 U 盘，详细操作见第三章第 3.14 节描述。

3.8.8 程序段号检索

程序段号检索是指将光标设定到程序内的某一段号上，一般用于设定程序执行的起始段或者编辑。


 
由于检索而被跳过的程序段对 CNC 的状态无影响，也就是说，被跳过的程序段中的坐标值、M、S、T 代码、G 代码等对 CNC 的坐标值、模态值不产生影响。因此，当设定了加工起始程序段号后，开始执行加工时，要设定必要的 M、S、T 代码及坐标系等。

如果必须检索工序中某一程序段并以其为起始段开始执行时，需要查清此时的机床状态、进行对应的 M、S、T 代码和坐标系的设定等，然后再执行自动运行。可用录入方式输入设定机床状态或在位置界面中执行快捷 MDI 方式进行设定。

程序段号检索可以通过移动上下光标键或翻页键设定，也可以通过字的检索法设定（字的检索法见下节）。

3.8.9 字的插入、修改、删除（非宏程序编辑模式）

当参数 P001 Bit1=0 时，系统为字符段编辑模式。

1. 按  键选择编辑方式
 2. 按  键，显示程序画面；
 3. 选择要编辑的程序；
 4. 将光标定位到要编辑的字，有以下两种方法：
 - (1) 按光标键（上下左右光标键，翻页键）移动光标设定的方法
 - (2) 查找法
- 两种方法的详细操作使用见下 3.8.9.1 节。
5. 进行字的修改、插入、删除等编辑操作


注 1：字和地址的概念：所谓字是由地址和跟在它后面的数据组成；所谓地址是指特征字母。

注 2：光标总是在某一字地址的下端，编辑操作是在光标所指的字上进行的。


注 3：在自动方式下程序的执行是从光标所在的程序段开始执行程序段的。

3.8.9.1 将光标定位到要编辑的字上

 方法 1. 按光标键（上下左右光标键，翻页键）移动光标设定的方法


- (1) 按右光标  键

光标一个字一个字地向右侧方向移动，每次光标停留在下一个字的地址下面。当光标移至段尾结束符“；”上时停止右移。

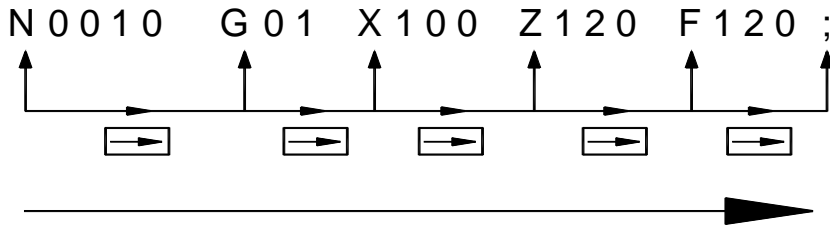

(2) 按左光标 键

光标一个字一个字地向左侧方向移动，每次光标停留在前一个字的地址下面。当光标移至段首字时停止左移。

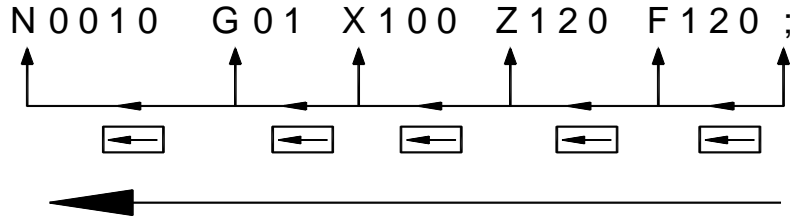


(3) 按下光标 或者上光标 ，光标移动到下行程序段首或上行程序段首。当光标位置界面底部或顶部时自动翻页。

(4) 按下翻页键，画面向下翻页，光标移至下页开头的字。

(5) 按上翻页键，画面向上翻页，光标移至上页开头的字。

方法 2. 查找法

输入要查找的字，按下或上光标 键，系统从当前光标位置开始，向下方向或向上方向自动定位到有效匹配字上。

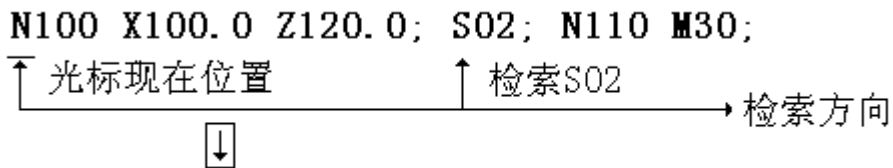

(1) 用键输入地址 S，S 在屏幕下方闪烁


(2) 用键输入 ‘0’，‘2’

(3) 按 光标键，开始检索。

如果检索到 S02,光标停留在 S02 的下面。再次按下光标 键，则继续向下检索 S02；若按上光标 键，则向上方向检索 S02。


注 1: 字的检索需要输入地址和数字, 只有当地址和数字完全一致时才为检索完成。比如检索 S02 时, 如果输入 S2 就不能完成检索, 此时必须输入 S02。

也可以只输入要查找的地址字符, 按下或上光标键, 系统从当前光标位置开始, 向下方向或向上方向自动定位到有效匹配字符上, 如:

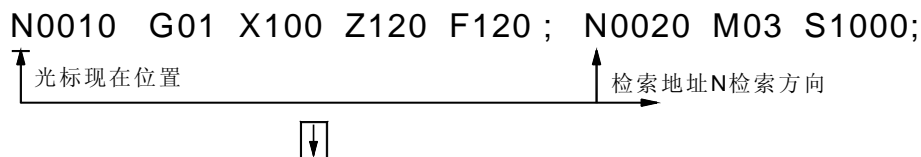

- (1) 按地址键 N, N 在屏幕下方闪烁;
 - (2) 按光标 \downarrow 键;
 - (3) 检索完成后, 光标停留在 N 的下面。
- 再次按下光标 \downarrow 键, 继续向下检索;
若按上光标 \uparrow 键, 则向上方向检索。

 光标返回到程序头的方法:



方法 1:

按 \square 复位键, 光标返回程序头位置, 画面上显示从程序头开始的程序内容。

方法 2:

用查找法查找程序号, 如输入字符 'O', 按上光标 \uparrow 键查找;

3.8.9.2 字的插入

1. 将光标定位到要插入的前一个字;
2. 按键输入要插入的地址字母, 本例中要插入 T;
3. 按键输入 02;
4. 按 \square 插入键;

| 程序 | O0006 N0010 | 状态信息 |
|---|-------------|--|
| O0006 ; G0 X100 ; Z20 ; M03 S600 ; G01 X80 F100 ; M30 ; % | | 主轴转速 0 刀具刀号 0101 实际速度 0 冷却状态 关闭 主轴状态 停止 卡盘状态 松开 |
| | | G00 G98 G97 G40 |
| | | 录入方式 连续 |
| 地址 T | 02 | 09-08-12 10:20:23 |

插入 T02 前的画面

| 程序 | O0006 N0010 | 状态信息 |
|---|-------------|--|
| O0006 ; G0 X100 ; Z20 ; M03 S600 T0202 ; G01 X80 F100 ; M30 ; % | | 主轴转速 0 刀具刀号 0101 实际速度 0 冷却状态 关闭 主轴状态 停止 卡盘状态 松开 |
| | | G00 G98 G97 G40 |
| | | 录入方式 连续 |
| 地址 | | 09-08-12 10:20:23 |

插入 T02 后的画面

注：编辑程序时，键入一个字后不按`插入`键，而是按下个地址（字母）键，系统自动将上个键入的字插入当前段。

举例：程序段 G01 Z100；当键入 X 100 后，直接再按 F 键，则 X100 会自动插入，程序段变为 G01 Z100 X100；这样便于连续输入字而不需多次按`插入`键。

3.8.9.3 字的修改

1. 将光标定位到要修改的字;
2. 输入修改的地址,本例中输入 M;
3. 输入数据, 本例 03;
4. 按`修改`键, 则新键入的字代替了当前光标所指的字。

举例:

修改前: N100 X100.0 Z120.0 T15;

要将 T15 修改为 M03, 当输入 M03, 按`修改`键后:

修改后: N100 X100.0 Z120.0 M03;

3.8.9.4 字的删除

1. 将光标定位到要删除的字
2. 按`删除`键, 当前光标所在的字被删除。

举例:

删除前: N100 X100.0 Z120.0 M03;

要将 Z120.0 删除, 当按`删除`键后:

删除后: N100 X100.0 M03;

3.8.10 字的插入、删除（宏程序编辑模式）

当参数 P001Bit1=1 时, 系统为字符全屏编辑模式。

字符全屏编辑模式为字符和数字连续输入模式, 字符之间不在自动插入空格, 宏程序编辑时通过按`转换`键实现复用字符的显示和编辑, 按字符键后该字符直接显示在当前光标位置。按左右光标键每次仅移动一个字符位置。

1. 按编辑键选择编辑方式;
2. 选择要编辑的程序;
3. 移动光标定位到要编辑的位置（按上下左右光标键或翻页键）;
4. 进行字的修改、插入、删除等编辑操作

3.8.10.1 字的插入

1. 将光标定位到要插入的字符位置;
2. 按键输入要插入的字符或多个字符, 本例中要插入 M08;
3. 按 M08 字符后系统自动在原光标位置上插入 M08 字符, 原字符自动后移。

| 程序 | O0006 N0010 | 状态信息 |
|-------------|-------------|------------------------------|
| O0006; | | 主轴转速 0 |
| G0X100; | | 刀具刀号 0101 |
| Z20; | | 实际速度 0 |
| M03S600; | | 冷却状态 关闭 |
| G01X80F100; | | 主轴状态 停止 |
| M30; | | 拉刀状态 松开 |
| % | | G00G17G54G40G90 G49G94G98 |
| | | 录入方式 连续 |
| 地址 M | 08 | 09-08-12 10:20:23 |

插入 M08 前的画面

| 程序 | O0006 N0010 | 状态信息 |
|-------------|-------------|------------------------------|
| O0006; | | 主轴转速 0 |
| G0X100; | | 刀具刀号 0101 |
| Z20; | | 实际速度 0 |
| M03M08S600; | | 冷却状态 关闭 |
| G01X80F100; | | 主轴状态 停止 |
| M30; | | 拉刀状态 松开 |
| % | | G00G17G54G40G90 G49G94G98 |
| | | 录入方式 连续 |
| 地址 | | 09-08-12 10:20:23 |

插入 M08 后的画面

3.8.10.2 字的删除

1. 将光标定位到要删除的字符的后一位;
2. 按~~删除~~键, 当前光标所在的字被删除;
3. 连续按~~删除~~键则连续删除多个字符;

举例: 删除前: N100X100.0Z120.0M03;

要将 Z120.0 删除，首先移动光标到 M 字符位置，然后按 **删除** 键直到 Z120.0 被全部删除。

删除后： N100X100.0M03；

3.8.11 存储程序的个数和存储容量

系统标准配置可存储程序 480 个。

程序存储器容量为 2M 字节，其中系统内部预留了参数文件、刀补文件、螺距补偿文件使用的空间 16Kbyte，其余空间为用户程序存储空间。

3.8.12 程序存储器信息显示

用下列操作，可以显示程序存储器的使用情况，如下图。

1. 选择非编辑方式
2. 按 **程序** 键后，屏幕在“程序—程序段值—存储状态”三个画面间切换显示。
按 **程序** 键，直到出现“存储状态”的界面。
3. 存储器信息内容包含：
 - (1) 已存文件数：已存入的程序数（包括子程序和系统参数文件）。
剩余：可存入的程序数。
 - (2) 已用存储量：存入的程序占用的存储容量（单位 KB；1KB = 1024 字节）。
剩余：可以使用的程序存储容量
 - (3) 程序目录表：依次显示存入程序的程序号，自动按字符大小顺序排列。

| 存储状态 | O0006 N0010 | 状态信息 |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| 系统版本号：V2.3 | | 主轴转速 0 |
| 已存文件数：13 | 剩余：467 | 刀具刀号 0101 |
| 已用存储量：68 KB | 剩余：1980KB | 实际速度 0 |
| 文件目录表： | | 冷却状态 关闭 |
| O0001 O0002 O0011 O0020 O0030 O0035 | | 主轴状态 停止 |
| O1111 O1222 O2222 O2223 | | 卡盘状态 松开 |
| | | G00 G98 G97 G40 |
| | | 录入方式 连续 |
| 地址 | | 09-08-12 10:20:23 |

在存储状态显示页面下：

按左右光标键：移动光标在程序名间移动；

按上下光标键：换页显示程序名列表；

3.9 刀具补偿

本系统设置了 001~016 共 16 组刀补值，每组刀补包含 X 轴、Y 轴、Z 轴刀补数据和刀具半径数据。

按刀补键，进入刀偏设置工作方式，显示如下图所示：

| 偏置 (mm) | | O0006 N0010 | | | 状态信息 | |
|----------------|---------|-------------|-------|---|-------------------|------|
| 序号 | X | Y | Z | D | | |
| 001 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 主轴转速 | 0 |
| 002 | -10.000 | 4.000 | 0.000 | 0 | 刀具刀号 | 0002 |
| 003 | 100.000 | 2.000 | 0.000 | 0 | 实际速度 | 0 |
| 004 | 201.000 | 10.000 | 0.000 | 0 | 冷却状态 | 关闭 |
| 005 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 主轴状态 | 停止 |
| 006 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 卡盘状态 | 松开 |
| 007 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | G00 G98 G97 G40 | |
| 008 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | | |
| 刀补模式： U V W 有效 | | | | | 手动方式 | 连续 |
| 地址 | | | | | 09-08-12 10:20:23 | |

系统设置了测量值输入界面和刀补修正输入界面两个专用界面。在测量值界面可以输入测量值（按 X、Y、Z 键）建立刀补，在刀补修正界面可以修正（按 U、V、W 键）某个刀补值。在测量值输入界面只响应 X、Y、Z 按键，以输入测量值；在刀补修正界面只响应 U、V、W 按键，以输入修正值；

当显示界面不是刀补界面时，首次按刀补键系统默认进入刀补修正界面，如下图 A，此时只响应 U、V、W 键。再次按刀补键后，系统进入测量值输入界面，如下图 B，此时只响应 X、Y、Z 键。无论是在测量界面或修正界面，按 D 键，输入刀具半径值，单位 mm。

| 偏置 (mm) | | | | | O0006 N0010 | | 状态信息 | |
|----------------|---------|--------|-------|---|-------------------|------|------|--|
| 序号 | X | Y | Z | D | 主轴转速 | 0 | | |
| 001 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 刀具刀号 | 0002 | | |
| 002 | -10.000 | 4.000 | 0.000 | 0 | 实际速度 | 0 | | |
| 003 | 100.000 | 2.000 | 0.000 | 0 | 冷却状态 | 关闭 | | |
| 004 | 201.000 | 10.000 | 0.000 | 0 | 主轴状态 | 停止 | | |
| 005 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 卡盘状态 | 松开 | | |
| 006 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | G00 G98 G97 G40 | | | |
| 007 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | | | | |
| 008 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | | | | |
| 测量模式: U V W 有效 | | | | | 手动方式 | 连续 | | |
| 地址 | | | | | 09-08-12 10:20:23 | | | |

图 A


| 偏置 (mm) | | | | | O0006 N0010 | | 状态信息 | |
|----------------|---------|--------|-------|---|-------------------|------|------|--|
| 序号 | X | Y | Z | D | 主轴转速 | 0 | | |
| 001 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 刀具刀号 | 0002 | | |
| 002 | -10.000 | 4.000 | 0.000 | 0 | 实际速度 | 0 | | |
| 003 | 100.000 | 2.000 | 0.000 | 0 | 冷却状态 | 关闭 | | |
| 004 | 201.000 | 10.000 | 0.000 | 0 | 主轴状态 | 停止 | | |
| 005 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 卡盘状态 | 松开 | | |
| 006 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | G00 G98 G97 G40 | | | |
| 007 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | | | | |
| 008 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | | | | |
| 测量模式: X Y Z 有效 | | | | | 手动方式 | 连续 | | |
| 地址 | | | | | 09-08-12 10:20:23 | | | |

图 B

3.9.1 换刀时刀补的原理

加工比较复杂的工件时，往往需要多把刀具。而加工程序是按其中某一把刀具的刀位进行编制的，换刀后，当前刀相对于前一把刀在 X Y Z 方向可能会有偏移，而刀补的作用是用来弥补这种变化。

例如：当前刀为 T0001，其刀具位置为 A1；换成二号刀后（T0002），二号刀刀具处于 A2 位置，换刀后刀具位置由 A1 (X1, Y1, Z1) 变为 A2 (X2, Y2, Z2)，刀补的作用就是将刀具坐标值由原来的坐标 (X1, Y1, Z1) 转换成 (X2, Y2, Z2)，A1 和 A2 在 X、Y、Z 方向的相对差值是可以预先测出的，这个值就是数控系统记忆的刀补值。在实际应用中，为了简化这一过程，数控系统不是测出各把刀两两之间的差值，而采取更简洁的方法来记忆刀补值，即记忆刀尖位置坐标值的方法来确定。

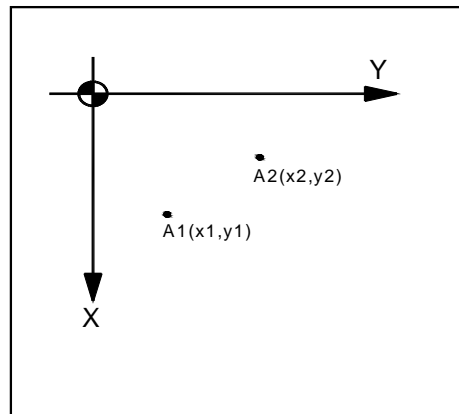

例如：将每把刀沿 X、Y、Z 方向一一靠上某一固定点，把刀位刚刚接触这一固定点时作为标准，由于各把刀的长度和位置不同，靠到固定点时显示的坐标点也不同。数控系统分别记忆各把刀靠到时的坐标值。这些各不相同的坐标值两两之间实际上就包含了这两把刀之间的长度差信息。刀补表中单独一个刀具的刀补值是没有意义的，真正起作用的是各把刀的刀补值之间的差值。为了减少记忆量，一般刀补表只是记忆每把刀相对于一个固定基准在 X、Y、Z 方向的坐标，然后在刀补时根据当前刀和前一把刀相对该固定基准的差值不同，得出两把刀之间的补偿值，补偿值需在换刀时计算得出来。

3.9.2 刀补和工件坐标系建立的方法

本系统采用试靠的方法来建立刀补表，在产生刀补的同时也建立了工件坐标。为了便于操作，本系统提供了 X 向、Y 向、Z 向单独试切对刀方式。此方式下，每完成一个方向的基准定位后，该轴不要移动，其他轴可以移动。待在刀补表中输入测量数据后完成该刀补建立以及该轴工件坐标系的建立。

X 向、Y 向、Z 向单独对刀的具体操作步骤如下：

1. X 向对刀方法

(1) 进入手动操作方式，选择设定刀号和刀补号（按 **换刀** 键或快捷 MDI 方式输入刀号刀补）；

(2) 启动主轴，移动 X 轴，使用选择好的刀具靠基准点；

(3) 按下 **刀补** 键进入刀补界面，若屏幕下方显示的不是测量模式，则再按一次 **刀补** 键，进入测量模式，屏幕下方显示“X Y Z 有效”。

(4) 按 **X** 键，输入中此时 X 轴的相对基准点的坐标值，按 **输入** 键或 **插入** 键确认。

这样就建立了该刀 X 向刀补值，同时建立了工件坐标系的 X 向基准（X 坐标

零点)。

2. Y 向对刀方法

操作方法同 X 向对刀法，只是输入刀补测量值时按 Y 键。

3. Z 向对刀方法

操作方法同 X 向对刀法，只是输入刀补测量值时按 Z 键。

注 1：每把刀在对刀时，测量的基准必须相同，否则产生的刀补值不正确。

注 2：刀具参数的光标会自动停留在当前刀补号所在行上，按 **X** 键，**Y** 键或 **Z** 键后输入的测量值被输入到光标所在行的刀补数据上。

3.9.3 刀补修调（刀具磨损补偿）

实际加工中发现某把刀加工的工件尺寸偏大或偏小，可用刀补修调功能对刀补值进行补偿。

刀具修调的步骤：

1. 按下 **刀补** 键进入刀补界面，若屏幕下方显示的不是刀补模式，则再按一次 **刀补** 键，进入刀补模式，屏幕下方显示“U V W 有效”。

2. 如果光标处的刀补号不是需要修改的刀补号，可以按上下光标键选择需要修改的刀补号；

3. 修调 X 轴方向，按 **U** 键，输入修调值，按 **输入** 键或 **插入** 键确定；

修调 Y 轴方向，按 **V** 键，输入修调值，按 **输入** 键或 **插入** 键确定；

修调 Z 轴方向，按 **W** 键，输入修调值，按 **输入** 键或 **插入** 键确定；

4. 系统内部计算调整已有的刀补值，调整的结果作为新的补偿量显示出来。

（例）已设定的补偿量 **6.678**

键盘输入的增量 **2.5**

新设定的补偿量 **9.178(=6.678+2.5)**

注 1：在自动运转中修调刀补值时，新的补偿量不能立即生效，必须在指定其补偿号的 T 代码被执行后，才生效。

注 2：在自动运转时，若修改的刀补号是正在加工调用的刀补号，系统提示报警 038，不能修改当前刀补值，只有非当前加工调用刀补值才可被修改。

3.9.4 刀补清零

可以通过刀补清零功能将所有刀补值一次性清零。

刀补清零操作步骤：

1. 按下 **刀补** 键进入刀补界面；

2. 按 **删除** 键，系统等待密码输入，输入正确密码，并按 **输入** 键确定；

3. 密码正确，系统将所有刀补值置为 0。

3.10 诊断

CNC 和机床间的输入/输出信号的状态及 CNC 内部状态等都可以通过诊断显示出来。同时，也可通过相应的设定，直接向机床侧输出。每个诊断号对应的意义及设定方法屏幕下方显示，如下图：

| 诊断 | | O0006 N0010 | | 状态信息 | |
|-------------------------------------|----------|-------------|-------|-------------------|------|
| 序号 | 数据 | 序号 | 数据 | | |
| _001 | 00000000 | 009 | 0 | 主轴转速 | 0 |
| 002 | 00000000 | 010 | 0 | 刀具刀号 | 0101 |
| 003 | 00000000 | 011 | 0 | 实际速度 | 0 |
| 004 | 00000000 | 012 | 0.000 | 冷却状态 | 关闭 |
| 005 | 00000000 | 013 | 0.000 | 主轴状态 | 停止 |
| 006 | 00000000 | 014 | 100 | 卡盘状态 | 松开 |
| 007 | 00000000 | 015 | | G00 G98 G97 G40 | |
| 008 | 00000000 | 016 | | | |
| 机床侧输入信号 | | | | | |
| TCP DIQP DECX DITW *SP ST DECZ *ESP | | | | 手动方式 | 连续 |
| | | | | 09-08-12 10:20:23 | |

3.10.1 系统输入口状态的显示

1. 按`诊断`键
2. 其中 001~004 号状态参数显示 32 路输入口状态，每行显示 8 路输入口。
按上下光标键，闪烁光标移动一行，同时在屏幕下方显示当前行 8 位输入口定义。

3.10.2 系统输出口状态的显示

1. 按`诊断`键
2. 其中 005~008 号状态参数显示 32 路输出口的状态，每行显示 8 路输出口状态，按右光标或左光标键，闪烁光标移动一位，同时在屏幕下方显示当前输出口定义。在光标闪烁处按“0”或“1”键，分别向对应输出口输出“0”信号(与地信号断开)或“1”信号(与地信号接通)。

3. 按上下光标键，闪烁光标移动一行，屏幕下方显示当前行输出口定义

3.10.3 轴脉冲计数显示

1. 按`诊断`键
2. 其中 009~011 号状态参数分别显示 X 轴，Y 轴，Z 轴当前已输出的脉冲个数。
3. 长按`X`键或`Z`键，`Y`键可将对应脉冲计数清零

3.10.4 主轴编码器线数诊断显示

1. 按`诊断`键
2. 其中 012 号状态参数显示主轴编码器线数，该值需要主轴旋转 3 圈以上后才可正确显示。

3.10.5 主轴变频器模拟电压显示

1. 按`诊断`键
2. 其中 013 号状态参数显示主轴变频器当前控制电压

3.10.6 累计加工计件显示

1. 按`诊断`键
2. 其中 014 号状态参数显示累计加工工件个数，关机后不会丢失。
3. 若要清除累计加工个数，将光标移至 014 行，按`取消`键后，输入厂商密码，累计计数清零。

3.10.7 输入口信号定义显示

1. 按`诊断`键
2. 按`下翻页`键，显示机床侧输入信号定义画面，一屏显示 16 路输入口定义，分两屏显示，可按上下翻页键选择显示，如下图。

| 诊断 | | | | | | 00006 N0010 | 状态信息 | |
|-----------|---------|----|-----|---------|----|-------------|-------------------|------|
| 机床侧输入信号定义 | | | | | | | 主轴转速 | 0 |
| 信号 | 接线 | 口号 | 信号 | 接线 | 口号 | | 刀具刀号 | 0101 |
| ESP | XS40-10 | 3 | T01 | XS40-6 | 30 | | 实际速度 | 0 |
| DECZ | XS40-9 | 2 | T02 | XS40-5 | 22 | | 冷却状态 | 关闭 |
| ST | XS40-8 | 1 | T03 | XS40-6 | 30 | | 主轴状态 | 停止 |
| SP | XS40-7 | 29 | T04 | XS40-3 | 23 | | 卡盘状态 | 松开 |
| DITW | XS40-2 | 32 | T05 | XS40-22 | 11 | | G00 G98 G97 G40 | |
| DECX | XS40-1 | 24 | T06 | XS40-21 | 10 | | | |
| DIQP | XS39-11 | 4 | T07 | XS40-20 | 9 | | | |
| TCP | XS39-12 | 12 | T08 | XS40-19 | 21 | | 手动方式 | 连续 |
| 序号 | | | | | | | 09-08-12 10:20:23 | |

| 诊断 | | | | | | 00006 N0010 | 状态信息 | |
|-----------|---------|----|------|---------|----|-------------|-------------------|------|
| 机床侧输入信号定义 | | | | | | | 主轴转速 | 0 |
| 信号 | 接线 | 口号 | 信号 | 接线 | 口号 | | 刀具刀号 | 0101 |
| ZALM | XS31-5 | 6 | DECA | XS41-10 | 27 | | 实际速度 | 0 |
| ZPC | XS31-3 | 14 | XALM | XS30-5 | 5 | | 冷却状态 | 关闭 |
| APC | XS42-3 | 17 | XPC | XS30-3 | 13 | | 主轴状态 | 停止 |
| AALM | XS42-5 | 8 | DECY | XS41-9 | 19 | | 卡盘状态 | 松开 |
| YALM | XS33-5 | 7 | | | | | G00 G98 G97 G40 | |
| LMT+ | XS41-20 | 25 | | | | | | |
| LMT- | XS41-22 | 28 | | | | | | |
| YPC | XS33-3 | 15 | | | | | 手动方式 | 连续 |
| 序号 | | | | | | | 09-08-12 10:20:23 | |

屏幕显示功能栏介绍:

信号: 为各功能输入口信号名称

接线: 为各功能输入口在系统端口中的管脚号

口号: 为各功能输入口的编程口号

输入口信号定义显示画面便于用户查询各功能口的接线位置和编程口号:

比如需要接防护门信号, 需要接入系统的 DOOR 信号上, 查询该画面, DOOR

信号输入引脚为 XS41 的第 3 管脚。

比如需要在程序中检测某外部条件信号，假设该信号接入 X08 输入口，需要确定程序中该信号口的编程口号，查询输入口定义画面，X08 的编程口号为 8。在程序中如要检测该信号口低电平为有效信号时可如此编程：M01 L8

3.10.8 输出口信号定义显示

1. 按 **诊断** 键

2. 按 **下翻页** 键 3 次，显示输出到机床侧信号定义画面，一屏显示 16 路输出口定义，分两屏显示，可按上下翻页键选择显示。如下图：

| 诊断 | 00006 N0010 | | | | | | 状态信息 | |
|-------------|-------------|----|-----|---------|----|-----------------|-------------------|----|
| 输出到机床侧的信号定义 | | | | | | | 主轴转速 | 0 |
| 信号 | 接线 | 口号 | 信号 | 接线 | 口号 | 刀具刀号 | 0101 | |
| M03 | XS39-7 | 17 | M41 | XS39-5 | 8 | 实际速度 | 0 | |
| M04 | XS39-3 | 3 | M42 | XS39-1 | 25 | 冷却状态 | 关闭 | |
| M78 | XS39-2 | 6 | M43 | XS39-14 | 31 | 主轴状态 | 停止 | |
| M08 | XS39-15 | 5 | M44 | XS39-8 | 24 | 卡盘状态 | 松开 | |
| M32 | XS39-6 | 1 | M79 | XS39-9 | 18 | G00 G98 G97 G40 | | |
| M05 | XS39-16 | 4 | M11 | XS39-10 | 23 | | | |
| M10 | XS39-4 | 7 | TL+ | XS40-12 | 20 | | | |
| SPZD | XS39-17 | 2 | TL- | XS40-13 | 19 | | | |
| | | | | | | | 手动方式 | 连续 |
| 序号 | | | | | | | 09-08-12 10:20:23 | |

| 诊断 | 00006 N0010 | | | | | 状态信息 |
|-------------|-------------|----|------|--------|----|-------------------|
| 输出到机床侧的信号定义 | | | | | | 主轴转速 0 |
| 信号 | 接线 | 口号 | 信号 | 接线 | 口号 | 刀具刀号 0101 |
| STM | XS41-2 | 28 | XEN | XS30-7 | 16 | 实际速度 0 |
| M30 | XS41-1 | 27 | XSET | XS30-6 | 9 | 冷却状态 关闭 |
| WARN | XS41-13 | 22 | ZEN | XS31-7 | 15 | 主轴状态 停止 |
| ASET | XS42-6 | 30 | ZSET | XS31-6 | 10 | 卡盘状态 松开 |
| AEN | XS42-7 | 29 | YEN | XS33-7 | 11 | G00 G98 G97 G40 |
| YSET | XS33-6 | 12 | | | | |
| Y21 | XS41-12 | 21 | | | | |
| | | | | | | 手动方式 连续 |
| 序号 | | | | | | 09-08-12 10:20:23 |

屏幕显示功能栏介绍:

信号: 为各功能输出口信号名称

接线: 为各功能输出口在系统端口中的管脚号

口号: 为各功能输出口的编程口号

输出口信号定义显示画面便于用户查询各功能口的接线位置和编程口号:

比如需要接冷却信号, 系统提供了 M08 信号, 查询该画面, 该 M08 信号应接入 XS39 的第 15 管脚。

比如需要在程序中输出某路高低电平信号, 假设该信号接入 Y21 输出口, 查询输出口定义画面, Y21 的编程口号为 21。在程序中如要控制该信号口为低电平信号, 可如此编程: M20 K21; 在程序中如要控制该信号口为高电平信号, 可如此编程: M21 K21;

3.11 报警显示

发生报警时, 在屏幕的右下方一行闪烁显示“报警号”。按报警键, 可显示当前报警号和报警内容。关于报警号的意义请参照附录 3。

在报警显示画面, 屏幕上部显示当前报警号详细内容, 下部显示历史报警记录。

| | | |
|--------------|-------------|-------------------|
| 报警信息 | 00006 N0010 | 状态信息 |
| 报警 001: 急停报警 | | 主轴转速 0 |
| 报警号履历: | | 刀具刀号 0101 |
| [100, 094] | | 实际速度 0 |
| | | 冷却状态 关闭 |
| | | 主轴状态 停止 |
| | | 卡盘状态 松开 |
| | | G00 G98 G97 G40 |
| | | 手动方式 连续 |
| | | 09-08-12 10:20:23 |

按 **RESET** 键或 **取消** 键取消当前报警，但若外部报警的产生机制未被解除，系统再次显示报警，直到解除报警。

3.12 设置功能

按 **设置** 键，进入设置界面，在设置界面中可以进行的操作包括：

1. 参数开关、程序开关的设置；
2. 当前日期时间的设置；
3. 用户密码和厂商密码的设置
4. 储器格式化操作

3.12.1 参数开关及程序开关状态设置

1. 按 **设置** 键，显示参数开关及程序开关状态画面
2. 按上下光标键，将光标移动到参数或程序开关行
3. 按 **W**，**D** 键或者左右光标键可使参数或程序开关处于关、开的状态。参数开关处于开状态时方可输入参数。程序开关处于开状态时，在程序文件才可编辑或复制。

| 设置 | 00006 N0010 | 状态信息 |
|---------------------------|-------------|-------------------|
| 参数开关: *关 开 | | 主轴转速 0 |
| 程序开关: 关 *开 | | 刀具刀号 0101 |
| 时间设置: 00-00-00 00: 00: 00 | | 实际速度 0 |
| | | 冷却状态 关闭 |
| | | 主轴状态 停止 |
| | | 卡盘状态 松开 |
| | | G00 G98 G97 G40 |
| | | 录入方式 连续 |
| | | 09-08-12 10:20:23 |

3.12.2 当前时间设置

按`设置`键，移动光标到时间设置行时，按数字键设定当前时间，时间显示格式为：××-××-×× ××-××-××，分别表示××年××月××日××时××分××秒。

在时间设置行，按左右光标键或`取消`键可移动光标。

时间设定后，按`输入`键，时间生效。若时间格式错误，系统提示报警 093。

3.12.3 密码设置

按`设置`键，再按上下翻页键，显示更新口令界面，当输入原正确口令后，可以输入新口令。当两次输入新口令后，系统完成口令更新。系统根据输入原口令的级别显示用户口令输入行或厂商口令输入行。

| 设置 | 00006 N0010 | 状态信息 |
|----------------|-------------|-------------------|
| 输入口令 : _____ | | 主轴转速 0 |
| 输入用户新口令: _____ | | 刀具刀号 0101 |
| 再次用户新口令: _____ | | 实际速度 0 |
| 输入厂商新口令: _____ | | 冷却状态 关闭 |
| 再次厂商新口令: _____ | | 主轴状态 停止 |
| | | 卡盘状态 松开 |
| | | G00 G98 G97 G40 |
| | | 录入方式 连续 |
| | | 09-08-12 10:20:23 |

3.12.4 格式化程序存储器

按 $\boxed{\text{设置}}$ 键，再按上下翻页键，直到显示格式化界面，如下图，按右光标键，设定为格式化开状态，按 $\boxed{\text{输入}}$ 键，系统弹出密码输入提示，输入正确密码，并按 $\boxed{\text{输入}}$ 键，系统开始执行格式化。

注：系统格式化后，所有用户程序和参数文件、刀补文件、螺补文件均被清除。需要用户恢复相应参数文件。

| 设置 | 00006 N0010 | 状态信息 |
|----------------|-------------|-------------------|
| 存储器格式化开关: *关 开 | | 主轴转速 0 |
| | | 刀具刀号 0101 |
| | | 实际速度 0 |
| | | 冷却状态 关闭 |
| | | 主轴状态 停止 |
| | | 卡盘状态 松开 |
| | | G00 G98 G97 G40 |
| | | 录入方式 连续 |
| | | 09-08-12 10:20:23 |

3.13 参数

CNC 和机床连接时，通过参数设定，使驱动器特性、机床规格、功能等最大限度地发挥出来。参数的内容随机床不同而不同，所以请参照机床厂家编制的参数表。

本系统共有 240 个参数，其中参数 P001~P016 为位参数，每个位参有 8 位组成；P017~P240 为数据参数。本节介绍参数的显示和设置操作，参数的意义详见附录 1。

3.13.1 参数的显示

在参数显示画面，在屏幕的下部有一行参数详细内容说明。

系统共有两类参数：位参数和数据参数。参数 P001~P016 是位参数，最左侧为最高位 Bit7，依次为 Bit6，Bit5，Bit4 及 Bit3，Bit2，Bit1，Bit0 共 8 位组成，每 1 位有其特有的意义。

参数 P017~P240 是数据参数，每个参数代表一个特定意义。

1. 位参数

(1) 按 **参数** 键

(2) 按 **上翻页** 或 **下翻页** 键，选择位参数显示页，按上下光标键选择参数。也可直接按上下光标键选择位参数，如下图。

(3) 按 **左光标** 或 **右光标** 键，闪烁光标依次移动一位，同时下行分别显示该位详细内容。

对于位参数而言，参数详细内容显示行有两行显示，一行是该参数所有位的英文缩写，另外一行是每一位的详细中文显示，如 P001 号位参数显示如下：

LAN SCW * MDSP *** RAD EDTY *****

Bit2: RAD 0/1:X 轴直径/半径编程

其中 Bit2 为光标所在位。

| 参数 | | | | 00006 N0010 | | 状态信息 | |
|---------------------------------------|----------|-----|----------|-------------------|------|------|--|
| 序号 | 数据 | 序号 | 数据 | 主轴转速 | 0 | | |
| 001 | 00010000 | 009 | 00000010 | 刀具刀号 | 0101 | | |
| 002 | 10000000 | 010 | 00000001 | 实际速度 | 0 | | |
| 003 | 00000000 | 011 | 00000000 | 冷却状态 | 关闭 | | |
| 004 | 00100000 | 012 | 00000001 | 主轴状态 | 停止 | | |
| 005 | 00000000 | 013 | 00000100 | 卡盘状态 | 松开 | | |
| 006 | 00111000 | 014 | 10000000 | G00 G98 G97 G40 | | | |
| 007 | 00000000 | 015 | 01110100 | | | | |
| 008 | 10000000 | 016 | 00000001 | | | | |
| HAND HDSTL BKY BYZ BKX DIRY DIRZ DIRX | | | | | | | |
| Bit0: DIRX 0/1: X轴电机旋转方向为负/正 | | | | 录入方式 | 连续 | | |
| 序号 007 | | | | 09-08-12 10:20:23 | | | |

2. 数据参数

(1) 按 **参数** 键

(2) 按 **上翻页** 或 **下翻页** 键，选择数据参数显示页，按上下光标键选择参数。也可直接按上下光标键选择参数，如下图。

在屏幕下方显示当前参数的功能意义。

| 参数 | | | | 00006 N0010 | | 状态信息 | |
|----------|------|-----|------|-------------------|------|------|--|
| 序号 | 数据 | 序号 | 数据 | 主轴转速 | 0 | | |
| 017 | 1 | 025 | 200 | 刀具刀号 | 0101 | | |
| 018 | 1 | 026 | 200 | 实际速度 | 0 | | |
| 019 | 1 | 027 | 8000 | 冷却状态 | 关闭 | | |
| 020 | 1 | 028 | 200 | 主轴状态 | 停止 | | |
| 021 | 3800 | 029 | 20 | 卡盘状态 | 松开 | | |
| 022 | 7600 | 030 | 20 | G00 G98 G97 G40 | | | |
| 023 | 300 | 031 | 400 | | | | |
| 024 | 300 | 032 | 100 | | | | |
| X轴指令倍率系数 | | | | | | | |
| | | | | 录入方式 | 连续 | | |
| 序号 017 | | | | 09-08-12 10:20:23 | | | |

参数详细内容显示行此时只有一种，如光标位于 P017 时，显示为：

X 轴指令倍率系数

3.13.2 参数的设定

参数设定可通过按键输入设定，也可通过 U 盘方式导入参数文件。

1. 键盘输入设定参数

- (1) 打开参数设定开关（在设置界面中操作）
- (2) 按`参数`键，显示参数画面（多次按`参数`键会在参数界面和螺补界面间切换）
- (4) 按上下翻页按键，显示出要设定参数所在的页
- (5) 把光标移到要更改的参数号所在位置。

方法 1：按上光标`↑`或下光标`↓`键，若持续按，光标顺次移动。

方法 2：按`P`键，输入参数序号，按`输入`键，系统自动定位到所设定参数位置（此方式下第 4 步操作可省略，便于快捷定位到指定参数）。

- (6) 输入参数值，按`输入`键，参数值被输入并显示出来。
- (7) 若数据超出设定范围，系统显示“数据非法”，需要重新设定。
- (8) 参数设定结束后，若关闭参数设定开关，进入设置画面将参数开关设定到关的状态。

2. 从 U 盘导入参数文件

系统的参数文件名为 S0001，从 U 盘导入的 S0001 参数文件会覆盖原参数文件，因此在导入参数文件前应首先确定当前参数文件是否需要备份，以便在需要时可以恢复。

导入 U 盘参数文件的详细操作见第三章第 3.14 节将 U 盘中的参数文件导入系统的描述。

注：部分参数设定后，必须断电后重启生效。

3.13.3 参数出厂值、参数备份、参数恢复等操作

在参数界面下，按`转换`键，显示如下图界面：

| 参数 | 00006 N0010 | 状态信息 |
|--|-------------|-------------------|
| 参数值读盘：*A B C D 参数值存盘：*C D < 输入>键读盘，< 输出>键存盘 A, B 盘：出厂值（A 伺服，B 步进） C, D 盘：用户自定义 | | 主轴转速 0 |
| | | 刀具刀号 0101 |
| | | 实际速度 0 |
| | | 冷却状态 关闭 |
| | | 主轴状态 停止 |
| | | 卡盘状态 松开 |
| | | G00 G98 G97 G40 |
| | | 录入方式 连续 |
| 序号 | | 09-08-12 10:20:23 |

系统内部设置了 4 个盘区用于读取参数，分别为：

- A：伺服配置参数出厂值
- B：步进配置参数出厂值
- C：用户自定义盘区
- D：用户自定义盘区

系统内部设置了 2 个盘区用于保存参数，分别为：

- C：用户自定义盘区
- D：用户自定义盘区

3.13.3.1 参数恢复为出厂值

将闪烁光标移至参数值读盘行，移动左右光标键，*号后的字母代表要操作的内容，将*号移至 A 或 B 前，按键后，系统参数恢复为出厂参数。

A 区为伺服配置参数，B 区为步进配置参数，两类参数在升降速时间常数以及最高移动或切削速度等参数方面有着较大差异，应当根据机床电机驱动实际配置进行恢复，否则可能导致机床达不到最佳工作状态甚至出现失步或振动现象。

3.13.3.2 参数备份

将闪烁光标移至参数值存盘行，移动左右光标键，*号后的字母代表要操作的盘符（C 或 D），按键后，当前系统参数被保存到设定的盘区。

3.13.3.3 参数备份内容恢复为当前参数

将闪烁光标移至参数值读盘行，移动左右光标键，*号后的字母代表要操作的盘符，将*号移至 C 或 D 前，按键后，当前参数内容被恢复为 C 或 D 盘区的内容。

注：在执行恢复前，应当确定 C 或 D 盘中已备份了参数文件。

3.14 U 盘操作

系统具有 U 盘读写功能，方便用户进行程序的导入导出和参数文件的导入导出，以及通过 U 盘进行系统软件升级。本系统支持 USB1.1/USB2.0 协议的 U 盘存储器，U 盘文件格式为 FAT 格式。

3.14.1 U 盘操作界面说明

插入 U 盘，按键，界面显示如图

| | | |
|--|-------------|-------------------|
| U 盘管理 | 00006 N0010 | 状态信息 |
| U 盘目录表： | | 主轴转速 0 |
| <u>00011</u> 00014 00015 00022 00051 00056 | | 刀具刀号 0101 |
| 00088 00214 00222 00502 00551 00856 | | 实际速度 0 |
| S0001 | | 冷却状态 关闭 |
| | | 主轴状态 停止 |
| | | 卡盘状态 松开 |
| 文件目录表： | | G00 G98 G97 G40 |
| 00001 00002 00027 00122 00522 I0001 | | |
| S0001 T0001 | | |
| | | 录入方式 连续 |
| | | 09-08-12 10:20:23 |

界面说明：

U 盘目录表：显示 U 盘根目录用户程序文件和参数文件

文件目录表：显示系统中用户程序文件和参数文件。

注 1：其中用户程序文件为 Oxxxx 格式，参数文件包括 S0001（系统参数），T0001（刀

补文件)，I0001（螺距误差补偿文件）。其他格式的文件不再显示。

注 2：目录表中文件名按字母和数字大小顺序自动排序显示。

基本操作说明：

左，右光标键：在当前目录表栏移动闪烁光标，目录栏一屏可显示 24 个文件，当光标移动到边界时，系统自动换页显示下页内容。光标所在的文件为选中待操作的文件。

上，下光标键：闪烁光标在 U 盘目录表和文件目录表间切换。

输出：输出当前文件

输入：输入新文件名后确认，并开始输出。

3.14.2 如何将系统中的程序文件导出到 U 盘

1. 按**下翻页**键，将光标置于文件目录表栏，按上下左右光标键移动光标选中待导出的文件，比如 O0021。

2. 按**输出**键，屏幕下方显示字符 O，等待输入存入 U 盘时的文件名，假如存为 O0032，按数字键输入 0032。

3. 按**输入**键，系统导出 O0021，存入 U 盘为 O0032。若 U 盘中已有 O0032 文件，系统显示报警 058。

3.14.3 如何将参数文件导出到 U 盘

1. 按**下翻页**键，将光标置于文件目录表栏，按上下左右光标键移动光标选中 S0001 文件。

2. 按**输出**键，文件 S0001 导出到 U 盘，文件名仍为 S0001。若 U 盘中已有 S0001 文件，系统显示报警 058。

注：文件 I0001，T0001 操作同 S0001。

3.14.4 如何将 U 盘文件导入到系统

1. 将光标置于 U 盘目录表栏，按上下左右光标键移动光标选中将要存入系统的文件，比如 O0013。

2. 按输出键，屏幕下方显示字符 O，等待输入存入系统时的文件名，假如存为 O0024，按数字键输入 0024。

3. 按输入键，U 盘中的 O0013 文件被存入系统，文件名 O0024。若 U 盘中已有 O0024 文件，系统显示报警 058。

3.14.5 如何将 U 盘中的参数文件导入到系统

1. 将光标置于 U 盘目录表栏，按上下左右光标键移动光标选中 S0001 文件。

 
 
2. 按`输出`键，系统提示输入密码，输入正确密码，按`输入`键，S0001 被导入到系统，覆盖原 S0001 文件，成为当前参数文件。若用户需要保留原参数文件，可事先执行参数备份，具体操作见第三章第 3.13.3.2 节描述。

3.15 图形模拟显示和操作

系统具有图形模拟显示功能，能够实现以直观的方式显示刀具运行轨迹。

3.15.1 图形模拟操作说明

图形模拟界面如下图：

| | | |
|------------------------|---|-------------------|
| 图形 | 00006 N0010 | 状态信息 |
| G01 Y-10 F100; |  | 主轴转速 0 |
| | | 刀具刀号 0101 |
| | | 实际速度 0 |
| | | 冷却状态 关闭 |
| | | 主轴状态 停止 |
| | | 卡盘状态 松开 |
| | | G00 G98 G97 G40 |
| 长:100 宽:60 比例:1.0 坐标系: |  | 手动方式 连续 |
| | | 09-08-12 10:20:23 |

其中：

长：用于设定工作台面长度值，单位 mm，按 ‘L’ 键进行外径设定。

宽：用于设定工作台面宽度值，单位 mm，按 ‘W’ 键进行内径设定。

比例：用于设定显示图形的大小比例，按 ‘R’ 键进行长度设定。该值越小，图形越小。该值越大，图形越大。

举例：设定工作台面长度 100mm，宽度 50mm

按 ‘L’ 键，然后按键输入 100，再按`输入`键确定。

按 ‘W’ 键，然后按键输入 50，再按`输入`键确定。

图形模拟显示的其他说明：

图形中默认屏幕中心点为程序坐标原点，可以通过上下左右光标键调整显示的起点。当各轴运行时，系统以白色线条显示当前轨迹。

在图形模拟开始前，需要首先设定合适的台面长度和宽度，以及显示比例。在自动加工过程中不能修改显示参数。当修改了显示参数后，按[复位]键刷新显示图形。在图形模拟显示加工时，屏幕左上方显示当前执行的加工段。


第四章 安装连接

4.1 系统结构及安装

4.1.1 系统组成

数控系统主要由以下单元组成，如下图，其中包括：

1. 数控系统
2. 数字交流伺服驱动单元（或步进驱动单元）
3. 伺服电机（或步进电机）
4. 交流变压器

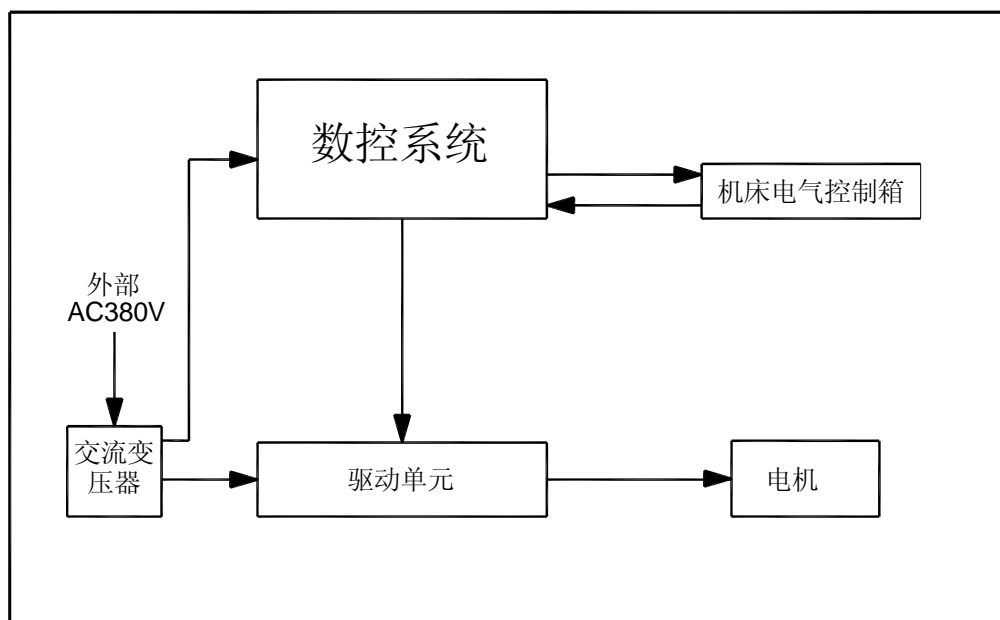


4.1.2 系统安装连接

数控系统以及驱动单元作为机床电气的一部分，工作环境（包括电气环境、温度、湿度、振动等）的好坏对其有着重要影响。数控系统安装时应当注意以下事项：

1. 数控装置的背面与电柜壁之间保留足够的间隙（不低于 10 公分），以便接插电缆和散热。
2. 数控装置必须可靠的安装在电柜体上，固定螺钉应当安装齐全，避免振动。
3. 数控装置应安装在能够避免铁屑以及冷却液接触的位置。
4. 数控装置的连接电缆插头应紧固螺钉，避免接插不牢或机床振动影响接触。

5. 数控装置周围应减少能带来强电、强磁干扰的设备


4.1.3 数控系统安装尺寸图

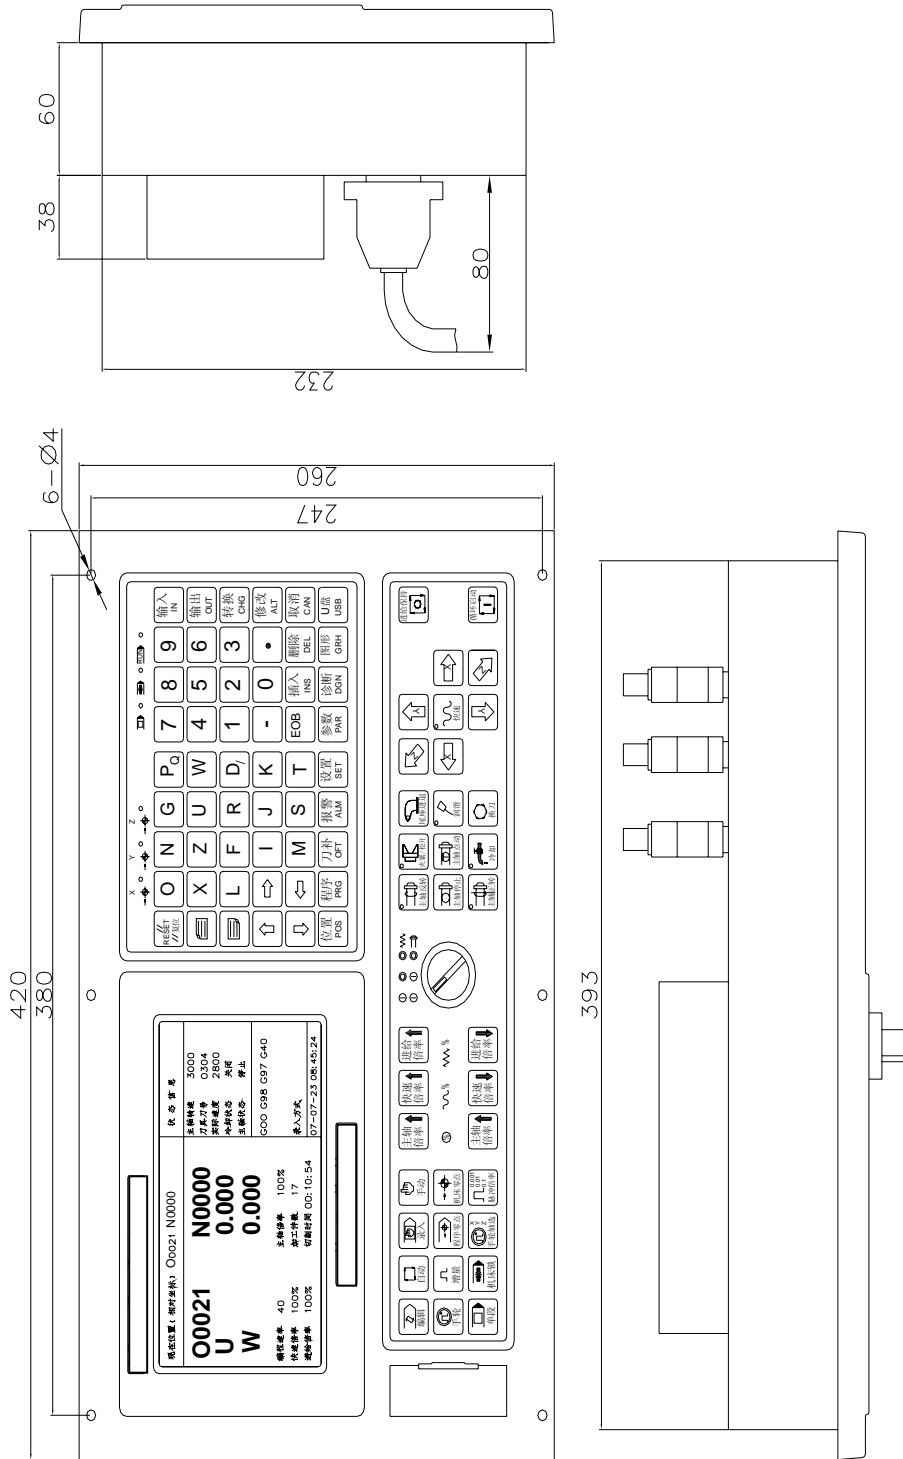

4.2 设备间连接

4.2.1 系统接口框图和说明

1. 接口位置布局

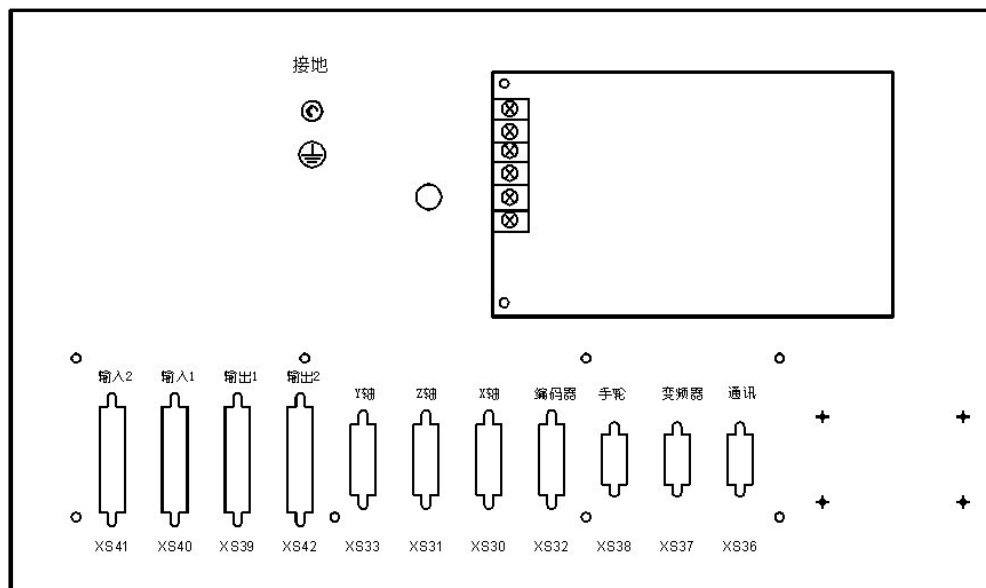

2. 接口说明

(1) XS30, XS31, XS33, XS42

分别对应为 X、Z、Y、A 轴驱动接口，15 芯 D 型插座（孔）

(2) XS32

主轴编码器接口，15 芯 D 型插座（针）

(3) XS37

变频器模拟量接口，9 芯 D 型插座（针）

(4) XS38

手轮接口，9 芯 D 型插座（针）

(5) XS36

串行通信接口，与 PC 机串口互连，9 芯 D 型插座（孔）

(6) XS39

输出接口，25 芯 D 型插座（针）


(7) XS40

输入接口，25 芯 D 型插座（孔）

(8) XS41





扩展输入输出接口，25 芯 D 型插座（孔）

3. 连接框图

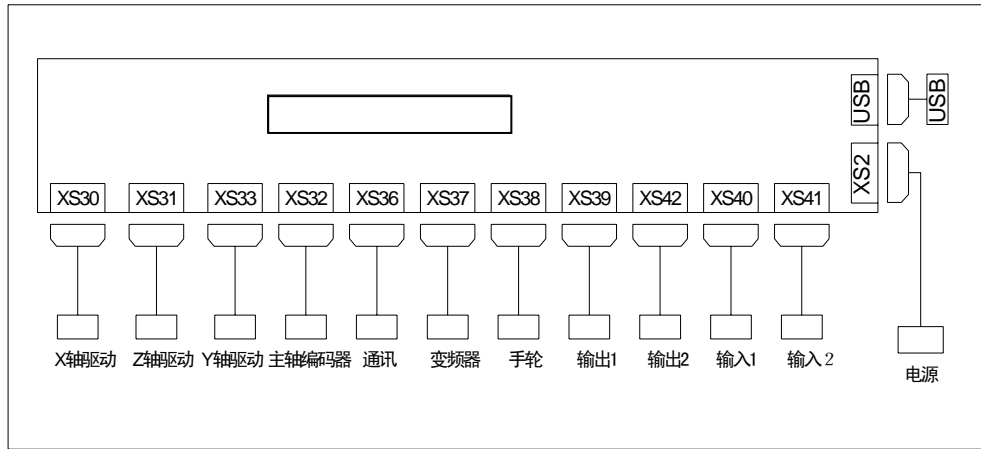

4.2.2 系统与驱动单元的连接 (XS30、XS31、XS33、X42)

1. 接口信号定义

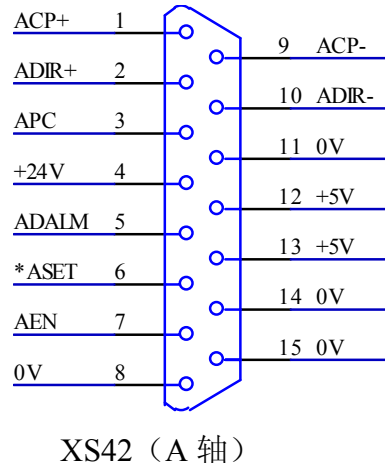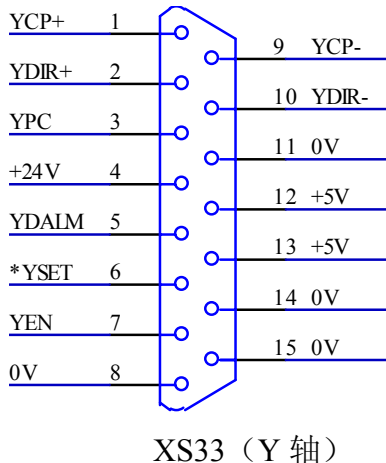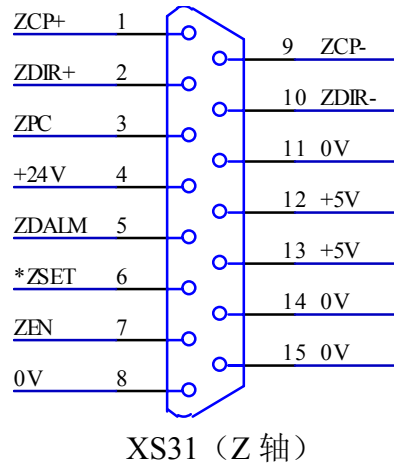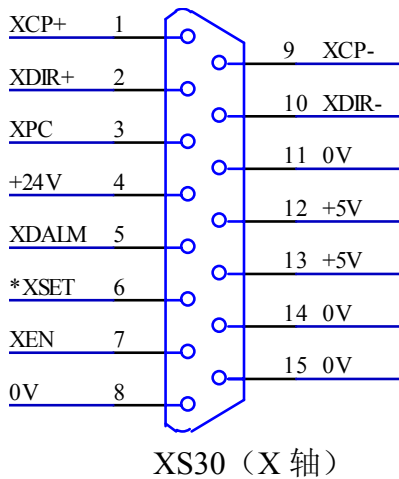

XS30, XS31, XS33, X42 信号

| 脚号 | 信号名 | 信号说明 |
|------------|------|-----------|
| 1 | CP+ | 脉冲+ |
| 9 | CP- | 脉冲- |
| 2 | DIR+ | 方向+ |
| 10 | DIR- | 方向- |
| 5 | DALM | 报警输入口 |
| 3 | PC | 轴 Z 脉冲输入口 |
| 7 | EN | 使能输出口 |
| 6 | *SET | 备用输出口 |
| 8,11,14,15 | 0V | 地信号 |
| 4 | +24V | 直流 24V 电源 |
| 12,13 | +5V | 直流 5V 电源 |


2. 信号电气特性说明

(1) 脉冲和方向信号

XCP+, XCP-, ZCP+, ZCP-, YCP+, YCP- 为脉冲信号

XDIR+, XDIR-, ZDIR+, ZDIR-, YDIR+, YDIR- 为方向信号


这些信号均为差分输出模式，电气原理图如下图

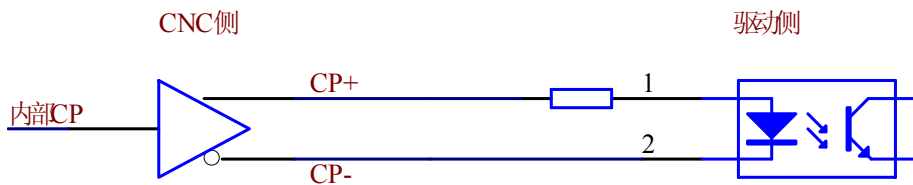


(2) 驱动报警输入信号

系统的驱动报警输入口为光电隔离，根据驱动器报警输出模式分为两类：

A. 驱动器报警输出为双触点式输出：

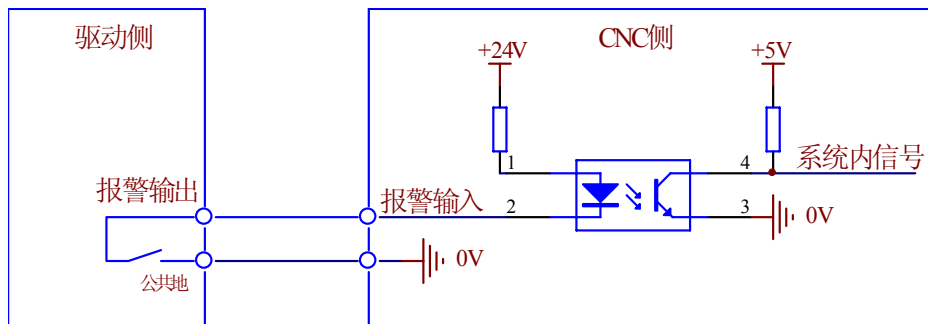


B. 驱动器报警输出为 OC 输出:

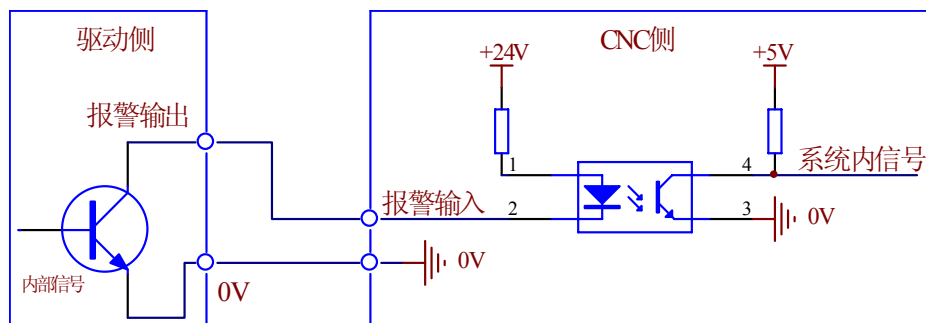

(3) 驱动使能输出信号


驱动使能输出为 OC 输出模式，内部+24V 钳压，因此外接上拉电压不能超出+24V。

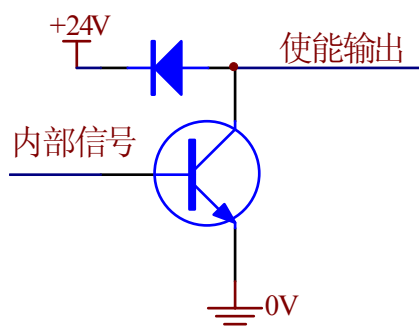

(4) 轴 Z 脉冲输入信号（用于伺服轴回零信号输入）

PC 信号输入为光电隔离，一般伺服侧 Z 脉冲输出为 OC 输出模式。

PC 信号在系统内部为中断处理模式，以到达实时响应。

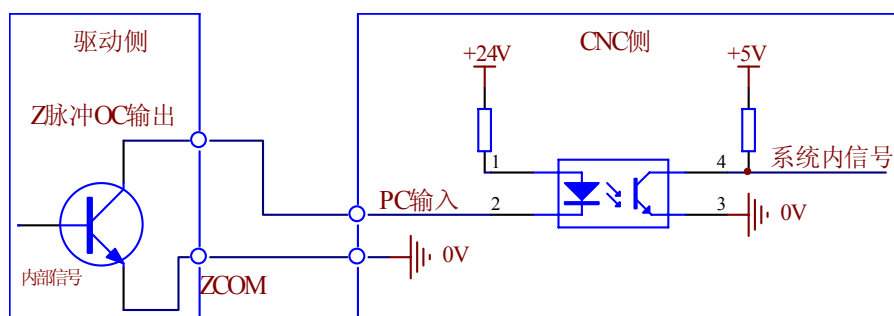

3. 系统到驱动单位的连接图

(1) 系统与步进驱动连接

(X、Z、Y、A)

X30, X31, X33, X42

DF3DV 步进驱动器




(2) 系统与伺服驱动连接

(X、Z、Y、A)


X30, X31, X33, X42

SD30MT 步进驱动器

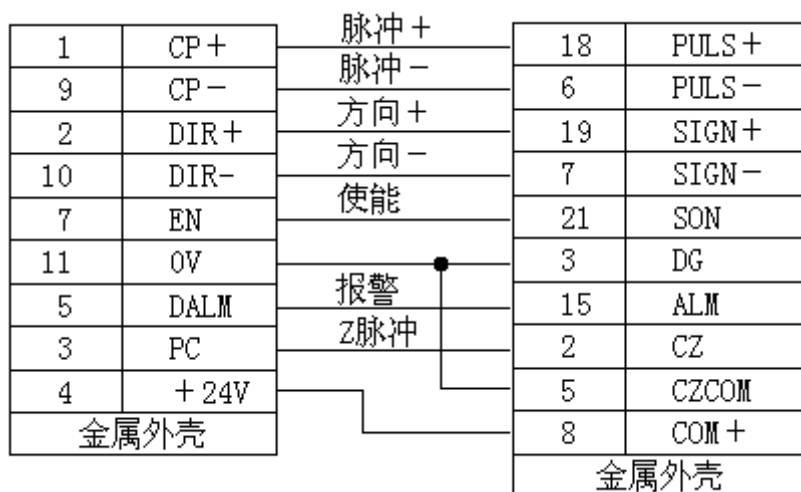

4.2.3 主轴编码器的连接 (XS32)


1. 接口信号定义

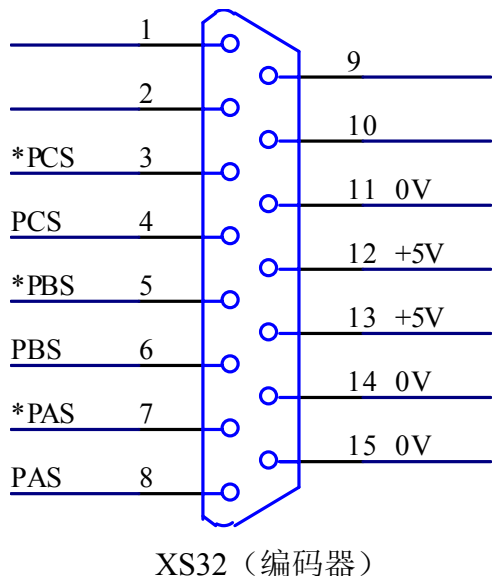


| 脚号 | 信号名 | 信号说明 |
|----------|------|--------|
| 1,2,9,10 | 空 | |
| 3 | *PCS | 编码器 C- |
| 4 | PCS | 编码器 C+ |
| 5 | *PBS | 编码器 B- |
| 6 | PBS | 编码器 B+ |
| 7 | *PAS | 编码器 A- |
| 8 | PAS | 编码器 A+ |
| 12,13 | +5V | 电源信号 |
| 11,14,15 | 0V | 地信号 |

XS32 (编码器)

2. 接口电气原理图

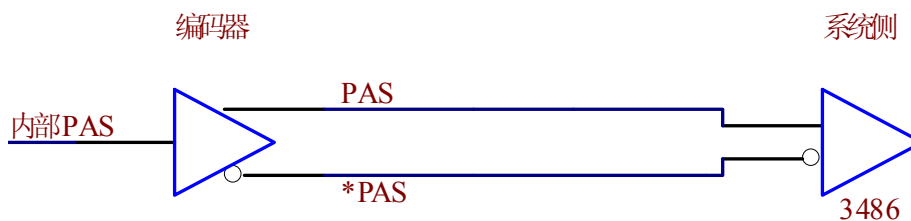


3. 编码器与数控系统的接线图

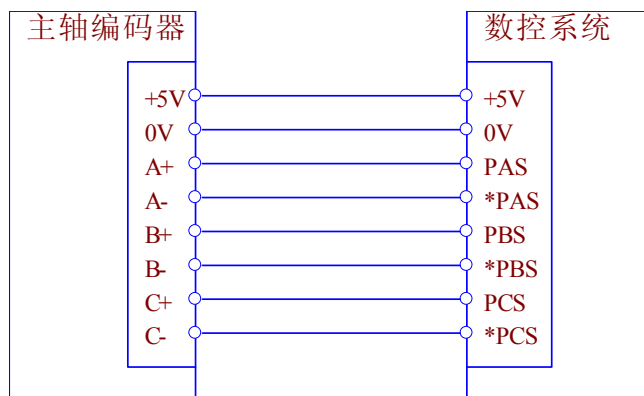

4.2.4 手轮接口 (XS38)


1. 接口信号定义

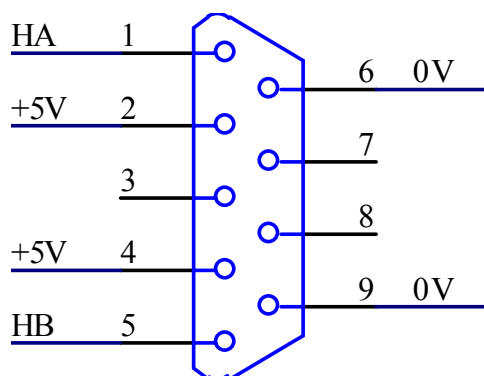

XS38 (手轮)

| 脚号 | 信号名 | 信号说明 |
|---------|-----|-------|
| 1 | HA | 手轮 A+ |
| 5 | HB | 手轮 B+ |
| 2, 4 | +5V | 电源信号 |
| 6, 9 | 0V | 地信号 |
| 3, 7, 8 | 空 | 空 |


2. 手轮与数控系统的接线图

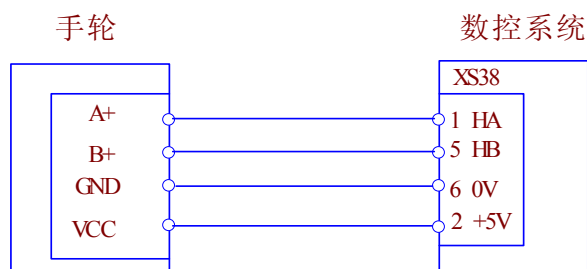

根据输出信号模式不同，一般有两种类型手轮：两信号线式（A+，B+信号）和四信号线式（A+，A-，B+，B-）。对于四信号线手轮，A-，B-信号不接。

4.2.5 RS232-C 串行通信口 (XS36)

1. 接口信号定义

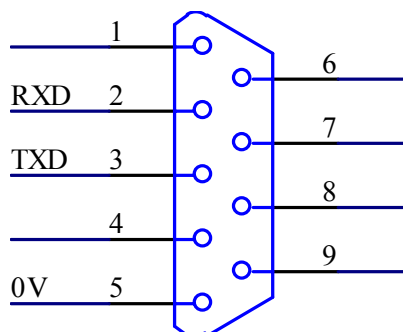


XS36 (串口通信)

| 脚号 | 信号名 | 信号说明 |
|------------|-----|------|
| 1 | 空 | |
| 2 | RXD | 数据接收 |
| 3 | TXD | 数据发送 |
| 4 | 空 | |
| 5 | 0V | 地信号 |
| 6, 7, 8, 9 | 空 | |


2. 技术规格

标准 RS232 电平，通讯波特率：19200bps

3. 通过 RS232 接口与外部计算机连接

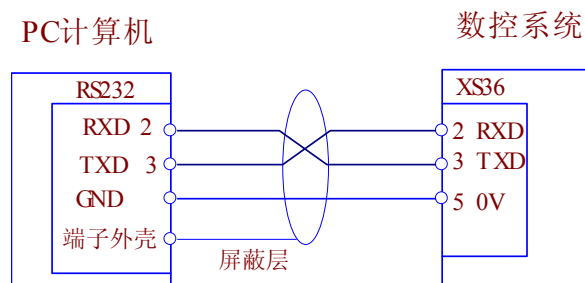

4. 通过 CN04 通讯接口与另一台数控系统连接

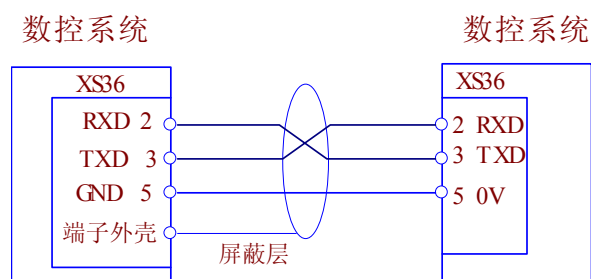


注意事项:

- (1) 当与外部计算机连接进行数据交换时，需使用我公司研制的通讯软件（CncComm）。
- (2) 通讯电缆长度不得超出 15 米，否则可能会造成数据传送失真。
- (3) 为了防止 RS232 接口电路被静电损坏，CNC 外壳与 PC 机的外壳应共地。

4.2.6 主轴模拟量接口（XS37）

系统标准配置的模拟量输出范围为 0V~10V（可设定为-10V~+10V 输出，但需要用户在订货时特别指定）。


1. 接口信号定义

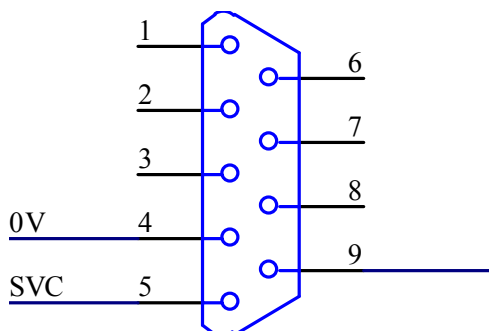

| 脚号 | 信号名 | 信号说明 |
|----|-----|-------|
| 4 | 0V | 地信号 |
| 5 | SVC | 模拟量信号 |
| 其他 | 空 | |


XS37（主轴模拟量）

2. 模拟量接线图

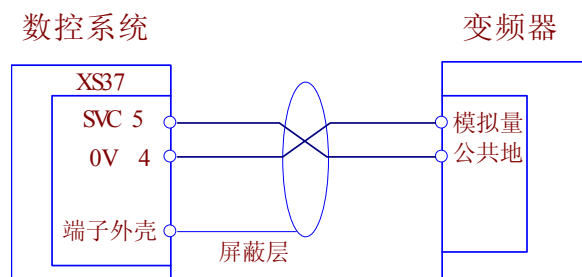

4.3 输入输出接口


4.3.1 机床输入/输出接口管脚定义

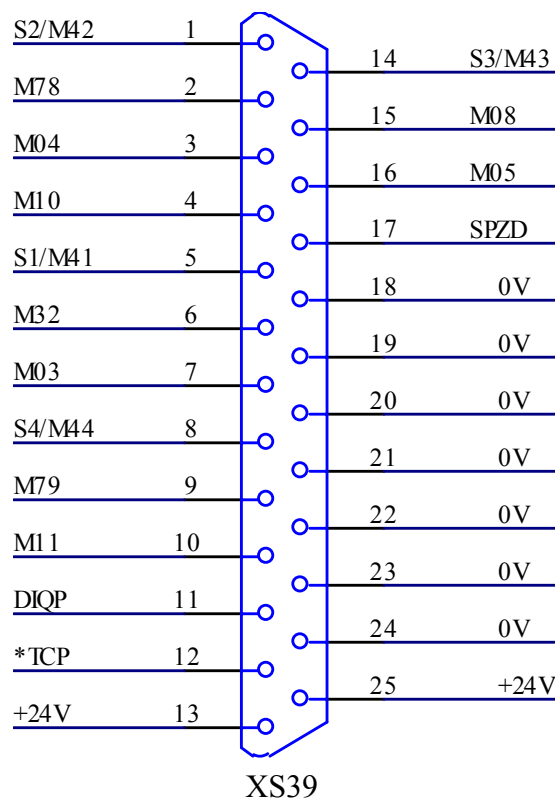

XS39 管脚定义:

| 脚号 | 信号名 | 信号说明 |
|----|--------|-----------|
| 1 | S2/M42 | 主轴 II 档选择 |
| 2 | M78 | 尾座进控制 |
| 3 | M04 | 主轴反转控制 |
| 4 | M10 | 卡盘夹紧输出口 |


| | | |
|------------------------------|--------|------------------|
| 5 | S1/M41 | 主轴 I 档选择 |
| 6 | M32 | 润滑输出口 |
| 7 | M03 | 主轴正转控制 |
| 8 | S4/M44 | 主轴 IV 档选择 |
| 9 | M79 | 尾座退控制 |
| 10 | M11 | 卡盘松开输出口 |
| 11 | DIQP | 卡盘夹紧/松开输入口（脚踏开关） |
| 12 | *TCP | 刀架锁紧输入口 |
| 14 | S3/M43 | 主轴 III 档选择 |
| 15 | M08 | 冷却控制 |
| 16 | M05 | 主轴停控制 |
| 17 | SPZD | 主轴制动输出口 |
| 18,19,20, 21,22,23, 24 | 0V | 信号地 |
| 13,25 | +24V | +24V 电源 |

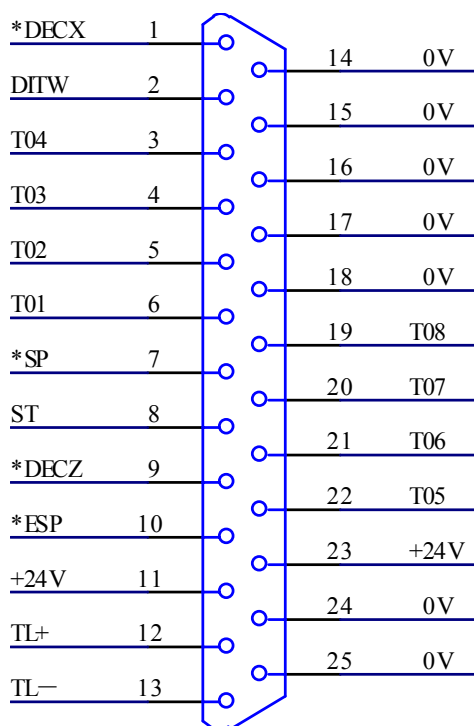

XS40

XS40 管脚定义:

| 脚号 | 信号名 | 信号说明 |
|------------------------------|-------|----------|
| 1 | *DECX | X 轴减速输入口 |
| 2 | DITW | 尾座状态输入口 |
| 3 | T04 | 4 号刀位输入口 |
| 4 | T03 | 3 号刀位输入口 |
| 5 | T02 | 2 号刀位输入口 |
| 6 | T01 | 1 号刀位输入口 |
| 7 | SP | 外部暂停输入口 |
| 8 | ST | 外部启动输入口 |
| 9 | *DECZ | Z 轴减速输入口 |
| 10 | *ESP | 外部急停输入口 |
| 12 | TL+ | 刀架正转输出口 |
| 13 | TL- | 刀架反转输出口 |
| 19 | T08 | 8 号刀位输入口 |
| 20 | T07 | 7 号刀位输入口 |
| 21 | T06 | 6 号刀位输入口 |
| 22 | T05 | 5 号刀位输入口 |
| 14,15,16, 17,18,24, 25 | 0V | 信号地 |
| 11,23 | +24V | +24V 电源 |

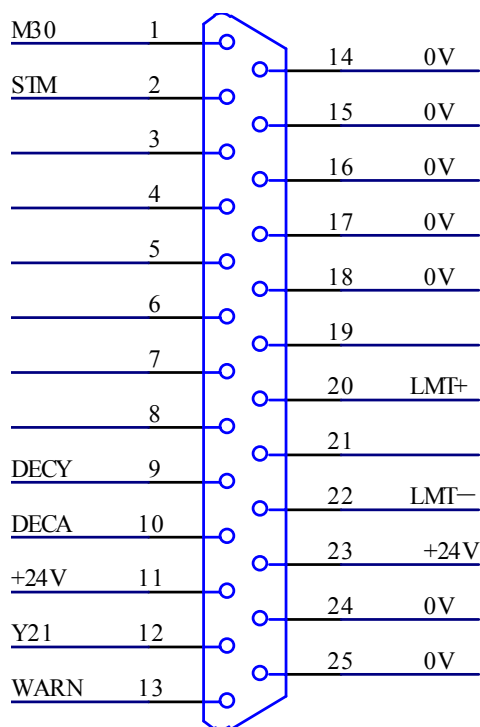

XS41

XS41 管脚定义:

| 脚号 | 信号名 | 信号说明 |
|------------------------------|------|------------|
| 1 | M30 | 暂停指示灯输出口 |
| 2 | STM | 运行指示灯输出口 |
| 9 | DECY | Y 轴减速信号输入口 |
| 10 | DECA | A 轴减速信号输入口 |
| 12 | Y21 | Y21 信号输出口 |
| 13 | WARN | 报警指示灯输出口 |
| 20 | LMT+ | 正向硬件限位输入口 |
| 22 | LMT- | 负向硬件限位输入口 |
| 3,4, 5,6,7,8,19 21 | 空 | 空引脚 |
| 14,15,16, 17,18,24, 25 | 0V | 信号地 |
| 11,23 | +24V | +24V 电源 |

4.3.2 输入口


1. 输入口信号概述

系统共有 32 路输入口，所有输入口与系统内部电路经过了光电隔离处理，每路输入口电气规格为：

(1) 光电隔离电路，最大隔离电压 2500VRMS

(2) 输入电压范围直流 0V~24V

输入口电气原理图如下图：

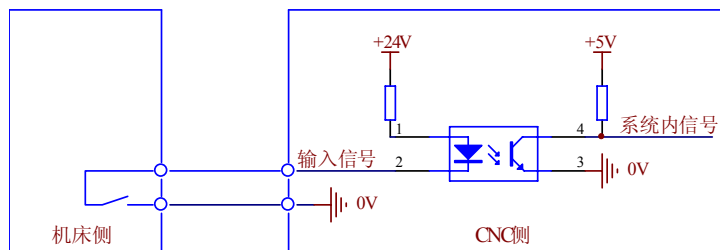

输入口信号包括：


T01~T08, DECX, DECZ, DECY, LMT+, LMT-, ESP, ST, SP, TCP, OW1, DOOR, DIQP, X8, X27, X28 等。

2. 输入口功能描述

(1) T01~T08 刀位信号

刀位信号是高电平有效或低电平有效，由参数 P009 Bit1 设置，0 为高电平有效，1 为低电平有效。当 T01~T08 中一个信号为有效电平时，表示处于该刀号位置。

接线图如下图：

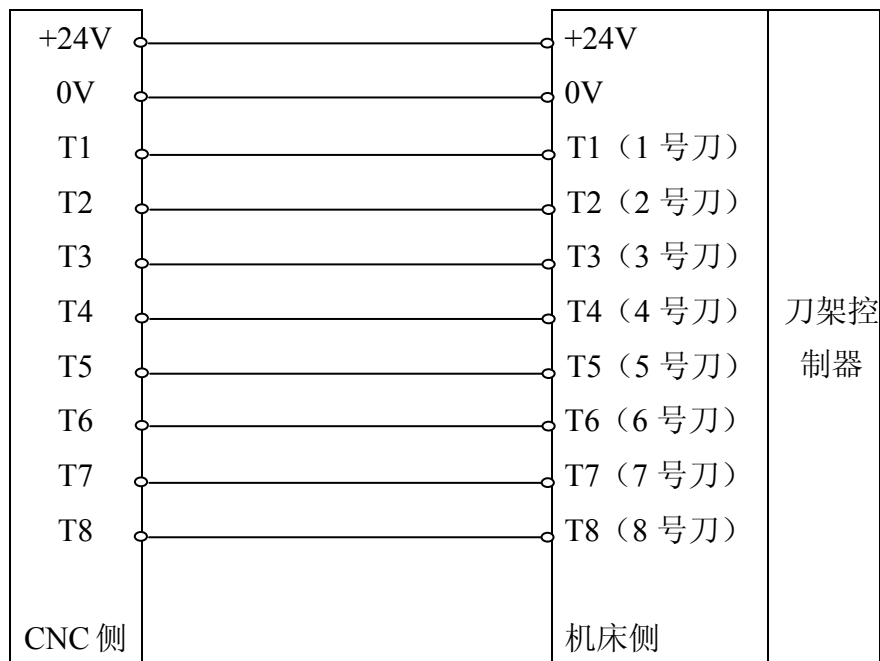


(2) TCP 刀架锁紧状态信号

在换刀过程中，刀架到位后系统输出刀架反转信号（TL-），并开始检测锁紧输入信号 TCP，当收到该信号后，延时参数 P085 设置的时间，关闭刀架反转信号，换刀指令结束，程序执行下一段。当系统输出刀架反转信号后，在参数 P088 设定的时间内没有收到 TCP 信号，系统将产生报警并关闭刀架反转信号。若刀架控制器无锁紧信号输出时，把参数 P009 Bit0 设为 0，可不检测刀架锁紧信号。

(3) DECX, DECZ, DECY 减速开关信号

在回机床零点模式下，按相应手动进给键，机床快速（由参数 P109 设定）向设定的回零方向移动，当检测到减速开关信号时，机床减速停止，然后低速（由参数 P043 设定）反方向离开减速开关，当减速信号消失后，机床减速停止，之后再次反向低速靠近减速开关，系统检测伺服编码器的 Zero 脉冲（零脉冲）信号或减速开关信号，收到信号后运动停止，该轴回零完成，回零指示灯亮。系统是检测 Zero 脉冲或是减速开关信号作为最终回零完成信号，由参数 P006 Bit3, Bit4, Bit5 决定。

接线图：

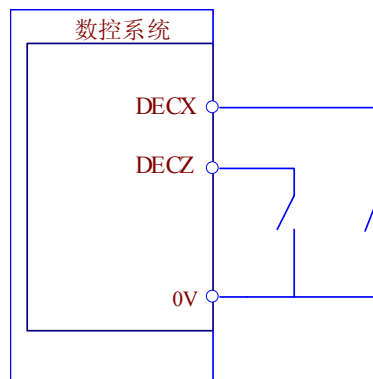


(4) ST 循环启动, SP 进给保持信号

外部循环启动信号 ST 和外部进给保持信号 SP 功能与面板上循环启动和进给保持功能一致。由参数 P014 Bit0 决定是否屏蔽 ST 信号，参数 P014 Bit1 决定是否屏蔽 SP 信号。

ST 和 SP 均为低电平脉冲信号有效。


接线图：

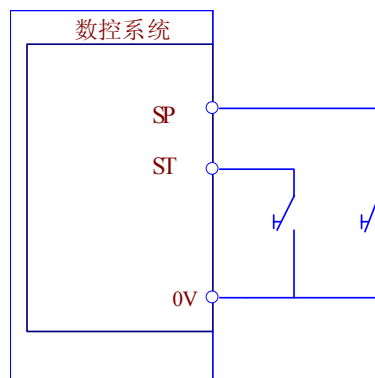

(5) ESP 紧急停止信号

外部急停输入信号，低电平有效。由参数 P014 Bit3 决定是否屏蔽 ESP 信号。当 ESP 信号产生时，机床进给紧急停止，主轴停止，冷却关闭，换刀停止。


接线图：

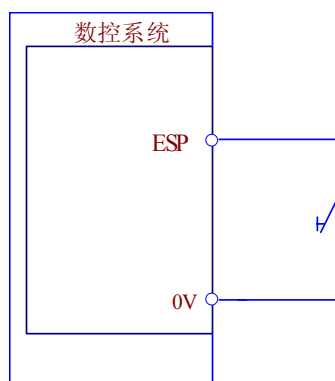

(6) LMT+，LMT-正负向硬件限位信号

LMT+，LMT-信号为低电平有效，为各轴共有信号。接线时将各轴的正向限位信号接入 LMT+，各轴的负向限位信号接入 LMT-。限位开关应为常开模式。当产生超程报警时，系统停止该方向进给，可以手动操作反向进给。

接线图：

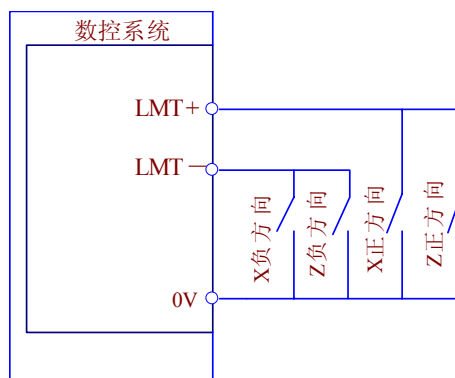


4.3.3 输出口

1. 输出口信号概述

系统共有 32 路输出口，驱动电路为达林顿管 OC（集电极开路）输出，每路输出其电气规格为：

- (1) 输出 ON 时最大负载电流 500mA
- (2) 输出 ON 时最大饱和压降，350mA 时为 1.6V，典型值为 1.1V。
- (3) 输出 OFF 耐压 +24V 以下。
- (4) 输出 OFF 时漏电流 100uA 以下

输出口电气原理图如下图：

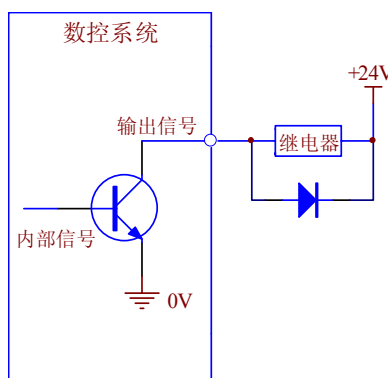

输出口信号包括以下信号：

S1~S4, M03, M04, M05, M08, M10, M11, M32, M78, M79, TL-, TL+, SPZD, STM, WARN, M30, Y32, Y29, Y26, Y14, Y13, Y21, Y22

2. 输出口信号功能说明

(1) M03, M04, M05 主轴 M 功能信号口

M03 为主轴正转信号；

M04 为主轴反转信号；

M05 为主轴停止信号；

(2) M08 冷却液控制口

M08 冷却开；

M09 冷却关；

(3) TL+, TL- 刀架正反转信号

TL+ 为刀架正向旋转信号口；

TL- 为刀架负向旋转信号口；

(4) S1~S4 主轴变速信号

S1~S4 指令与 M41~M44 指令共用 S1~S4 输出口，用于控制主轴 I 档~IV 档选择。S1~S4 信号口只能有一个信号有效。S0 指令关闭 S1~S4 信号。

(5) SPZD 主轴制动信号

当执行 M05 时，若参数 P089 和 P090 不为 0，则系统发出 M05 信号后，延时由参数 P089 设定的时间，输出 SPZD 信号，信号脉冲宽度由参数 P090 设定。

(6) WARN, M30, STM 三色指示灯控制信号

WARN 为报警灯输出口，当参数 P015 Bit6 设置为 1 时，若系统产生报警，该信号口输出有效。报警取消后该信号口无效。

M30 为待机灯输出口，当参数 P015 Bit5 设置为 1 时，若未运行加工程序或程序运行结束或系统刚上电时，该信号口输出有效。

STM 为运行灯输出口，当参数 P015 Bit4 设置为 1 时，若系统正在运行加工程序，该信号口输出有效。当程序运行暂停或结束或有报警产生时该信号口无效。

一般情况下 WARN,M30,STM 信号口分别接三色指示灯的红黄绿控制口。

(7) M10, M11 卡盘夹紧松开控制口

当为内卡方式时，M10 为卡盘夹紧信号，M11 为卡盘松开信号；

当为外卡方式时，M10 为卡盘松开信号，M11 为卡盘夹紧信号；

卡盘功能的使用详细描述见第五章第 5.4 节描述。

(8) M78, M79 尾座顶尖控制口

M78 为尾座进输出口，M79 为尾座退输出口，尾座功能的使用详细描述见第五章第 5.6 节描述。

(9) M32 润滑控制口

M32 指令为润滑开，M33 指令为润滑关；

当参数 P013 Bit2 设置为 0 时，为连续供油模式，M32 信号口持续输出信号；当参数 P013 Bit2 设置为 1 时，为间歇供油模式，供油时间由参数 P107 设置，暂停供油时间由 P108 设置。

(10) Y21 扩展输出口

Y21 为备用扩展输出口，用户可以通过 M20, M21 指令编程控制 Y21 输出口的状态。Y21 输出口在系统内部的编号为 21（可通过诊断界面可以查看所有输出口内部编号）

用 M20, M21 指令控制输出口的编程指令格式如下：

Y21 输出口有效：M20 K21

Y21 输出口无效：M21 K21

用 M22 指令控制输出口为脉冲输出，其编程指令格式如下：

如控制 Y21 口输出 2 秒宽脉冲：M22 K21 J2

第五章 常用功能使用说明

5.1 电子齿轮比参数设定

电子齿轮比功能是使系统坐标值的变化与工作台的位置变化保持一致，而不必为不同螺距的丝杠与不同步距角的电机或不同线数的伺服电机相匹配时调节电机与丝杆的机械传动比。

参数 P017、P018、P019、P020、P171、P172、P179、P180 用于设定 X、Z、Y、A 轴的电子齿轮比，每个轴的电子齿轮有倍率值和分率值两个参数，二者配合用于调节系统的进给脉冲信号输出，以满足坐标值的变化与工作台的位置变化保持一致。

倍率参数用 MLT 表示，分率参数用 DVT 表示，对于滚珠丝杆传动工作台其电子齿轮比例满足以下关系：

$$\frac{MLT}{DVT} = \frac{Pmt \times Gf}{Pcn \times Gd}$$

其中： Pmt ：电机每转脉冲数， 步进电机： 细分后步数

伺服电机： 编码器线数×编码器倍频数

Pcn ：丝杆螺距，需要换算成 μm 。比如 6mm 丝杠，对应 Pcn 值应当为 6000；

Gf ：电机与丝杆间机械传动部分从动轮齿数总数，若直连 $Gf = 1$ 。

Gd ：电机与丝杆间机械传动部分主动轮齿数总数，若直连 $Gd = 1$ 。

MLT 与 DVT 必须取其最小正整数值， MLT 与 DVT 的取值范围为 0~65535。

MLT 对应参数：P017, P018, P171

DVT 对应参数：P019, P020, P172

机床用户需要依据以上算法，计算出 X 轴、Z 轴的倍率值（MLT）和分率值（DVT），分别设置相应参数。

举例 1: Z 轴为 6mm 导程的丝杠，与步进电机直联，驱动为三相混合式步进，6000 细分：

则 $Pmt = 6000$ ； $Pcn = 6mm \times 1000 = 6000$ ； $Gf = Gd = 1$ ；

$MLT/DVT = 6000/6000 = 1$ ；

可以取 $MLT = 1$; $DVT = 1$;

设置参数 $P018 = 1$ $P020 = 1$

举例 2: X 轴为 6mm 导程的丝杠, 与步进电机直联, 驱动为三相混合式步进, 10000 细分:

则 $Pmt = 10000$; $Pcn = 6mm \times 1000 = 6000$; $Gf = Gd = 1$;

$MLT/DVT = 10000/6000 = 5/3$;

可以取 $MLT = 5$; $DVT = 3$;

设置参数 $P017 = 5$ $P019 = 3$

举例 3: Z 轴为 4mm 导程的丝杠, 与伺服电机直联, 伺服电机编码器 2500 线, 编码器信号伺服驱动器内部 4 倍频处理, 即 10000 细分:

则 $Pmt = 10000$; $Pcn = 4mm \times 1000 = 4000$; $Gf = Gd = 1$;

$MLT/DVT = 10000/4000 = 5/2$;

可以取 $MLT = 5$; $DVT = 2$;

设置参数 $P018 = 5$ $P020 = 2$

5.2 线性加减速时间常数

线性加减速时间常数的物理意义是: 移动速度从 0 速度开始, 以恒定的加速度, 升到 10 米/分钟速度的时间。

加减速时间常数越小, 升降速越快;

加减速时间常数越大, 升降速越慢;

系统提供了快速移动升降速参数设置、切削进给升降速参数设置、螺纹切削升降速参数设置、手轮进给升降速参数设置、反向间隙补偿升降速参数设置等。用户应根据机床特性做适当的设置, 以达到良好工作状态。

快速移动升降速设置: $P023, P024, P174, P182$

切削进给升降速设置: $P031$

螺纹切削升降速设置: $P069, P157$

手轮进给升降速设置: $P162$

反向间隙补偿升降速设置: $P035$

5.3 主轴设定

| | | | |
|-----|---------|------|---------|
| 052 | 主轴编码器线数 | 1024 | 1~65535 |
|-----|---------|------|---------|

在车螺纹、刚性攻丝时以及主轴转速显示等功能均需要此参数；可启动主轴旋转后，进入诊断界面查看主轴编码器实际线数（诊断界面 012 号参数显示）。

| | | | |
|-----|-----------------|---|---------|
| 053 | 主轴和编码器齿轮比：主轴齿数 | 1 | 1~65535 |
| 054 | 主轴和编码器齿轮比：编码器齿数 | 1 | 1~65535 |

用于编码器和主轴头之间存在传动比不为 1 的情况，以便准确显示当前主轴实际转速。

| | | | |
|-----|---------------------|---|---------|
| 055 | 主轴指令为 10V 时，1 档主轴转速 | 1 | 1~65535 |
| 056 | 主轴指令为 10V 时，2 档主轴转速 | 1 | 1~65535 |
| 057 | 主轴指令为 10V 时，3 档主轴转速 | 1 | 1~65535 |
| 058 | 主轴指令为 10V 时，4 档主轴转速 | 1 | 1~65535 |

P055~P058 用于标定各机械档位最高转速的模拟量。

| | | | |
|-----|--------------|---|---------|
| 061 | 主轴模拟量补偿值（微调） | 0 | 1~65535 |
|-----|--------------|---|---------|

用于补偿主轴模拟量输出电路零漂以及变频器调零偏差补偿。该参数用于需要较为精确主轴模拟量控制的场合。由于电气传输损失以及器件离散偏差，当设定的主轴转速值对应产生的模拟量输出微量偏差时可用此参数调整。输入范围-10~10（对应于满量程 10V 电压输出，电压调整范围约-0.4V~0.4V）。

| | | | |
|-----|------------------------|---|---------|
| 089 | 主轴指令停止到主轴制动输出时间 (x4ms) | 1 | 1~65535 |
|-----|------------------------|---|---------|

系统执行主轴停止指令，关闭 M03，M04 后，延时 P089 设置的时间，发出主轴制动信号 SPZD。

| | | | |
|-----|-----------------|-----|---------|
| 090 | 主轴制动输出时间 (x4ms) | 500 | 1~65535 |
|-----|-----------------|-----|---------|

主轴制动输出为脉冲输出，该参数用于设定制动输出脉冲宽度。

| | | | |
|-----|-------|---|---------|
| 110 | 主轴档位数 | 2 | 1~65535 |
|-----|-------|---|---------|

设定主轴有效档位数，最大值为 4；该参数控制了 S1~S4 输出口有效个数，大于该值的 S 输出口无效。

| | | | |
|-----|----------------|-----|---------|
| 111 | 主轴启动延时时间(x4ms) | 500 | 1~65535 |
|-----|----------------|-----|---------|

主轴启动时，系统发出 M03 或 M04 信号后，延时该参数设定时间后再执行下段，以保证主轴转速到达设定值。

| | | | |
|-----|----------------|-----|---------|
| 112 | 主轴换向延时时间(x4ms) | 500 | 1~65535 |
|-----|----------------|-----|---------|

主轴换向时，系统关闭当前 M03 或 M04 信号后，延时该参数设定时间后再发出 M04 或 M03 信号，以消除主轴变频器的滞后响应影响。

| | | | |
|-----|-----------------|-----|---------|
| 113 | S01 输出时间 (x4ms) | 500 | 1~65535 |
| 114 | S02 输出时间 (x4ms) | 500 | 1~65535 |
| 115 | S03 输出时间 (x4ms) | 500 | 1~65535 |
| 116 | S04 输出时间 (x4ms) | 500 | 1~65535 |

设定 S01~S04 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出； >0：脉冲模式；当该参数大于 0 时，S01~S04 输出为脉冲信号，由该参数决定了脉冲输出宽度。

| | | | |
|-----|-----------------|-----|---------|
| 117 | M03 输出时间 (x4ms) | 500 | 1~65535 |
| 118 | M04 输出时间 (x4ms) | 500 | 1~65535 |
| 119 | M05 输出时间 (x4ms) | 500 | 1~65535 |

设定 M03,M04,M05 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出； >0：脉冲模式。

当该参数为 0 时，M03,M04,M05 为电平保持输出，执行后信号为常开或常关。

当该参数大于 0 时，M03,M04,M05 为电平脉冲输出，执行后信号宽度由该参数决定。

5.4 卡盘控制

1. 卡盘控制相关参数：

| | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|------|------|------|
| | | | | | KPDW | | |
| NWKP | | | | | | SLSP | SLQP |

KPDW =1：检测卡盘到位信号

=0：不检测

NWKP =1：卡盘为外卡方式

=0: 内卡方式

SLSP =1: 主轴启动时检测卡盘是否夹紧

=0: 主轴启动时不检测卡盘状态

SLQP =1: 卡盘功能有效

=0: 卡盘功能无效

| | | | |
|-----|----------------------------|-----|---------|
| 091 | 卡盘夹紧到位检测相对夹紧输出的延时时间 (x4ms) | 100 | 0~10000 |
|-----|----------------------------|-----|---------|

当 KPDW =1 检测卡盘到位信号时, 该参数用于设定延时检测时间

| | | | |
|-----|---------------------|-----|---------|
| 105 | M10 M11 输出时间 (x4ms) | 150 | 0~10000 |
|-----|---------------------|-----|---------|

主轴夹紧/松开时间设定; =0: 为电平信号 >0: 脉冲信号

用于设定 M10 和 M11 的输出模式, 若需长信号电平输出, 应设为 0; 若需短信号输出则该参数用于设定短信号脉宽

2. 输入/输出信号

NQPJ: 内卡盘夹紧到位/外卡盘松开到位信号, 由参数 P185 定义实际检测口号, 出厂默认 27, 即 X27 输入口。

WQPJ: 内卡盘松开到位/外卡盘夹紧到位信号, 由参数 P186 定义实际检测口号, 出厂默认 0。

DIQP: 卡盘夹紧/松开输入口, 一般外接脚踏开关

M10: 内卡卡盘夹紧输出, 外卡松开输出

M11: 内卡卡盘松开输出, 外卡夹紧输出

3. 动作时序

(1) 当 SLQP =0

无卡盘功能, 所有卡盘输入输出无效

(2) 当 SLQP =1, SLSP=0, KPDW=0

只控制卡盘夹紧与松开输出, 不检测卡盘夹紧或松开到位信号, 启动主轴不检测卡盘状态。

(3) 当 SLQP =1, SLSP=1, KPDW=0

主轴启动时检测卡盘状态, 卡盘状态由是否执行了夹紧或松开指令决定, 不检测夹紧或松开到位信号。即系统根据是否触发过脚踏开关夹紧输入或面板卡盘按钮夹紧输入或程序中是否执行了 M10 指令为依据决定是否启动主轴。

(4) 当 SLQP =1, SLSP=1, KPDW=1

主轴启动时检测卡盘状态，卡盘状态由是否检测到卡盘夹紧到位信号决定。若未检测到夹紧到位信号则报警提示。

(5) 当 NWKP=0

内卡模式，此时：

M10：卡盘夹紧输出

M11：卡盘松开输出

NQPJ： 夹紧到位输入信号

WQPJ： 松开到位输入信号

(6) 当 NWKP=1

外卡模式，此时：

M10：卡盘松开输出

M11：卡盘夹紧输出

NQPJ： 松开到位输入信号

WQPJ： 夹紧到位输入信号

(7) 卡盘夹紧松开状态信号只有一路时的参数设置

在内卡模式下，将参数 P185 设为夹紧状态输入信号口，将参数 P186 设为 0。

在外卡模式下，将参数 P186 设为夹紧状态输入信号口，将参数 P185 设为 0。

此情况下系统只检测夹紧状态信号，有信号则表示夹紧，无信号则表示松开。

5.5 手持手轮单元

1. 相关参数

(1) 参数 P010 Bit2

=1：手持单元有效，=0：非手持单元

当手持单元有效时，可以通过手持单元上的选择开关进行轴选和倍率选择；

当手持单元无效时，通过系统面板上的 **手轮轴选** 键和 **脉冲倍率** 键进行设定。

(2) 参数 P163~P166

设定手持单元 X 轴，Z 轴，Y 轴，A 轴输入接口口号。

(3) 参数 P167~P169

设定手持单元 X1，X10，X100 进给当量选择输入接口口号。

2. 手持单元连线和参数设定

用户可以根据系统输入口使用情况，选择未使用的输入口作为手持单元接入口，根据手持单元实际使用输入口，通过查看诊断界面或手册中诊断功能描述关于输入口的定义描述，找出手持单元所使用的输入口的内部口号，然后在参数

P163~P166 和 P167~P169 中进行相应设置即可。

比如：手持单元的 X 轴、Y 轴、Z 轴、A 轴接入了 T01、T02、T03、T04 输入口，通过诊断界面查看输入口定义，T01 的内部口号为 30，T02 的内部口号为 22，T03 的内部口号为 31，T04 的内部口号为 23，在参数 P163、P164、P165、P166 中分别设置 30，31，22，23 即可。

手持单元的 X1、X10、X100 分别接入了 T05，T06，T07 输入口，通过诊断界面查看输入口定义，T05 的内部口号为 11，T06 的内部口号为 10，T07 的内部口号为 9，在参数 P167~P169 中分别设置 11，10，9 即可。

5.6 尾座控制

通过面板按键或执行 M78/M79 指令可控制位置前进或后退。

1. 尾座控制输出口分别为：

M78：尾座前进控制输出口；

M79：尾座后退控制输出口；

2. 尾座控制相关参数：

参数 P122：M78 输出时间；

参数 P123：M79 输出时间；

3. 尾座控制时序：

当参数 P122，P123 分别为大于 0 时，尾座控制为两路短信号（脉冲信号）模式：此模式下，执行 M78 指令或按键控制执行尾座前进时，M78 口输出由 P122 定义时间宽度的脉冲信号；执行 M79 指令或按键控制执行尾座后退时，M79 口输出由 P123 定义时间宽度的脉冲信号；

当参数 P122，P123 分别等于 0 时，尾座控制为两路长信号模式：此模式下，执行 M78 指令或按键控制执行尾座前进时，M78 口输出保持有效，M79 口输出保持无效；执行 M79 指令或按键控制执行尾座后退时，M79 口输出保持有效，M79 口输出保持无效。

5.7 润滑控制

通过面板按键或执行 M32/M33 指令可控制润滑控制口开与关。

M32 指令为润滑开，M33 指令为润滑关；或按 **润滑** 键在润滑功能开或关间切换。

润滑功能输出口： M32

1. 相关参数:

参数 P013 Bit2 = 0 时, 为连续供油模式;

参数 P013 Bit2 = 1 时, 为间歇供油模式;

参数 P107: 间歇模式下供油开持续时间, 单位: 秒

参数 P108: 间歇模式下供油关持续时间, 单位: 秒

2. 动作时序:

当为连续供油模式时, 执行 M32 指令或按键润滑功能开时, M32 输出口保持有效输出; 执行 M33 指令或按键润滑功能关时, M32 输出口保持无效, 停止供油;

当为间歇供油模式时, 执行 M32 指令或按键润滑功能开时, M32 输出口保持输出由参数 P107 设定的时间, 然后关闭, 延时参数 P108 设定的时间后, M32 输出口再次保持输出参数 P107 设定时间, 如此反复; 执行 M33 指令或按键润滑功能关时, M32 输出口保持无效, 停止供油。在间隙模式供油时, 系统上电开机后自动开启间歇润滑。

润滑供油时 **润滑** 按键指示灯亮, 关闭润滑功能或润滑供油暂停时 **润滑** 按键指示灯灭。

5.8 软件限位设定

1. 相关参数:

参数 P046~P049, P176, P177, P184, P185: 设定 X, Z, Y, A 轴的正负方向极限坐标值;

参数 P014 Bit2: 设定是否检查正负方向极限坐标值;

参数 P014 Bit3: 设定软限位坐标为机床坐标或工件绝对坐标;

2. 软限位设置说明:

当软限位为机床坐标限制时, 参数 P046~P049, P176, P177, P184, P185 中设置的坐标代表机床坐标。因此, 在设置软限位坐标值时需要首先回机床零点, 然后在设置相应坐标限制值。

当软限位为工件绝对坐标限制时, 参数 P046~P049, P176, P177, P184, P185 中设置的坐标代表工件绝对坐标。

5.9 反向间隙补偿

1. 相关参数:

P013 Bit5: X 轴反向间隙补偿功能使能

P013 Bit6: Z 轴反向间隙补偿功能使能

P013 Bit7: Y 轴反向间隙补偿功能使能

P013 Bit4: A 轴反向间隙补偿功能使能

P036: X 轴反向间隙量, 单位 um

P037: Z 轴反向间隙量, 单位 um

P175: Y 轴反向间隙量, 单位 um

P183: A 轴反向间隙量, 单位 um

P034: 反向间隙补偿速度上限, 单位 mm/min;

P035: 反向间隙补偿时间常数

2. 设置说明:

进行反向间隙补偿前, 需根据各轴实际测量的间隙值设置 P036, P037, P175, 同时根据补偿轴设置位参数 P013 的相应位。参数 P035 设置补偿的加速度, 参数 P035 越小, 补偿速度变化的越快, 轴进给速度跳动大; 参数 P035 越大, 补偿速度变化的越慢, 轴进给速度跳动小。参数 P034 用于设定补偿速度上限, 其值越大, 最大补偿速度越快。可以根据机床实际特性适当调整参数 P034 和 P035。

第六章 刀补 C 功能

由于铣刀的刀位点为铣刀中心，与铣刀实际切削点存在半径偏差值，刀位实际轨迹与图纸尺寸存在一个半径偏差值，编程时需要根据图纸尺寸和刀具半径计算出刀位的实际运行轨迹，增大了编程的复杂度。为了便于编程，铣床数控系统提供了刀具半径补偿功能，用户可以根据图纸尺寸进行加工程序的编程，而不需考虑刀具半径的大小，系统根据设定的刀具半径参数自动进行实际切削轨迹的计算，简化了编程，此类刀具半径补偿功能称为刀补 C 功能。使用刀补 C 功能时，须设置相应的参数后该功能才有效：将系统参数 **P002 Bit3** 设为 1。

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|------|--|--|--|
| 0 | 0 | 2 | | | | | CCMP | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|------|--|--|--|

6.1 刀补 C 功能基本概念

6.1.1 补偿值的设置

进行刀具半径补偿需要设置刀补表中的‘D’值，D 代表刀具半径，单位 mm。如表 6-1-1 所示，其中 X、Y、Z 分别为当前刀具位置的偏置值，R 为刀具的半径补偿值，Z 值用于设定刀具高度补偿。每一组值对应一个刀补号，在刀补界面下设置。

表 6-1-1 系统刀具半径补偿值 显示页面

| 序号 | X | Y | Z | D |
|-----|---------|--------|-------|------|
| 001 | 100.020 | 10.030 | 5.020 | 5.0 |
| 002 | 100.060 | 10.060 | 6.016 | 10.0 |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.1.2 内侧、外侧

进行刀具半径补偿时，前后两个编程轨迹的拐角不相同，刀具补偿轨迹也不相同。因此，规定两个移动程序段交点在工件侧的夹角大于或等于 180 度时称为“内侧”，在 0~180 度之间时称为“外侧”。

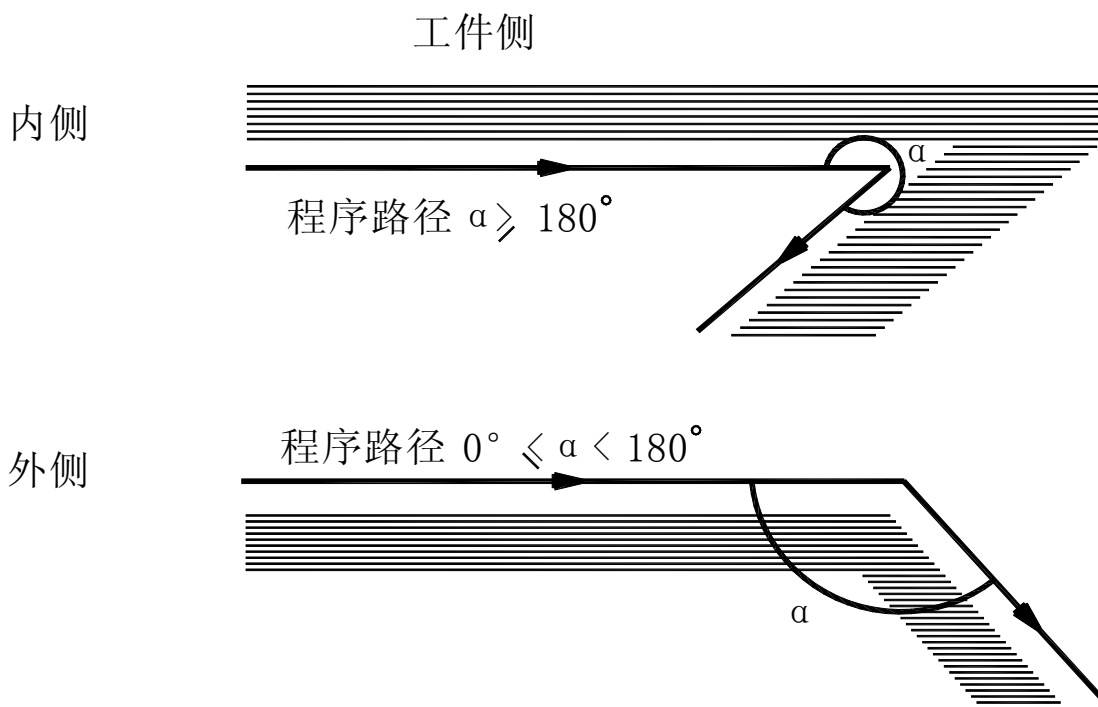


图 6-1-1 内侧与外侧

6.1.3 刀具半径补偿的指令

刀具半径补偿指令有 G40,G41,G42。其中：

G40: 撤消刀具半径补偿

G41: 左侧刀具半径补偿

G42: 右侧刀具半径补偿

G41、G42 及 G40 的代码格式

代码格式

$$\left\{ \begin{array}{l} G40 \\ G41 \\ G42 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} G00 \\ G01 \end{array} \right\} X - Z -$$

注 1: G40, G41, G42 均为模态 G 代码。

注 2: 正常建立刀补后, G41/G42 后可以跟 G02 或 G03 代码。

6.2 刀补具体补偿情况



6.2.1 刀具半径补偿具体轨迹分解

实现刀具半径补偿通常要经历的 3 个步骤：刀补建立、刀补进行、刀补取消。

1. 刀补建立

从偏置取消方式变为偏置方式，称为刀补建立。

具体刀补建立如下图 6-2-1-1 所示：

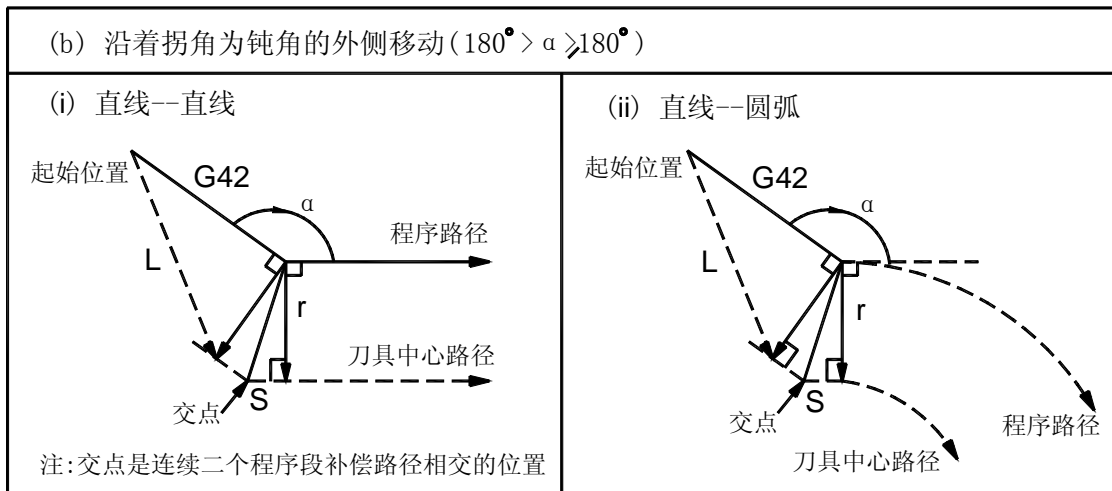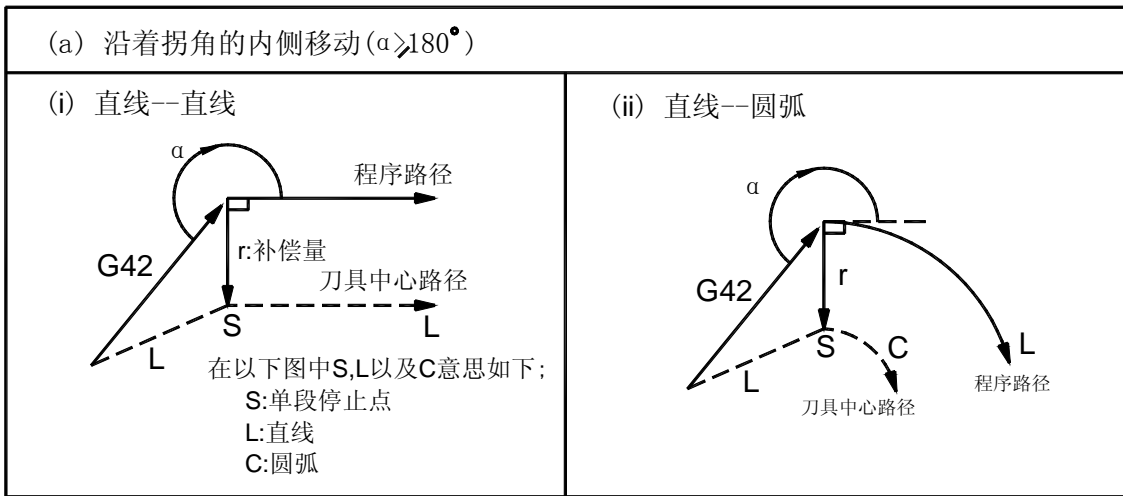

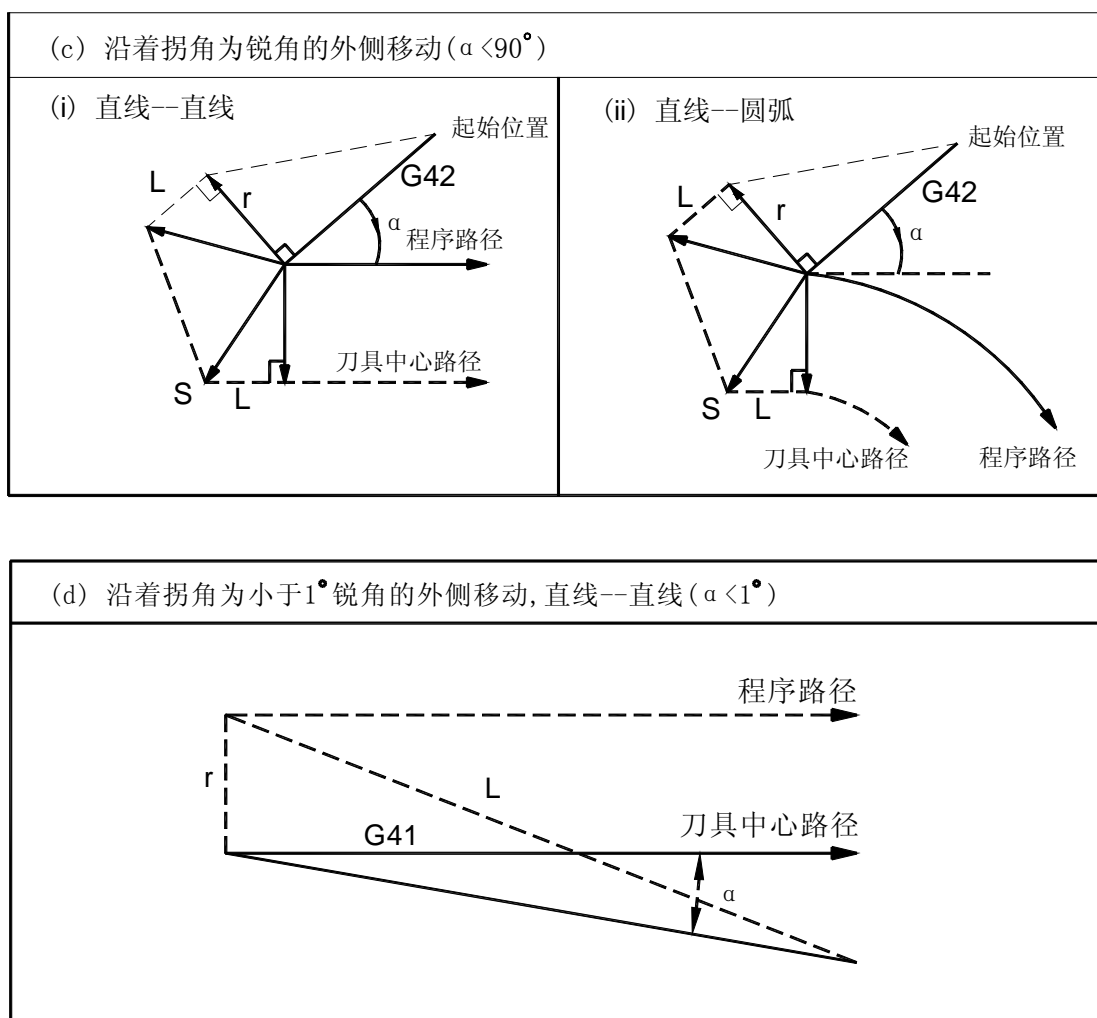


图 6-2-1-1 刀补建立情况



注 1: 在建立刀补时, 如果没有指定刀补号或者刀补号为零, 程序将报警 138。


注 2: 在建立刀补时, 需要用移动指令 G0 或 G1 执行, 如果指令圆弧, 程序将报警 139。

2. 刀补进行

从刀补建立之后, 到刀补取消之前的偏置轨迹称之为刀补进行。

具体刀补进行如下图 6-2-1-2 和 6-2-1-3 所示:

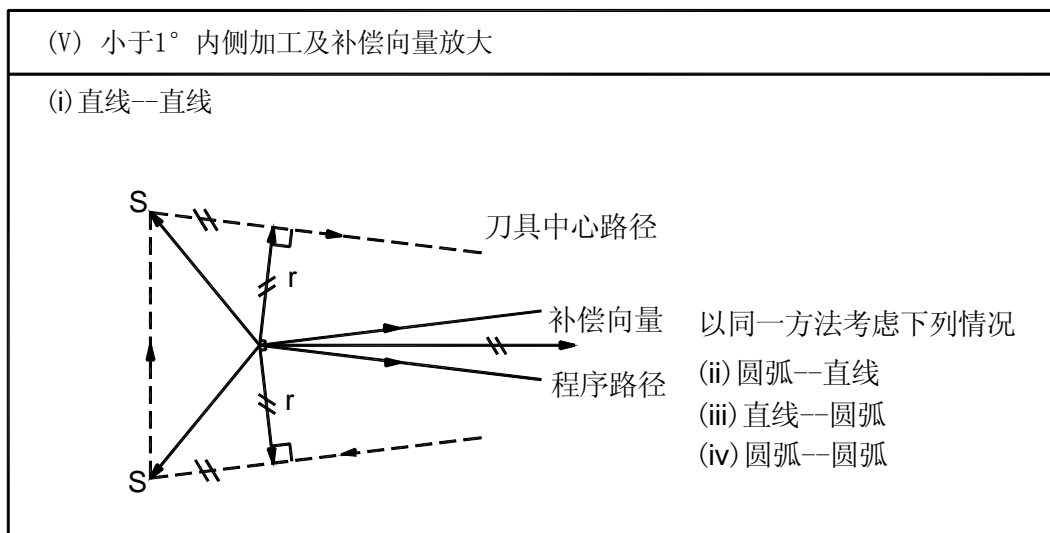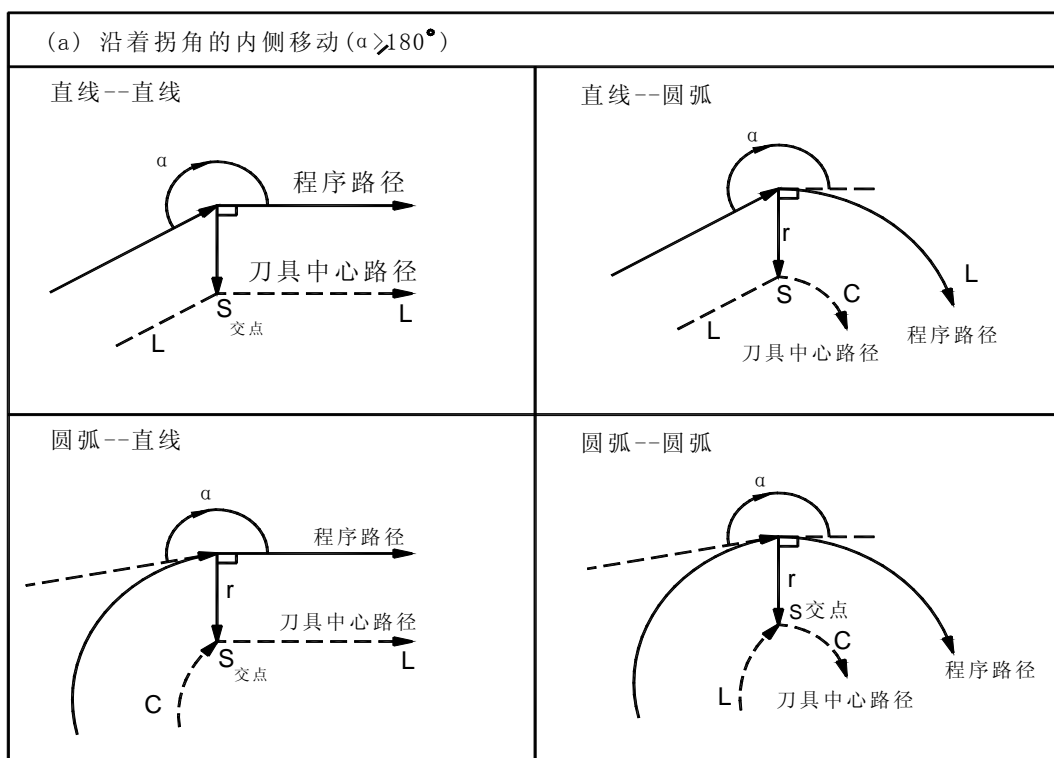

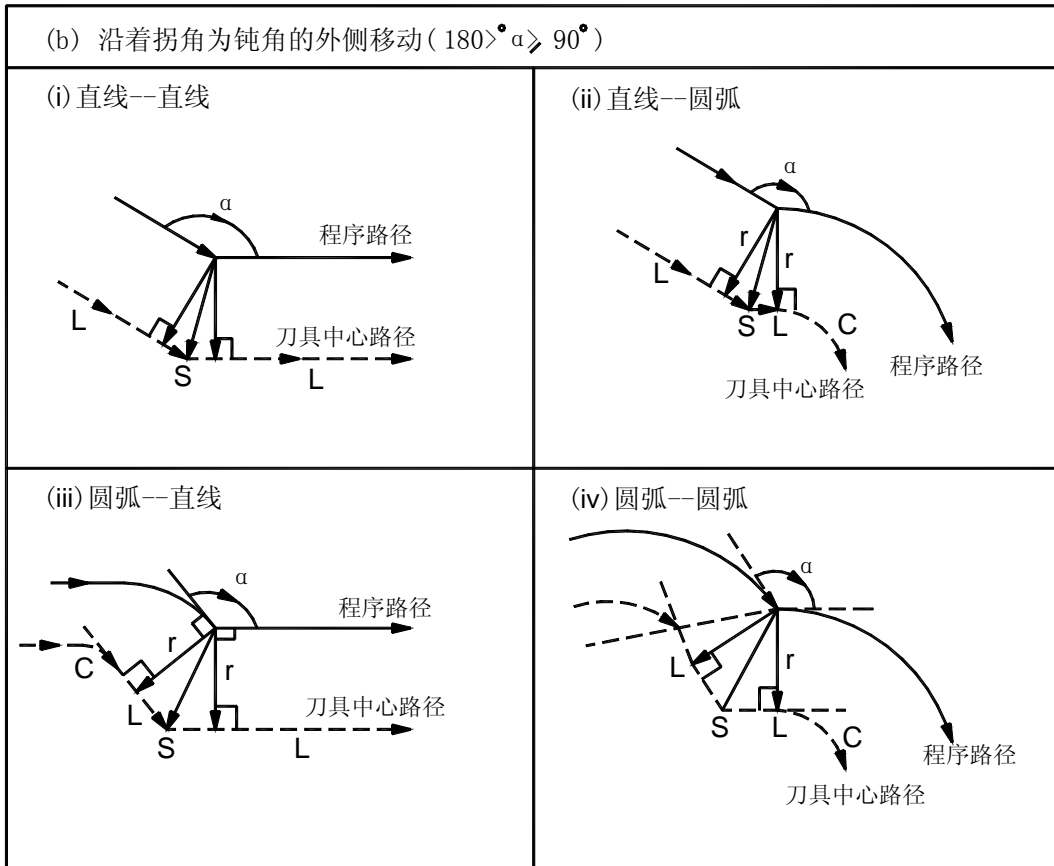

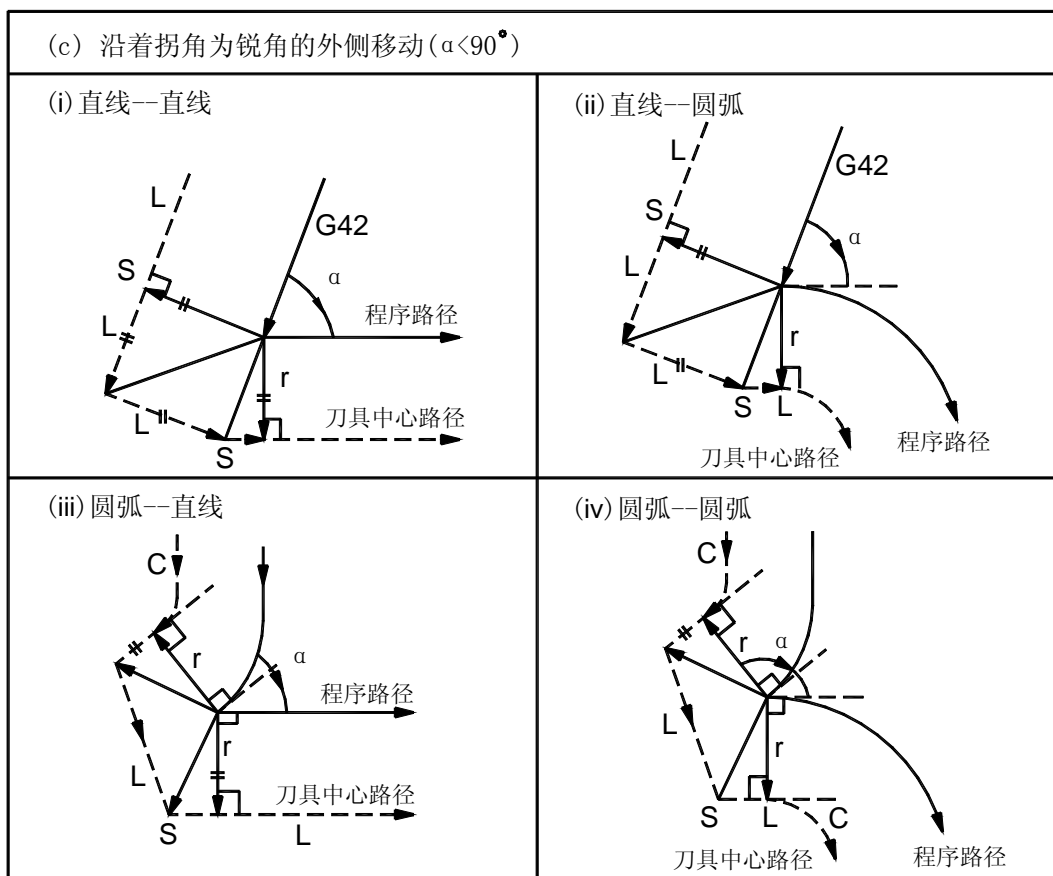


图 6-2-1-2 刀补进行情况

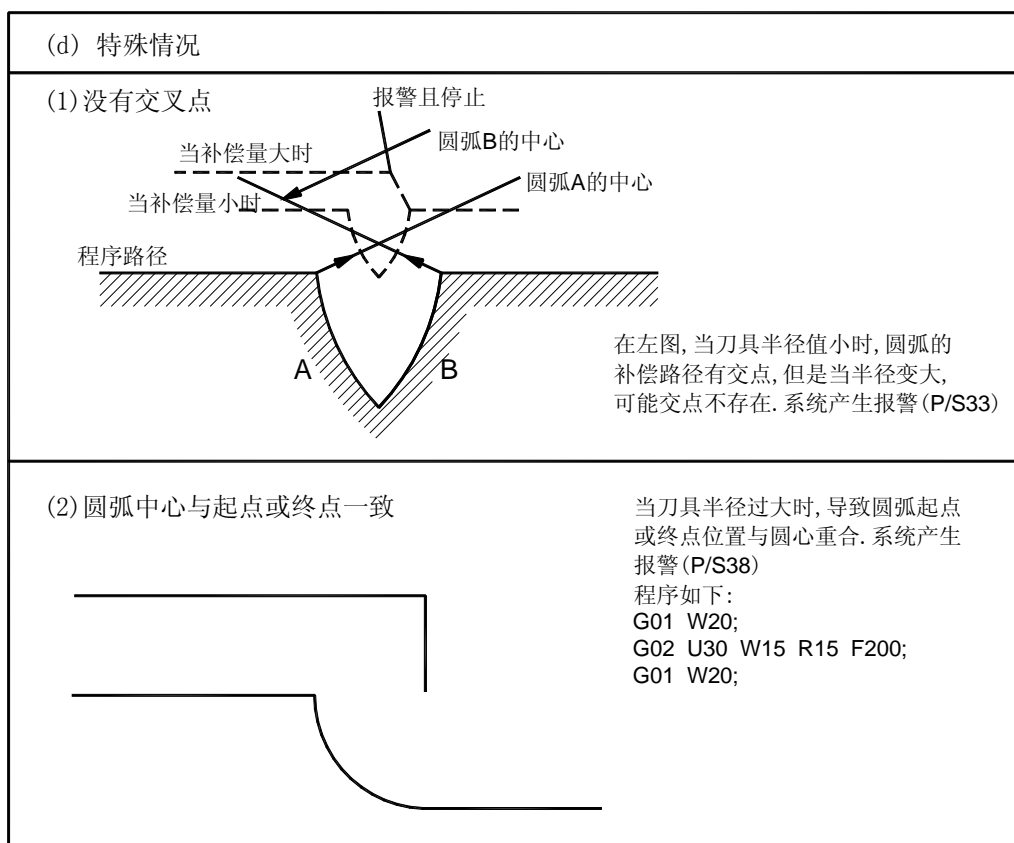


图 6-2-1-3 刀补进行情况②




3. 刀补取消

在补偿模式中, 当程序满足以下任何一项条件时, 系统进入补偿取消模式, 这个程序段的动作称为刀补取消。

(1) 使用代码 G40 取消 C 刀补, 在执行刀补取消时, 不可用圆弧指令 (G2 及 G03)。如果指令圆弧, 产生报警 139 且刀具停止。

(2) 刀具半径补偿号码指定为 0。

下图为具体刀补取消情况:

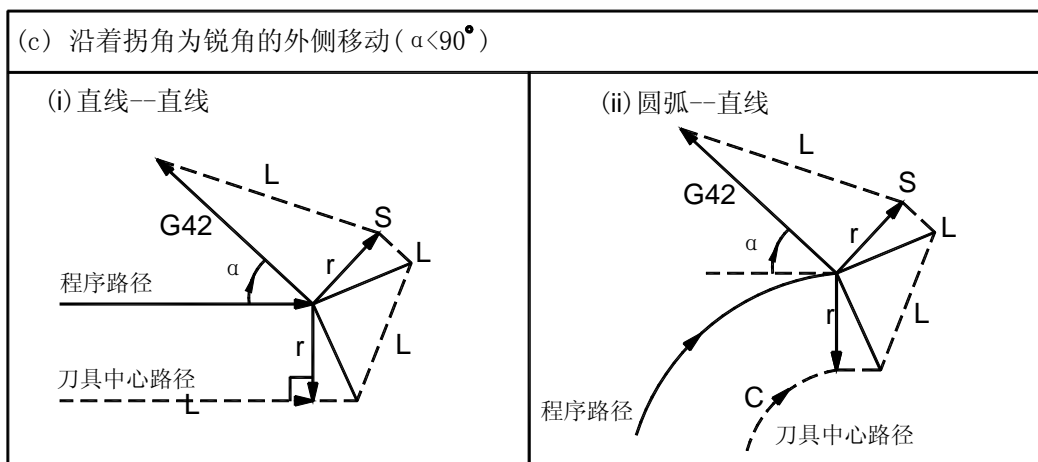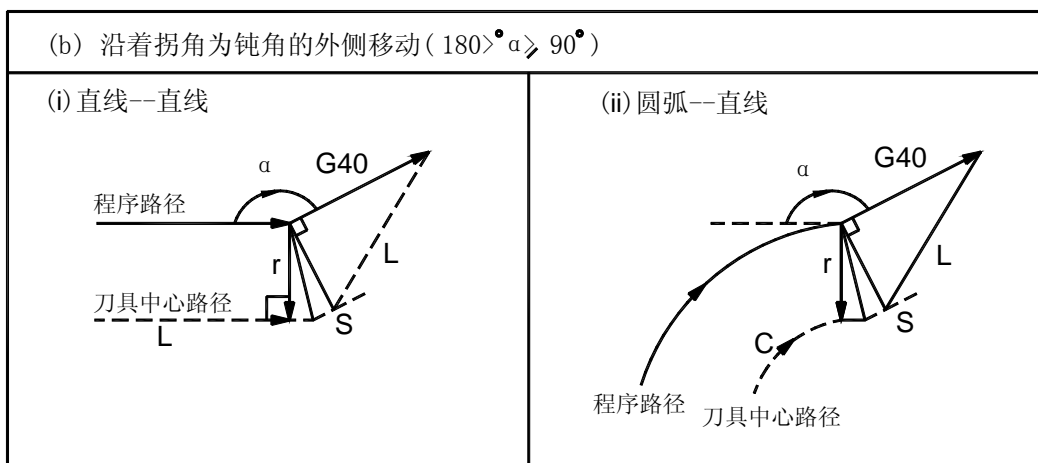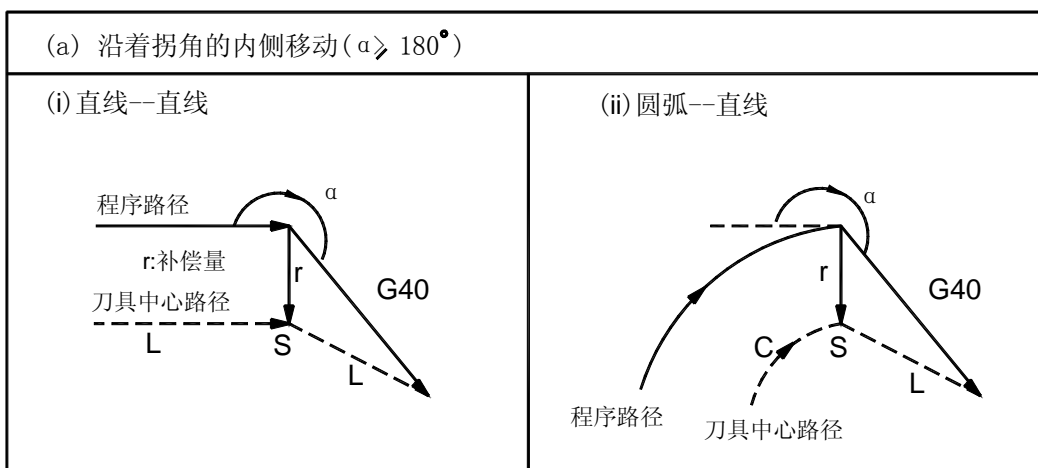

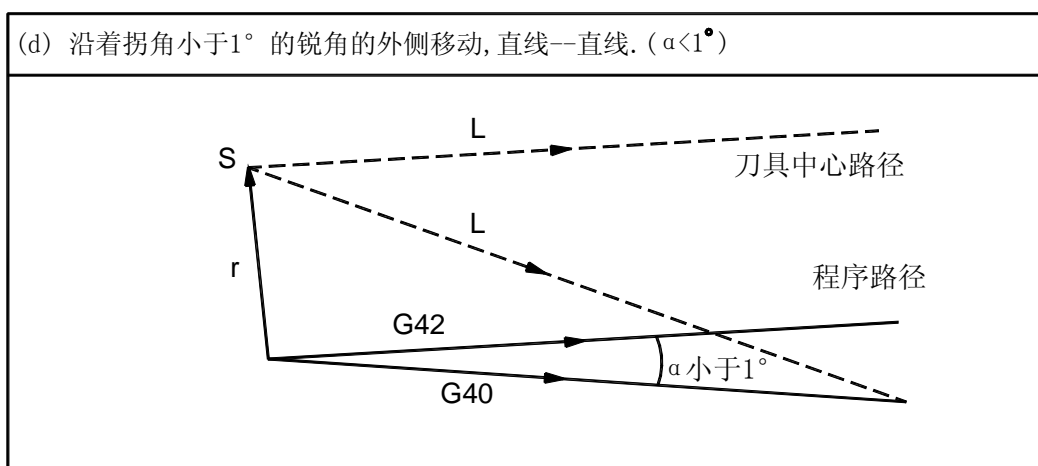


图 6-2-1-4 刀补取消情况


6.2.2 刀补进行中变更补偿方向

刀具径补偿 G 码 (G41 及 G42) 决定补偿方向, 补偿量的符号如下:

表 6-2-2

| G 码 | 补偿量符号 | |
|-----|-------|------|
| | + | - |
| G41 | 左侧补偿 | 右侧补偿 |
| G42 | 右侧补偿 | 左侧补偿 |

在特殊场合, 在补偿模式中可变更补偿方向。但不可在起始程序段变更。补偿方向变更时, 对全部状况没有内侧和外侧的概念。下列的补偿量假设为正。

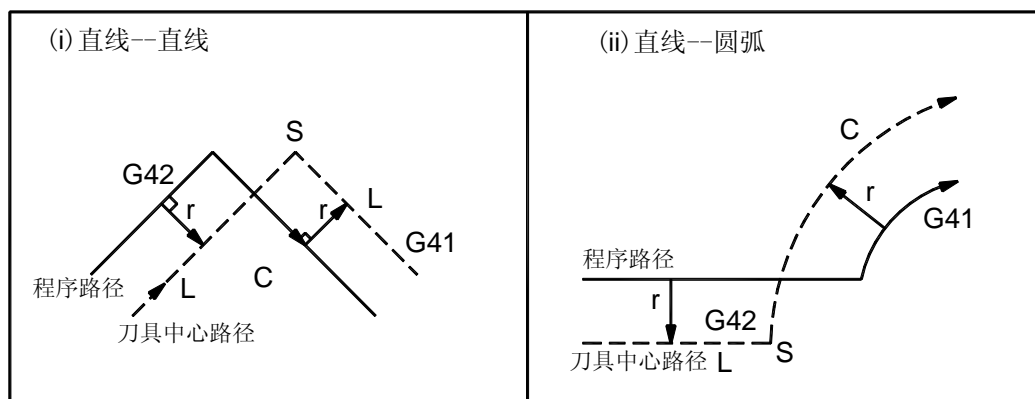


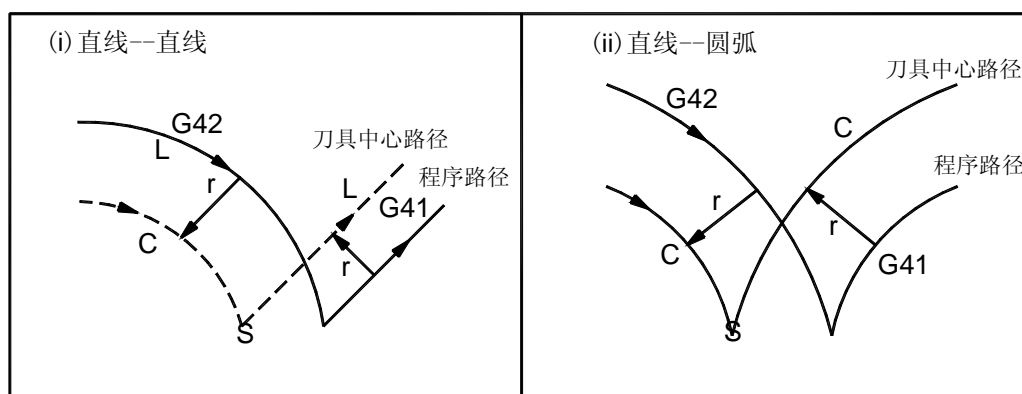


图 6-2-2-1 刀补进行中变更补偿方向情况

如果补偿正常执行，但没有交点时，当用 G41 及 G42 改变程序段 A 至程序段 B 的偏置方向时，如果不需要偏置路径的交点，在程序段 B 的起点做成垂直与程序段 B 的向量。

(i) 直线—直线

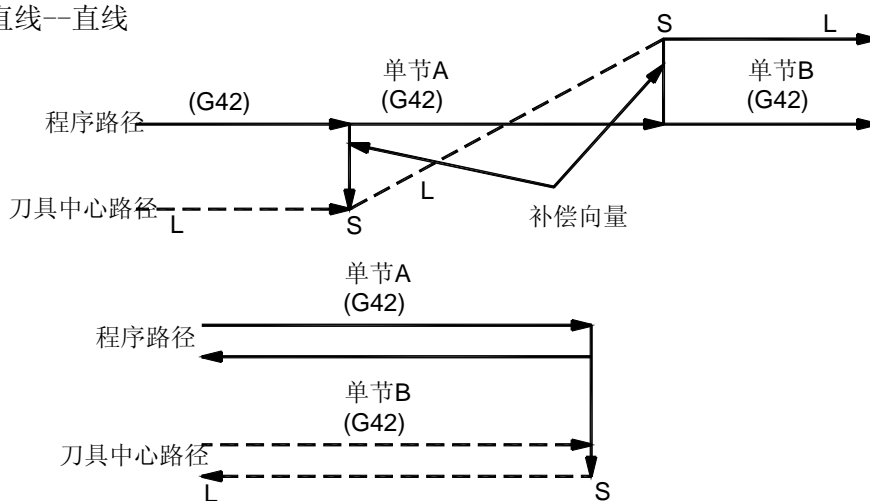

(ii) 直线—圆弧

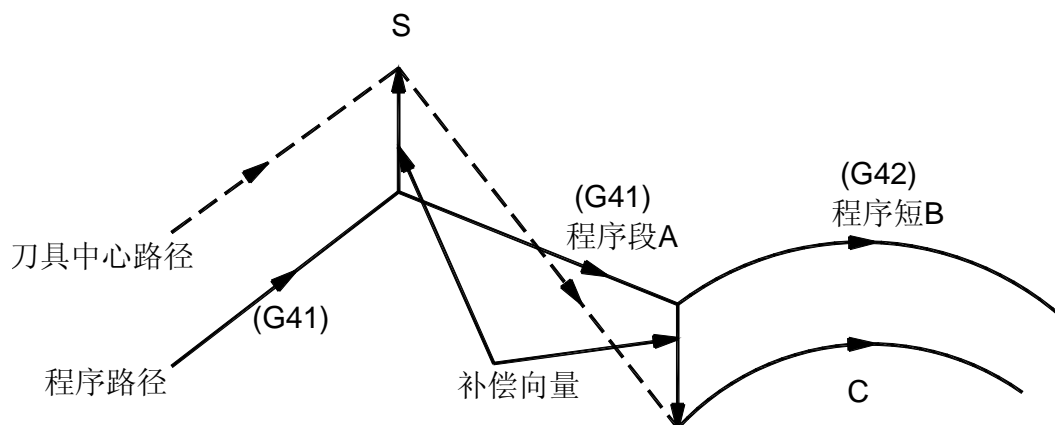


图 6-2-2-2 直线——圆弧、无交点（变更补偿方向）

6.2.3 刀补中含有非移动指令

1. 在补偿开始时有非移动指令

如果在补偿开始的指令没有刀具移动，不会产生补偿向量。

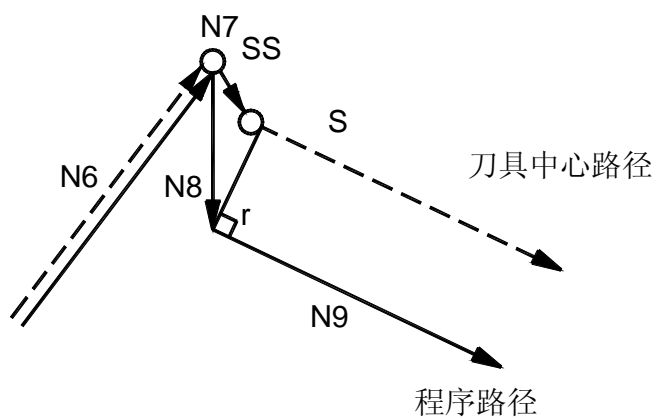


图 6-2-4-1 刀补开始时有非移动指令

```

N1 T0001;
N2 G0 X0 Y0;
N3 G01 X-30 Y20 F500;
N4 G42 X0;
N5 X30;
N6 X20 Y20;

```

N7 G40 G0 X100 Y100;
N8 M30;

2. 在补偿模式指令有非移动指令

在补偿模式下只指令了一个无刀具移动的程序段时，向量及刀具中心路径与无指令该程序段时一样。（参照图 6.2.1 刀补进行）此无刀具移动程序段在单程序段停止点执行。

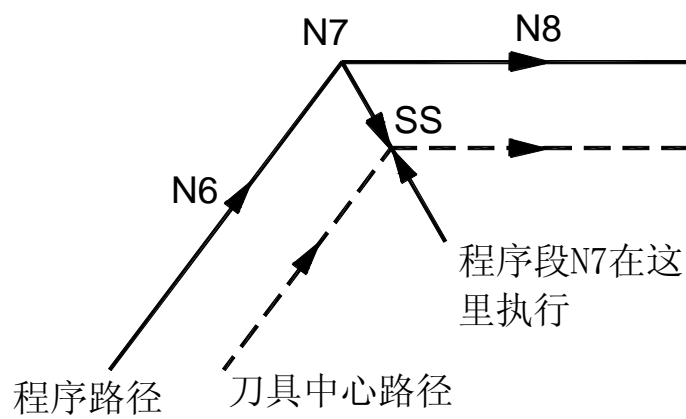


图 6-2-4-2 刀补进行时有非移动指令

N3 T0001;
N4 G0 X1000 Y100;
N5 G41 G01 X0 Y0;
N6 X-30 Y20;
N7 G04 X5;
N8 Y50;
N9 G40 G0 X100 Y100;
N10 M30;

3. 补偿取消时指令有非移动指令

当与补偿取消一起指令的程序段没有刀具移动时，会形成长度为补偿量，方向垂直于前程序段移动方向的向量，这个向量在下一个移动指令取消。

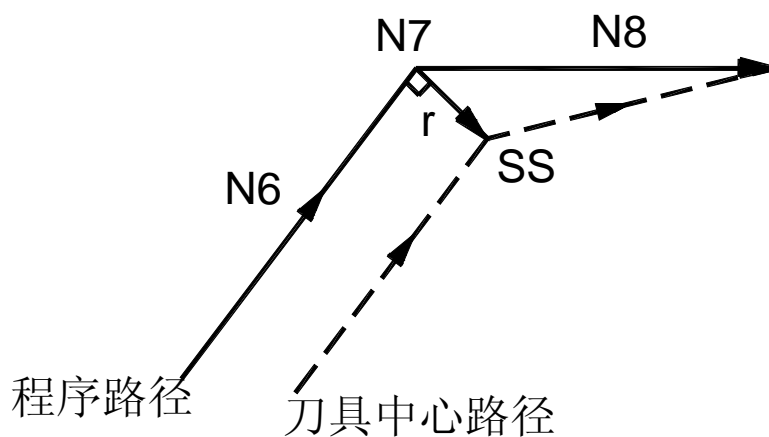


图 6-2-4-3 刀补取消时有非移动指令

```

N3 T0001;
N4 G0 X100 Y100;
N5 G41 G01 X0 Y0 F500;
N6 X-30 Y20;
N7 G04;
N8 G0 X100 Y100;
N9 M30;

```

6.2.4 刀补干涉检查

刀具切削过度称为“干涉”。刀补干涉检查能预先检查刀具过度切削情况，即过度切削未发生也会进行干涉检查。

(a) 干涉的基本条件

(1) 刀具路径方向与程序路径方向不同（路径间的夹角在 90 度与 270 度之间）。

(2) 圆弧加工时，除以上条件外，刀具中心路径的起点与终点间的夹角与程序路径起点和终点间的夹角有很大的差异（180 度以上）

例 1:

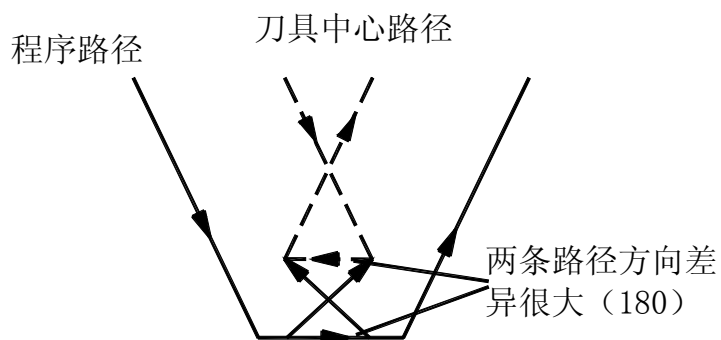


图 6-2-5-1 刀补干涉 1

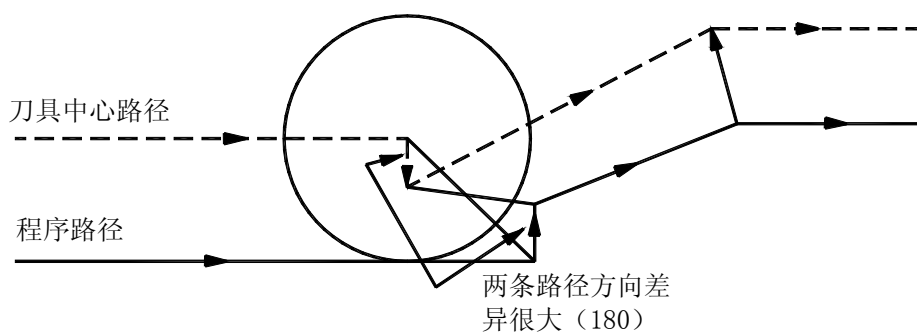


图 6-2-5-2 刀补干涉 2

(b) 干涉范例

(1) 一个浅深度，深度小于补偿量

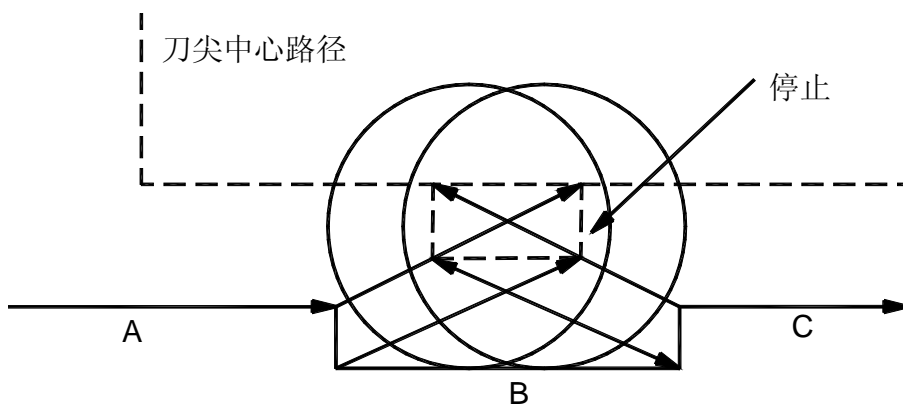


图 6-2-5-3 刀补干涉范例 1

程序如下:

N1 T0001

(R<=10)

```

N2 G0 X0 Y30
N3 G42 G01 X50 Y0 F500
N4 X100
N5 Y20
N6 X110
N7 Y40
N8 X100
N9 Y60
N10 G40 G0 X0 Y30
N11 M30

```

在上述程序中，01号刀的刀具半径补偿值 $R \leq 10$ ，当 $R > 10$ 时，系统会产生干涉报警，因为在程序段 B 程序的方向与刀具半径补偿的路径相反。

(2) 凹沟深度小于补偿量

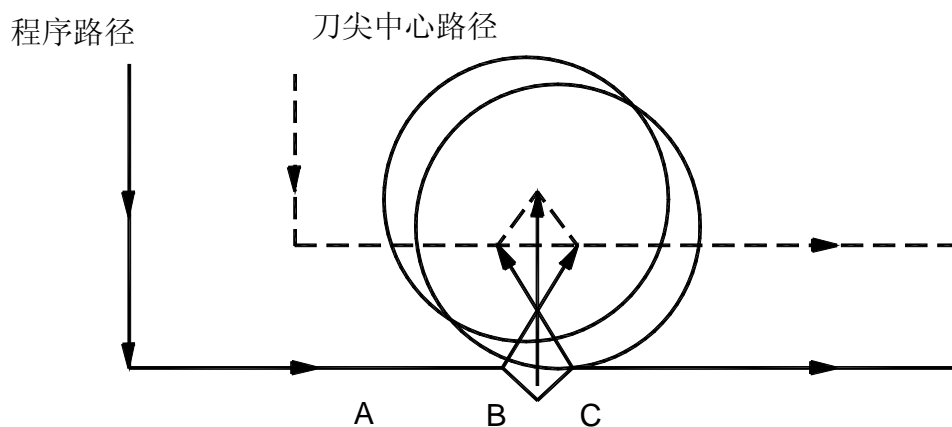


图 6-2-5-4 刀补干涉范例 2

程序如下：

```

N1 T0001
N2 G0 X0 Y30
N3 G42 G01 X50 Y0 F500
N4 X100
N5 Y20
N6 X110 Y30
N7 X100 Y40

```

N8 Y60

N9 G40 G0 X0 Y30

N10 M30

在上述程序中，01 号刀的刀具半径补偿值 $R \leq 25$ ，当 $R > 25$ 时，系统会产生干涉报警，因为在程序段 C 程序的方向与刀具半径补偿的路径相反。

6.3 刀补 C 的注意事项

1. 当补偿过程中连续指定 30 个无移动命令的程序段或更多时，会产生报警 140。如：

N1 M05;M 码输出

N2 S21;S 码输出

N3 G04 X10;暂停

.....

N29 M08;

N30 M03;

2. 录入方式下（MDI）执行程序段时，不执行刀具半径补偿。

3. 刀具半径补偿的建立与取消只能用 G00 或 G01 代码，不能是圆弧代码（G02 或 G03）。如果指定，会产生报警 139。

4. 在调用子程序（即执行 M98 前），系统必须在补偿取消模式。进入子程序后，可以启动偏置，但在返回主（即执行 M99）前需要为补偿取消模式。否则会出现报警 141。

5. 通常在取消模式中换刀时，改变补偿量的值。如果在补偿模式中变更补偿量，只有在换刀后新的补偿量才有效。


 
6. 当程序在执行刀补程序时，因各种原因出现错误或者报警，G 代码将保持，原来是 G41 则是 G41，原来是 G42 则是 G42；这时候要取消刀补，则可以在 MDI 状态下，输入 G0 并运行，方能取消刀补状态。

第七章 图形模拟功能

图形模拟功能用于模拟显示刀具运行轨迹，以校验编程轨迹。

7.1 图形模拟操作说明

按 $\boxed{\text{图形}}$ 键，系统切入图形界面，如下图所示：
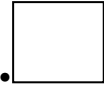
| | | |
|---|--|-------------------|
| 图形 | O0005 N0010 | 状态信息 |
| O0005  | 宽：400 长：600 比例：1.0 坐标系  | 主轴转速 0 |
| | | 刀具刀号 0101 |
| | | 实际速度 0 |
| | | 冷却状态 关闭 |
| | | 主轴状态 停止 |
| | | 卡盘状态 松开 |
| | | G00 G98 G97 G40 |
| | | 手动方式 连续 |
| | | 09-08-12 10:20:23 |

图形模拟前，需要用户设定模拟的工作台面的宽度和长度，以用于计算设定合适的屏幕显示大小。

工作台面宽度设定：按 W 键，按数字输入尺寸，并按 $\boxed{\text{输入}}$ 键确认；单位：mm

工作台面长度设定：按 L 键，按数字输入尺寸，并按 $\boxed{\text{输入}}$ 键确认；单位：mm

显示比例设定：按 R 键，按数字输入比例值，并按 $\boxed{\text{输入}}$ 键确认；

坐标系设定：按 P 键，按数字设定坐标系，0：XOY 坐标系，1：YOX 坐标系，2：三维坐标系。当设为 2 时，显示三维图形模拟。

屏幕模拟显示基准点的设置：进入图形模拟界面后，默认的显示基准点位于屏幕中心点，在未进行程序运行前可以按上下左右光标键移动基准点位置。

当显示轨迹的区域不合适时，可通过设定基准点位置和设定合适的显示比例来调整显示区域和大小。

当开始图形模拟后，在屏幕的上方显示当前加工段。

注 1：当开始运行图形模拟后，只有取消加工后系统才能退出图形模拟。

注 2：在图形模拟模式下，系统仍响应循环启动和暂停按键，以及手动进给，主轴、冷却等机床功能按键。

附录 1：参数一览表

1. 位参数

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|------|------|--|-----|------|--|
| 0 | 0 | 1 | LAN | SCW | MZRN | MDSP | | RAD | EDTY | |
|---|---|---|-----|-----|------|------|--|-----|------|--|

LAN: =1: English(英文系统) =0: Chinese(中文系统)

SCW: =1: 最小指令增量按英制系统 =0: 最小指令增量按公制系统

MZRN: =1: 自动运行前需回机床零点 =0: 不需要回零

MDSP: =1: 主轴为模拟量控制 =0: 主轴为其他方式

RAD: =1: X 轴半径编程 =0: X 轴直径编程

EDTY: =1: 全屏编辑方式 =0: 地址值输入方式

出厂值: 0001 0000

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|-----|------|------|------|--|------|
| 0 | 0 | 2 | AUN | TOC | ORC | REMF | CCMP | SCRP | | CLRC |
|---|---|---|-----|-----|-----|------|------|------|--|------|

AUN: =1: 编辑时自动加序号 =0: 编辑时自动加序号

TOC: =1: 偏移矢量复位时不变 =0: 偏移矢量复位时清零

ORC: =1: 偏置值以半径表示 =0: 偏置值以直径表示

REMF: =1: 试切法建立刀补时需按键记忆 X, Z 坐标 =0: 不需记忆 X, Z 坐标

CCMP: =1: 开放 C 刀补功能 =0: 关闭 C 刀补功能

SCRP: =1: 开放螺距补偿功能 =0: 关闭螺距补偿功能

CLRC: =1: 上电后计件数清零 =0: 不清零

出厂值: 0000 0001

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 3 | DECA | DECY | DECZ | DECX | DRDY | ENY | ENZ | ENX |
|---|---|---|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|

DECA: =1: A 轴回零减速开关信号为“1”表示减速 =0: 为“0”表示减速

DECY: =1: Y 轴回零减速开关信号为“1”表示减速 =0: 为“0”表示减速

DECZ: =1: Z 轴回零减速开关信号为“1”表示减速 =0: 为“0”表示减速

DECX: =1: X 轴回零减速开关信号为“1”表示减速 =0: 为“0”表示减速

ENA: =1: 上电输出 A 轴伺服使能信号 =0: 不输出

ENY: =1: 上电输出 Y 轴伺服使能信号 =0: 不输出

ENZ: =1: 上电输出 Z 轴伺服使能信号 =0: 不输出

ENX: =1: 上电输出 X 轴伺服使能信号 =0: 不输出

出厂值: 0000 0000

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 4 | DSPD | EMGL | M30 | PPD | HDA | HDY | HDZ | HDX |
|---|---|---|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

DSPD: =1: 显示编程设定转速 =0: 显示编码器测量的实际转速

EMGL: =1: 急停报警为高电平有效 =0: 急停报警为低电平有效

M30: =1: M30 执行时同时关冷却, 关主轴 =0: 不关冷却和主轴

PPD: =1: G50 设置相对坐标 =0: G50 不设置相对坐标

HDA: =1: 手动方式移动左下方向键为 A 轴正向 =0: 右上方向键为 A 轴正向

HDY: =1: 手动方式移动左上方向键为 Y 轴正向 =0: 右下方向键为 Y 轴正向

HDZ: =1: 手动方式移动左方向键为 Z 轴正向 =0: 右方向键为 Z 轴正向

HDX: =1: 手动方式移动上方向键为 X 轴正向 =0: 下方向键为 X 轴正向

出厂值: 0010 0000

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 5 | ISOT | CPZ | CMZ | ZMA | ZMY | ZMZ | ZMX |
|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

ISOT: =1: 手动快速上电有效 =0: 返回参考点后手动快速有效

CPZ: =1: 不能进行程序回零 =0: 能进行程序回零

CMZ: =1: 回零方式为 A 方式有效 =0: 回零方式为 B 方式或 C 方式有效

ZMA: =1: A 轴正向找机械零点 =0: 负向找机械零点

ZMY: =1: Y 轴正向找机械零点 =0: 负向找机械零点

ZMZ: =1: Z 轴正向找机械零点 =0: 负向找机械零点

ZMX: =1: X 轴正向找机械零点 =0: 负向找机械零点

出厂值: 0001 0000

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 0 | 0 | 6 | ZCA | ZCY | ZCZ | ZCX | RTMA | RTMY | RTMZ | RTMX |
|---|---|---|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

ZCA: =1: A 轴为磁开关回零方式 C =0: A 轴回零方式 B (需减速开关和零位信号)

ZCY: =1: Y 轴为磁开关回零方式 C =0: Y 轴回零方式 B (需减速开关和零位信号)

ZCZ: =1: Z 轴为磁开关回零方式 C =0: Z 轴回零方式 B (需减速开关和零位信号)

ZCX: =1: X 轴为磁开关回零方式 C =0: X 轴回零方式 B (需减速开关和零位信号)

RTMA: =1: A 轴有机机械零点 =0: A 轴无机机械零点

RTMY: =1: Y 轴有机机械零点 =0: Y 轴无机机械零点

RTMZ: =1: Z 轴有机机械零点 =0: Z 轴无机机械零点

RTMX: =1: X 轴有机机械零点 =0: X 轴无机机械零点

出厂值: 0000 0000

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 0 | 0 | 7 | BKA | BKY | BKZ | BKX | DIRA | DIRY | DIRZ | DIRX |
|---|---|---|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

BKA: =1: A轴伺服使能后解除Y轴报闸 =0: 不输出
 BKY: =1: Y轴伺服使能后解除Y轴报闸 =0: 不输出
 BKZ: =1: Z轴伺服使能后解除Z轴报闸 =0: 不输出
 BKX: =1: X轴伺服使能后解除X轴报闸 =0: 不输出
 DIRY: =1: A轴电机旋转方向为正 =0: A轴电机旋转方向为负
 DIRY: =1: Y轴电机旋转方向为正 =0: Y轴电机旋转方向为负
 DIRZ: =1: Z轴电机旋转方向为正 =0: Z轴电机旋转方向为负
 DIRX: =1: X轴电机旋转方向为正 =0: X轴电机旋转方向为负
 出厂值: 0000 0000

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0 | 0 | 8 | ALMY | ALMA | APRS | FZRO | LMT+ | LMT- | ALMZ | ALMX |
|---|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|

ALMY: =1: Y轴驱动单元报警电平为低电平 =0: 高电平
 ALMA: =1: A轴驱动单元报警电平为低电平 =0: 高电平
 APRS: =1: 回参考点后自动设定坐标系 =0: 不设定
 FZRO: =1: 回浮动零后工件坐标不清零 =0: 清零
 LMT+: =1: 检测正向硬限位 =0: 不检测
 LMT-: =1: 检测负向硬限位 =0: 不检测
 ALMZ: =1: Z轴驱动单元报警电平为低电平 =0: 高电平
 ALMX: =1: X轴驱动单元报警电平为低电平 =0: 高电平
 出厂值: 1100 0011

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0 | 0 | 9 | ACC4 | ACC3 | ACC2 | ACC1 | SEGE | SEGT | TSGN | TCPS |
|---|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|

ACC4、ACC3、ACC2、ACC1 : 共同控制加减速

其中: 0000: (前) 直线型加减速

0001: (前) S型加减速

0100: (后) 直线型加减速

1000: (后) 指数型加减速

SEGE: =1: 默认为段准停方式(G61) =0: 默认为段速度过渡方式(G64)

SEGT: =1: 段间速度下限过渡为静态 =0: 速度过渡下限为动态

TSGN: =1: 刀架到位低电平有效 =0: 刀架到位高电平有效

TCPS: =1: 刀架锁紧信号高电平有效 =0: 刀架锁紧信号低电平有效

出厂值: 0000 0010

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|-----|-----|------|-------|------|-----|
| 0 | 1 | 0 | RPDK | MLCK | MSS | MZE | HAND | HDSTL | GO&T | TSS |
|---|---|---|------|------|-----|-----|------|-------|------|-----|

- RPDK: =1: 快速键为模态 =0: 非模态
 MLCK: =1: 关闭机床锁功能 =0: 开放机床锁功能
 MSS: =1: 执行 M05 时关闭 S1~S4 输出信号 =0: 不关
 MZE: =1: 回零后恢复当前刀坐标 =0: 不恢复
 HAND: =1: 手轮顺时针旋转方向为正 =0: 手轮顺时针旋转方向为负
 HDSTL: =1: 手持单元（包含轴选倍率开关） =0: 普通手轮
 GO&T: =1: G0 与 T 代码不能同时执行 =0: 能
 TSS: =1: 排刀刀架 =0: 电动刀架
 出厂值: 1000 0000

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|------|------|--|------|------|
| 0 | 1 | 1 | ANGA | ANGY | ANGZ | ANGX | | SVRP | SPMD |
|---|---|---|------|------|------|------|--|------|------|

- ANGA: =1: A 轴角度模式编程 =0: A 轴长度模式编程
 ANGY: =1: Y 轴角度模式编程 =0: Y 轴长度模式编程
 ANGZ: =1: Z 轴角度模式编程 =0: Z 轴长度模式编程
 ANGX: =1: X 轴角度模式编程 =0: X 轴长度模式编程
 SVRP: =1: 开放 M26~M28 功能 =0: 不开放
 SPMD: =1: 旋转轴为伺服控制模式 =0: 变频控制模式
 出厂值: 0000 0000

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|
| 0 | 1 | 2 | WAR2 | WAR1 | WTP2 | WTP1 | WA2 | WA1 | ANG | RSJG |
|---|---|---|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|

- WAR2: =1: 外部报警 2 有效 =0: 无效
 WAR1: =1: 外部报警 1 有效 =0: 无效
 WTP2: =1: 外部报警 2 产生时停止加工 =0: 不停
 WTP1: =1: 外部报警 1 产生时停止加工 =0: 不停
 WA2: =1: 外部报警 2 高电平有效 =0: 低电平有效
 WA1: =1: 外部报警 1 高电平有效 =0: 低电平有效
 ANG: =1: 模拟量输出为-10V~10V =0: 0V~10V
 RSJG: =1: 按复位键时不关主轴、冷却和润滑
 =0: 按复位键时系统自动关主轴、冷却和润滑
 出厂值: 0000 0001

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|------|------|------|-----|------|------|
| 0 | 1 | 3 | CLRY | CLRZ | CLRX | CLRA | TRIM | JLB | RNDN | SBKM |
|---|---|---|------|------|------|------|------|-----|------|------|

CLRY: =1: 开放 Y 轴反向间隙补偿功能 =0: 不开放
 CLRZ: =1: 开放 Z 轴反向间隙补偿功能 =0: 不开放
 CLRX: =1: 开放 X 轴反向间隙补偿功能 =0: 不开放
 CLRA: =1: 开放 A 轴反向间隙补偿功能 =0: 不开放
 TRIM: =1: 三位开关按启动键后执行 =0: 直接启动
 JLB: =1: 间歇润滑 =0: 连续润滑
 RNDN: =1: 开机后进入自动模式 =0: 开机后进入手动模式
 TRSW: =1: 关闭三位开关功能 =0: 开放三位开关功能
 出厂值: 0000 0000

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 1 | 4 | KEY1 | SKEY | KEY2 | LPKY | SLT | MOT | MSP | MST |
|---|---|---|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|

KEY1: =1: 开机时程序开关为打开 =0: 关闭
 SKEY: =1: 屏蔽程序开关功能 =0: 不屏蔽
 KEY2: =1: 开机时参数开关为打开 =0: 关闭
 LPKY: =1: 关闭循环启动按键功能 =0: 开放
 SLT: =1: 软限位为机床坐标 =0: 软限位为绝对坐标
 MOT: =1: 不检查软限位 =0: 检查软限位
 MSP: =1: 屏蔽外接暂停信号 (SP) =0: 不屏蔽
 MST: =1: 屏蔽外接启动信号 (ST) =0: 不屏蔽
 出厂值: 1010 1011

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|------|------|-----|------|------|-------|
| 0 | 1 | 5 | CM98 | OWAR | OM30 | OMST | WZ2 | KPDW | SPEN | SPENC |
|---|---|---|------|------|------|------|-----|------|------|-------|

CM98: =0: 编入系统标准以外的 M, T 代码时产生报警
 =1: 编入系统标准以外的 M, T 代码时不产生报警, 而会自动去调用一个对
 应子程序

若 CM98 =1, 当执行标准以外的 Mxx 代码时, 系统自动调用子程序 090xx;

当执行 T20~T99 代码时, 系统自动调用子程序 092##。

如执行 M59, 系统自动调用子程序 09059;

如执行 T59, 系统自动调用子程序 09259;

注 1: 当执行非标准的 M, T 时, 必须编入对应的子程序。否则会产生 051 号报警。

注 2: 非标准的 M, T 代码可以在 MDI 方式下运行 (具体操作见第三章第 3.7 节 MDI 操作描述)

注 3: 在对应的子程序中即可以编入轴运动指令, 也可以对输出点进行控制 (关和开), 也可以根据输入信号进行转跳或进行循环, 或某一输入信号作为 M/T 的结束信号。

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| OWAR: =1: 输出报警信号有效 | =0: 无效 |
| OM30: =1: 输出 M30 信号有效 | =0: 无效 |
| OMST: =1: 输出 MST 信号有效 | =0: 无效 |
| WZ2: =1: 尾座分级进退控制有效 | =0: 无效 |
| KPDW: =1: 检测卡盘到位信号 | =0: 不检测 |
| YMOD: =1: 第 3 轴 (Y 轴) 作为主轴 | =0: 第 3 轴 (Y 轴) 作为进给轴 |
| YENB: =1: 开放第 3 轴 (Y 轴) | =0: 不开放 |
| 出厂值: 0000 0000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0 | 1 | 6 | NWKP | SFDV | SFDR | PSCK | PSCV | SLTW | SLSP | SLQP |
|---|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | |
|-------------------------|------------|
| NWKP: =1: 卡盘为外卡方式 | =0: 内卡方式 |
| SFDV: =1: 防护门信号高电平有效 | =0: 低电平有效 |
| SFDR: =1: 循环启动时检测防护门信号 | =0: 不检 |
| SLTW: =1: 尾座功能有效 | =0: 无效 |
| SLSP: =1: 主轴启动时检测卡盘是否夹紧 | =0: 不检测 |
| SLQP: =1: 卡盘功能有效 | =0: 卡盘功能无效 |
| 出厂值: 0000 0000 | |

2. 数据参数

| | | | |
|-----|------------|---|---------|
| 017 | X 轴电子齿轮比倍率 | 1 | 1~65535 |
| 018 | Z 轴电子齿轮比倍率 | 1 | 1~65535 |
| 019 | X 轴电子齿轮比分率 | 1 | 1~65535 |
| 020 | Z 轴电子齿轮比分率 | 1 | 1~65535 |

设定 X、Z 轴的电子齿轮比，其意义及设定方法见第五章第 5.1 节描述

| | | | |
|-----|------------------|------|---------|
| 021 | X 轴快速速率 (mm/min) | 3800 | 1~60000 |
| 022 | Z 轴快速速率 (mm/min) | 7600 | 1~60000 |

设定 X 轴、Z 轴的 G00 速度和手动快速速度 (当按下快速键时)

| | | | |
|-----|-----------------------|-----|---------|
| 023 | X 轴线性加减速时间常数 (用于快速移动) | 300 | 10~4000 |
| 024 | Z 轴线性加减速时间常数 (用于快速移动) | 300 | 10~4000 |

设定 X 轴、Z 轴快速移动时线性升降速的加速度值。

| | | | |
|-----|-----------------------|-----|---------|
| 025 | X 轴 S 加减速时间常数（用于快速移动） | 200 | 10~4000 |
| 026 | Z 轴 S 加减速时间常数（用于快速移动） | 200 | 10~4000 |

设定 X 轴、Z 轴快速移动的 S 型升降速的加速度系数

| | | | |
|-----|-----------------|------|---------|
| 027 | 切削进给上限速度（mm/ms） | 8000 | 1~60000 |
|-----|-----------------|------|---------|

限定切削进给的最高进给速度，此参数限定了 G01 最高切削速度以及复合循环中的最高切削进给速度。

| | | | |
|-----|-----------------------|-----|---------|
| 028 | 切削进给段间过渡低速下限值(mm/min) | 200 | 0~60000 |
|-----|-----------------------|-----|---------|

当程序设定为段间速度过渡模式时（G64），且参数 P009 Bit2 为 1 时（速度过渡下限为静态模式），由该参数决定两切削段间过渡的速度下限；该值越小，过渡圆弧越小，实际轨迹越逼近编程轮廓；该轴越大，过渡圆弧越大。

| | | | |
|-----|-----------------|-----|-------|
| 029 | 切削进给段间过渡速度下限百分比 | 100 | 0~100 |
|-----|-----------------|-----|-------|

当程序设定为段间速度过渡模式时（G64），且参数 P009 Bit2 为 0 时（速度过渡下限为动态模式），由该参数和当前段程编切削速度共同决定两切削段间过渡的速度下限点；该值越小，过渡圆弧越小，实际轨迹越逼近编程轮廓；该轴越大，过渡圆弧越大。

| | | | |
|-----|----------------|-----|---------|
| 030 | 切削进给时 S 减速时间常数 | 200 | 10~4000 |
|-----|----------------|-----|---------|

设定 X 轴、Z 轴切削进给的 S 型升降速的加速度系数

| | | | |
|-----|----------------|-----|---------|
| 031 | 切削进给时线性加减速时间常数 | 300 | 10~4000 |
|-----|----------------|-----|---------|

切削进给的线性加减速时间常数

| | | | |
|-----|-----------------------|-----|---------|
| 032 | 快速移动倍率最低速度 Fo(mm/min) | 100 | 0~60000 |
|-----|-----------------------|-----|---------|

快速移动倍率设定的最低移动速度，快速移动的速度设定档位为 Fo，25%，50%，75%，100%；

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 033 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|--------------------|-----|---------|
| 034 | 补偿反向间隙的速度值（mm/min） | 100 | 0~60000 |
|-----|--------------------|-----|---------|

| | | | |
|-----|------------------|-----|---------|
| 035 | 补偿反向间隙的线性加减速时间常数 | 200 | 10~4000 |
|-----|------------------|-----|---------|

| | | | |
|-----|---------------|---|------------|
| 036 | X 轴间隙补偿量 (um) | 0 | -9999~9999 |
|-----|---------------|---|------------|

| | | | |
|-----|---------------|---|------------|
| 037 | Z 轴间隙补偿量 (um) | 0 | -9999~9999 |
|-----|---------------|---|------------|

有关反向间隙补偿的详细说明见第五章第 5.9 节描述。

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 038 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|-------------|---|-------|
| 039 | X 轴螺距误差补偿点数 | 0 | 0~256 |
|-----|-------------|---|-------|

| | | | |
|-----|-------------|---|-------|
| 040 | Z 轴螺距误差补偿点数 | 0 | 0~256 |
|-----|-------------|---|-------|

| | | | |
|-----|------------------|-----|---------|
| 041 | X 轴螺距误差补偿间隔 (mm) | 100 | 0~10000 |
|-----|------------------|-----|---------|

| | | | |
|-----|------------------|-----|---------|
| 042 | Z 轴螺距误差补偿间隔 (mm) | 100 | 0~10000 |
|-----|------------------|-----|---------|

有关螺距误差补偿的详细说明见附录 6。

| | | | |
|-----|--------------------|-----|---------|
| 043 | 返回参考点时的低速 (mm/min) | 120 | 1~60000 |
|-----|--------------------|-----|---------|

该参数回零 B 方式/C 方式共用；在回机床零点过程中，当接收到减速开关信号后，在寻找伺服驱动零脉冲（Z 脉冲）信号（B 方式）或定位开关信号（C 方式）时的运行速度。建议该值不大于 200。

| | | | |
|-----|--------------------|---|--------------------|
| 044 | 回零后自动坐标系设定 X 值(um) | 0 | -99999999~99999999 |
|-----|--------------------|---|--------------------|

| | | | |
|-----|--------------------|---|--------------------|
| 045 | 回零后自动坐标系设定 Z 值(um) | 0 | -99999999~99999999 |
|-----|--------------------|---|--------------------|

完成回机床零点后，X 轴，Z 轴的工件坐标（绝对坐标）值，默认为 0。

| | | | |
|-----|----------------|----------|--------------------|
| 046 | X 轴正向行程极限值(um) | 99999999 | -99999999~99999999 |
|-----|----------------|----------|--------------------|

| | | | |
|-----|----------------|-----------|--------------------|
| 047 | X 轴负向行程极限值(um) | -99999999 | -99999999~99999999 |
|-----|----------------|-----------|--------------------|

| | | | |
|-----|----------------|----------|--------------------|
| 048 | Z 轴正向行程极限值(um) | 99999999 | -99999999~99999999 |
|-----|----------------|----------|--------------------|

| | | | |
|-----|----------------|-----------|--------------------|
| 049 | Z 轴负向行程极限值(um) | -99999999 | -99999999~99999999 |
|-----|----------------|-----------|--------------------|

X 轴、Z 轴的软件限位坐标范围，当绝对坐标超出上下限时，系统产生报警，

并降速停止。

| | | | |
|-----|----------------|----|--------|
| 050 | 编程时自动插入程序段号的增量 | 10 | 1~1000 |
|-----|----------------|----|--------|

编程时自动产生段号的增量，当参数 P002 Bit7 设为 1 时有效。

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 051 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|---------|------|---------|
| 052 | 主轴编码器线数 | 1024 | 1~65535 |
|-----|---------|------|---------|

在车螺纹、刚性攻丝时以及主轴转速显示等功能均需要此参数；可启动主轴旋转后，进入诊断界面查看主轴编码器实际线数（诊断界面 012 号参数显示）。

| | | | |
|-----|----------------|---|---------|
| 053 | 主轴和编码器齿轮比：主轴齿数 | 1 | 1~65535 |
|-----|----------------|---|---------|

| | | | |
|-----|-----------------|---|---------|
| 054 | 主轴和编码器齿轮比：编码器齿数 | 1 | 1~65535 |
|-----|-----------------|---|---------|

| | | | |
|-----|--------------------------|------|---------|
| 055 | 主轴指令为 10V 时，1 档主轴转速(rpm) | 3000 | 0~60000 |
|-----|--------------------------|------|---------|

| | | | |
|-----|--------------------------|------|---------|
| 056 | 主轴指令为 10V 时，2 档主轴转速(rpm) | 2000 | 0~60000 |
|-----|--------------------------|------|---------|

| | | | |
|-----|--------------------------|------|---------|
| 057 | 主轴指令为 10V 时，3 档主轴转速(rpm) | 1000 | 0~60000 |
|-----|--------------------------|------|---------|

| | | | |
|-----|--------------------------|-----|---------|
| 058 | 主轴指令为 10V 时，4 档主轴转速(rpm) | 500 | 0~60000 |
|-----|--------------------------|-----|---------|

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 059 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 060 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|-------------------|---|--------|
| 061 | 主轴模拟量补偿值 (-10~10) | 0 | -10~10 |
|-----|-------------------|---|--------|

用于需要较为精确主轴模拟量控制的应用。由于电气传输损失以及器件离散偏差，当设定的主轴转速值对应产生的模拟量输出微量偏差时可用此参数调整。输入范围-10~10（对应于满量程 10V 电压输出，电压调整范围约-0.4V~0.4V）。

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 062 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 063 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 064 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|---------------------|-----|--------|
| 065 | 每转进给最大切削进给速度 (mm/r) | 500 | 0~1000 |
|-----|---------------------|-----|--------|

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 066 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|-----------------------|-----|---------|
| 067 | 恒线速控制下的主轴转速下限值 (mm/r) | 100 | 1~60000 |
|-----|-----------------------|-----|---------|

| | | | |
|-----|------------------|----|------|
| 068 | 螺纹切削退尾比例系数(0~60) | 10 | 0~60 |
|-----|------------------|----|------|

当螺纹程序中未编退尾指令时，系统默认该参数设定的比例值进行退尾。

默认退尾长度： $P068 \times 0.1 \times \text{螺纹导程}$

出厂默认值 10。

| | | | |
|-----|------------------|-----|---------|
| 069 | 螺纹切削各轴的直线加减速时间常数 | 250 | 10~4000 |
|-----|------------------|-----|---------|

由于升降速的原因，螺纹起始端和结束端的部分螺纹螺距会产生偏差：升降速越快，偏差部分越短，升降速越慢，偏差部分越长；参数 P069 用于设定螺纹的升降速，该值越小，螺纹升降速越快，偏差距离越短；该值越大，螺纹升降速越慢，偏差距离越长。

出厂默认值 300。

| | | | |
|-----|-------------------|---|------|
| 070 | 螺纹切削低振动模式系数(0~60) | 5 | 1~60 |
|-----|-------------------|---|------|

螺纹切削时，由于主轴转速存在或多或少的波动，造成螺纹 Z 轴进给不再平滑。该参数用于设定 Z 轴响应主轴转速波动的敏感系数：该值越小，响应越灵敏，Z 轴噪声大，螺纹精度高；该值越大，响应越平缓，Z 轴噪声小，螺纹精度低；

出厂默认值 5。

| | | | |
|-----|------------------|------|---------|
| 071 | 螺纹切削速度上限(mm/min) | 6000 | 1~60000 |
|-----|------------------|------|---------|

设定螺纹切削时长轴的进给速度上限值，当由主轴转速 \times 螺纹导程计算出的进给速度大于该参数设定值时，系统报警。该值应根据机床最大进给速度值来设定。

| | | | |
|-----|---------------|-----|---------|
| 072 | 螺纹退尾时的加减速时间常数 | 200 | 10~4000 |
|-----|---------------|-----|---------|

设定螺纹退尾时的加速度曲线，该值越小，螺纹收尾越快。该值应根据机床

各轴加减速特性设定。

| | | | |
|-----|------------------|------|---------|
| 073 | 螺纹退尾速度上限(mm/min) | 6000 | 1~60000 |
|-----|------------------|------|---------|

设定螺纹退尾时，退尾轴的最大退尾进给速度；该值越大，退尾越快。

| | | | |
|-----|-------------------------|----|-------|
| 074 | 主轴稳定百分比后进行螺纹加工(0%-100%) | 80 | 0~100 |
|-----|-------------------------|----|-------|

加工螺纹时需要主轴稳定的转动，当主轴转速未达到设定转速的百分比时，系统产生报警 124，不响应螺纹加工。

| | | | |
|-----|--------------------------|---|---------|
| 075 | 螺纹循环 G86,G87 最后一刀光刀量(um) | 0 | 0~10000 |
|-----|--------------------------|---|---------|

设定 G86,G87 螺纹循环的光刀量，用于最后一刀螺纹光刀。

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 076 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

.....

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 080 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|--------|---|------|
| 081 | 总刀位数选择 | 4 | 0~16 |
|-----|--------|---|------|

输入范围 1~16。

| | | | |
|-----|----------------------|----|---------|
| 082 | 刀架反转相对正转停信号延时 (x4ms) | 10 | 0~10000 |
|-----|----------------------|----|---------|

系统找到有效刀位后，关闭正转信号(TL+)，再延时参数 P082 设定的时间后，发出刀架反转锁紧信号(TL-)。

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 083 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|-------------------------|------|---------|
| 084 | 第一把刀换到最后一把刀的时间上限 (x4ms) | 3000 | 0~10000 |
|-----|-------------------------|------|---------|

换刀时，在参数 084 设定的时间内若未找到设定的刀号，系统产生报警 040，并停止换刀。

| | | | |
|-----|------------------|-----|---------|
| 085 | 刀架反转锁紧时间上限(x4ms) | 240 | 0~10000 |
|-----|------------------|-----|---------|

设定刀架最大反转锁定时间。

| | | | |
|-----|-------------------|---|---------|
| 086 | M 代码执行持续时间 (x4ms) | 0 | 0~10000 |
|-----|-------------------|---|---------|

| | | | |
|-----|-------------------|---|---------|
| 087 | S 代码执行持续时间 (x4ms) | 0 | 0~10000 |
|-----|-------------------|---|---------|

| | | | |
|-----|-------------------------|-----|---------|
| 088 | 未检测到 TCP 信号的报警时间 (x4ms) | 400 | 0~10000 |
|-----|-------------------------|-----|---------|

当刀架具有锁紧状态输出功能时，系统发出锁紧信号后，若在该参数设定时间内未检测到锁紧信号则产生报警 064，并停止换刀。对于不具有锁紧状态输出功能的刀架，可以设定参数 P009 Bit0 为 1 来实现 TCP 信号检测正常。

| | | | |
|-----|------------------------|---|---------|
| 089 | 主轴指令停止到主轴制动输出时间 (x4ms) | 0 | 0~10000 |
|-----|------------------------|---|---------|

系统执行主轴停止指令，关闭 M03，M04 后，延时 P089 设置的时间，发出主轴制动信号 SPZD。

| | | | |
|-----|-----------------|---|---------|
| 090 | 主轴制动输出时间 (x4ms) | 0 | 0~10000 |
|-----|-----------------|---|---------|

设定主轴制动脉冲宽度。

| | | | |
|-----|----------------------------|-----|---------|
| 091 | 卡盘夹紧到位检测相对夹紧输出的延时时间 (x4ms) | 100 | 0~10000 |
|-----|----------------------------|-----|---------|

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 092 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 093 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 094 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 095 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|-----------------|-----|---------|
| 096 | 开机画面显示时间 (x4ms) | 200 | 0~10000 |
|-----|-----------------|-----|---------|

设定系统开机后进入操作画面前开机画面的显示时间；该时间过后，系统自动切入操作画面。

| | | | |
|-----|---------|---|------|
| 097 | 信号去抖动次数 | 3 | 1~15 |
|-----|---------|---|------|

在 PLC 中断周期中，连续该参数设定的次数读到同一电平信号，系统确认为有效信号。当外部电气干扰严重时，将参数设定合适的值可有效滤除外部干扰信号。

| | | | |
|-----|-----------------|----|---------|
| 098 | 圆弧轮廓误差限制范围 (um) | 10 | 0~10000 |
|-----|-----------------|----|---------|

圆弧轮廓最大误差设定；系统圆弧插补为内接弦线方式，在插补过程中始终保持弦线与圆弧顶的最大误差不超出该参数设定值。当按照程编的圆弧进给速度插补时圆弧轮廓误差超出该参数设定值，系统自动调节圆弧进给速度，以保证有效轮廓误差。

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 099 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 100 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|---------------------|----|------|
| 101 | G33 攻丝退刀误差调整量(0~60) | 12 | 0~60 |
|-----|---------------------|----|------|

G33 攻丝攻到孔底开始反向退出时，在轴向的预调整量，以减缓轴向应力。默认值 8。

| | | | |
|-----|--------------|----|-------|
| 102 | 后加减速方式下段间拐角度 | 30 | 0~360 |
|-----|--------------|----|-------|

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 103 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 104 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|---------------------|-----|---------|
| 105 | M10 M11 输出时间 (x4ms) | 150 | 0~10000 |
|-----|---------------------|-----|---------|

主轴夹紧/松开时间设定；=0：为电平信号 >0：脉冲信号

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 106 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|-----------------|---|---------|
| 107 | 间隔润滑的润滑开启时间 (秒) | 5 | 0~10000 |
|-----|-----------------|---|---------|

设定间隔润滑方式下每次润滑开启的时间；单位：秒；

| | | | |
|-----|----------------|------|----------|
| 108 | 间隔润滑的润滑关闭时间（秒） | 3600 | 0~999999 |
|-----|----------------|------|----------|

设定间隔润滑方式下每次润滑暂停的时间。单位：秒；

| | | | |
|-----|-------------------|------|---------|
| 109 | 返回参考点时的快速(mm/min) | 3000 | 1~60000 |
|-----|-------------------|------|---------|

回零模式下，在未检测到减速信号前，机床快速向参考点方向移动时的速度。

| | | | |
|-----|-------|---|-----|
| 110 | 主轴档位数 | 2 | 0~4 |
|-----|-------|---|-----|

设定主轴有效档位数，最大值为 4；该参数控制了 S1~S4 输出口有效个数，大于该值的 S 输出口无效。

| | | | |
|-----|----------------|----|---------|
| 111 | 主轴启动延时时间(x4ms) | 50 | 0~10000 |
|-----|----------------|----|---------|

主轴启动时，系统发出 M03 或 M04 信号后，延时该参数设定时间后再执行下段，以保证主轴转速到达设定值。

| | | | |
|-----|----------------|----|---------|
| 112 | 主轴换向延时时间(x4ms) | 80 | 0~10000 |
|-----|----------------|----|---------|

主轴换向时，系统关闭当前 M03 或 M04 信号后，延时该参数设定时间后再发出 M04 或 M03 信号，以消除主轴变频器的滞后响应影响。

| | | | |
|-----|-----------------|---|---------|
| 113 | S01 输出时间 (x4ms) | 0 | 0~10000 |
|-----|-----------------|---|---------|

设定 S01 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出；>0：脉冲模式；

| | | | |
|-----|-----------------|---|---------|
| 114 | S02 输出时间 (x4ms) | 0 | 0~10000 |
|-----|-----------------|---|---------|

设定 S02 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出；>0：脉冲模式；

| | | | |
|-----|-----------------|---|---------|
| 115 | S03 输出时间 (x4ms) | 0 | 0~10000 |
|-----|-----------------|---|---------|

设定 S03 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出；>0：脉冲模式；

| | | | |
|-----|-----------------|---|---------|
| 116 | S04 输出时间 (x4ms) | 0 | 0~10000 |
|-----|-----------------|---|---------|

设定 S04 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出；>0：脉冲模式；

| | | | |
|-----|-----------------|---|---------|
| 117 | M03 输出时间 (x4ms) | 0 | 0~10000 |
|-----|-----------------|---|---------|

设定 M03 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出；>0：脉冲模式；

| | | | |
|-----|-----------------|---|---------|
| 118 | M04 输出时间 (x4ms) | 0 | 0~10000 |
|-----|-----------------|---|---------|

设定 M04 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出；>0：脉冲模式；

| | | | |
|-----|-----------------|---|---------|
| 119 | M05 输出时间 (x4ms) | 0 | 0~10000 |
|-----|-----------------|---|---------|

设定 M05 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出；>0：脉冲模式；

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 120 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|-----------------|---|---------|
| 121 | M08 输出时间 (x4ms) | 0 | 0~10000 |
|-----|-----------------|---|---------|

设定 M08 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出；>0：脉冲模式；

| | | | |
|-----|-----------------|---|---------|
| 122 | M78 输出时间 (x4ms) | 0 | 0~10000 |
|-----|-----------------|---|---------|

设定 M78 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出；>0：脉冲模式；

| | | | |
|-----|-----------------|---|---------|
| 123 | M79 输出时间 (x4ms) | 0 | 0~10000 |
|-----|-----------------|---|---------|

设定 M79 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出；>0：脉冲模式；

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 124 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 125 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|-----------------|---|---------|
| 126 | M30 输出时间 (x4ms) | 0 | 0~10000 |
|-----|-----------------|---|---------|

设定 M30 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出；>0：脉冲模式；

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 127 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 128 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 129 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|-----------------|---|---------|
| 130 | MST 输出时间 (x4ms) | 0 | 0~10000 |
|-----|-----------------|---|---------|

设定 MST 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出；>0：脉冲模式；

| | | | |
|-----|------------------|---|---------|
| 131 | WARN 输出时间 (x4ms) | 0 | 0~10000 |
|-----|------------------|---|---------|

设定 WARN 信号输出模式：=0：为电平模式，保持输出；>0：脉冲模式；

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 132 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 133 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|-------------------|---|---------|
| 134 | K1 键输出口 | 0 | 0~32 |
| 135 | K1 键输出脉冲宽度 (x4ms) | 0 | 0~60000 |
| 136 | K2 键功能输出口 | 0 | 0~32 |
| 137 | K2 键输出脉冲宽度 (x4ms) | 0 | 0~60000 |
| 138 | K3 键功能输出口 | 0 | 0~32 |
| 139 | K3 键输出脉冲宽度 (x4ms) | 0 | 0~60000 |

.....

| | | | |
|-----|-----------------------|------|---------|
| 146 | X 轴返回参考点时快速速度(mm/min) | 3000 | 0~60000 |
| 147 | Z 轴返回参考点时快速速度(mm/min) | 3000 | 0~60000 |
| 148 | Y 轴返回参考点时快速速度(mm/min) | 3000 | 0~60000 |
| 149 | A 轴返回参考点时快速速度(mm/min) | 3000 | 0~60000 |
| 150 | X 轴返回参考点时低速速度(mm/min) | 100 | 0~60000 |
| 151 | Z 轴返回参考点时低速速度(mm/min) | 100 | 0~60000 |
| 152 | Y 轴返回参考点时低速速度(mm/min) | 100 | 0~60000 |
| 153 | A 轴返回参考点时低速速度(mm/min) | 100 | 0~60000 |

.....

| | | | |
|-----|------------|---|------|
| 156 | 外部报警 2 输入口 | 0 | 0~32 |
|-----|------------|---|------|

| | | | |
|-----|----------------|----|------|
| 157 | 卡盘夹紧到位输入口 (内卡) | 27 | 0~32 |
|-----|----------------|----|------|

设定卡盘夹紧到位 (内卡) 输入口或松开到位 (外卡) 输入口。

| | | | |
|-----|----------------|----|------|
| 158 | 卡盘松开到位输入口 (内卡) | 28 | 0~32 |
|-----|----------------|----|------|

设定卡盘松开到位 (内卡) 输入口或夹紧到位 (外卡) 输入口。

| | | | |
|-----|------------------|-----|----------|
| 159 | 启动键报警附加时间 (x4ms) | 200 | 180~1000 |
|-----|------------------|-----|----------|

设定启动键按下后的最大持续时间，当超出时间后仍未弹起，系统产生报警 037；该功能用于避免外部或内部“循环启动”按键误接触（或启动键按下后卡住）造成误启动。

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 160 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

| | | | |
|-----|-------------------|------|---------|
| 161 | 手轮进给速度上限 (mm/min) | 5000 | 0~60000 |
|-----|-------------------|------|---------|

手轮模式下，各轴的最大进给速度。

| | | | |
|-----|---------------|------|---------|
| 162 | 手轮进给时间常数 (ms) | 1200 | 10~4000 |
|-----|---------------|------|---------|

手轮模式下，各轴进给时的加减速时间常数；该值应设置的适当大些，以提高机床轴进给的平滑性。

| | | | |
|-----|---------------|---|------|
| 163 | 手轮单元 X 轴选择输入口 | 0 | 0~32 |
|-----|---------------|---|------|

当系统手轮接入模式设定为手轮单位时，该参数设定 X 轴进给选择的输入口。

| | | | |
|-----|---------------|---|------|
| 164 | 手轮单元 Z 轴选择输入口 | 0 | 0~32 |
|-----|---------------|---|------|

当系统手轮接入模式设定为手轮单位时，该参数设定 Z 轴进给选择的输入口。

| | | | |
|-----|---------------|---|------|
| 165 | 手轮单元 Y 轴选择输入口 | 0 | 0~32 |
|-----|---------------|---|------|

当系统手轮接入模式设定为手轮单位时，该参数设定 Y 轴进给选择的输入口。

| | | | |
|-----|---------------|---|------|
| 166 | 手轮单元 A 轴选择输入口 | 0 | 0~32 |
|-----|---------------|---|------|

系统手轮接入模式设定为手轮单位时，该参数设定 A 轴进给选择的输入口。

| | | | |
|-----|-----------------|---|------|
| 167 | 手轮单元倍率 X1 选择输入口 | 0 | 0~32 |
|-----|-----------------|---|------|

当系统手轮接入模式设定为手轮单位时，该参数设定 X1 档位选择的输入口。

| | | | |
|-----|------------------|---|------|
| 168 | 手轮单元倍率 X10 选择输入口 | 0 | 0~32 |
|-----|------------------|---|------|

当系统手轮接入模式设定为手轮单位时，该参数设定 X10 档位选择的输入口。

| | | | |
|-----|-------------------|---|------|
| 169 | 手轮单元倍率 X100 选择输入口 | 0 | 0~32 |
|-----|-------------------|---|------|

当系统手轮接入模式设定为手轮单位时，该参数设定 X100 档位选择的输入口。

| | | | |
|-----|----------------------|----------|------------------|
| 170 | 保留 | 0 | -- |
| 171 | Y 轴电子齿轮比倍率 | 1 | 1~65535 |
| 172 | Y 轴电子齿轮比分率 | 1 | 1~65535 |
| 173 | Y 轴快速速率(mm/min) | 6000 | 1~60000 |
| 174 | Y 轴线性加减速时间常数(用于快速移动) | 300 | 10~4000 |
| 175 | Y 轴间隙补偿量(um) | 0 | -9999~9999 |
| 176 | Y 轴正向行程极限(um) | 9999999 | -9999999~9999999 |
| 177 | Y 轴负向行程极限(um) | -9999999 | -9999999~9999999 |
| 178 | Y 轴回零后设定坐标值(um) | 0 | -9999999~9999999 |
| 179 | A 轴电子齿轮比倍率 | 1 | 1~65535 |
| 180 | A 轴电子齿轮比分率 | 1 | 1~65535 |
| 181 | A 轴快速速率(mm/min) | 6000 | 1~60000 |
| 182 | A 轴线性加减速时间常数(用于快速移动) | 300 | 10~4000 |
| 183 | A 轴间隙补偿量(um) | 0 | -9999~9999 |
| 184 | A 轴正向行程极限(um) | 9999999 | -9999999~9999999 |
| 185 | A 轴负向行程极限(um) | -9999999 | -9999999~9999999 |
| 186 | A 轴回零后设定坐标值(um) | 0 | -9999999~9999999 |

| | | | |
|-----|-------------------|----|---------|
| 187 | 开报闸相对伺服使能延时时间(ms) | 30 | 0~10000 |
|-----|-------------------|----|---------|

需要电机报闸控制时，当系统输出伺服使能信号后，延时该参数时间，再输出电机报闸打开信号。

| | | | |
|-----|------------|---|------|
| 188 | X 轴报闸控制输出口 | 0 | 0~32 |
| 189 | Z 轴报闸控制输出口 | 0 | 0~32 |
| 190 | Y 轴报闸控制输出口 | 0 | 0~32 |
| 191 | A 轴报闸控制输出口 | 0 | 0~32 |

| | | | |
|-----|------------------|---|------------------|
| 192 | 程序起点 X 轴工件坐标(um) | 0 | -9999999~9999999 |
| 193 | 程序起点 Z 轴工件坐标(um) | 0 | -9999999~9999999 |
| 194 | 程序起点 Y 轴工件坐标(um) | 0 | -9999999~9999999 |
| 195 | 程序起点 A 轴工件坐标(um) | 0 | -9999999~9999999 |

用于设定回程序零点的坐标位置。

| | | | |
|-----|---------------------------|-----|---------|
| 196 | 旋转轴最大转速 (RPM) | 500 | 0~10000 |
| 197 | 旋转轴设置 X: 0 Z: 1 Y: 2 A: 3 | 3 | 0~3 |
| 198 | 旋转轴丝杠导程(mm) | 10 | 0~1000 |

.....

| | | | |
|-----|----|---|----|
| 240 | 保留 | 0 | -- |
|-----|----|---|----|

附录 2：常用参数按功能分类

1. X/Z/Y/A 轴控制部分

| | | | |
|-----|------------|---|---------|
| 017 | X 轴电子齿轮比倍率 | 1 | 1~65535 |
| 019 | X 轴电子齿轮比分率 | 1 | 1~65535 |
| 018 | Z 轴电子齿轮比倍率 | 1 | 1~65535 |
| 020 | Z 轴电子齿轮比分率 | 1 | 1~65535 |
| 171 | Y 轴电子齿轮比倍率 | 1 | 1~65535 |
| 172 | Y 轴电子齿轮比分率 | 1 | 1~65535 |
| 179 | A 轴电子齿轮比倍率 | 1 | 1~65535 |
| 180 | A 轴电子齿轮比分率 | 1 | 1~65535 |

设定电子齿轮比

| | | | |
|-----|------------------|------|---------|
| 021 | X 轴快速速率 (mm/min) | 5000 | 1~60000 |
| 022 | Z 轴快速速率 (mm/min) | 7600 | 1~60000 |
| 173 | Y 轴快速速率(mm/min) | 6000 | 1~60000 |
| 181 | A 轴快速速率(mm/min) | 6000 | 1~60000 |

设定各轴的 G00 速度和手动快速速度（当按下快速键时）

| | | | |
|-----|----------------------|-----|---------|
| 023 | X 轴线性加减速时间常数（用于快速移动） | 300 | 10~4000 |
| 024 | Z 轴线性加减速时间常数（用于快速移动） | 300 | 10~4000 |
| 174 | Y 轴线性加减速时间常数(用于快速移动) | 300 | 10~4000 |
| 182 | A 轴线性加减速时间常数(用于快速移动) | 300 | 10~4000 |

设定各轴线性升降速的加速度值

| | | | |
|-----|------------------|------|---------|
| 027 | 切削进给上限速度 (mm/ms) | 8000 | 1~60000 |
|-----|------------------|------|---------|

限定切削进给的最高进给速度，此参数限定了 G01 最高切削速度以及复合循环中的最高切削进给速度。

| | | | |
|-----|-----------------------|-----|---------|
| 028 | 切削进给段间过渡低速下限值(mm/min) | 200 | 0~10000 |
|-----|-----------------------|-----|---------|

当系统设定为段间速度平滑过渡模式时，两切削段间过渡的速度下限；该值越小，过渡圆弧越小，实际轨迹越逼近编程轮廓；该轴越大，过渡圆弧越大。

| | | | |
|-----|-----------------|-----|-------|
| 029 | 切削进给段间过渡速度下限百分比 | 100 | 0~100 |
|-----|-----------------|-----|-------|

当程序设定为段间速度过渡模式时（G64），且参数 P009 Bit2 为 0 时（速度过渡下限为动态模式），由该参数和当前段编程切削速度共同决定两切削段间过渡的速度下限点；该值越小，过渡圆弧越小，实际轨迹越逼近编程轮廓；该轴越大，过渡圆弧越大。

| | | | |
|-----|--------------------|-----|---------|
| 031 | 切削进给时线性加减速时间常数（ms） | 300 | 1~65535 |
|-----|--------------------|-----|---------|

切削进给的线性加减速时间常数

| | | | |
|-----|-----------------------|-----|---------|
| 032 | 快速移动倍率最低速度 Fo(mm/min) | 100 | 1~60000 |
|-----|-----------------------|-----|---------|

快速移动倍率设定的最低移动速度，快速移动的速度设定档位为 Fo，25%，50%，75%，100%；

2. 回机械零点功能

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|------|------|--|--|--|--|
| 0 | 0 | 3 | DECA | DECY | DECZ | DECX | | | | |
|---|---|---|------|------|------|------|--|--|--|--|

DECA: =1: Y 轴回零减速开关信号为“1”表示减速

=0: 为“0”表示减速

DECY: =1: Y 轴回零减速开关信号为“1”表示减速

=0: 为“0”表示减速

DECZ: =1: Z 轴回零减速开关信号为“1”表示减速

=0: 为“0”表示减速

DECX: =1: X 轴回零减速开关信号为“1”表示减速

=0: 为“0”表示减速

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 5 | | | | CMZ | ZMA | ZMY | ZMZ | ZMX |
|---|---|---|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|

CMZ: =1: 回零方式为 A 方式有效 =0: 回零方式为 B 方式或 C 方式有效

ZMA: =1: A 轴正向找机械零点 =0: 负向找机械零点
 ZMY: =1: Y 轴正向找机械零点 =0: 负向找机械零点
 ZMZ: =1: Z 轴正向找机械零点 =0: 负向找机械零点
 ZMX: =1: X 轴正向找机械零点 =0: 负向找机械零点
 出厂值: 0000 0000

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 0 | 0 | 6 | ZCA | ZCY | ZCZ | ZCX | RTMA | RTMY | RTMZ | RTMX |
|---|---|---|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

ZCA: =1: A 轴为磁开关回零方式 C
 =0: A 轴回零方式 B (需减速开关和零位信号)
 ZCY: =1: Y 轴为磁开关回零方式 C
 =0: Y 轴回零方式 B (需减速开关和零位信号)
 ZCZ: =1: Z 轴为磁开关回零方式 C
 =0: Z 轴回零方式 B (需减速开关和零位信号)
 ZCX: =1: X 轴为磁开关回零方式 C
 =0: X 轴回零方式 B (需减速开关和零位信号)
 RTMA: =1: A 轴有机机械零点 =0: A 轴无机机械零点
 RTMY: =1: Y 轴有机机械零点 =0: Y 轴无机机械零点
 RTMZ: =1: Z 轴有机机械零点 =0: Z 轴无机机械零点
 RTMX: =1: X 轴有机机械零点 =0: X 轴无机机械零点
 出厂值: 0000 0000

| | | | |
|-----|-----------------------|------|---------|
| 146 | X 轴返回参考点时快速速度(mm/min) | 3000 | 0~60000 |
| 147 | Z 轴返回参考点时快速速度(mm/min) | 3000 | 0~60000 |
| 148 | Y 轴返回参考点时快速速度(mm/min) | 3000 | 0~60000 |
| 149 | A 轴返回参考点时快速速度(mm/min) | 3000 | 0~60000 |

回零模式下, 在未检测到减速信号前, 机床快速向参考点方向移动时的速度。

| | | | |
|-----|-----------------------|-----|---------|
| 150 | X 轴返回参考点时低速速度(mm/min) | 100 | 0~60000 |
| 151 | Z 轴返回参考点时低速速度(mm/min) | 100 | 0~60000 |
| 152 | Y 轴返回参考点时低速速度(mm/min) | 100 | 0~60000 |
| 153 | A 轴返回参考点时低速速度(mm/min) | 100 | 0~60000 |

该参数回零 B 方式/C 方式共用; 在回机床零点过程中, 当接收到减速开关信

号后，在寻找伺服驱动零脉冲（Z 脉冲）信号（B 方式）或定位开关信号（C 方式）时的运行速度。建议该值不大于 200。

| | | | |
|-----|--------------------|---|------------------|
| 044 | 回零后自动坐标系设定 X 值(um) | 0 | -9999999~9999999 |
|-----|--------------------|---|------------------|

| | | | |
|-----|--------------------|---|------------------|
| 045 | 回零后自动坐标系设定 Z 值(um) | 0 | -9999999~9999999 |
|-----|--------------------|---|------------------|

| | | | |
|-----|--------------------|---|------------------|
| 178 | 回零后自动坐标系设定 Y 值(um) | 0 | -9999999~9999999 |
|-----|--------------------|---|------------------|

| | | | |
|-----|--------------------|---|------------------|
| 186 | 回零后自动坐标系设定 A 值(um) | 0 | -9999999~9999999 |
|-----|--------------------|---|------------------|

完成回机床零点后，各轴的工件坐标（绝对坐标）值，默认为 0。

3. 系统报警

系统出现报警 002~005 时，若确定驱动器无报警，请确定系统参数 P008 的设置。

参数 P008 Bit7, Bit6, Bit1, Bit0 用于设定驱动报警电平逻辑，使系统与驱动器报警电平逻辑一致。

ALMY: =1: Y 轴驱动单元报警电平为低电平 =0: 高电平

ALMA: =1: A 轴驱动单元报警电平为低电平 =0: 高电平

ALMZ: =1: Z 轴驱动单元报警电平为低电平 =0: 高电平

ALMX: =1: X 轴驱动单元报警电平为低电平 =0: 高电平

出厂值: 0000 0000

附录 3：报警列表

1. 报警列表

| 报警号 | 说明 | 含义 | 解除方法 |
|-----|-------------|----------------|-------------------------------|
| 001 | 急停报警 | 系统面板或外接急停按钮被按下 | 旋开急停按钮 |
| 002 | X 轴驱动报警 | X 轴驱动器报警 | 检查驱动器或系统参数 X 轴报警输入 口高低电平设置 |
| 003 | Y 轴驱动报警 | Y 轴驱动器报警 | 检查驱动器或系统参数 Y 轴报警输入 口高低电平设置 |
| 004 | Z 轴驱动报警 | Z 轴驱动器报警 | 检查驱动器或系统参数 Z 轴报警输入 口高低电平设置 |
| 005 | A 轴驱动报警 | A 轴驱动器报警 | 检查驱动器或系统参数 Z 轴报警输入 口高低电平设置 |
| 006 | 正向硬件限位报警 | 行程限位报警 | 查看拖板是否处于超程范围或对应 输入口的高低电平设置 |
| 010 | 负向硬件限位报警 | 行程限位报警 | 查看拖板是否处于超程范围或对应 输入口的高低电平设置 |
| 014 | X 轴正向软件限位报警 | 坐标超程 | 查看坐标值是否超出参数设定范围 |
| 015 | Y 轴正向软件限位报警 | 坐标超程 | 查看坐标值是否超出参数设定范围 |
| 016 | Z 轴正向软件限位报警 | 坐标超程 | 查看坐标值是否超出参数设定范围 |
| 017 | A 轴正向软件限位报警 | 坐标超程 | 查看坐标值是否超出参数设定范围 |
| 018 | X 轴负向软件限位报警 | 坐标超程 | 查看坐标值是否超出参数设定范围 |

| 报警号 | 说明 | 含义 | 解除方法 |
|-----|----------------|----------------|---|
| 019 | Y 轴负向软件限位报警 | 坐标超程 | 查看坐标值是否超出参数设定范围 |
| 020 | Z 轴负向软件限位报警 | 坐标超程 | 查看坐标值是否超出参数设定范围 |
| 023 | 该轴回零功能未打开 | | 开放回零轴位参数 P006 Bit0~Bit3 |
| 024 | 自动运行前需要回机床零 | | 位参 P001 Bit3 =1 时, 需要首先回机床零点, 然后才可进入自动模式 |
| 025 | 回程序零点功能未打开 | | 执行回零时, 参数 P005 Bit4 应设为 0 |
| 026 | T 代码非法 | | T 代码的刀号或刀补号超出范围 刀号最大范围 0~8 刀补号最大范围 0~16 |
| 027 | 回机床零点功能未打开 | | 位参 P005 Bit4 设为 0 |
| 028 | 回程序零点功能未打开 | | 位参 P005 Bit3 设为 0 |
| 029 | M35 功能等待时间超时 | 在设定时间内未检测到有效信号 | |
| 030 | M01 功能等待时间超时 | 在设定时间内未检测到有效信号 | |
| 031 | 1 号用户自定义报警 | | |
| 032 | 2 号用户自定义报警 | | |
| 033 | 自动运行时防护门未关闭 | | 关闭防护门; 查看报警电平的参数设置 |
| 035 | 自动运行时不能建立刀补 | | |
| 036 | 三位开关不在启动状态 | | 将三位开关拨到左侧 |
| 037 | 循环启动按键被连续按下 | | 检查循环启动按键或外接启动开关是否卡住 |
| 038 | 当前刀补正在使用, 不能修调 | | |
| 039 | 开机检测到按键被连续按下 | 面板有按键卡住 | 检查是否有按键卡住 |
| 040 | 检测刀号超时 | 在设定时间内未找到有效刀号 | 检查刀架霍尔感应器件和刀架发信盘 检查超时参数设置是否太小 |

| 报警号 | 说明 | 含义 | 解除方法 |
|-----|-----------------|--------------------------|-------------------------------|
| 041 | 计算刀补值之前未记忆工件坐标 | 试切法建立刀补时事先未按 X 或 Z 键记忆坐标 | 按 X 或 Z 键记忆坐标后建立刀补 |
| 042 | 未检测到有效刀号 | | 检查刀架霍尔感应器件和刀架发信盘 |
| 044 | 主轴在旋转时不能执行卡盘松开 | | |
| 045 | 循环启动按键功能已关闭 | | 参数 P014 Bit4 设置是否开放面板循环启动按键功能 |
| 046 | 未测到卡盘夹紧状态信号 | | |
| 047 | 未测到卡盘松开状态信号 | | |
| 048 | 变螺距加工中螺距小于 0 | | |
| 049 | 螺纹加工中进给速度超出切削上限 | | 螺纹编程数据错误或参数 P156 设定不合适 |
| 050 | U 盘列表失败 | | U 盘接插是否正常或文件系统格式是否为 FAT 格式 |
| 051 | 文件不存在或文件名错误 | | |
| 052 | 已检索到文件首部或尾部 | | 检索结束提示 |
| 053 | 文件区已满 | | |
| 054 | 文件大小非法 | | |
| 056 | 读文件失败 | | |
| 057 | 写文件失败 | | |
| 058 | 文件已存在或文件名错误 | | |
| 059 | 文件删除失败 | | |
| 060 | 系统参数文件未找到 | | 重新设置参数或恢复出厂值 |
| 061 | 刀补文件未找到 | | 将刀补清零或重新设置 |

| 报警号 | 说明 | 含义 | 解除方法 |
|-----|----------------|--------------|------------------|
| 062 | 丝杠螺距补偿参数文件未找到 | | 将螺补清零或重新设置 |
| 063 | 参数文件不能被删除 | | |
| 064 | 未检测到刀架锁紧信号 | | 检测锁紧信号及接线以及参数设置 |
| 066 | 文件转换失败 | | |
| 067 | 停止加工后才可操作 U 盘 | | |
| 093 | 时间设置错误 | | 时间设置格式非法 |
| 094 | 密码错误或权限不够 | | |
| 096 | 当前程序正在加工,不能编辑 | | 正在加工的程序不可编辑 |
| 097 | 序列号不正确 | | |
| 098 | 试用期已过,自动功能不能使用 | | |
| 099 | 系统异常中断 | | |
| 100 | 参数开关为 ON 状态 | | 按复位键或取消键 |
| 101 | G 功能代码非法 | 不存在的 G 代码 | |
| 102 | 命令段超长 | | 单段字符最多 78 个 |
| 103 | X 坐标错误 | | X 编程值非法 |
| 105 | Z 坐标错误 | | Z 编程值非法 |
| 107 | F 值错误 | | F 编程值非法 |
| 108 | X 重复定义 | | 参数不能重复定义 |
| 110 | Z 重复定义 | | 参数不能重复定义 |
| 112 | 数据精度超出范围 | | 设定有效的数据精度 |
| 113 | M 功能代码非法 | M 功能代码不存在 | |
| 114 | 非法指令段 | 功能代码不存在 | |
| 115 | 圆弧平面指定错误 | 圆弧参数和指定平面不一致 | |
| 117 | 圆弧终点不正确 | | 圆弧数据非法 |
| 119 | 嵌套调用出错 | M98 子程序嵌套调用错 | 子程序嵌套调用不能超出 10 级 |

| 报警号 | 说明 | 含义 | 解除方法 |
|-----|---------------------|---------------------|------------------|
| 120 | 子程序调用打开失败 | M98 调用的子程序名错误 | 确认子程序是否存在 |
| 121 | 参数错误 | 参数重复定义或超出范围或缺少 | |
| 122 | 未找到跳转段 | 执行 M91、M92 时未找到跳转段号 | 设置跳转段号 |
| 124 | 车螺纹时主轴转速未达到设定范围 | | 主轴提前启动 |
| 125 | 程序跳转级数超过最大值 | | |
| 126 | 倒角指令段与下段非正交 | | 进行倒角的两程序段必须垂直正交 |
| 127 | 整圆不能用 R 编程 | | 圆弧编程数据非法 |
| 128 | 螺纹循环中参数错误 | | 螺纹循环参数非法 |
| 129 | 未读到编码器信号 | | 查看编码器和接线 |
| 130 | 圆弧半径等于 0 | | 圆弧编程数据非法 |
| 131 | 未检测到主轴夹紧到位信号 | | 卡盘夹紧到位信号未检测到 |
| 132 | 主轴未夹紧 | | 卡盘未夹紧启动了主轴 |
| 133 | U 坐标错误 | | 数据错误或 U 重复 |
| 135 | W 坐标错误 | | 数据错误或 W 重复 |
| 136 | T 与 G00 代码同段执行功能未开放 | | 需要打开参数 P010 Bit1 |
| 137 | 循环切削存在干涉 | | 检查编程数据和坐标位置 |
| 140 | 文件尾缺 M30 | | |

2. 常见报警的解除方法

1. 报警 002~005，驱动器报警

产生机制：当驱动器有报警输出或驱动报警高低电平检测逻辑相反；

解除方法：1) 检查驱动器有无报警产生（驱动器报警灯亮）；
2) 查看相应轴的驱动报警电平设置，正确设置参数 P008 Bit0, Bit1,

Bit7, Bit6;

2. 报警 042, 未检测到有效刀号

产生机制：刀架类型设置错误或未收到刀架发信盘信号；

解除方法：1) 检查刀架类型设置，参数 P010 Bit0 设定排刀刀架或电动刀架；
2) 检查电动刀架霍尔感应器件或刀架发信盘；
3) 根据刀架发信类型设定参数 P009 Bit1（刀位高低电平信号）；

3. 报警 036, 三位开关不在启动状态

产生机制：开机时三位开关不在启动状态位置；

解除方法：1) 拨到启动位置（左侧）；

4. 报警 050, U 盘列表失败

产生机制：U 盘初始化失败；

解除方法：1) 确定 U 盘正常，并接入系统 U 盘接口；
2) U 盘的文件系统应当为 FAT 格式（不支持 FAT32 或 NTFS 格式），
否则格式化为 FAT 格式后使用；
3) 不支持 MP3 等带 U 盘功能的电子设备或移动硬盘。

5. 报警 001, 急停报警

产生机制：当面板急停按钮按下时或有外接急停信号（ESP）输入；

解除方法：1) 旋开急停按钮；
2) 查看外接急停输入信号（外接急停信号应为常开模式）；

6. 报警 006, 010, 正负向硬件限位报警

产生机制：LIM+或 LIM-有信号输入；

解除方法：1) 检查各轴正负向限位开关有无信号产生；
2) 各轴正负向限位开关应当为 NPN 型或常开型；

7. 报警 014~020, 各轴正负向软件限位报警

产生机制：正负向坐标超出参数设定范围；

解除方法：1) 向相反方向移动；

8. 报警 037, 循环启动按键被连续按下

产生机制: 循环启动按键按下时间过长或接触后不能脱开;

解除方法: 1) 参数 P159 设置时间是否过小;
2) 按键是否卡死

9. 报警 060, 系统参数文件未找到

产生机制: 系统参数文件 S0001 丢失;

解除方法: 1) 在参数界面下, 按`转换`键, 进行恢复出厂值或恢复备份操作;
2) U 盘方式导入 S0001 文件;

10. 报警 061, 刀补文件未找到

产生机制: 刀补文件 T0001 丢失;

解除方法: 1) 在刀补界面下, 输入刀补或修调刀补后, 系统自动建立刀补文件;

11. 报警 062, 螺距误差补偿文件未找到

产生机制: 螺距误差补偿文件 I0001 丢失;

解除方法: 1) 在螺距误差补偿界面下, 输入补偿值或清零后, 系统自动建立螺距误差补偿文件;

附录 4：系统升级使用说明

1. U 盘方式升级数控系统软件

通过 U 盘方式对数控系统进行升级，操作步骤如下：

- (1) 首先将升级文件 DFSYS 存入 U 盘根目录，将 U 盘插入系统。
- (2) 按数控系统的转换键，不要松开，然后数控系统上电，直到数控系统弹出密码输入界面后松开转换键，然后输入密码“RX7376”，并按输入键确定。
- (2) 密码输入正确后，系统进入升级界面。
- (3) 按 S 键（选择软件升级），再按 1 键（选择 U 盘方式），然后按输入键。系统开始读取升级文件，并显示读取文件进度。
- (4) 升级文件接收完成后开始烧写升级代码，并显示烧写进度。
- (5) 升级完成后数控系统出现升级完成的提示信息。若升级失败系统提示不成功，需要检查 U 盘文件格式或升级文件是否正确。

2. U 盘方式升级开机界面

通过 U 盘方式对数控系统进行升级界面，操作步骤如下：

- (1) 首先将升级文件 DFPIC 存入 U 盘根目录，将 U 盘插入系统。
- (2) 按数控系统的转换键，不要松开，然后数控系统上电，直到数控系统弹出密码输入界面后松开转换键，然后输入密码“RX7376”，并按输入键确定。
- (2) 密码输入正确后，系统进入升级界面。
- (3) 按 P 键（选择软件升级），再按 3 键（选择 U 盘方式），然后按输入键。系统开始读取升级文件，并显示读取文件进度。
- (4) 升级文件接收完成后开始烧写升级代码，并显示烧写进度。
- (5) 升级完成后数控系统出现升级完成的提示信息。若升级失败系统提示不成功，需要检查 U 盘文件格式或升级文件是否正确。

附录 5：丝杠螺距误差补偿

1. 螺距补偿功能

螺距补偿是用来补偿因为丝杠螺距自身精度不均匀而引起的误差，系统每轴最多可输入 256 个误差补偿点。

2. 螺距补偿参数的设定步骤

1. 按 **参数** 键，进入参数界面，再次按 **参数** 键进入螺距补偿界面；
2. 用翻页键以及光标键 **←**、**↑**、**→**、**↓** 移动光标到需要设定的螺距补偿的参数号位置；
3. X 轴误差补偿输入按 **X** 键、Z 轴误差补偿输入按 **Z** 键；
4. 按数字键输入螺距补偿值，若首次输入则弹出密码输入框，需输入正确密码后才能输入补偿值。
5. 若需要将各轴螺补值置为零，则按 **删除** 键，弹出密码，输入正确密码后，系统将所有螺补值置为零。

3. 螺距误差补偿注意事项

1. 输入值为点测误差，即为抵消该误差而须输入的补偿值，每个点的补偿范围是 -6.000~6.000mm，超出补偿范围的点系统认为螺距误差为 0。
2. X 轴、Z 轴螺距误差是否进行补偿由参数 P002 Bit2 决定，=1 开放螺距误差补偿。
3. 系统必须先回机床零点，才能进行螺距补偿。回机床零点后，机床坐标为零。
4. 根据各轴丝杆长度、丝杠精度、加工工件尺寸确定各轴螺距误差补偿间隔长度及补偿点数，每轴的补偿点数及两个点之间的间隔分别由参数 P039~P042 决定，在两个补偿点之间系统认为螺距误差是线性变化。
5. 用激光干涉仪测出各轴从机床零点开始每隔一定距离(由参数 P041, P042 设定)的误差。
6. 将测出的误差输入到螺距误差参数表对应点参数中。
7. 重新启动系统，螺距误差补偿生效。

4. 螺距误差补偿举例

例： X 轴丝杠有效长度为 300mm，共补偿 100 点，参数 P039=100，参数 P041=300/100=3。

用激光干涉测出螺距误差：（先回零点，使 XP=0）

沿-X 向走到-3mm 处（系统显示），实测走到-2.975，1[#]螺距误差为-0.005

沿-X 向走到-6mm 处（系统显示），实测走到-6.003，2[#]螺距误差为+0.003

沿-X 向走到-9mm 处（系统显示），实测走到-9.008，3[#]螺距误差为+0.008

沿-X 向走到-12mm 处（系统显示），实测走到-11.992，4[#]螺距误差为-0.008

沿-X 向走到-15mm 处（系统显示），实测走到-14.998，5[#]螺距误差为-0.002

沿-X 向走到-18mm 处（系统显示），实测走到-14.993，6[#]螺距误差为-0.007

沿-X 向走到-21mm 处（系统显示），实测走到-21.001，7[#]螺距误差为+0.001

沿-X 向走到-24mm 处（系统显示），实测走到-24.005，8[#]螺距误差为+0.005

沿-X 向走到-27mm 处（系统显示），实测走到-27.006，9[#]螺距误差为+0.006

.

.

沿-X 向走到-291mm 处（系统显示），实测走到-291.014，97[#]螺距误差为+0.014

沿-X 向走到-294mm 处（系统显示），实测走到-294.000，98[#]螺距误差为 0

沿-X 向走到-297mm 处（系统显示），实测走到-296.997，99[#]螺距误差为-0.003

沿-X 向走到-300mm 处（系统显示），实测走到-300.006，100[#]螺距误差为+0.006

将 1#~100# 螺距误差值输入 X 轴螺距误差表的 1~100 号，数控系统将在加工时自动进行螺距补偿。

附录 6：用户宏程序功能

用户宏程序允许使用变量算术和逻辑运算及库函数调用,使得编制相同加工操作的程序更方便更容易。

1. 用户宏程序编辑说明

编辑宏程序时,需要设定编辑模式为全屏编辑模式,即设定参数 P001 Bit1 为 1,否则无法使用编辑按键中的复用按键。

编辑宏程序时,使用的字母比较多,需要复用按键来实现所有的字母,复用按键的使用方法如下:

一个按键上有两个字母的键被称作复用键,复用键只有在程序编辑界面下有效,其他界面复用键输出按键中心大字符。

进入程序编辑界面,此时处于初始状态,字符键按下时,屏幕输出复用键中心字符。按`转换`键,屏幕上方显示“字符转换”,此时复用键右下角的字母有效,若按下某一复用键,屏幕输出复用键右下角的字母。如需撤销“字符转换”状态需要再次按下`转换`键,回到初始状态,屏幕上方不再显示“字符转换”。

2. 宏变量

普通用户加工程序直接用数值指定 G 代码、移动距离和进给速度等,例如 G01 和 X100.0,使用用户宏程序时,数值可以用宏变量指定,宏变量的值由程序指定,如:

```
N0010 #101=1;
```

```
N0020 #102=100;
```

```
N0030 #103=500;
```

```
N0040 G[#101] X[#102*SIN[20]] F[#103];
```

注:地址符 P、H、L 后不允许指定宏变量

2.1 宏变量的表示

用户宏程序在指定宏变量时,用变量符号 # 和后面的变量号表示。

例如: #100

变量号也可以用表达式表示,例如: ##101, #[#100 + #102 + 2],

注意:我们建议将表达式封闭在括号中,避免产生歧义和错误。例如:将##101,表

示为#[#101]，含义是取以变量 #101 的值为变量号的变量的值,假设#101 的值为100，则#[#101]等于#100。

2.2 宏变量的类型

| 变量号 | 类型 | 说明 |
|---------------------|--------------|---|
| #100~#199 | 全局变量 | 全局变量在不同的子程序中的数值和意义相同 |
| #2017~#2399 | 系统参数 (只读) | 格式可表示为: # 2XXX, XXX 是系统参数号, 取值范围是 0~399, 例如: #2030 表示第 30 号数据参数 |
| #3010~#3168 | 位参数 (只读) | 格式可表示为: #3AAB, AA 是位参数号, 取值范围是 0~16, B 是在 AA 号位参数中的位号, 取值范围 0~8。 当 B 为 0 时, #3AA0 读取 AA 号位参数的值; 当 1<=B<=8 时, #3AAB 读取 AA 号位参数第 B 位的值。 |
| #5000 | 坐标值 | X 轴工件坐标值 |
| #5001 | | Y 轴工件坐标值 |
| #5002 | | Z 轴工件坐标值 |
| #5003 | | A 轴工件坐标值 |
| #5004 | | X 轴机床坐标值 |
| #5005 | | Y 轴机床坐标值 |
| #5006 | | Z 轴机床坐标值 |
| #5007 | | A 轴机床坐标值 |
| #5101 ~ #5132 | 输入口状态 | #5101~#5132 分别对应系统内部 1~32 号输入口, 1: 表示低电平信号 0: 表示高电平状态; |
| #5201 ~ #5232 | 输出口状态 | #5201~#5232 分别对应系统内部 1~32 号输出口, 1: 表示导通 0: 表示截止; |

2.3 算术和逻辑运算

表中列出的运算符可以在变量或常量中执行，运算符两边可以是常量、变量或由函数或运算符组成的表达式，即变量#j 和#k 可以为常数、变量或表达式。i 可以是常量、变量或表达式。

| 功能 | 格式 | 备注 |
|---------|---------------|--------------------------------|
| 赋值 | #i=#j | |
| 加法 | #i=#j+#k | |
| 减法 | #i=#j-#k | |
| 乘法 | #i=#j*#k | |
| 除法 | #i=#j/#k | |
| 整数求余 | #i=#j%#k | 返回值#i <#k |
| 正弦 | #i=SIN[#j] | 以度为单位, 90°30'表示为 90.5° |
| 余弦 | #i=COS[#j] | |
| 正切 | #i=TAN[#j] | |
| 反正弦 | #i=ASIN[#j] | |
| 反余弦 | #i=ACOS[#j] | |
| 反正切 | #i=ATAN[#j] | (EXP[#j]-EXP[-#j])/2 |
| 双曲正弦 | #i=SINH[#j] | (EXP[#j]+EXP[-#j])/2 |
| 双曲余弦 | #i=COSH[#j] | SINH[#j] / COSH[#j] |
| 双曲正切 | #i=TANH[#j] | |
| 平方根 | #i=SQRT[#j] | |
| 绝对值 | #i=ABS[#j] | |
| 取整 | #i=INT[#j] | 归 0 取整 |
| 取正负号 | #i=SIGN[#j] | 若#j>0 返回#j, 否则返回 0 |
| 幂 | #i=POW[#j,#k] | |
| 以十为底的对数 | #i=LOG[#j] | |
| 指数函数 | #i=EXP[#j] | |
| 自然对数 | #i=LEN[#j] | |
| 或 | #i=[#j #k] | 位运算符, 可用来判断位参数 |
| 异或 | #i=[#j ^ #k] | #j 与#k 相同位置相等时# i =0 |
| 与 | #i=[#j & #k] | |
| 反 | #i=[~#j] | #j 为 1 时# i =0, #j 为 0 时# i =1 |
| 位左移 | #i=[#j << #k] | |
| 位右移 | #i=[#j >> #k] | |

| | | |
|---|--|--|
| 等于 不等于 大于 大于或等于 小于 小于或等于 | #i[#j == # k] #i[#j != # k] #i[#j > # k] #i[#j >= # k] #i[#j < # k] #i[#j <= # k] | 关系运算符多用于条件判断 |
| 非 且 或者 | #i=[! #j] #i[#j && #k] #i[#j #k] | #j 为不为 0 时# i=0, #j 为 0 时# i=1 #j=1 而且#k=1 时#i=1, 否则# i=0 #j 和#k 有一个为 1 时#i=1, 否则# i=0 |
| 圆周率 自然数 | PI EN | 常数 π , 3.1415926535898 自然数 e, 2.7182818284590 |

说明

#i=ASIN[#j] -1<#j<1
 -90°<#i<90°

#i=ACOS[#j] -1<#j<1
 180°<#i<0°

取整 若操作数的小数部分不为 0, 取整操作后产生的整数的绝对值等于原数的整数部分。

例如

假定#101=1.5 并且#102=-1.5

当执行#100=INT[#101] 时 1.0 赋给#100

当执行#103=INT[#102] 时 -1.0 赋给#103

运算符优先级

- (1)乘和除运算(*、/)
- (2)加和减运算(+、-)
- (3)位运算(&、|、~等)
- (4)关系运算(==、!=、>等)
- (5)逻辑运算(&&、!、||等)

括号[]的使用

在宏表达式中, 括号可以用来改变运算顺序

例如：#101=3*20-10 则#101 的值为 50
#101=3*[20-10] 则#101 的值为 30
系统会自动根据运算符的优先级改变运算次序
例如：#101=10+2*10 则#101=30

2.4 宏变量和宏表达式在 CNC 程序段中的使用

在 CNC 程序段中使用宏变量或宏表达式时需要添加 “[” 和 “]”，具体格式如下：

- (1)使用宏变量的格式为：[#变量号]。
- (2)使用宏表达式的格式为：[表达式]。用运算符连接起来的常数、宏变量构成表达式。

例如：

```
G01X[#101+#102]F[#103]
```

```
G01X[100*COS[50]+20]
```

被引用变量的值根据地址的最小设定单位自动地舍去

例如

当 G00X[#101] 以 1/1000mm 的单位执行时，CNC 把 12.3455 赋值给变量#101 实际指令值为 G00X12.345。

改变引用的变量值的符号要把负号“-”放在#的前面

例如 G00X[-#101]

注意：

- (1) 使用未被赋值的宏变量，系统认为是非法的，并提示错误。
- (2) 在使用宏表达式时，请注意运算符的运算优先级，必要时可使用括号改变运算次序。

3. 赋值语句

用常数或表达式的值指定宏变量的值称为赋值。

格式：#变量号=常数

#变量号=#变量号

#变量号=表达式

例如：

```
#101=60;           ; #101的值变成60
#102=COS[#101];   ; #102的值变成0.5
#103=175*#102;    ; #103 的值变为 87.5
#104=#103;        ; #104 的值变为 87.5
```

4 条件转移和循环

在程序中使用 GOTO 语句和 IF 语句可以改变控制的流向。

4.1 无条件转移

格式：GOTO n n取值范围为 0~9999，可以是数字或表达式

当系统执行到 GOTO 语句时，系统从文件头查找和 n 相同的行号，例如 n 等于 200，系统查找行标号 N200 或 N0200。

例如：GOTO200

4.2 条件转移

格式：IF[条件表达式] GOTO n

当 IF 后的条件表达式的值不为 0 时，转移到序号为 n 的程序段执行。如果条件表达式的值为 0，则执行下一个程序段。

例如：

```
G0X0;
#100=0;
N1 #100=#100+20;
G0X#100;
IF[#100 < 100]GOTO1;
N2
```

条件表达式可以是宏变量或运算表达式，系统会根据运算优先级进行计算，例如：

```
IF[#100]
IF[#100+20 > 100] 即 IF[#100+20] > 100]
IF[#100 == 1 && #101 == 20] 即 IF[#100 == 1] && [#101 == 20]]
```

注意：在条件表达式中运算较复杂时，我们建议使用括号以便于理解。

4.3 条件执行

格式: IF[条件表达式] #n=表达式

IF[条件表达式] CNC 程序段

当 IF 的条件表达式成立时, 系统执行该程序段 “]” 后面的语句, 否则执行下一个程序段。

例如:

N0010#100=1;

N0020#102=20;

N0030IF[#100] #102=10;

N0040IF[#100] G0X[#102];

4.4 循环的实现

通过赋值语句、IF和GOTO语句的组合可以实现循环控制。实现循环的一般格式为:

格式1:

| | |
|---------------------|-----------------------|
| #101=0; | 初始化循环计数器,此处#101为循环计数器 |
| N2#101=#101+1; | 循环体开始, 循环计数器加1 |
| ... | |
| ... | |
| IF[#101 < 10]GOTO2; | 循环判断语句, 10为循环次数 |
| ... | 循环体外部 |

格式2:

| | |
|------------------------|----------------------|
| #101=0; | 初始化循环计数器 |
| N2IF[#101 >= 10]GOTO3; | 循环判断, 如果#101>=10跳出循环 |
| #101=#101+1; | 循环计数器加1 |
| ... | 循环体内部 |
| ... | |
| GOTO2 | 跳到循环判断语句 |
| N3... | 循环体外部 |

例如:

N0010G01Z20X100;

N0020#101=0;

```

N0030#102=80;
N0040#101=#101+1;           循环开始,计数器加 1
N0050G01X[#102];           进给
N0060G0X[#102+4];           回刀
N0070#102=#102-2;           设置目标位置
N0080IF[#101 < 20] GOTO40;   循环 20 次
N0090...
...

```

5. 宏程序使用举例

要实现在半径为 100 的圆周上打 20 个孔,在半径为 200 的圆周上打 40 个孔,利用宏程序编程如下:

```

N0010G0X0Y0Z20;           定位到起始位置
N0020#100=100;           半径设定
N0030#101=20;           圆一周孔个数
N0040M98P010020;         调用 O0020 子程序
N0050#100=200 ;         半径设定
N0060#101=40;           圆一周孔个数
N0070 M98P010020;         调用 O0020 子程序
N0080M30;

O0020; 子程序
N0010#102=0;           #102 作为循环计数器
N0020#103=360/#101;     孔之间的角度
N0030#104=#102*#103;     当前孔的角度(循环起始位置)
N0040G00X[#100*COS[#104]]Y[#100*SIN[#104]]; 定位到指定角度圆周上
N0050G01Z0F100;         打孔
N0060G0Z20;           抬刀
N0070#102=#102+1;       计数器加 1
N0080IF[#102<#101]GOTO30; 判断孔数是否打完
N0090M99;

```